

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215873/7/25-11401	Data raportu	28-07-2025
Rzeczoznawcy	Konrad Krzywda (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/53393/25/07/21	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH281BANJ117129
Marka, model	HYUNDAI i30 Wagon 20-24
Typ, wersja	i30 1.0 T-GDI Modern
Numer rejestracyjny	WD8256S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	159 927 km
Data 1. rej./rok prod.	07-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	27-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio DAB+RDS, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED, System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Design

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA	185/65 15 88H	5,8 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA	185/65 15 88H	5,8 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91H	4,2 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO	195/65 15 91H	3,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Reflektor zewnętrzny R	połamana(y)	WY	0.6
2	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Reflektor kpl. R	ubytki materiału		
6	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Próg R	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
13	Spojler tylny, góra	rysa/odprysk		
14	Nadwozie	ślady po grafice reklamowej		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze

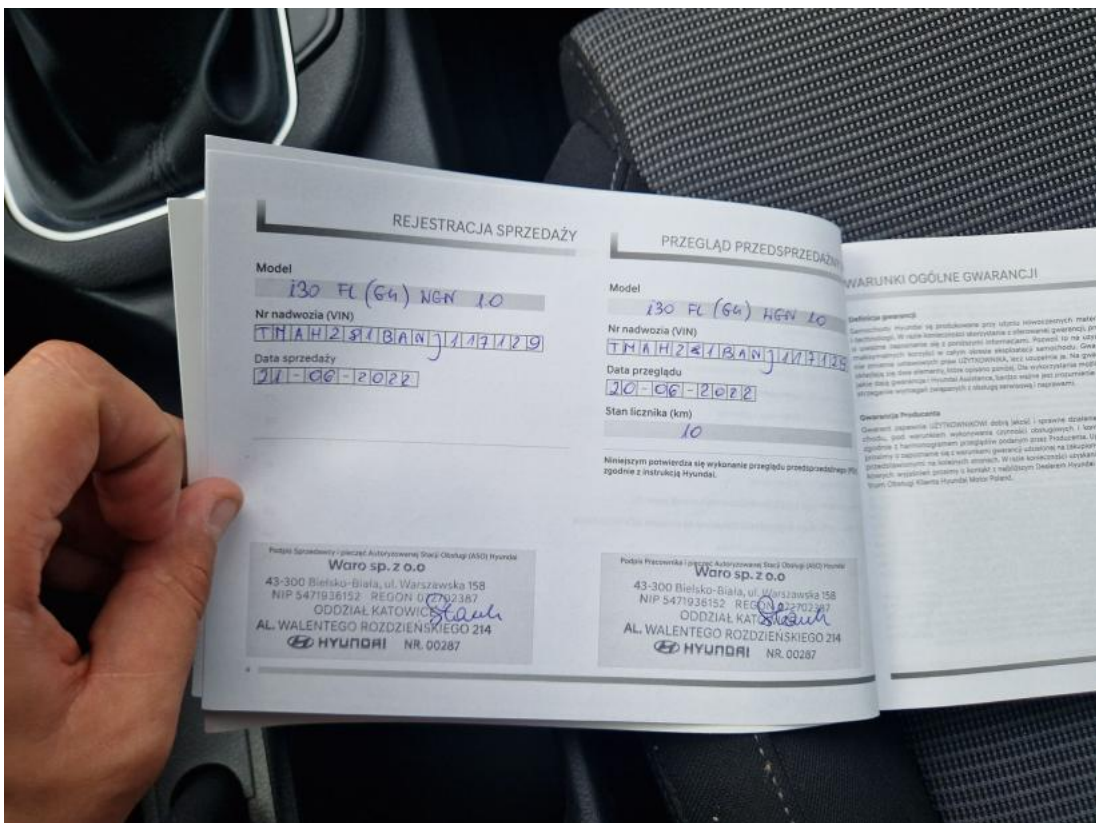

Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44
Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Reflektor P - Inne 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Lampa tylna wew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Lampa tylna wew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1