

Nr zlecenia: 78/09/07/2025/GAZ SYSTEM

z dnia: 2025/07/09

Zleceniodawca:

GAZ-SYSTEM
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

Rzeczoznawca:

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WF0GXXTPGCA88150
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	KTA8667E
Model pojazdu:	Tourneo Connect 210 S 1.8 TDCi MR`11 E5 2.1t	Nr Info-Ekspert:	011-06851
Wersja:	Kombi	Rok produkcji:	2012

Wskazanie drogomierza	217156 km
Data pierwszej rejestracji	2012/04/16
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk. / Ładowność	2195 kg / 689 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2664 mm
Oznaczenie silnika	1.8 Duratorq TDCi
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1753 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Radioodtwarzacz CD
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	7	Sterowanie radiem w kierownicy
3	Oslona części bagażowej	8	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Poduszka powietrzna kierowcy	9	Zamek centralny zdalnie sterowany
5	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki cofania
- 2 Drzwi boczne lewe przesuwne
- 3 +Hak holowniczy
- 4 Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DUNLOP	195/65	R15	91H	SP SPORT BLURESPONSE TL	6,0
Przednie prawe:	DUNLOP	195/65	R15	91H	SP SPORT BLURESPONSE TL	5,0
Tylne lewe:	DUNLOP	195/65	R15	91H	SP SPORT BLURESPONSE TL	5,0
Tylne prawe:	DUNLOP	195/65	R15	91H	SP SPORT BLURESPONSE TL	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Ważność badań technicznych:29-05-2025	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Paweł Mulowski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

5	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Słupek D	P	Wgniecenia		
7	Próg	L	korozja perforacyjna		
8	Próg	P	korozja perforacyjna		
9	Dach		Ogniska korozji		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

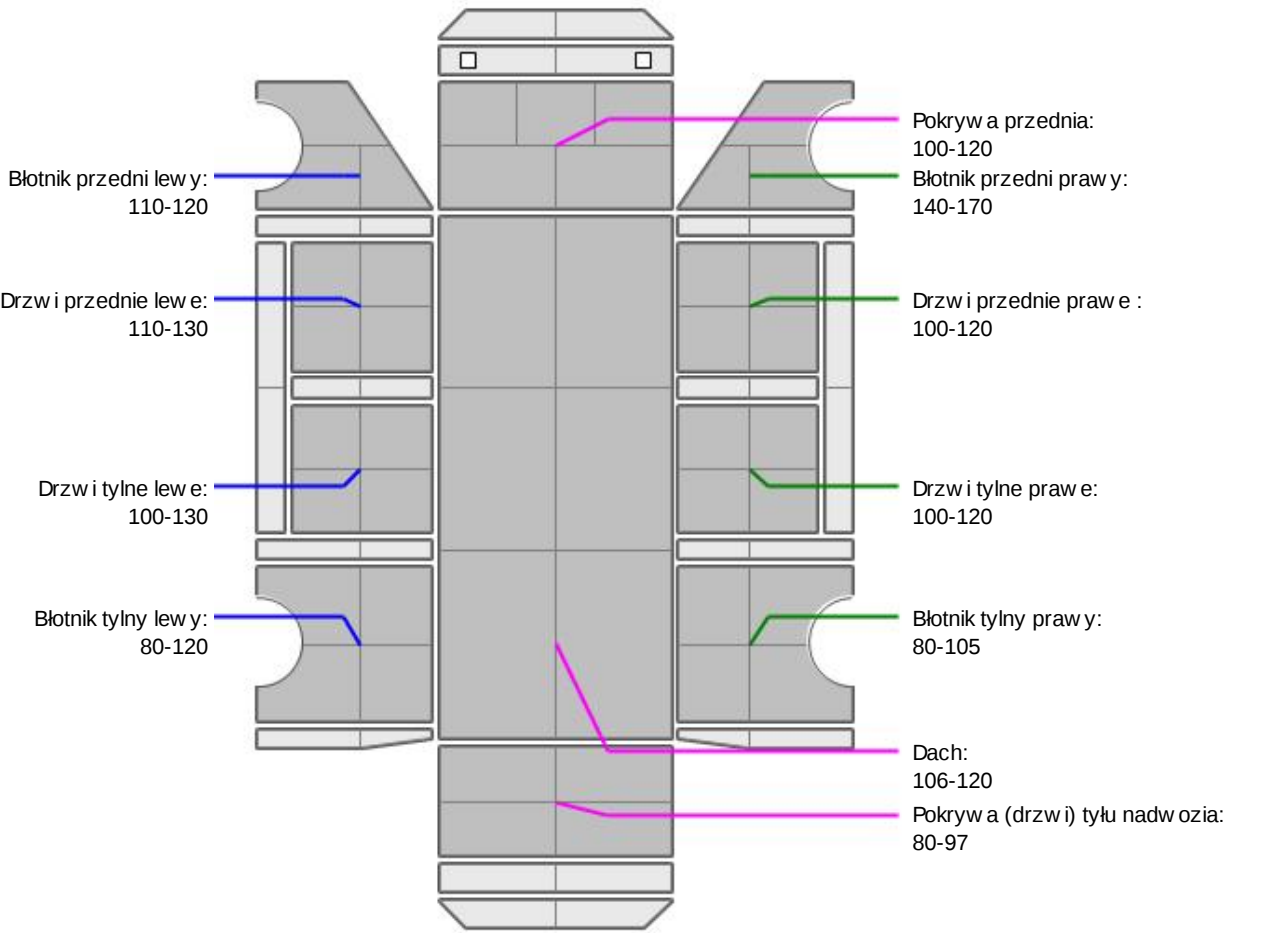

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		106-120	
3	Błotnik przedni	L	110-120	
4	Drzwi przednie	L	110-130	
5	Poszycie boku	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	80-120	
7	Drzwi tyłu nadwozia		70-90	
8	Błotnik przedni	P	140-170	
9	Drzwi przednie	P	100-120	
10	Drzwi tylne	P	100-120	

11	Błotnik tylny	P	80-105	
12	Drzwi tyłu nadwozia		70-90	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-97	
14	Drzwi tylne	L	100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		pęknięcia, zarysowania, odpryski, ubytki		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		korozja, zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Fotel tylny		Poplamiony		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, zarysowana		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		starcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | klimatyzacja niesprawna |

Pojazd posiada uszkodzony akumulator. Silnik uruchomiono z zasilania zewnętrznego.

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |

3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności

poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6

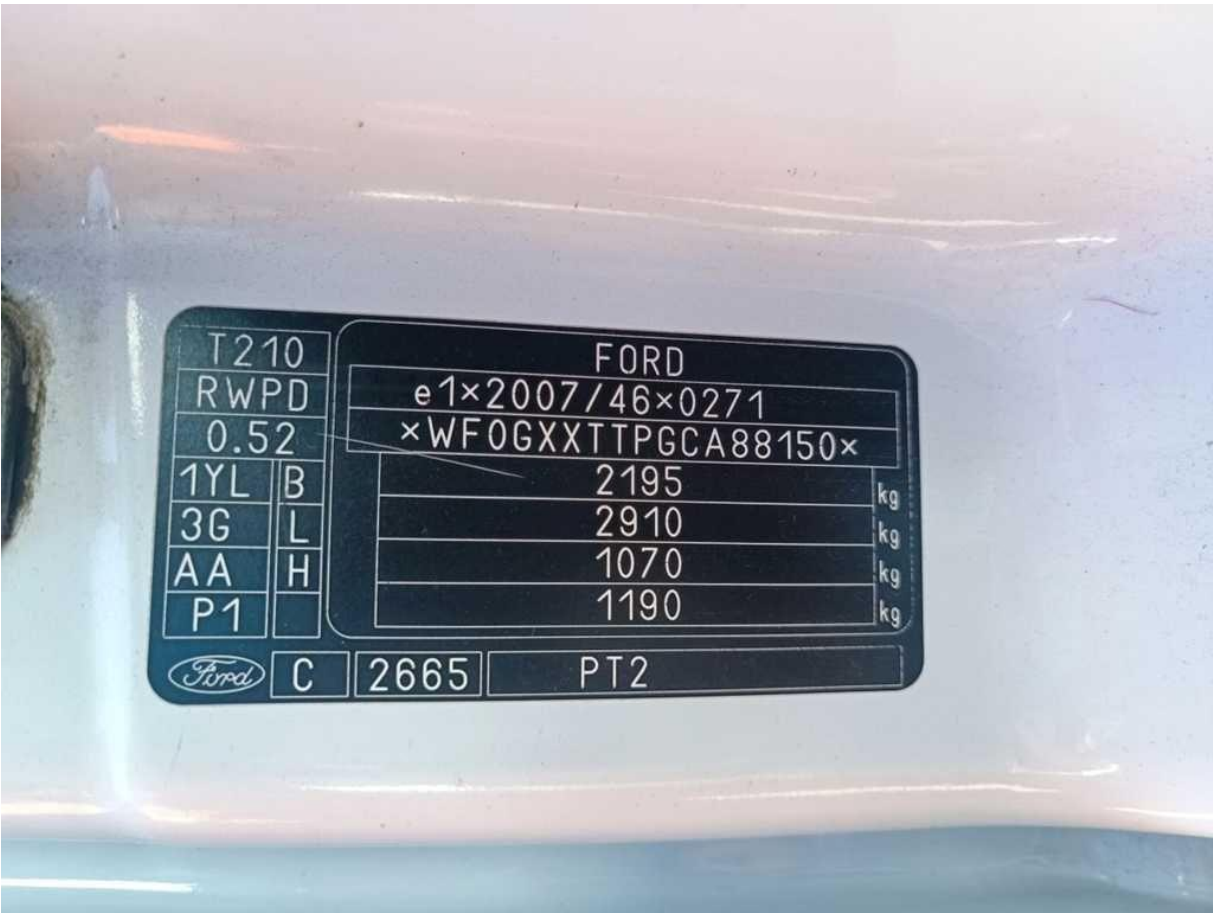

Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11

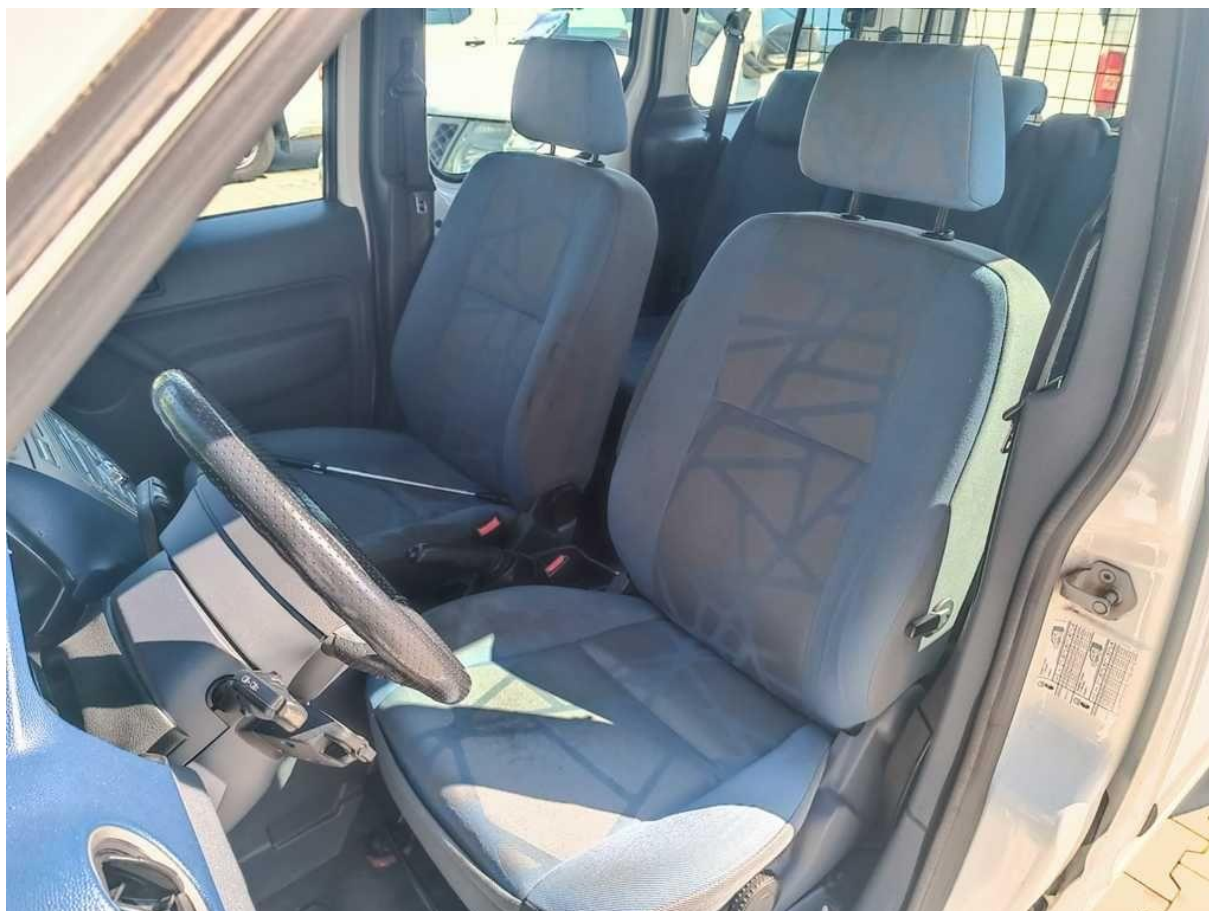

Fot. nr 12




Fot. nr 13

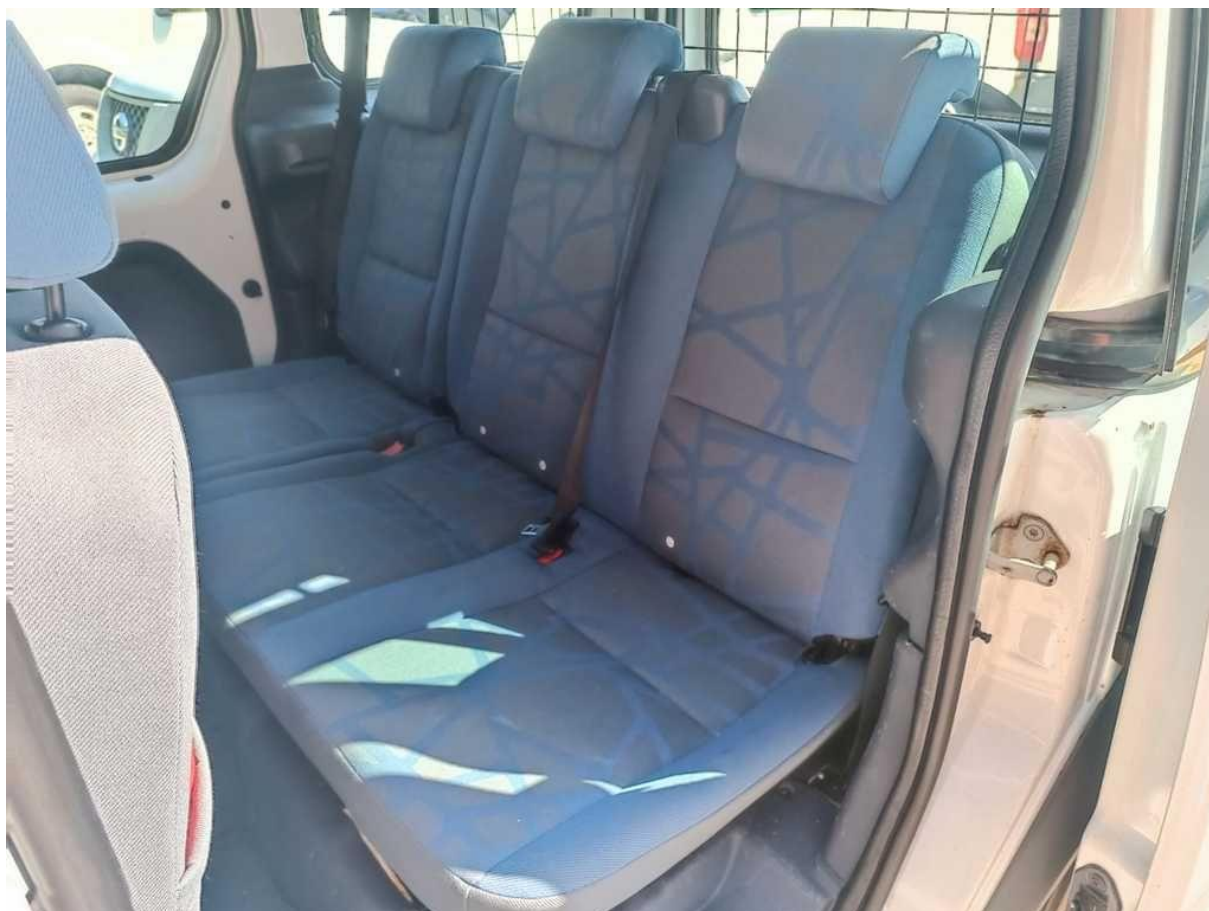

Fot. nr 14



Fot. nr 15

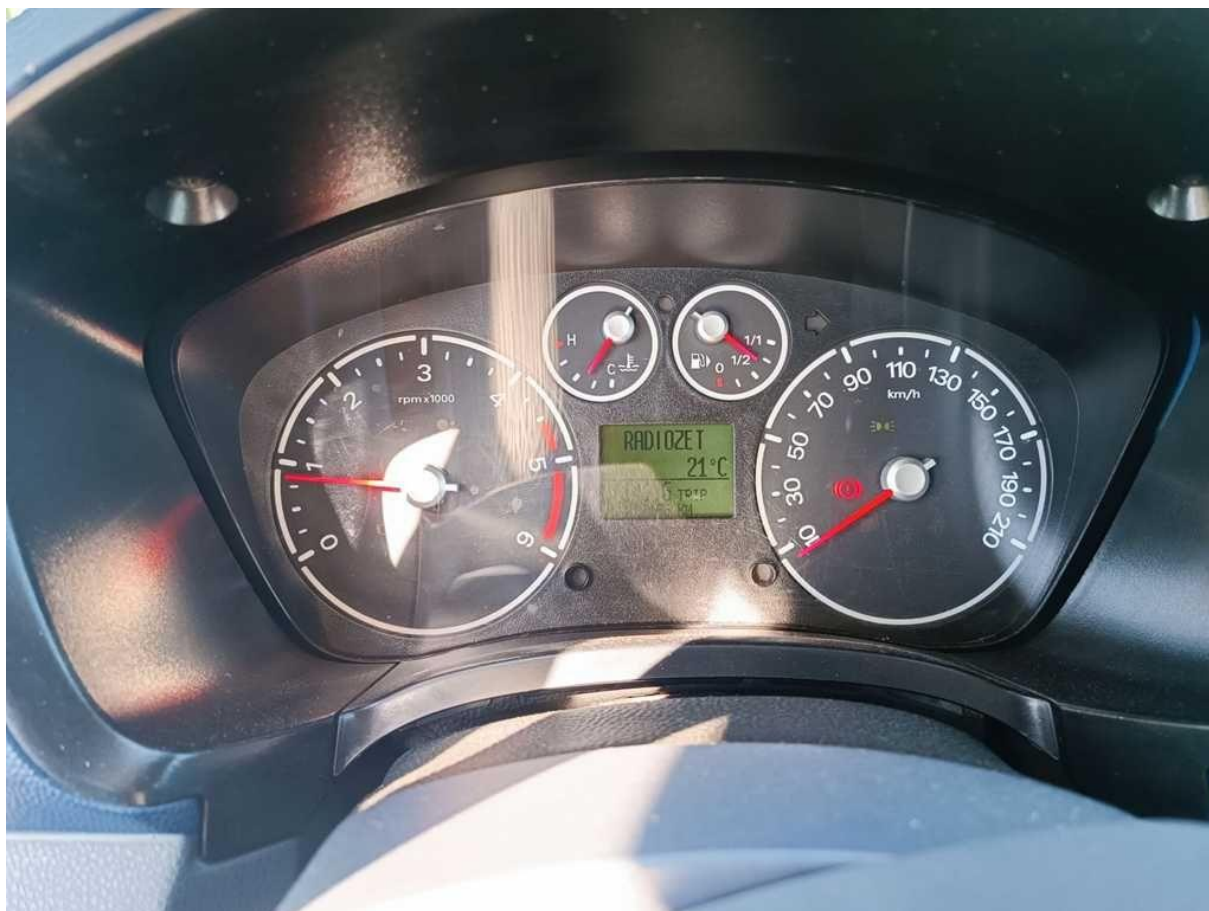

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21

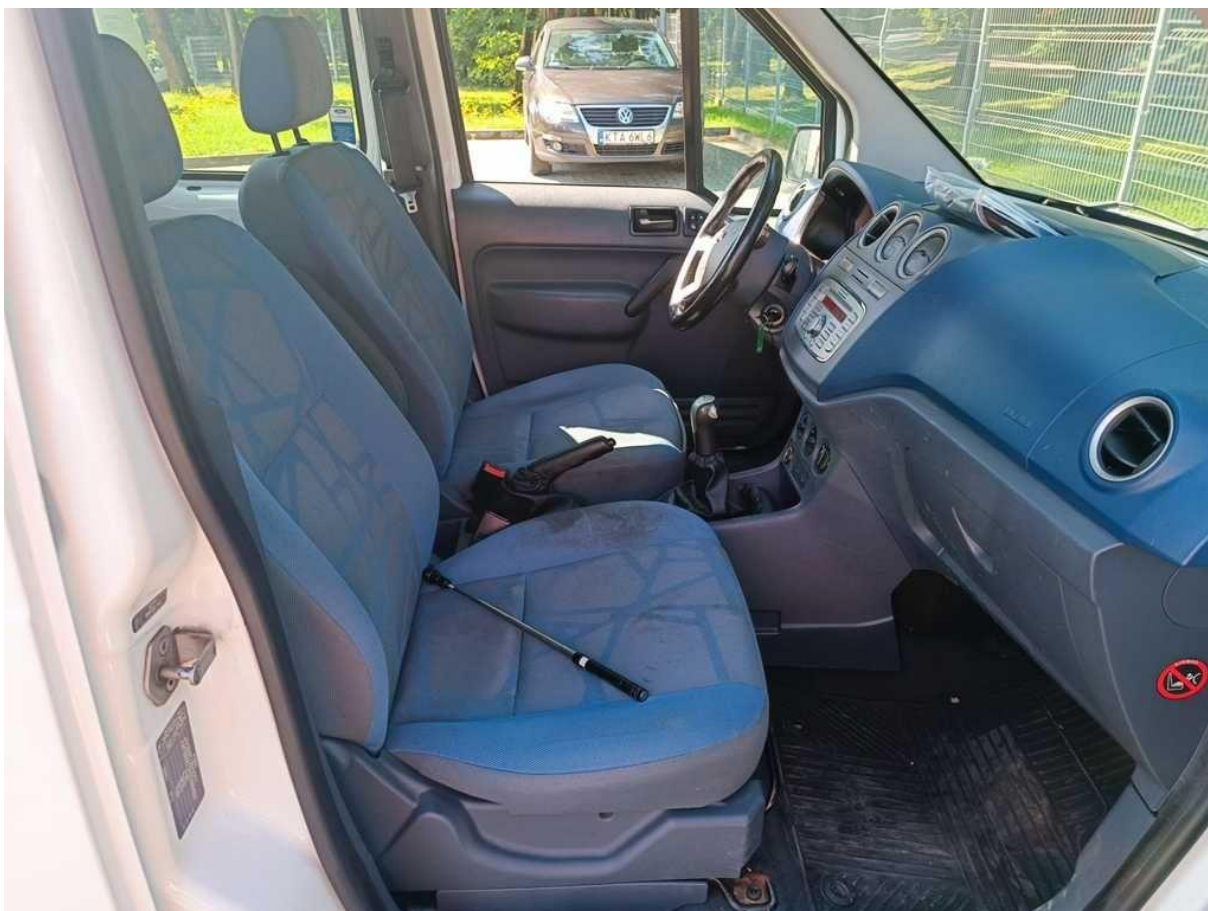

Fot. nr 22

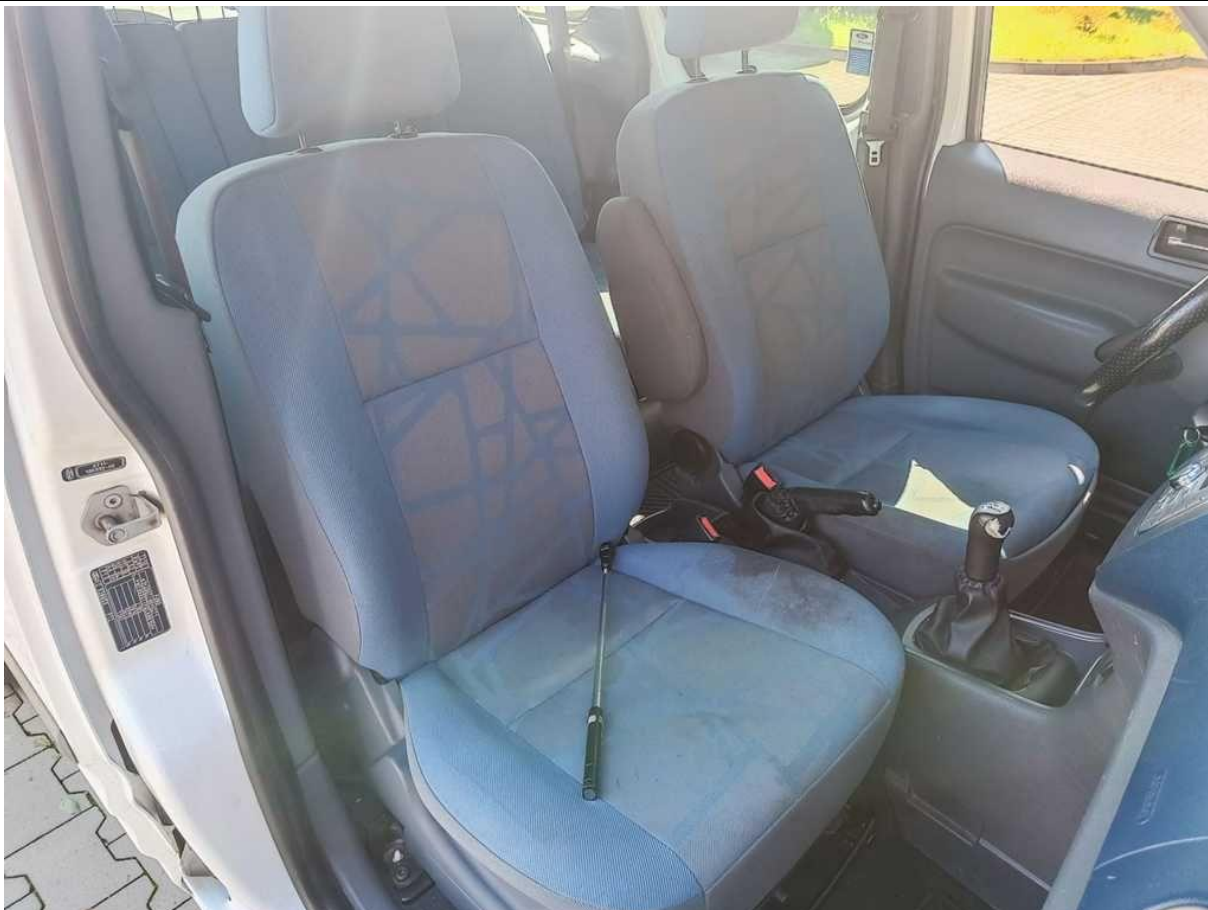

Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

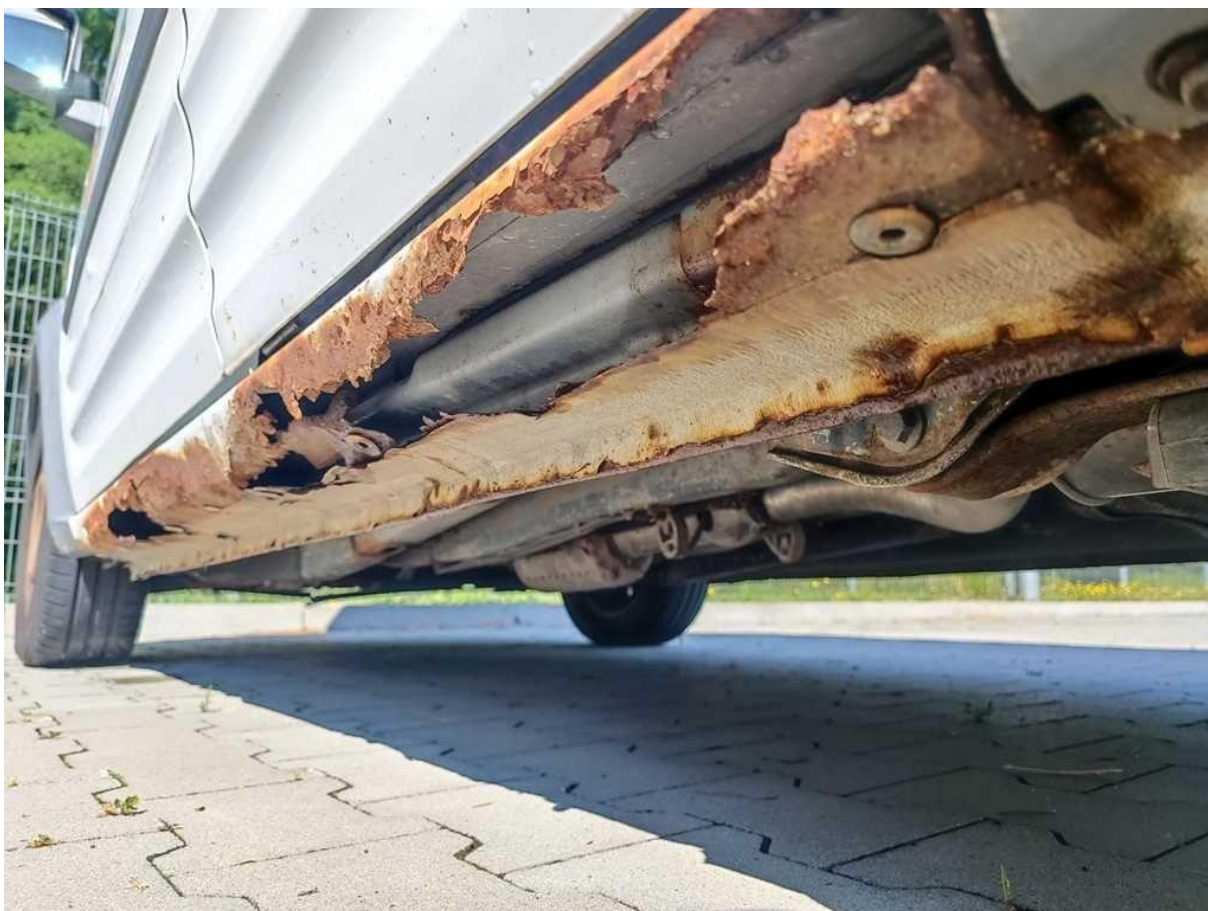


Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

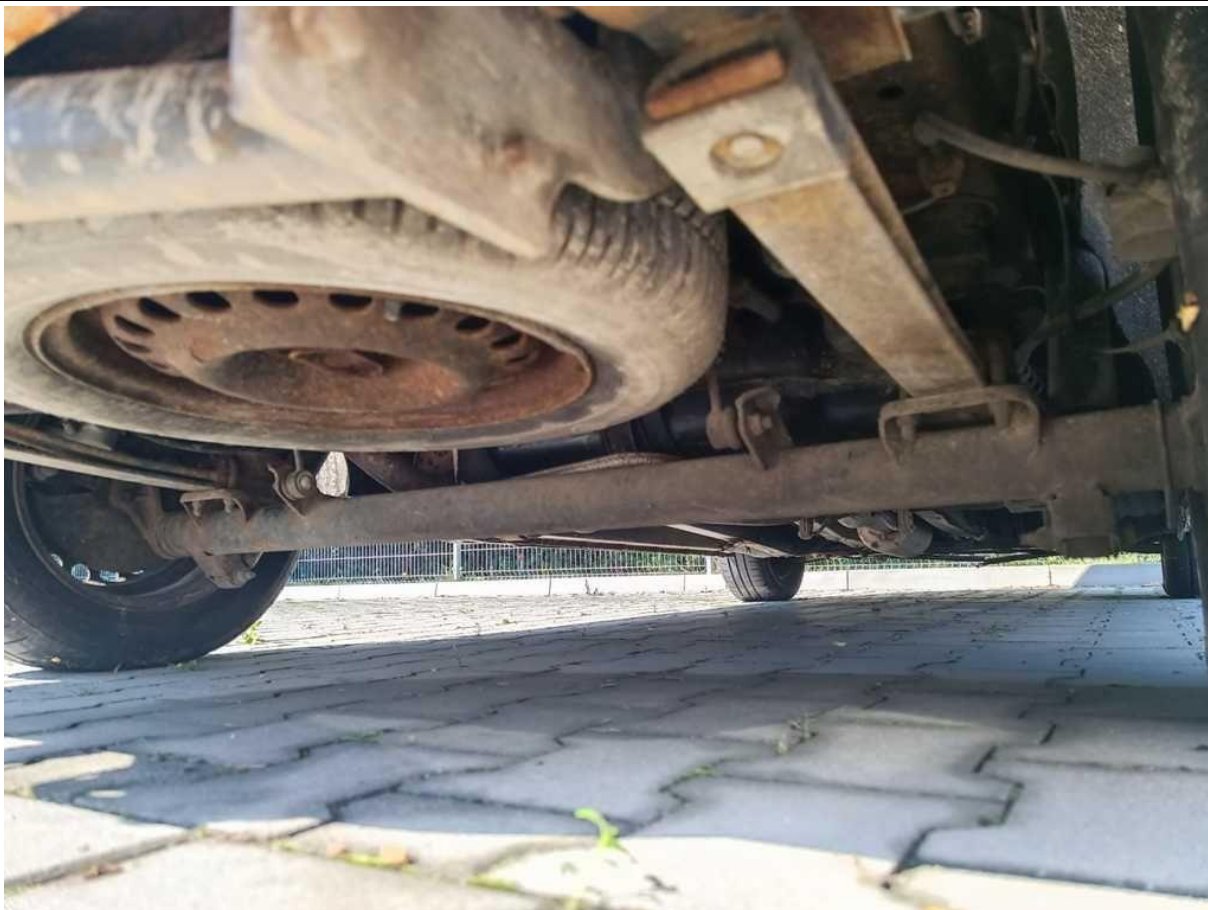

Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42

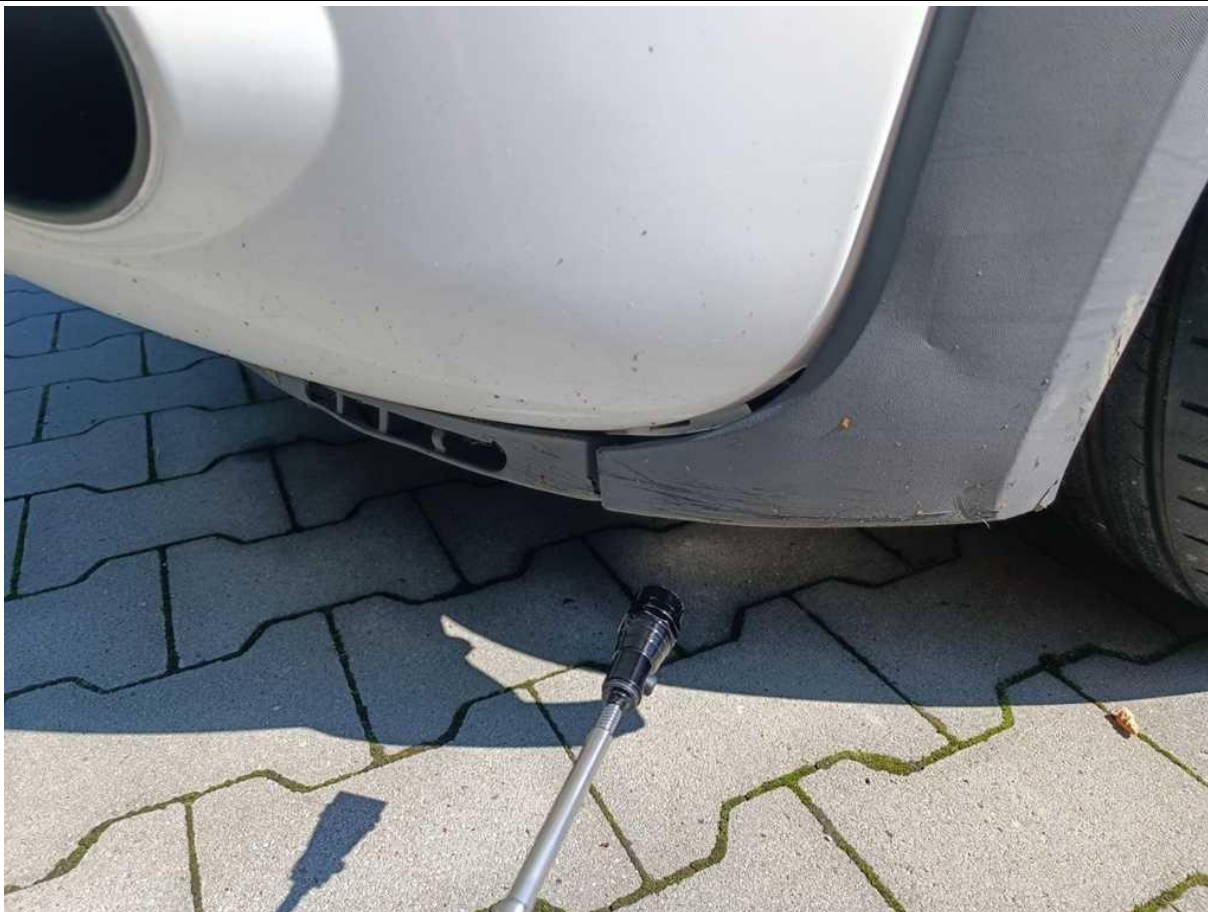

Fot. nr 43

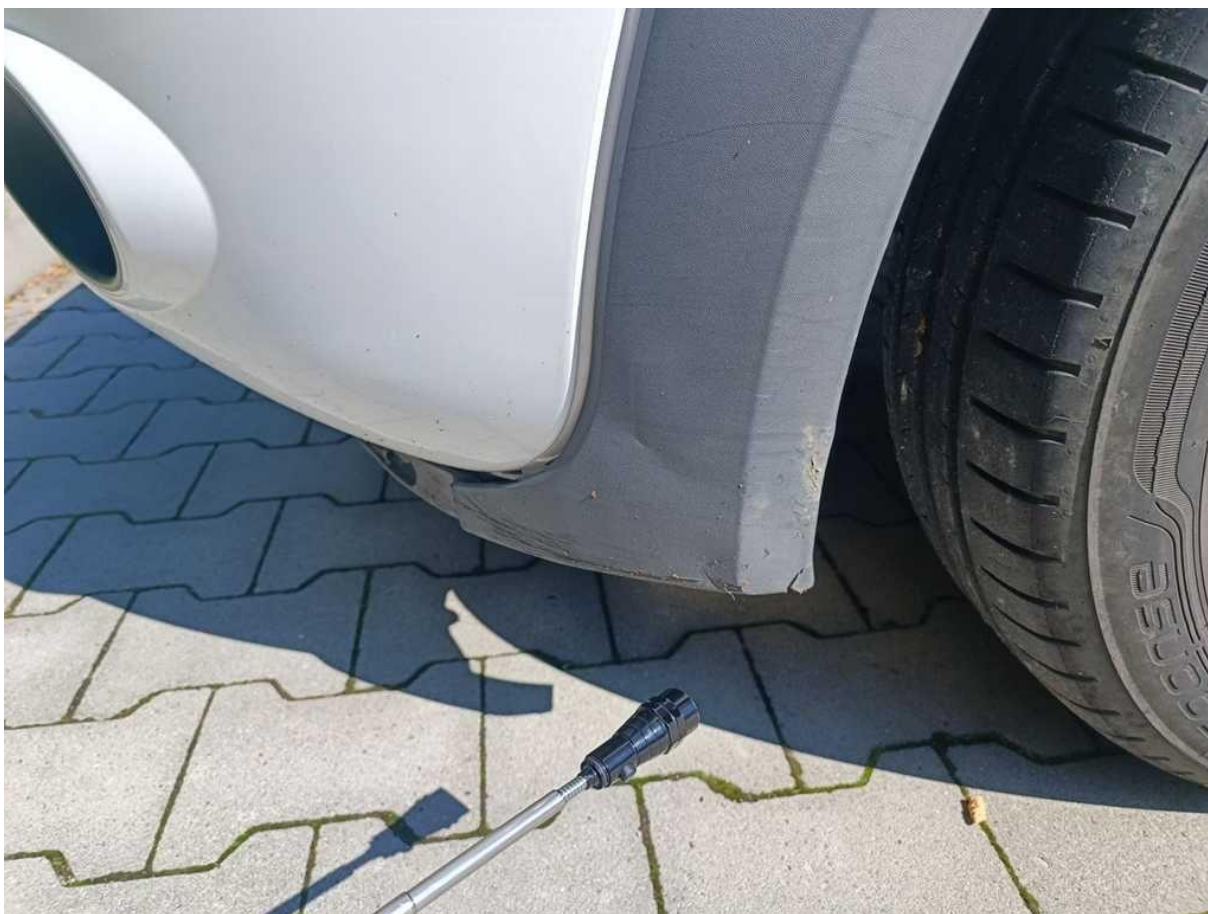

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65

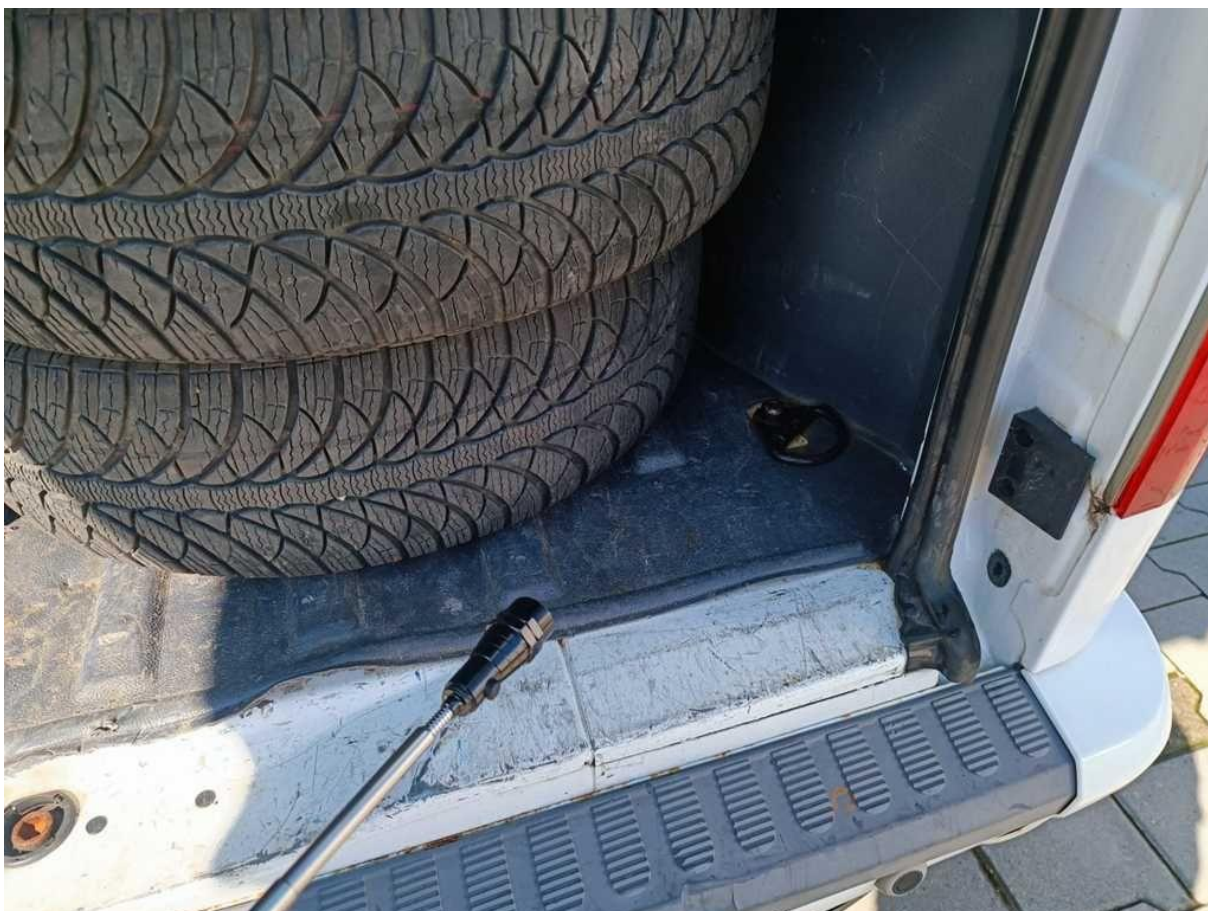

Fot. nr 66

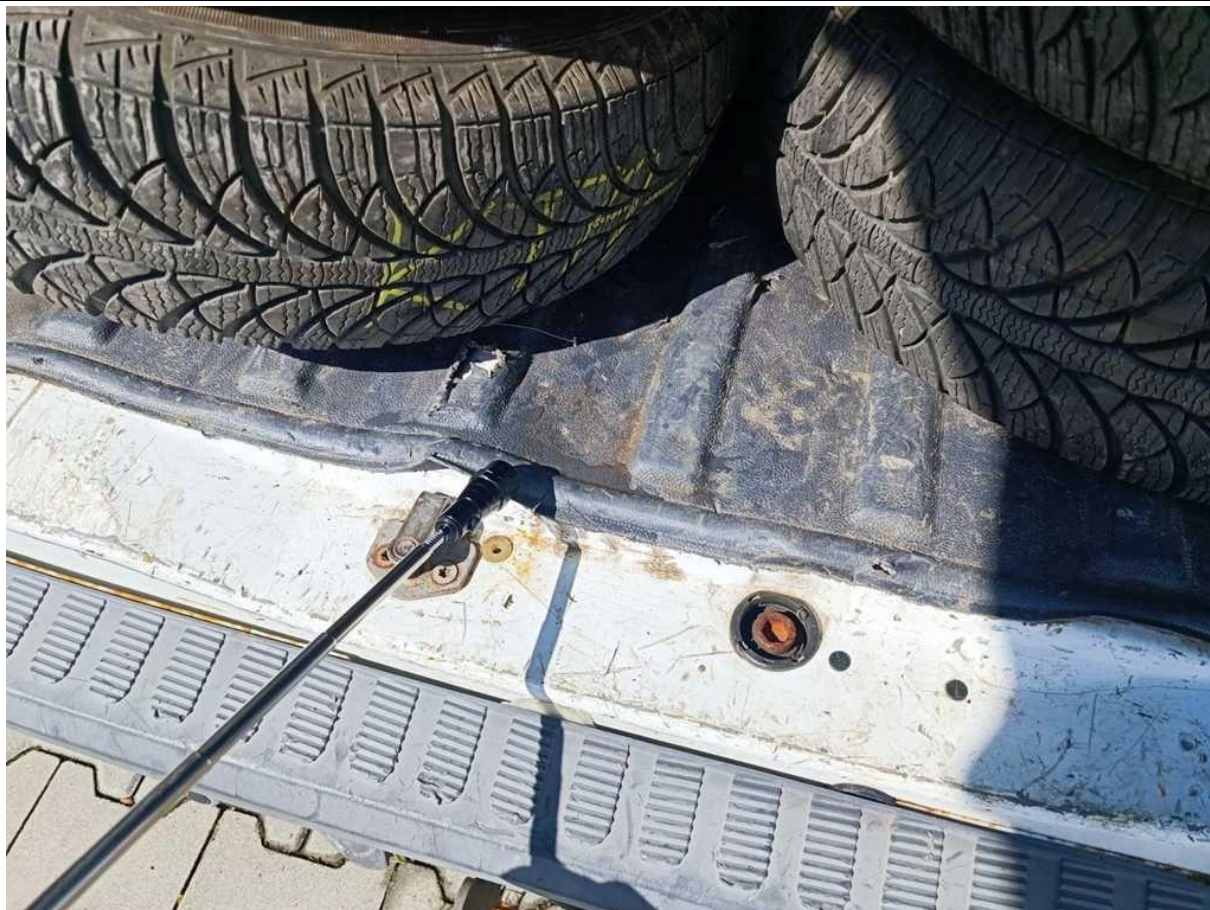

Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

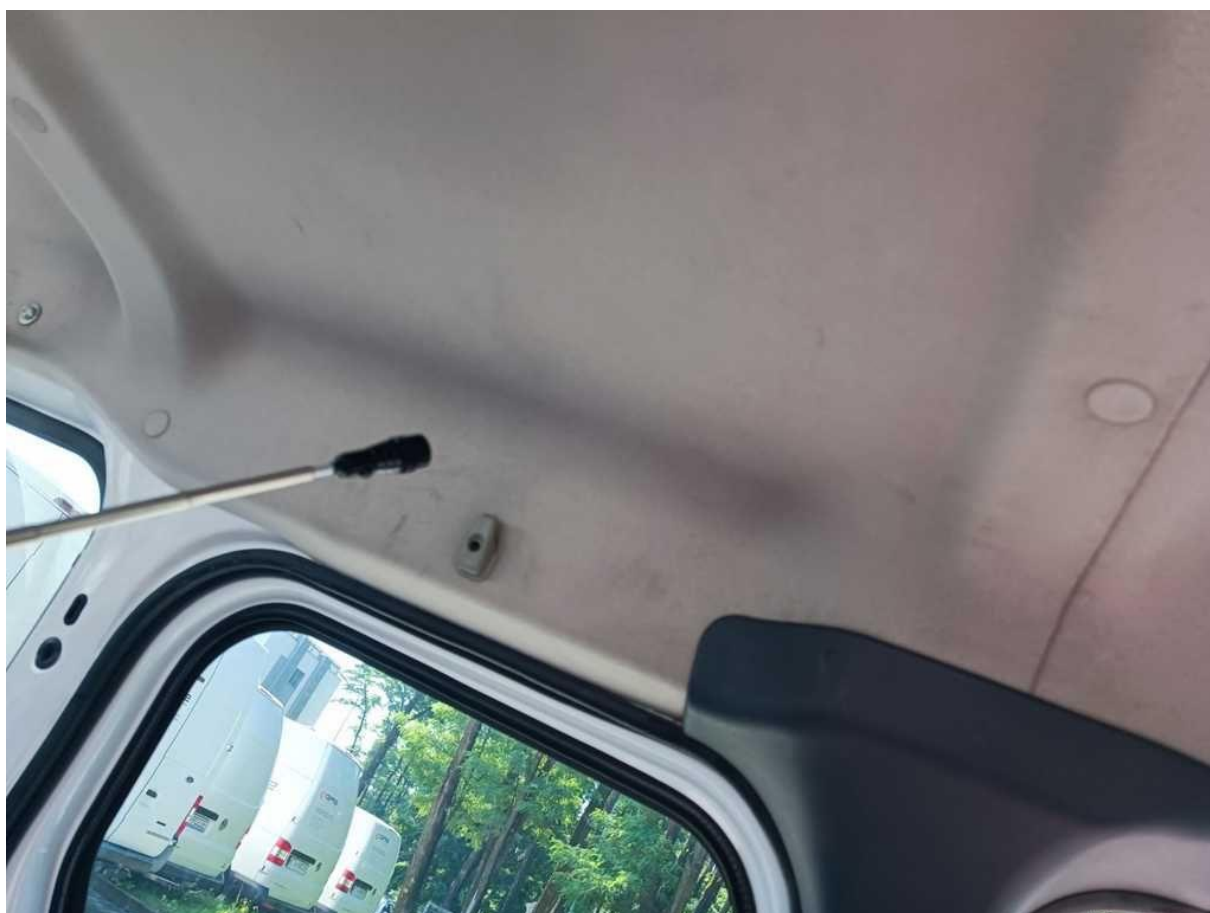

Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81

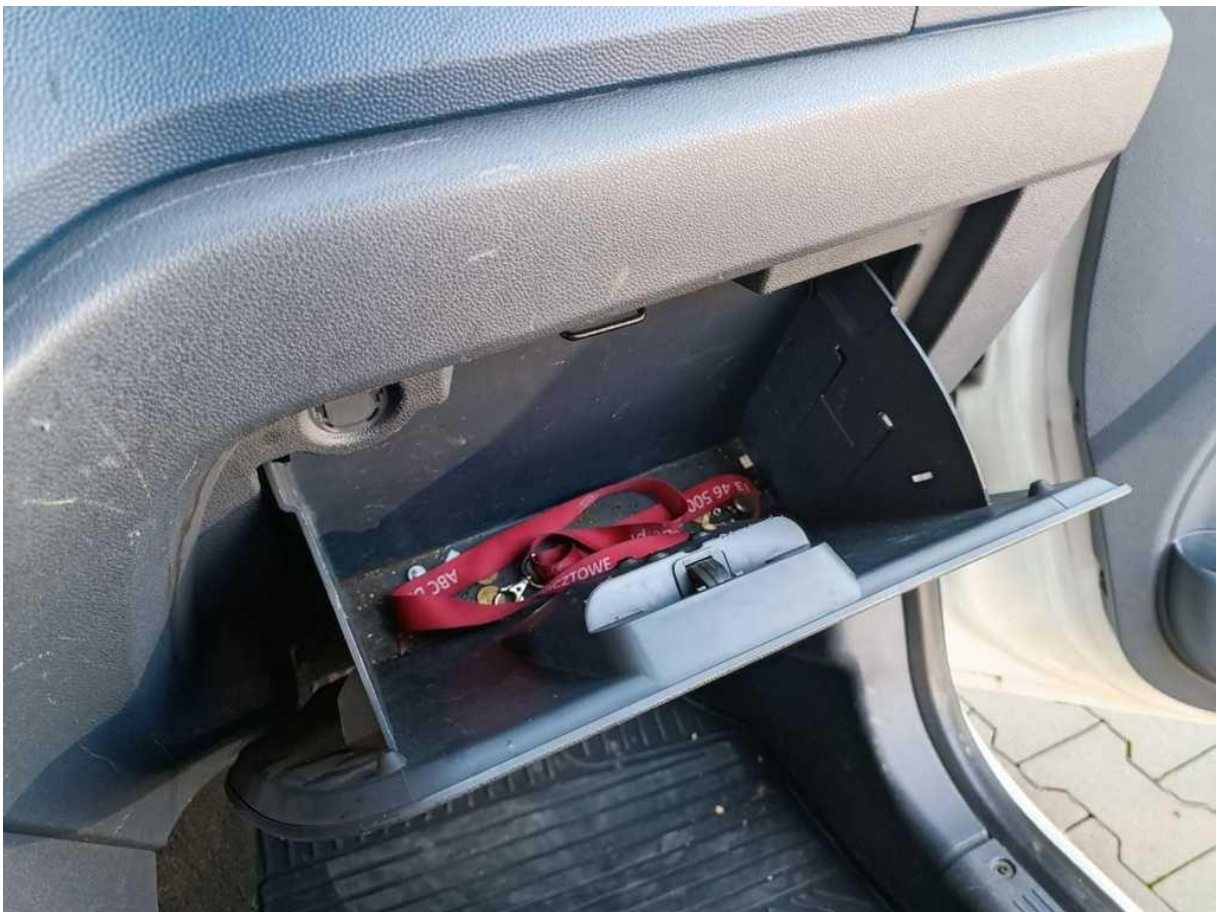

Fot. nr 82



Fot. nr 83

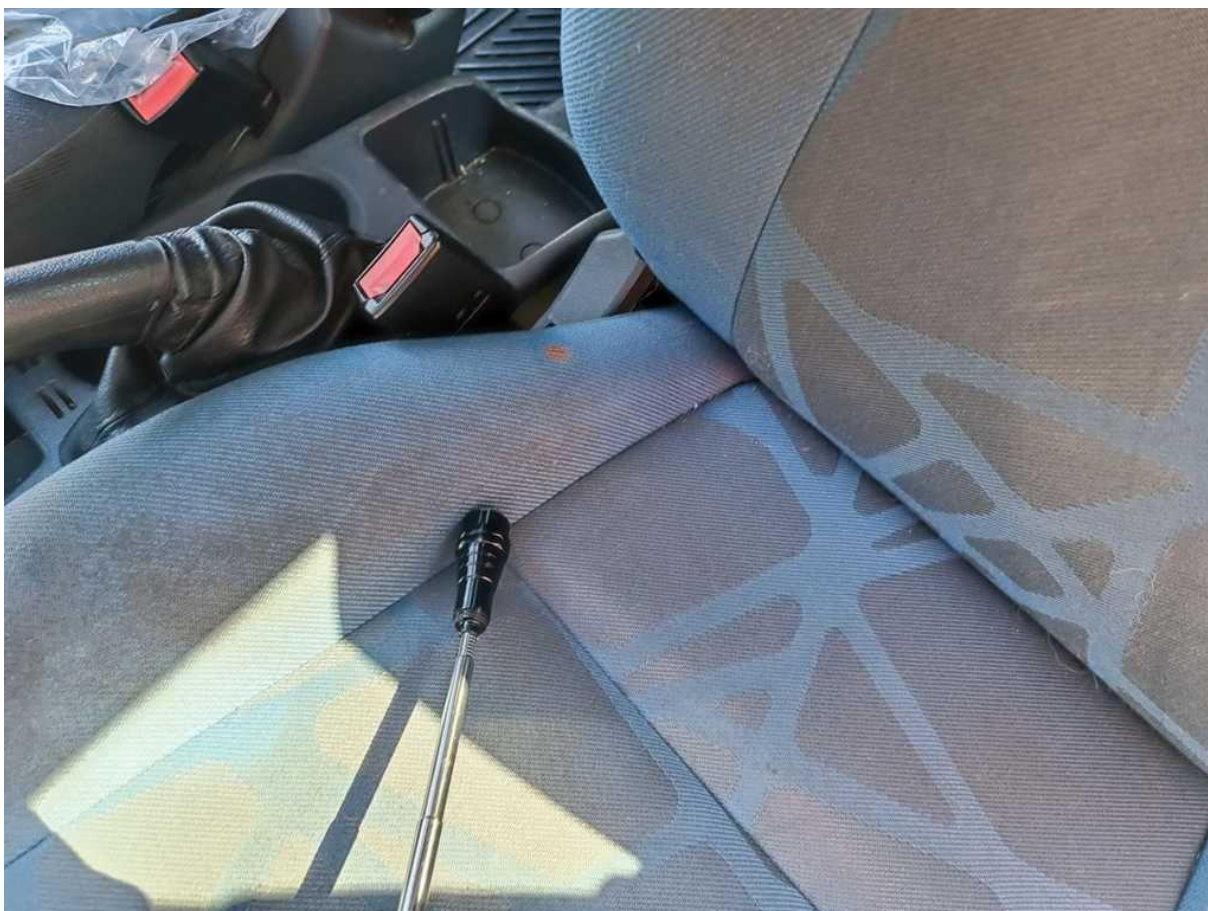


Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

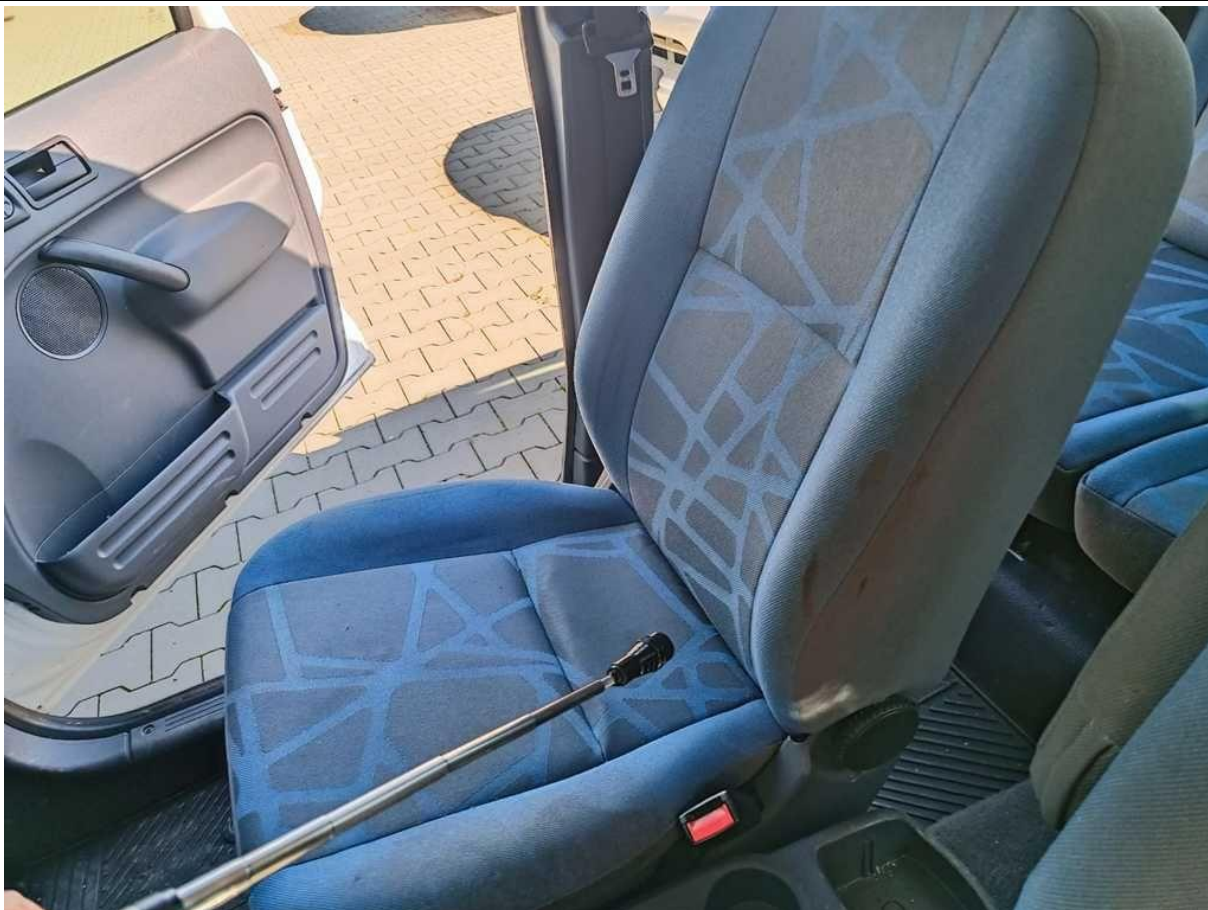

Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

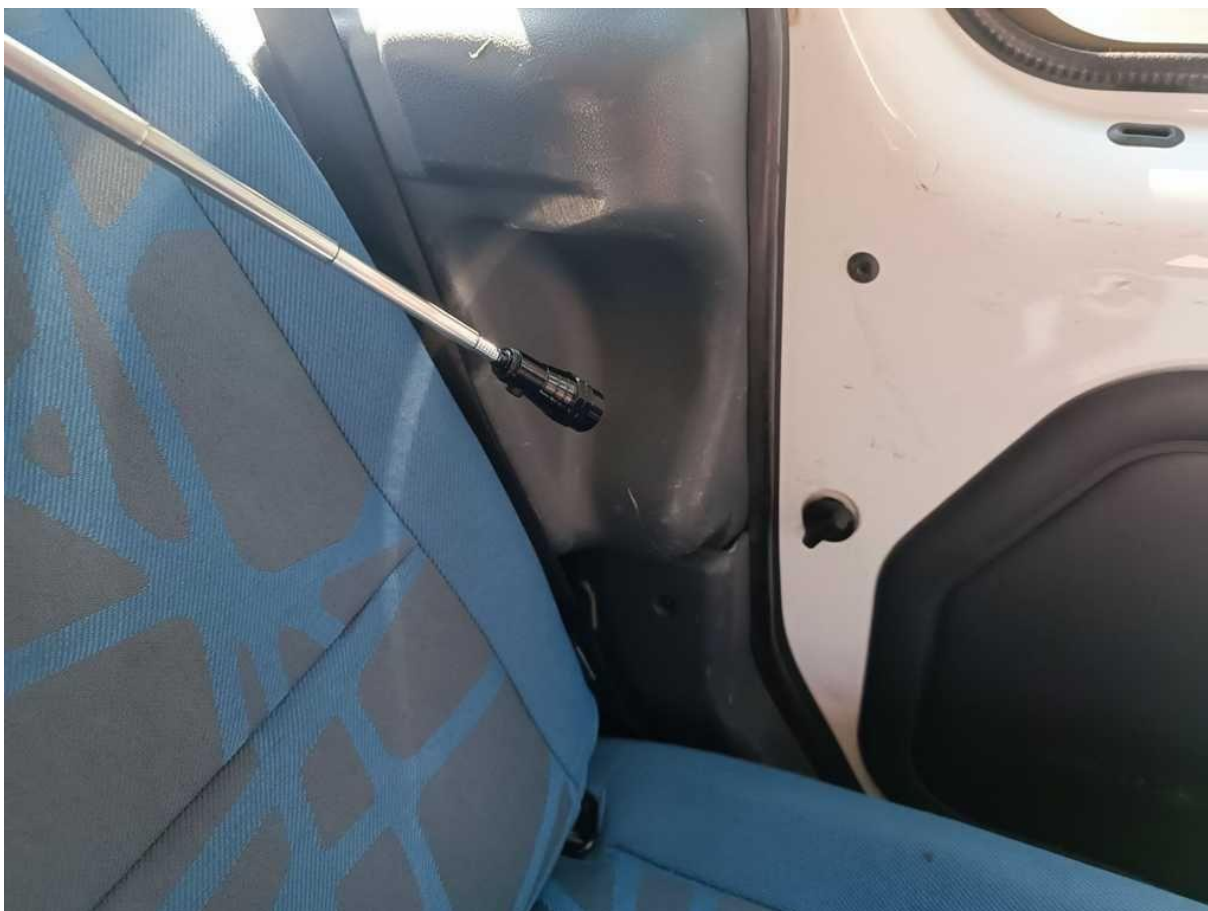

Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97

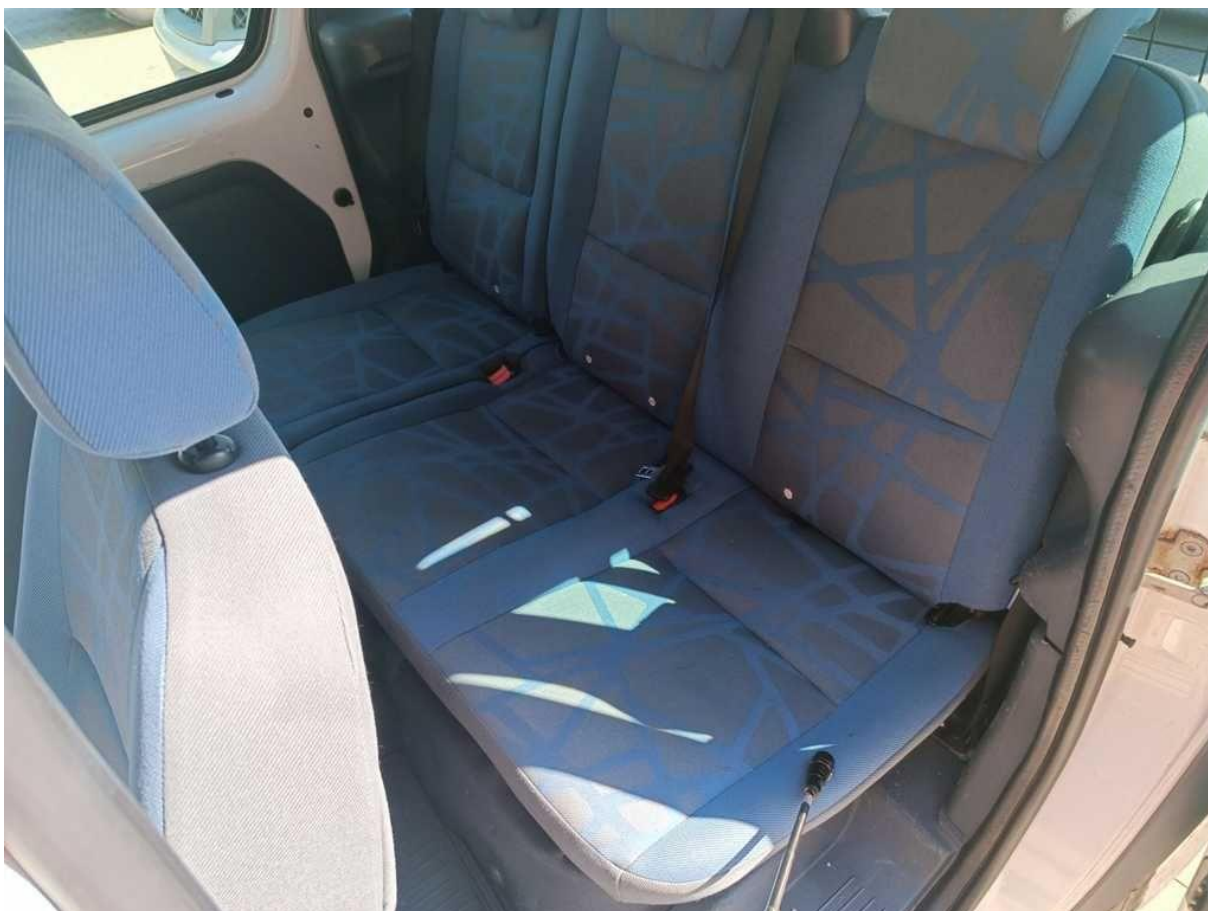


Fot. nr 98



Fot. nr 99

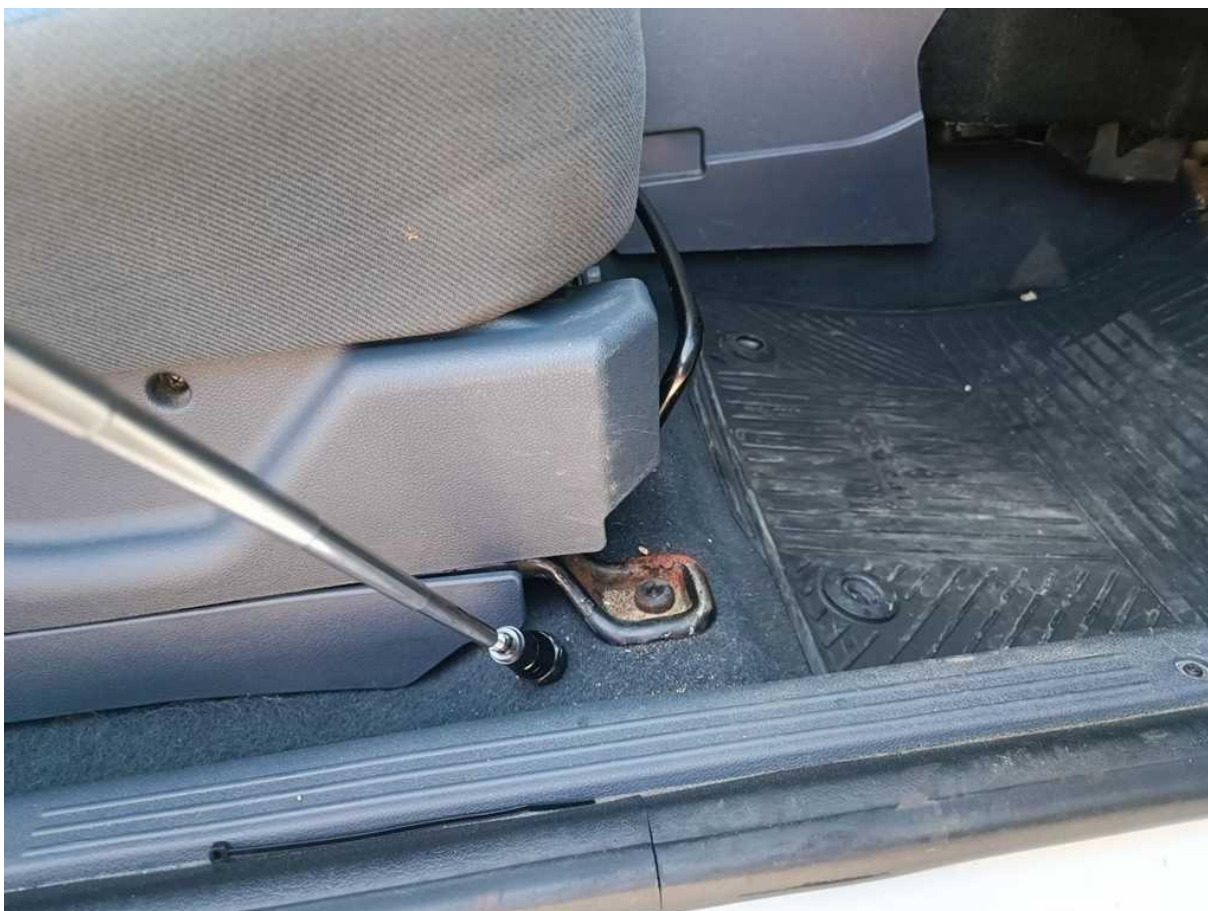

Fot. nr 100

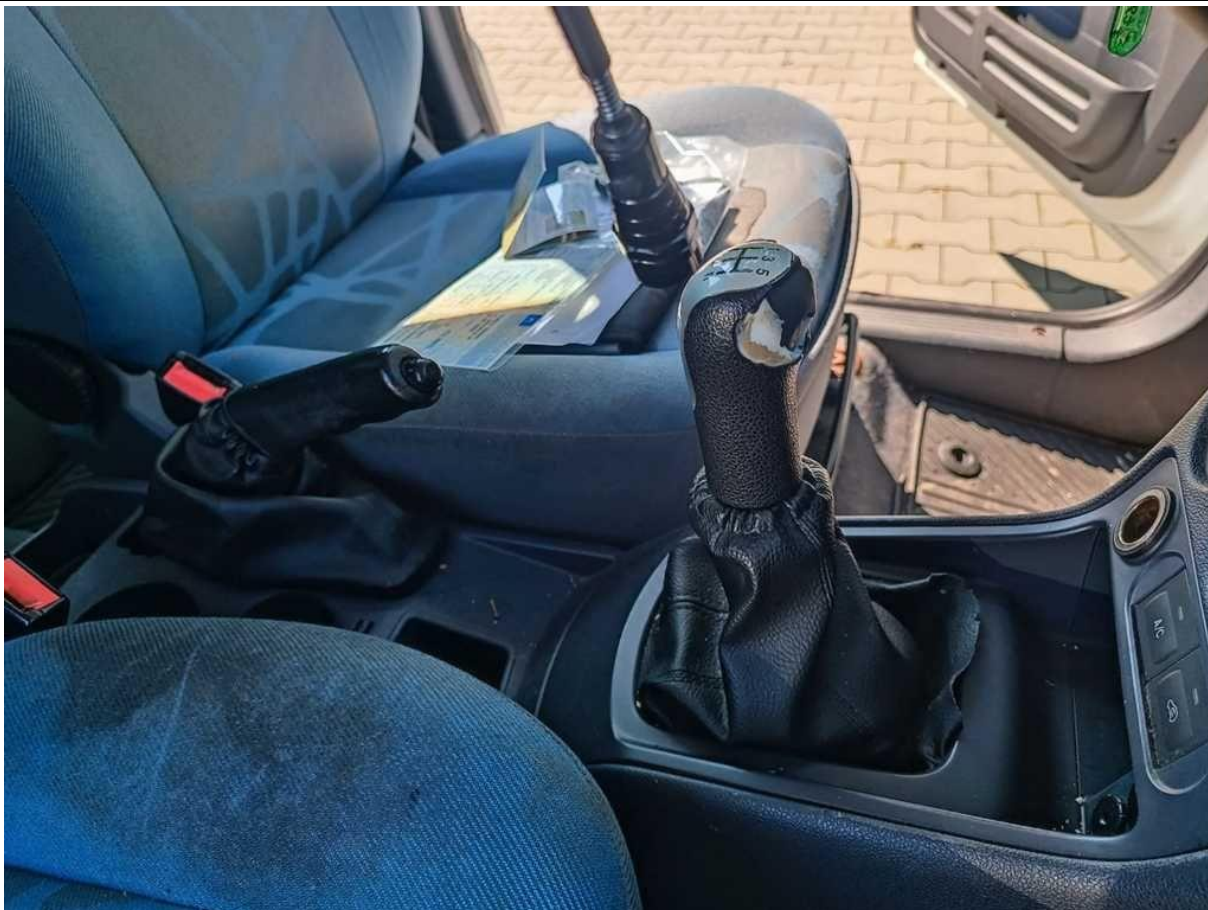

Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119

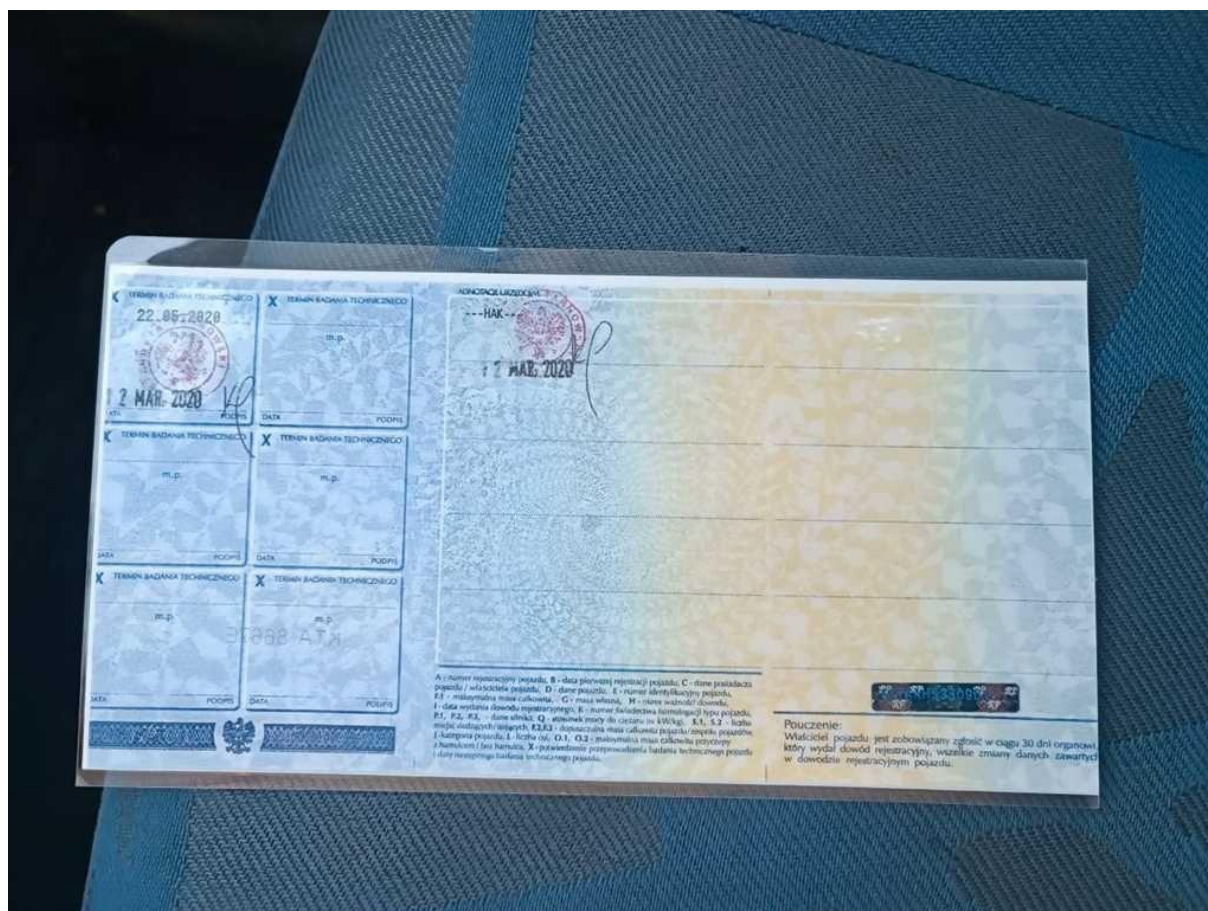

Fot. nr 120

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 10.04.2012
Przebieg: 8
Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzona: ☒
Otwarte Akcje Serwisowe Wykonane: ☐

Pieczęć Dealera
Bemo Motors
sp. z o.o.
61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50
Tel: 61 8 100 100 Fax: 61 874 77 27
NIP 782-00-66-129 REG. 834392236 (8)

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 20.06.2016
Przebieg: 96 562
Termin następnego przeglądu:
Numer faktury:
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
Auto Moti
Autoryzowany
SEF
Chyliłowska Góra, ul. K...
113 Złobice, tel. (014) 174-44-11
NIP: 888-81-88

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 2013.04.15
Przebieg: 23 880
Termin następnego przeglądu: 59.000
Numer faktury: 02.000357
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☒

Pieczęć Dealera
Res Motors Sp. z o.o.
Główny Autoryzowany Dealer
Al. Armii Krajowej 50
35-307 Rzeszów

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 2014.03.21
Przebieg: 47 134
Termin następnego przeglądu: 72 434
Numer faktury: 24.02.1795/1434
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
Res Motors Sp. z o.o.
Główny Autoryzowany Dealer
Al. Armii Krajowej 50
35-307 Rzeszów

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 07.08.2017
Przebieg: 105 544
Termin następnego przeglądu: 115 000
Numer faktury:
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
SERWIS SAMOCHODOWY
ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław
NIP 792-228-83-26 Regon: 180875919
KRS 0000429180

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 04.10.2018
Przebieg: 128 000
Termin następnego przeglądu: 140 000
Numer faktury:
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
SERWIS
ul. Podzamcze 41
37-500 Jarosław
NIP: 792-228-83-26 Regon: 180875919
KRS: 0000429180

Fot. nr 121

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 19.04.18
Przebieg: 742 241
Termin następnego przeglądu: 09.2020
Numer faktury:
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
F.H.U. Transport-Autoholowanie
Serwis, Naprawa
37-500 Szósko, ul. Zamojska 10
NIP 792-140-64-79, Tel. 600-988-572

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data: 28.04.2017
Przebieg: 113 385
Termin następnego przeglądu: 04.2018
Numer faktury: Fuda
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera
Exemption Regulation
UE nr 461/2009
ZAKŁAD SAMOCHODOWY
PHF-SERWIS Sp. z o.o.
37-514 Mulinia, ul. Długa 9

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Data:
Przebieg:
Termin następnego przeglądu:
Numer faktury:
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi


Data:
Przebieg:
Termin następnego przeglądu:
Numer faktury:
Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak.: ☐

Pieczęć Dealera

Fot. nr 122



Fot. nr 123

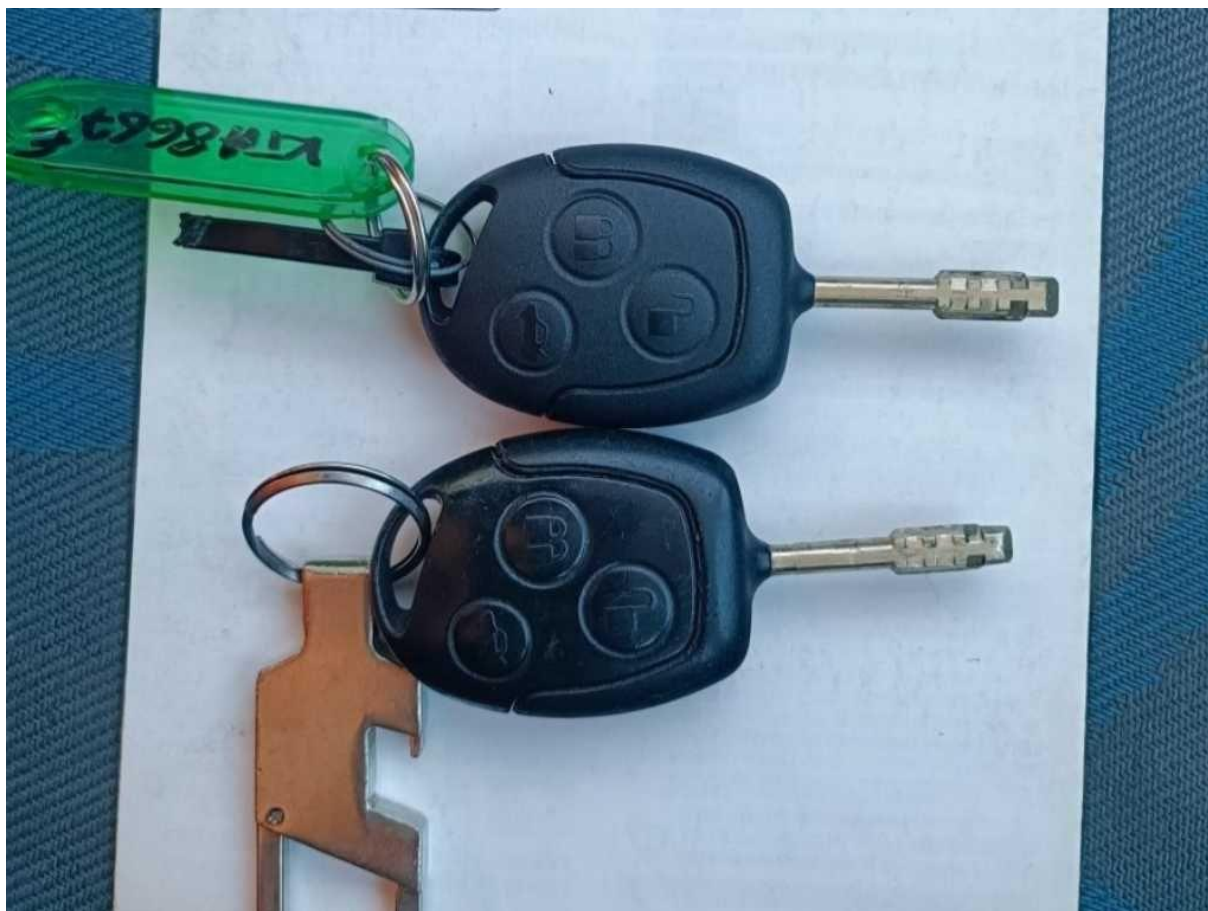

Fot. nr 124



Fot. nr 125

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu