

Nr zlecenia: 01/10/03/2026/GAZ SYSTEM

z dnia: 2026/03/10

Zlecniodawca:

GAZ-SYSTEM
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF37JBHZMGJ583137
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	SRB14X8
Model pojazdu:	Partner III Tepee HDI MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	029-03211
Wersja:	Outdoor S&S	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	185531 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/04/14		
Data ważności badania technicznego	2026/10/20		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe		
Dop. masa całk.	2002 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	20	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Czujniki ciśnienia w oponach	21	Półka pod sufitem
3	Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone	22	Relingi dachowe
4	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	23	Schowki w podłodze w drugim rzędzie siedzeń
5	Drzwi tylne podnoszone do góry	24	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Gniazdo 12V	26	System Start/Stop
8	Gniazdo 12V w bagażniku	27	System wspomagania pokonywania wzniesień

9	Immobilizer	28	Hill Assist
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	29	Szyby barwione
11	Klimatyzacja	30	Szyby boczne tylne uchylne
12	Kolumna kierownicy regulowana	31	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	32	Światła do jazdy dziennej LED
14	Listwy boczne	33	Światła LED
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Światła p/mgielne przednie
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Tapicerka tekstylna
		36	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	37	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
18	Poduszka powietrzna kierowcy	38	Zagłówki foteli przednich regulowane
19	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele w II rzędzie 3 szt. składane z regulacją oparcia
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
Gniazdo 12V w bagażniku
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
Stoliki w oparciach foteli przednich składane
Fotele w II rzędzie 3 szt. składane i wyjmowane
Szuflada pod fotelem kierowcy
- 3 Pakiet Plus
Zamek centralny zdalnie sterowany
Szyba po stronie kierowcy sterowana sekwencyjnie
- 4 Pakiet Terenowy
Tarcze kół aluminiowe 16"
Zawieszenie podwyższone
Osłona dolna silnika
- 5 Pakiet WIP Sound
Komputer pokładowy
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Sterowanie radiem przy kierownicy
Wyświetlacz monochromatyczny numeryczny A+ na desce rozdzielczej
- 6 Podłokietniki foteli przednich
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości + sterowanie w kierownicy
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Sterowanie tempomatem przy kierownicy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Czujniki parkowania - tył
- 2 +Hak holowniczy
- 3 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
- 4 Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
Szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana
Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 215/55 R16 97H WINTER I*CEPT RS3	5,9
Przednie prawe:	*HANKOOK 215/55 R16 97H WINTER I*CEPT RS3	5,5
Tylne lewe:	*HANKOOK 215/55 R16 97H KRISALP HP3	7,3
Tylne prawe:	*HANKOOK 215/55 R16 97H KRISALP HP3	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita: 2085 kg

Informacje przekazane od osoby udostępniającej pojazd: Nierówna praca silnika - wypadanie zapłonu, awaria DPF/układu wydechowego.

Konieczna weryfikacja uszkodzeń w warunkach serwisowych.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności

W wycenie nie uwzględniono zabudowy przestrzeni ładunkowej (częściowo zdemontowana/zdekompletowana).

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Wawrzyńczyk

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
3	Drzwi boczne przednie	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu i umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

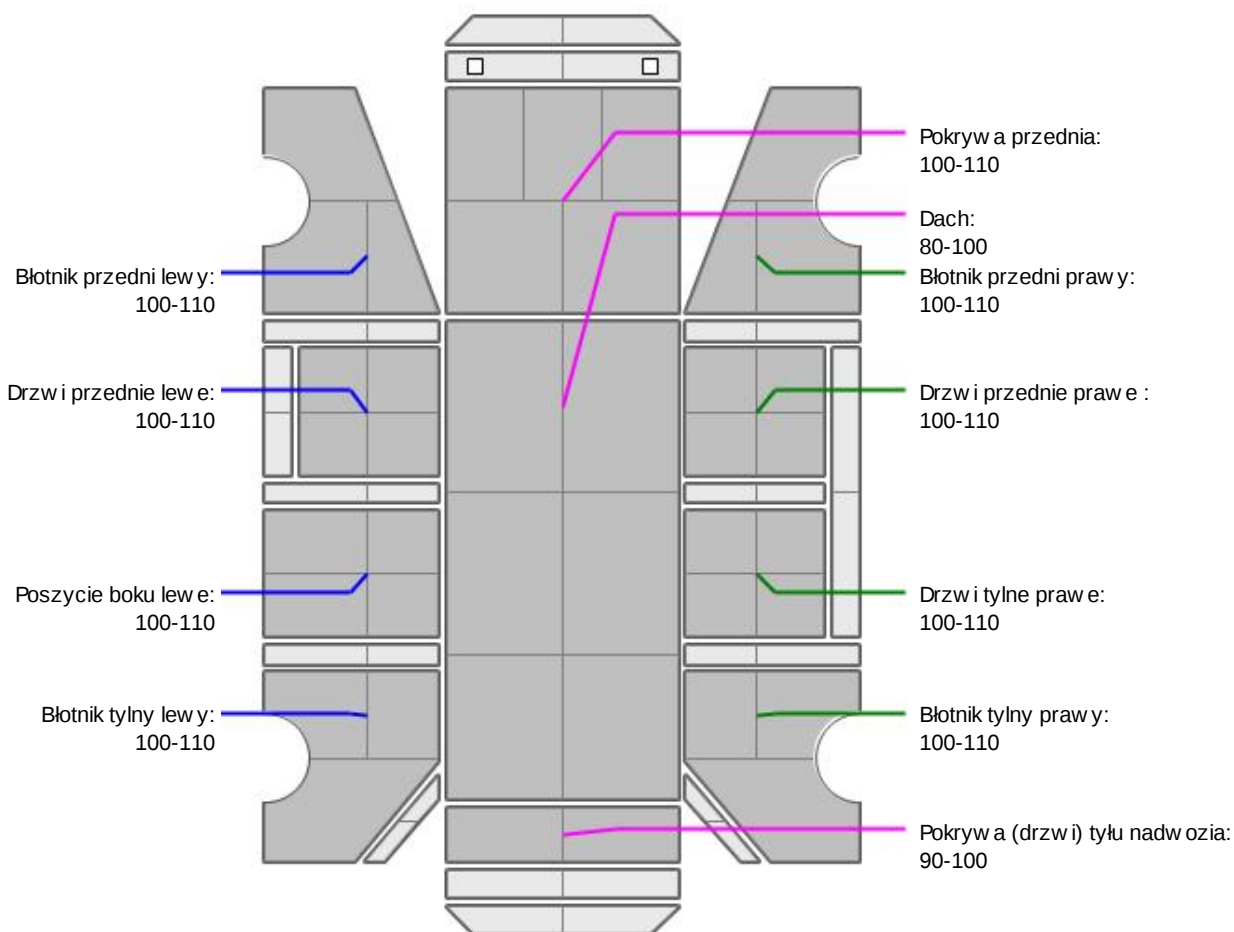

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		80-100	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	100-110	
5	Poszycie boku	L	100-110	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	100-110	
8	Drzwi przednie	P	100-110	
9	Drzwi tylne	P	100-110	
10	Błotnik tylny	P	100-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Pęknięcia		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Informacje przekazane od osoby udostępniającej pojazd: Nierówna praca silnika - wypadanie zapłonu, awaria DPF/układu wydechowego.

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine, żółta kontrolka UREA, Under inflation monitoring fault.

Konieczna weryfikacja uszkodzeń w warunkach serwisowych.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Ogniska korozji, brak kołpaka/zdemontowany		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Ogniska korozji		

Ogniska korozji na podwoziu oraz elementach zawieszenia.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / NIERÓWNA PRACA / WYPADANIE ZAPŁONU |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9

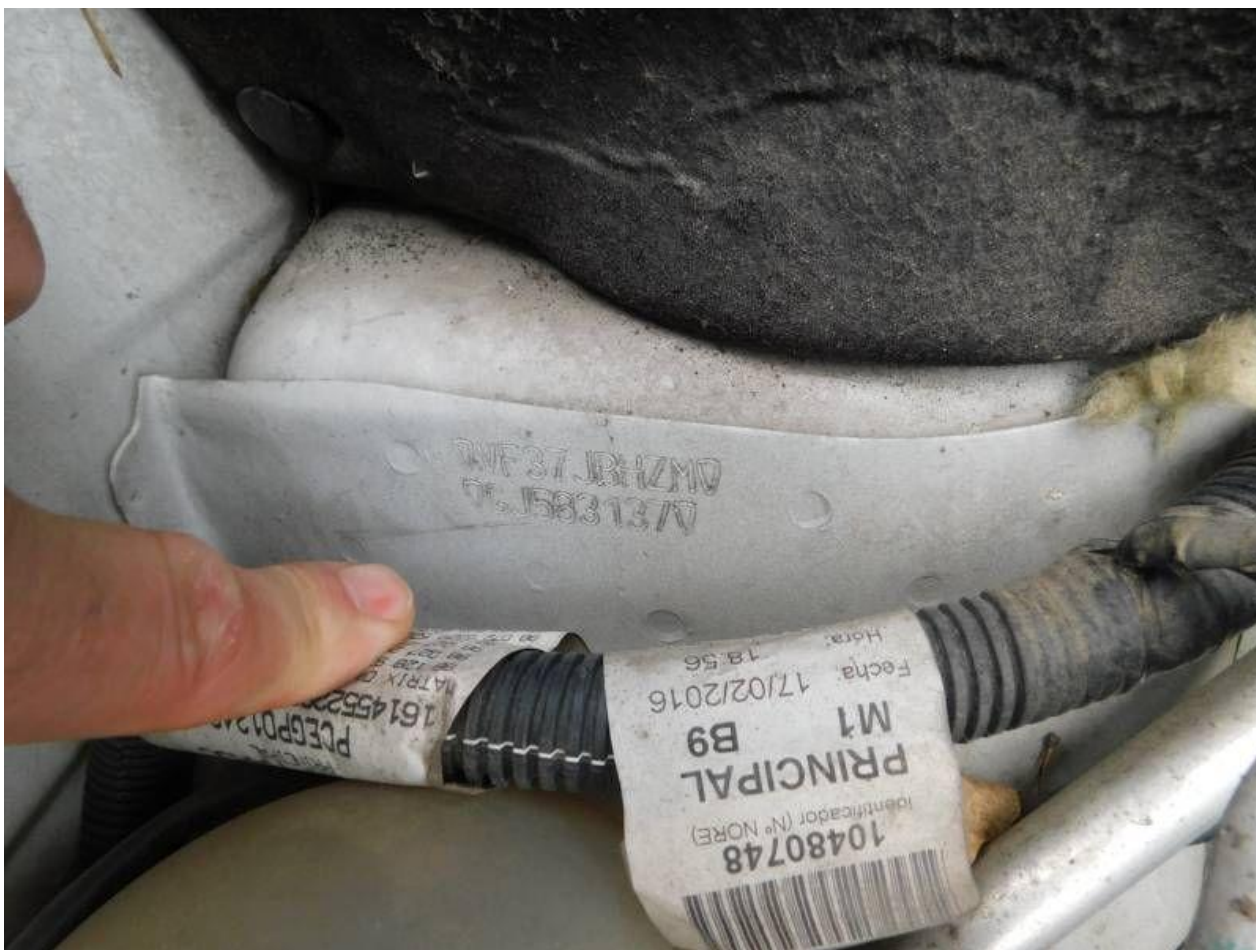

Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20

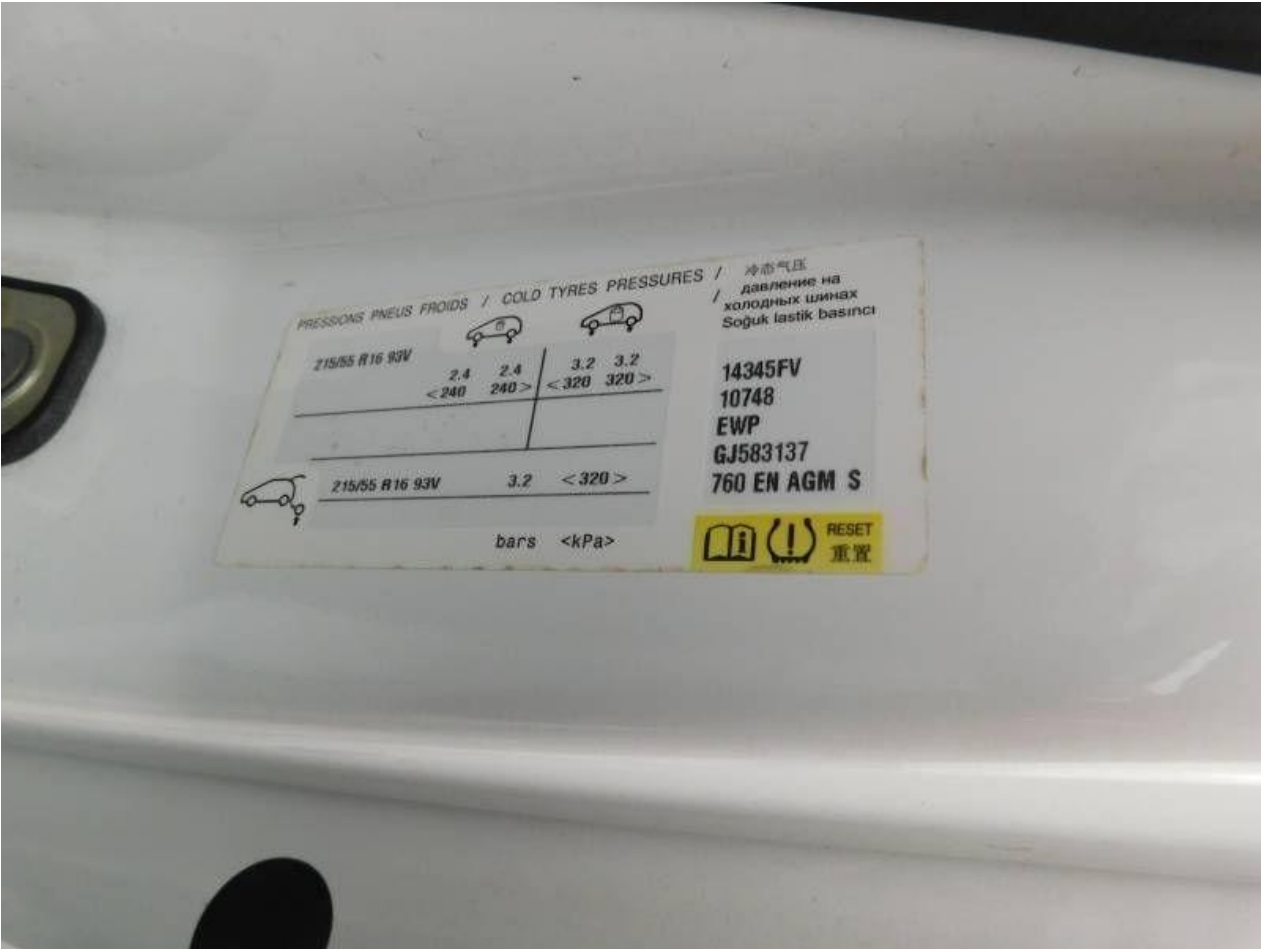


Fot. nr 21



Fot. nr 22

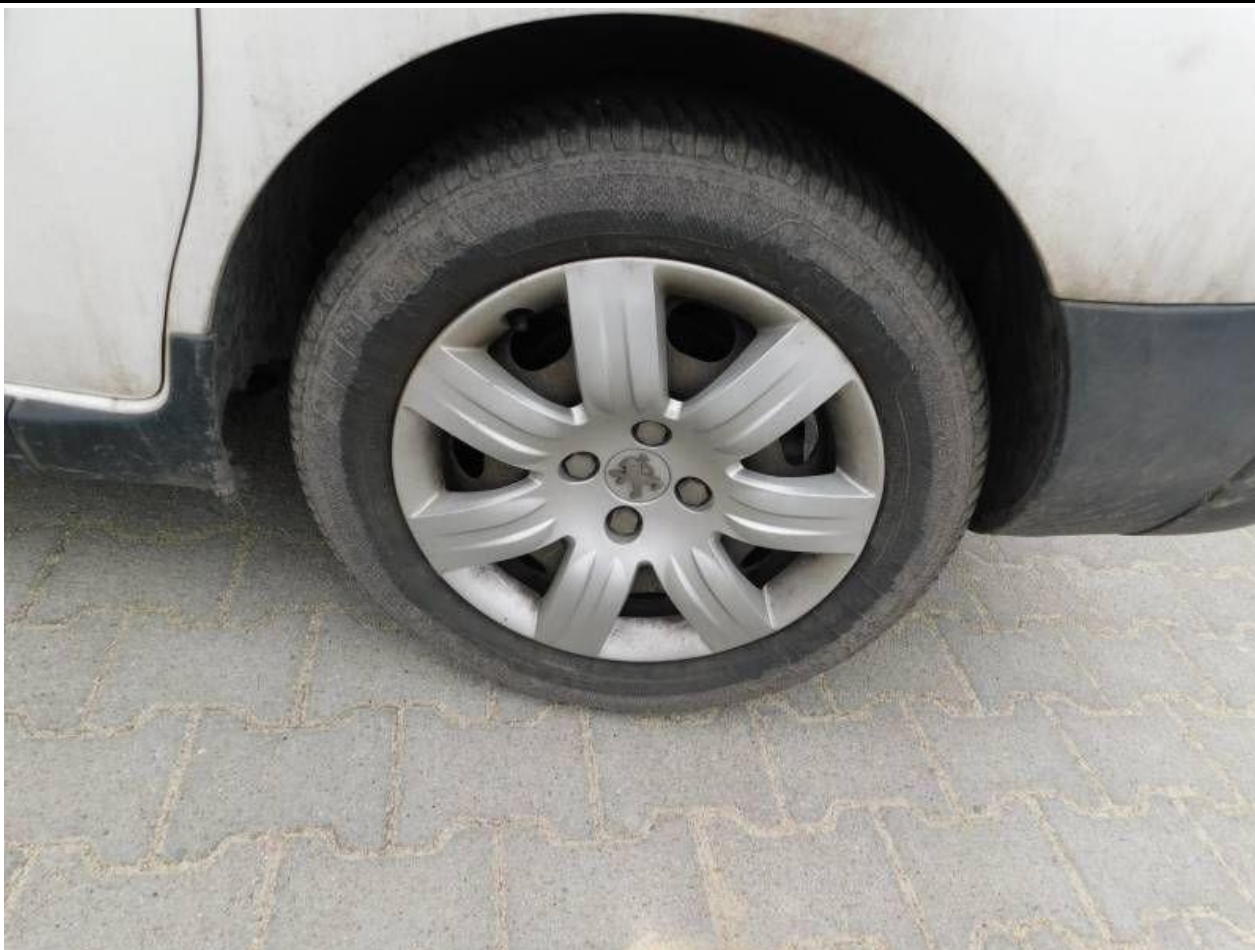

Fot. nr 23

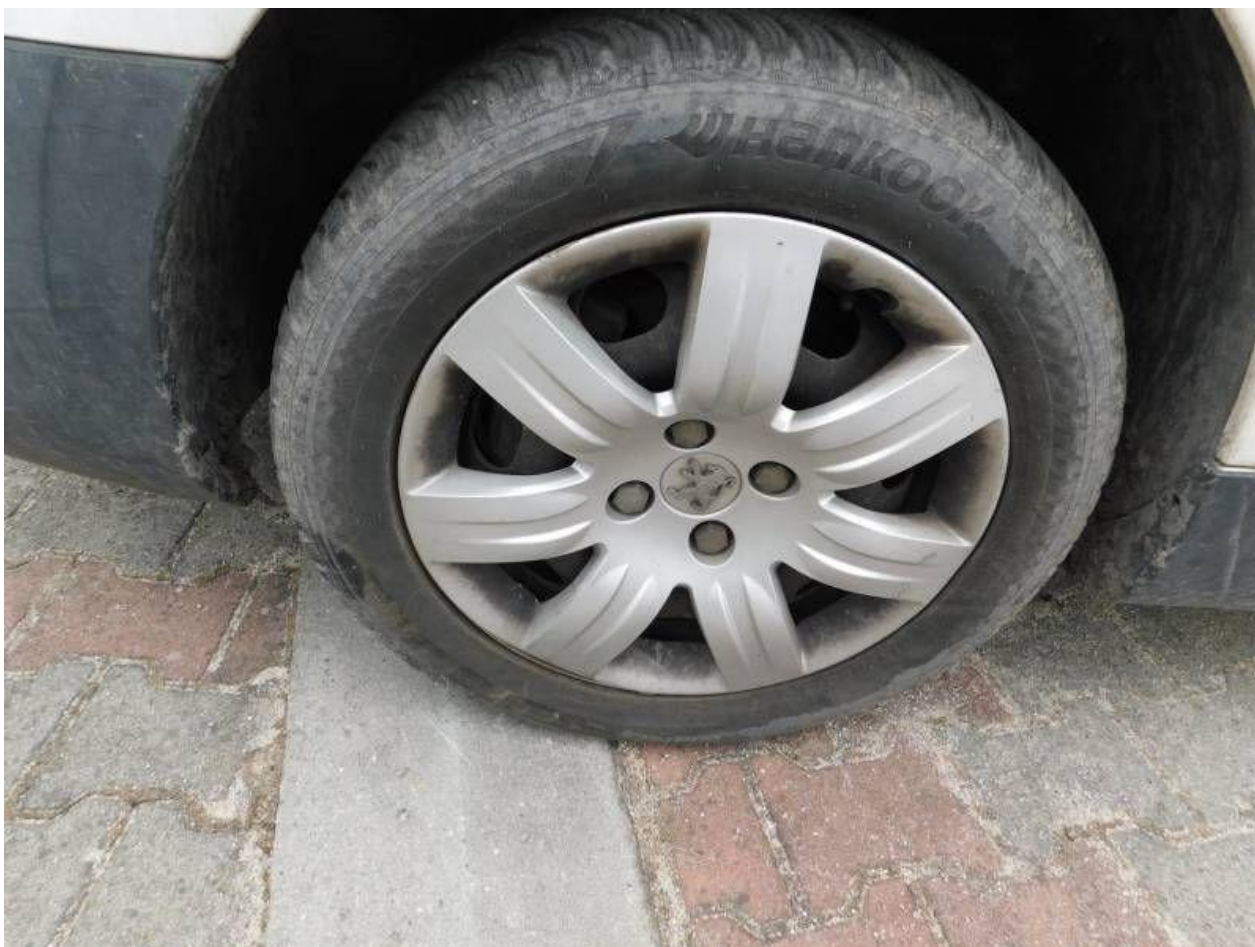


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

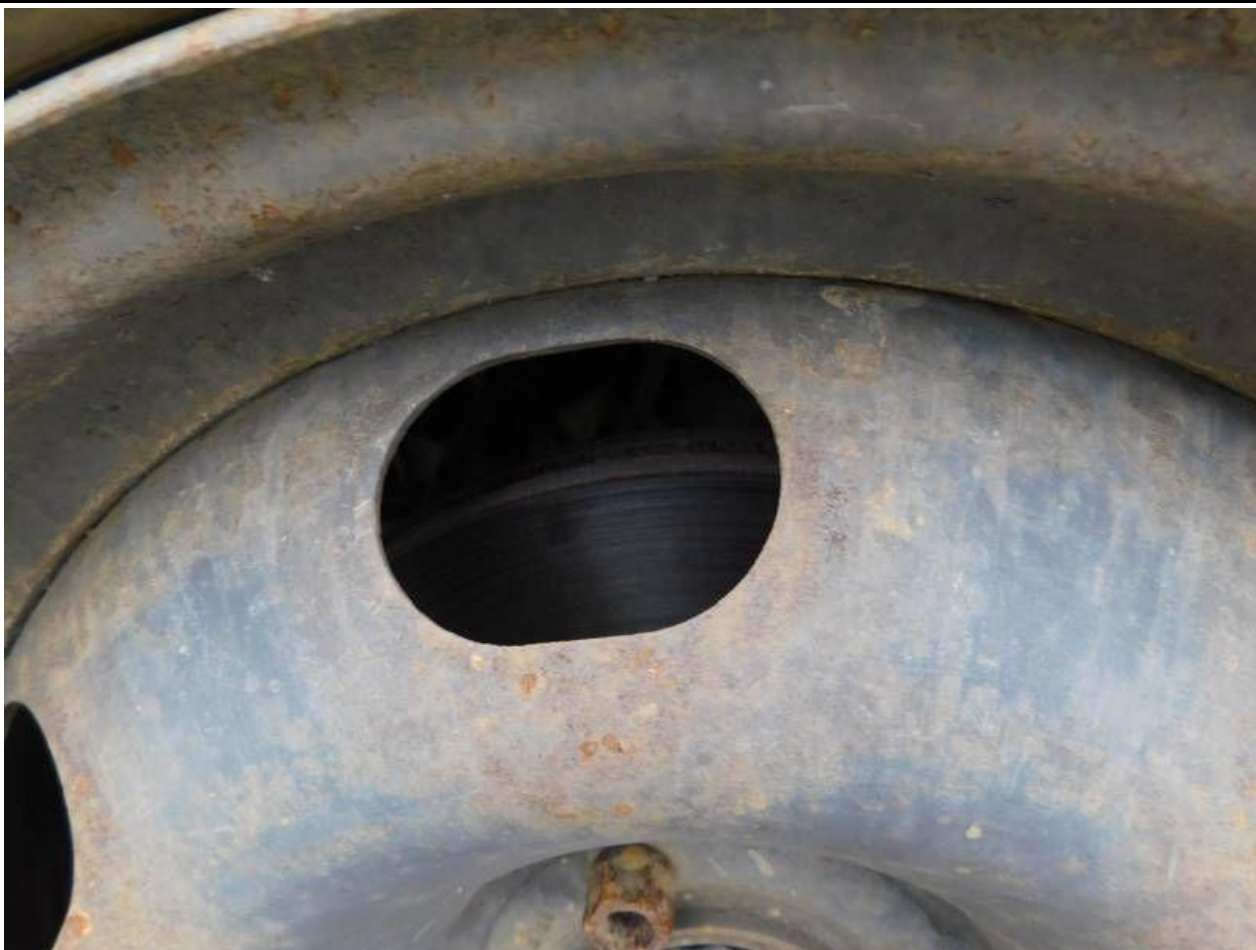

Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

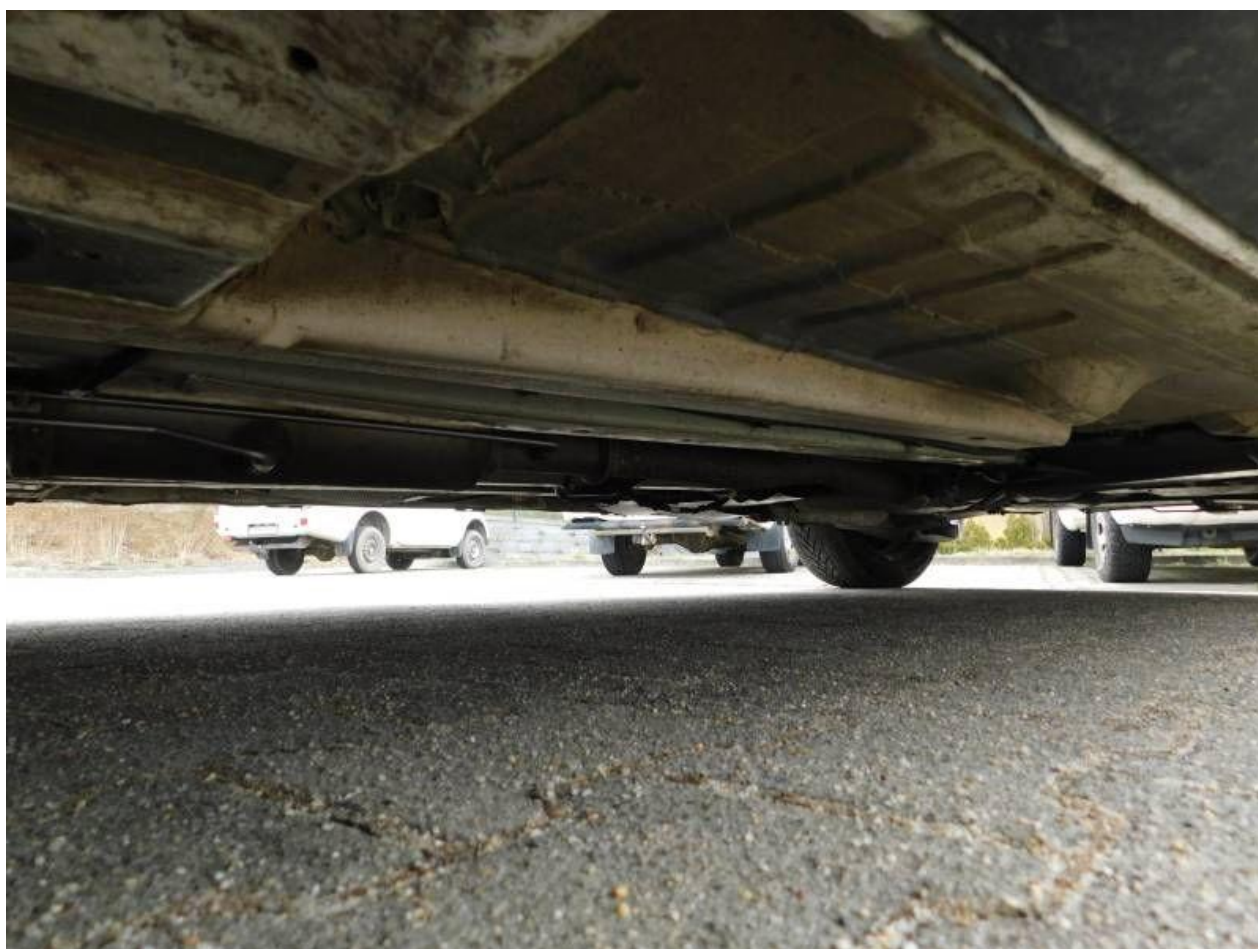

Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51

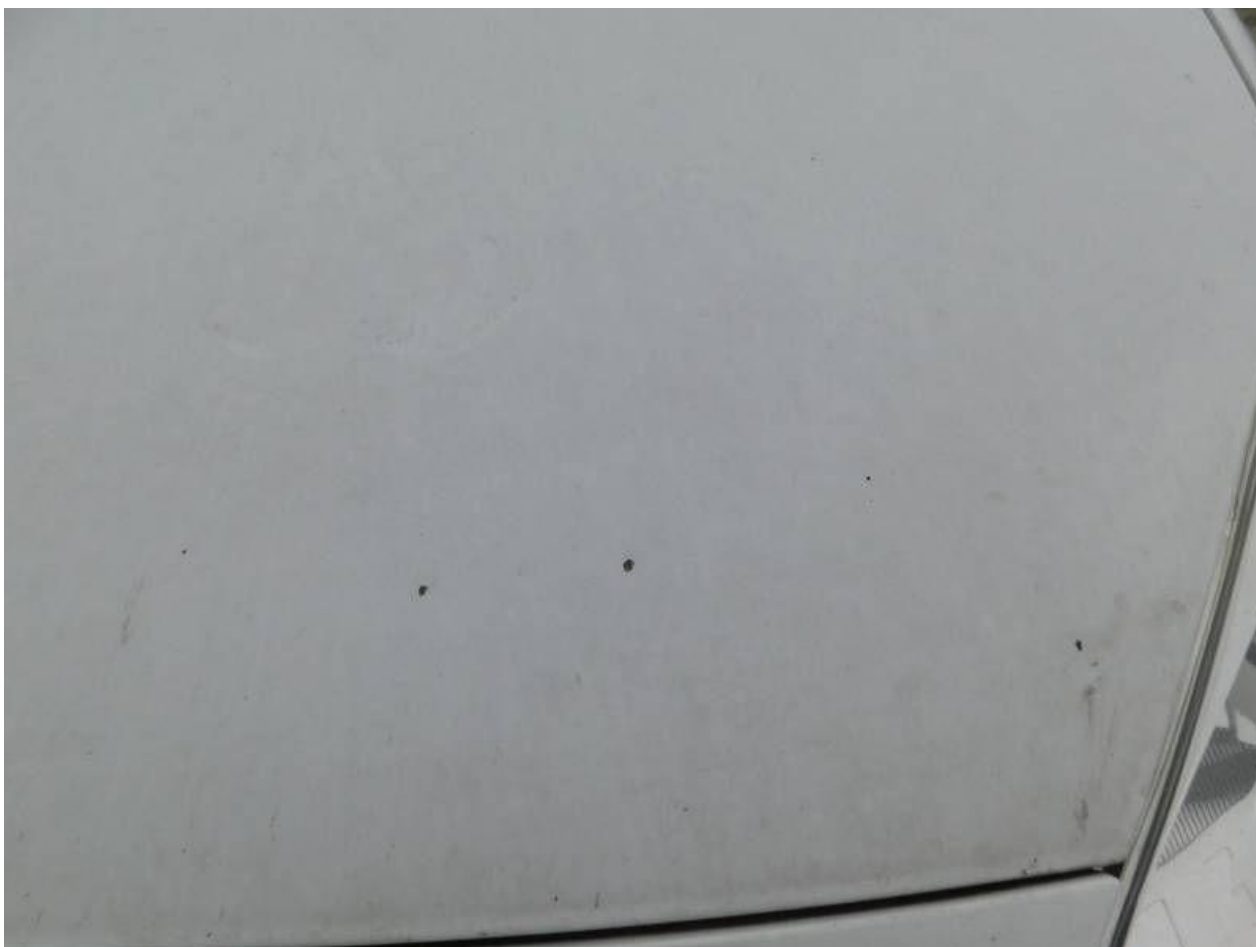

Fot. nr 52



Fot. nr 53

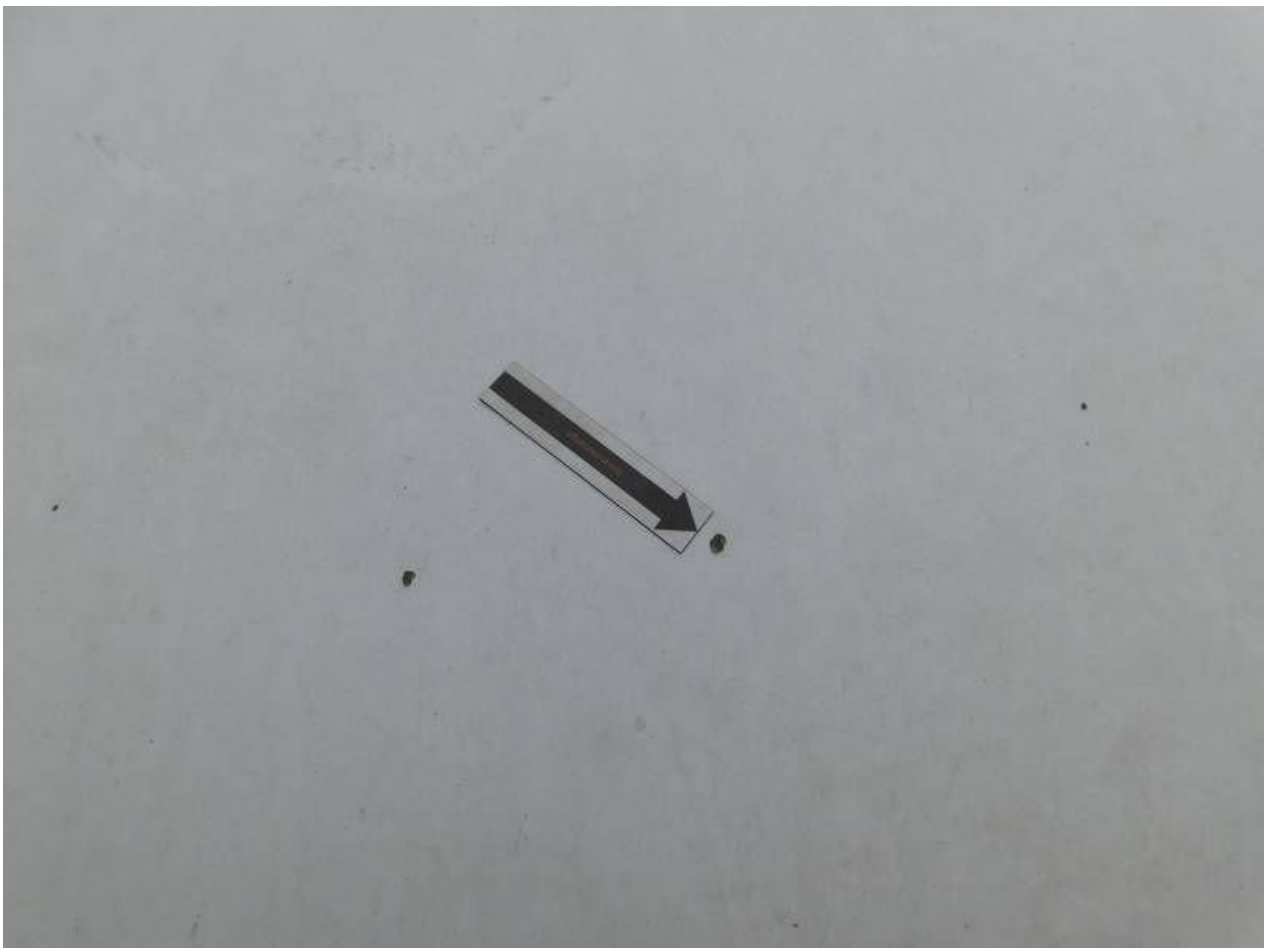

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74

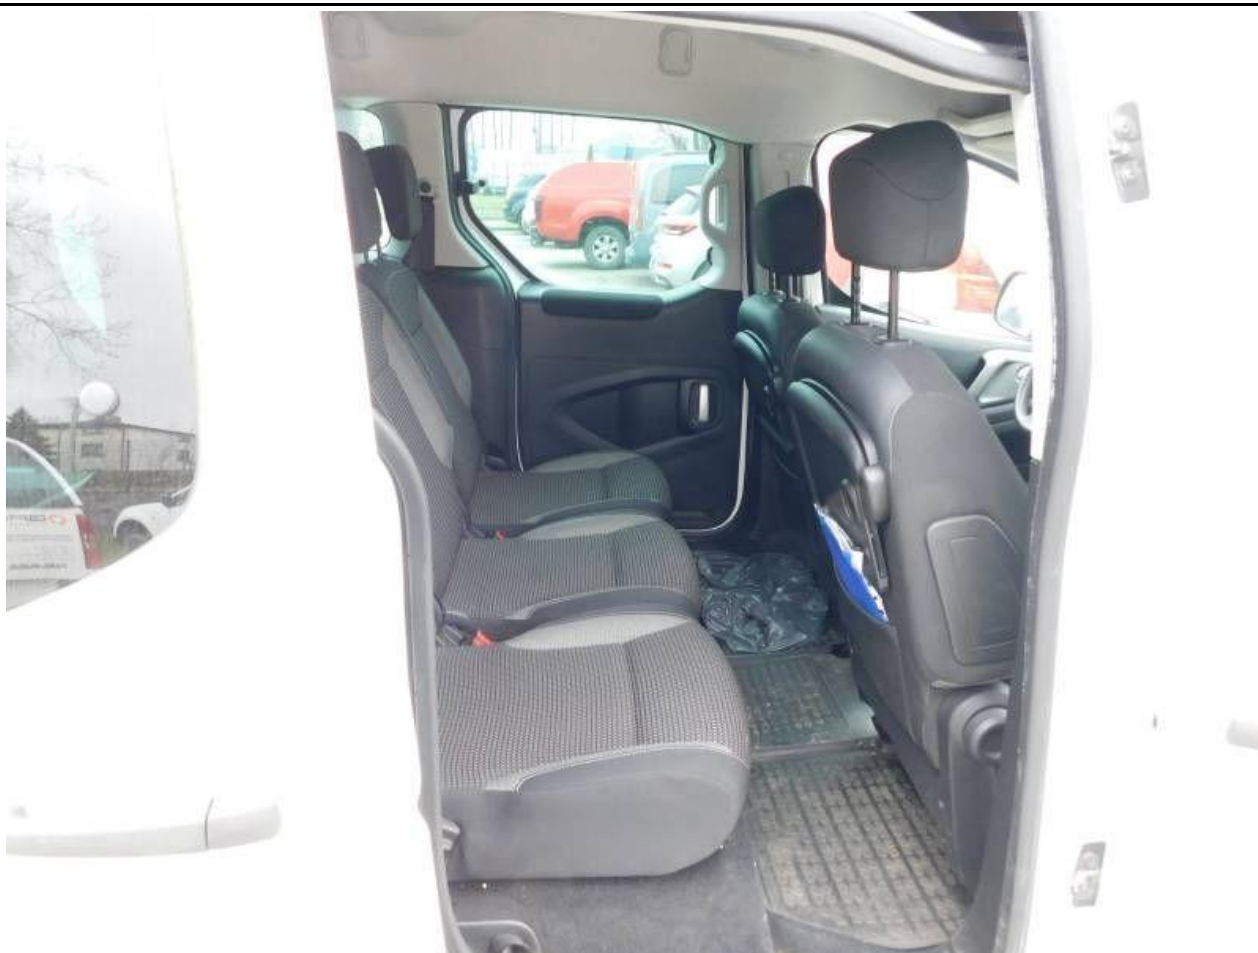

Fot. nr 75

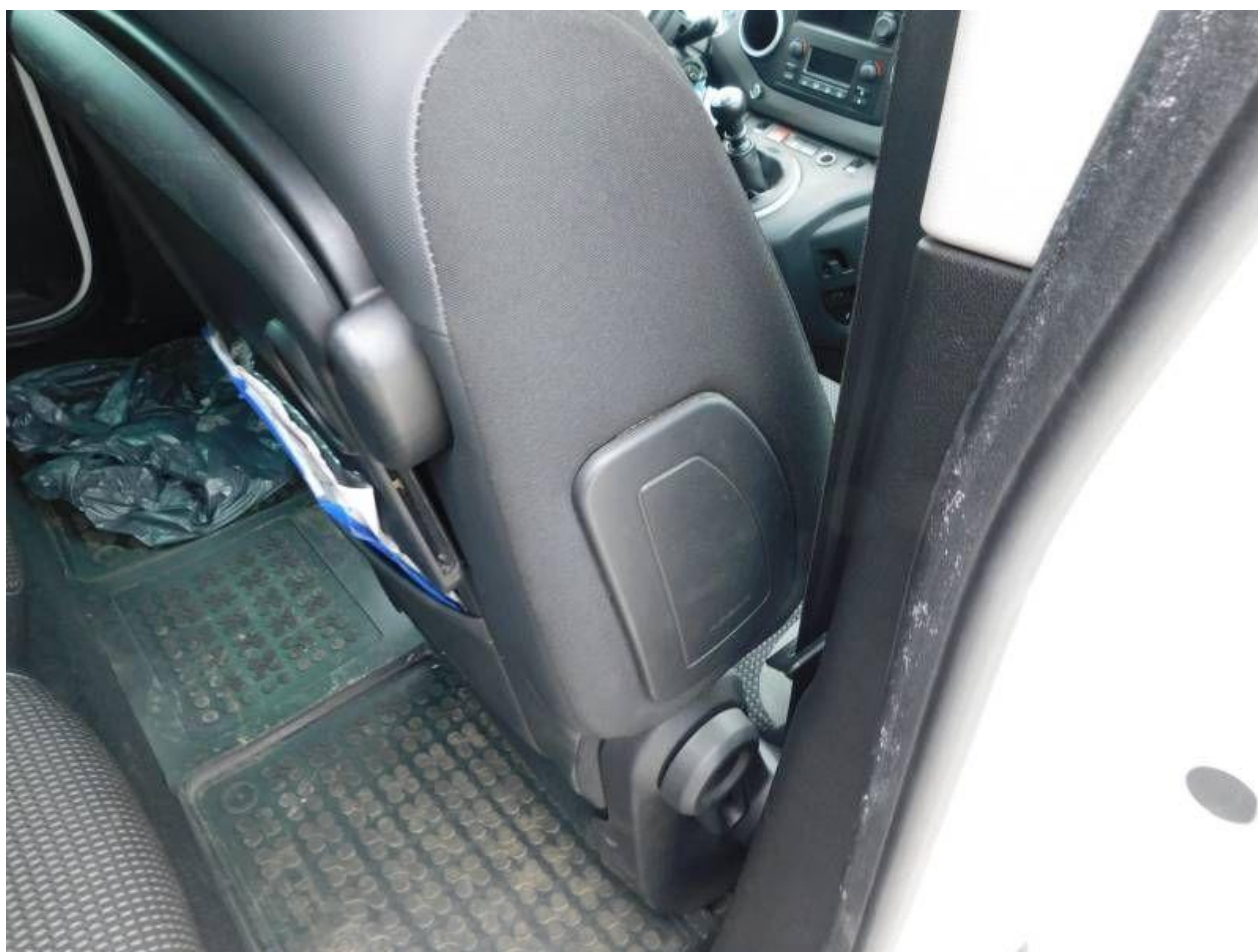

Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu