

Nr zlecenia: 44/24/09/2025/GAZ SYSTEM

z dnia: 24.09.2025

**Zleceniodawca:**

GAZ-SYSTEM  
ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                              | Dane: [D] X-2025                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | <b>Samochód ciężarowy do 3.5t</b>            | VIN: <b>WF0XXXTTFXCD18497</b>     |
| Marka:                                       | <b>FORD</b>                                  | Nr rejestracyjny: <b>GD764FH</b>  |
| Model pojazdu:                               | <b>FT 350 2.2 TDCi MR`12 E5 3.5t</b>         | Nr Info-Ekspert: <b>011-07143</b> |
| Wersja:                                      | <b>E Transit</b>                             | Rok produkcji: <b>2012</b>        |
| Wskazanie drogomierza                        | 193261 km                                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 19.09.2012                                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego           | 06.09.2025                                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z wysokim dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3490 kg / 1230 kg                            |                                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / AWD (4x4) / manualna                     |                                   |
| Rozstaw osi                                  | 3750 mm                                      |                                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                       |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2198 ccm / 92kW (125KM)                      |                                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                 |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                  |                                   |
| Norma spalin                                 | E5                                           |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotel pasażera podwójny
- 2 Immobilizer
- 3 Poduszka powietrzna kierowcy
- 4 Radio ICE 6000

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 5 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 6 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 7 Szyby przyciemniane
- 8 Zamek centralny zdalnie sterowany

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości + podłokietnik  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Podłokietnik fotela kierowcy

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Hak holowniczy
- 2 Kierownica pokryta skórą + tempomat  
Tempomat  
Kierownica pokryta skórą
- 3 Klimatyzacja
- 4 +Ogrzewanie niezależne
- 5 Szyba przednia ogrzewana (Pakiet Zimowy L)  
Szyba przednia ogrzewana  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK 2 | 7,3          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK 2 | 7,5          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK 2 | 7,6          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE 215/75 R16C 113/111R VANHAWK 2 | 6,9          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Szczególny charakter eksploatacji  | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Emil Andrzejak

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Wnęka drzwi przednich     | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |         |
| 2    | Wnęka drzwi tyłu nadwozia |       | Odkształcenia, zarysowania                                  |      |         |
| 3    | Błotnik przedni           | L     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej        |      |         |
| 4    | Błotnik przedni           | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 5    | Pokrywa przednia          |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy      |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne        | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 7    | Słupek środkowy           | L     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej        |      |         |
| 8    | Słupek tylny              | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 9    | Próg                      | L     | Ogniska korozji                                             |      |         |
| 10   | Próg                      | P     | Wgnieciony głęboko, ogniska korozji                         |      |         |
| 11   | Dach                      |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 12   | Ściana boczna nadwozia    | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy      |      |         |
| 13   | Ściana boczna nadwozia    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji             |      |         |
| 14   | Drzwi tyłu nadwozia       |       | Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia                     |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

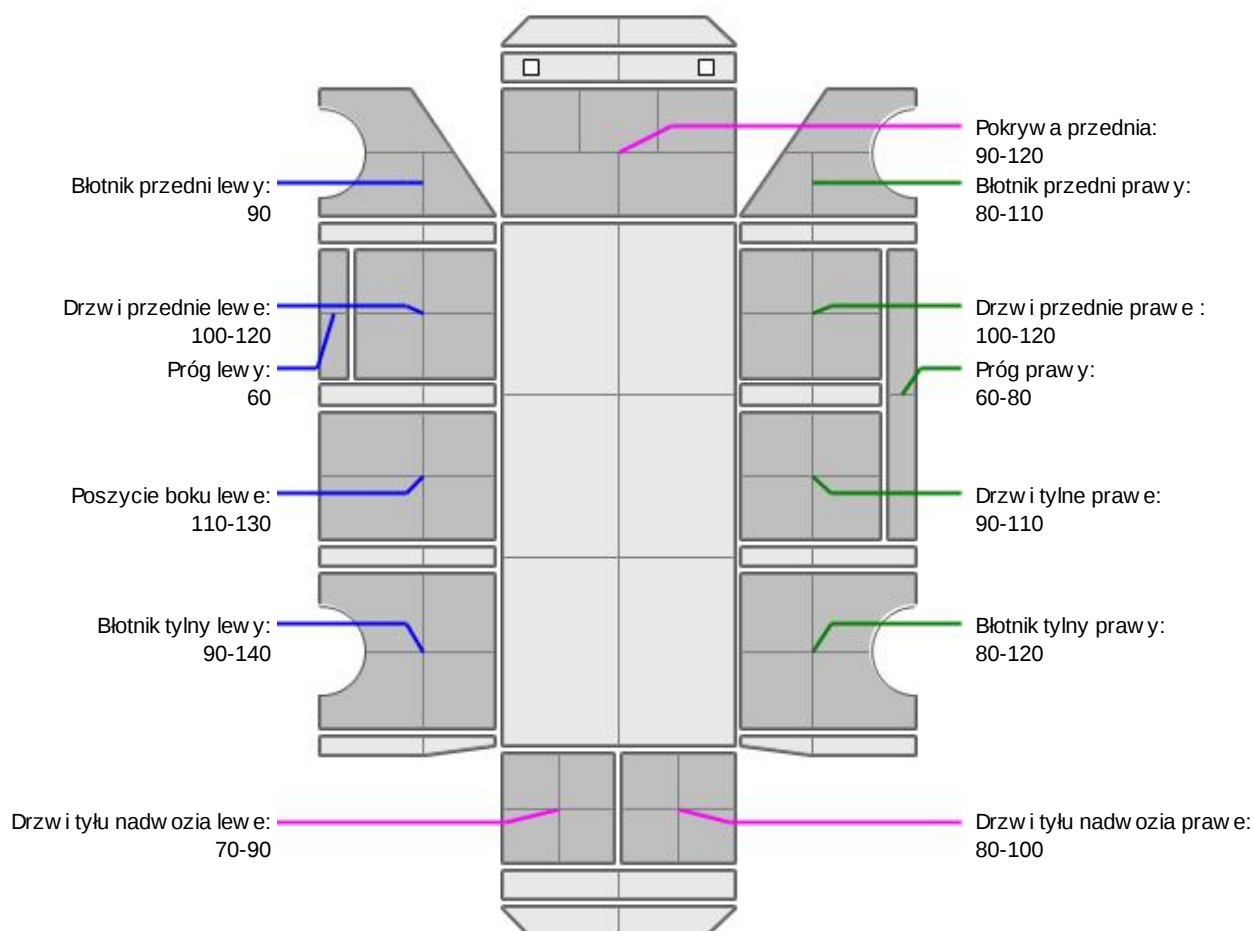

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 90-120               |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 90                   |      |
| 3    | Próg                | L     | 60                   |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 100-120              |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 110-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 90-140               |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-90                |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 80-110               |      |
| 9    | Próg                | P     | 60-80                |      |
| 10   | Drzwi przednie      | P     | 100-120              |      |
| 11   | Drzwi tylne         | P     | 90-110               |      |
| 12   | Błotnik tylny       | P     | 80-120               |      |
| 13   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 80-100               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu               | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni              |       | Pęknięcia, zarysowania       |      |         |
| 2    | Poszycie zderzaka przedniego |       | Odpryski powłoki lakierowej  |      |         |
| 3    | Reflektor                    | L     | Zmatowiały klosz             |      |         |
| 4    | Reflektor                    | P     | Zmatowiały klosz             |      |         |
| 5    | Obudowa lusterka bocznego    | L     | Zarysowana                   |      |         |
| 6    | Zderzak tylny                |       | Pęknięcia, zarysowania       |      |         |
| 7    | Lampa zespolona tylna        | L     | Zarysowania                  |      |         |
| 8    | Lampa zespolona tylna        | P     | Zarysowania                  |      |         |
| 9    | Szyba przednia               |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                                 | L     | Przepalone miejscowo poszycie |      |         |
| 2    | Fotel przedni                                 | P     | Poplamiony                    |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona                    |      |         |
| 4    | Poszycie tablicy rozdzielczej                 |       | Zarysowania                   |      |         |
| 5    | Schówek                                       |       | Zarysowania                   |      |         |
| 6    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona                    |      |         |
| 7    | Wykładzina boku przednia                      | L     | Rozerwana                     |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania                   |      |         |
| 9    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone                    |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

Przestrzeń ładunkowa nosi ślady eksploatacji typowe dla wieku oraz charakteru pracy w postaci zarysowań, odkształceń czy licznych zabrudzeń.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego | L     | Kołpak - zarysowania |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego | P     | Kołpak - zarysowania |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                      |                                                                                           |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG                                                                                  |
| 2 | Praca układu kierowniczego           | BEZ UWAG                                                                                  |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | Oslabiona w działaniu. Wydłużona droga hamowania. Do weryfikacji w warunkach serwisowych. |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego     | BEZ UWAG                                                                                  |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG                                                                                  |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika         | BEZ UWAG                                                                                  |

## 7 Skuteczność ogrzewania i przewietrzania BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK  |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK  |
| 5 | Gaśnica                | TAK  |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

**ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**ü** Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

**ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

**ü** Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

**ü** Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

**ü** Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

**ü** Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

**ü** Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

**ü** Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

**ü** Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**ü** W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

**ü** W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

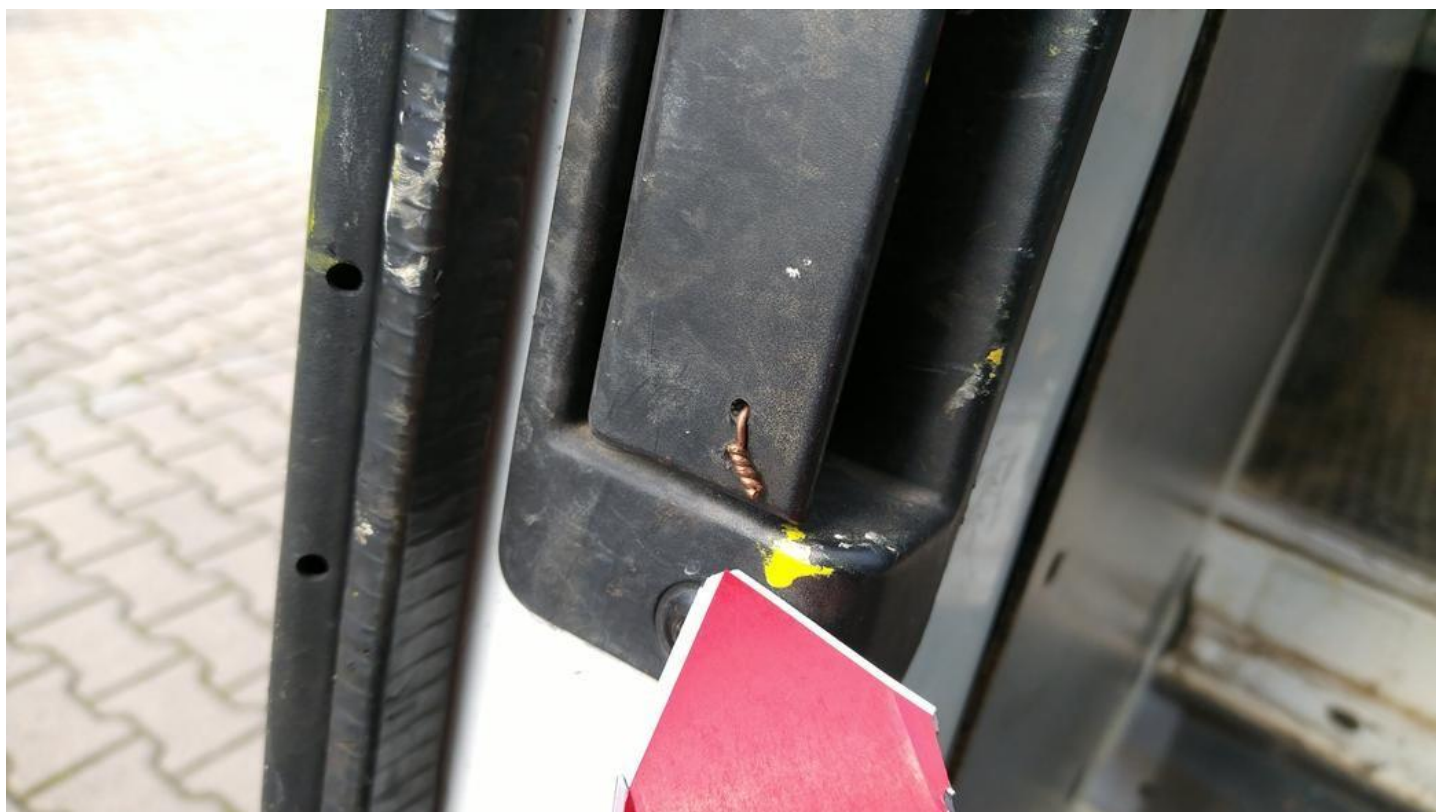

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86





Fot. nr 89

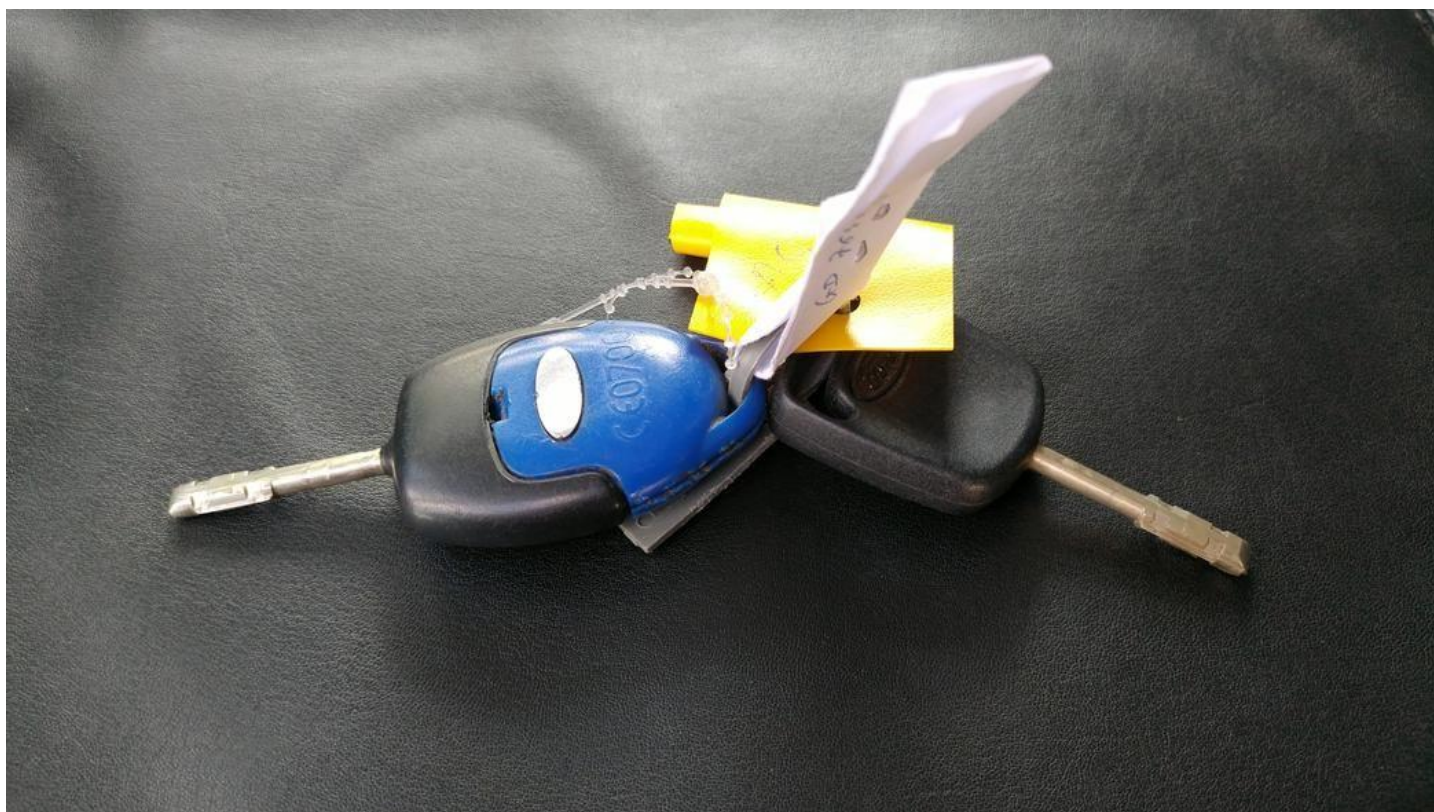

Fot. nr 90



**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

**Przegląd przedprzedażny**

☐ Data: 04.09.17  
☐ Przebieg: 47239  
☐ Termin następnego przeglądu:  
☐ Numer faktury: 26157970  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

**Przegląd przedprzedażny**

☐ Data: 17.08.2017  
☐ Przebieg: 13355  
☐ Termin następnego przeglądu: 08/14  
☐ Numer faktury: 26146473  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

**Przegląd przedprzedażny**

☐ Data: 05.09.17  
☐ Przebieg: 22700  
☐ Termin następnego przeglądu:  
☐ Numer faktury: 26152057  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

☐ Data: 08.09.17  
☐ Przebieg: 67787  
☐ Termin następnego przeglądu:  
☐ Numer faktury: 26163985  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

☐ Data: 01.09.2017  
☐ Przebieg: 75808 km  
☐ Termin następnego przeglądu:  
☐ Numer faktury: 2617028317  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

Fot. nr 93

**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

**Przegląd przedprzedażny**

☐ Data: 01.08.2018  
☐ Przebieg: 93420  
☐ Termin następnego przeglądu: 08.18  
☐ Numer faktury:  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

**Przegląd przedprzedażny**

☐ Data: 05.09.17  
☐ Przebieg: 977284  
☐ Termin następnego przeglądu:  
☐ Numer faktury: 26183509  
☒ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**Auto Styl**  
 Sp. z o.o. w Warszawie  
 Oddział Włocławek  
 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 85  
 tel. 054 413 20 10, fax 054 413 20 18  
 NIP: 556-24-21-809

**Przegląd przedprzedażny i historia obsługi**

☐ Data: 14.08.2020  
☐ Przebieg: 132694  
☐ Termin następnego przeglądu:  
☐ Numer faktury: 2020/09/04434  
☐ Wykonano kontrolę nadwozia i powłoki lak. ☐ Podpis: [Signature]

**Pieczęć Dealera**  
**AUTO HANDEL Jacek Turbiak**  
 87-860 Chodzież, ul. Waryńskiego 23  
 tel. 87-800 Włocławek, ul. Spokojna 7a / 7b  
 tel. 54 428 20 80, 804 50 15 27  
 NIP: 666-111-98-88

Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu