

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/28399/26/03/31
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 31-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Radosław Brzostowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	SKODA, Octavia Kombi, Style				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	180/132	manualna	245 696	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	
WD1061T	TMBJD7NE2J0064919	17-05-2017/2017	17-06-2026	biały/2-warstwowy uni	

Data oględzin: 03-04-2026

Miejsce oględzin:

automarket Wola Warszawa (CFM)
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA
 TYSIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA
 01-424 Warszawa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	225/45 17 94H	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	225/45 17 94H	6,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	225/45 17 94H	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	225/45 17 94H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (TAK), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150

5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Felga PP		zarysowanie	
2	Tapicerka drzwi TL		zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa		odpryski lakieru	
2	Próg P		odpryski lakieru	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		odpryski lakieru	
2	Drzwi P L		odpryski lakieru	
3	Drzwi T L		odpryski lakieru	
4	Felga TP		zarysowanie	
5	Felga PL		zarysowanie	
6	Lusterko zewnętrzne P		zarysowanie	
7	Lusterko zewnętrzne L		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

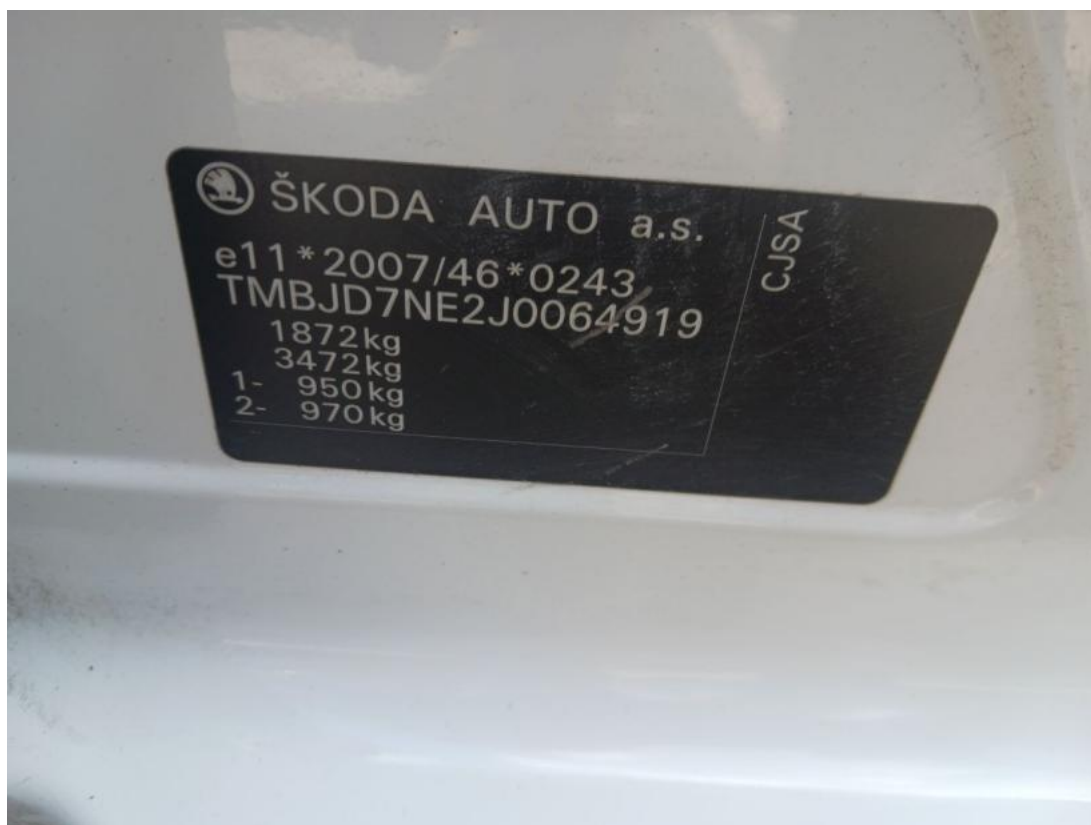

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Otwarta karta pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek tylny prawy - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1