

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/32126/26/04/13
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 13-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	HYUNDAI, i30 Wagon, get!				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1368	99/73	manualna	160 029	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WX8757A	TMAH2814ALJ053787		10-06-2019/2019	14-08-2026	grafit/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 16-04-2026

Miejsce oględzin:

Automarket Ożarów Mazowiecki (CFM)
 AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECKI,
 POZNAŃSKA 161, 05-850 OŻARÓW
 MAZOWIECKI
 05-850 Ożarów Mazowiecki

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT RS2	195/65 15 91H	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT RS2	195/65 15 91H	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT RS2	195/65 15 91H	2,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT RS2	195/65 15 91H	2,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenia w ilości pow. 3	
2	Błotnik TL		wgniecenia w ilości pow. 3	
3	Drzwi P L		wgniecenia w ilości pow. 3	
4	Pokrywa		wgniecenia w ilości pow. 3	
5	Słupek (B) L		wgniecenia w ilości pow. 3	
6	Zderzak PRZ		wgniecenie	
7	Zderzak TYŁ		zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1				

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PP		wgniecenie	
2	Drzwi P P		odpryski lakieru	
3	Drzwi T P		odpryski lakieru, wgniecenie, zarysowanie	
4	Drzwi T L		odpryski lakieru	
5	Pokrywa		odpryski lakieru	
6	Słupek (B) P		wgniecenie, zarysowanie	
7	Szyba PRZ		odprysk szkła	
8	Dach		wgniecenia punkt. w ilości do 3	
9	Lusterko zewnętrzne L		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa

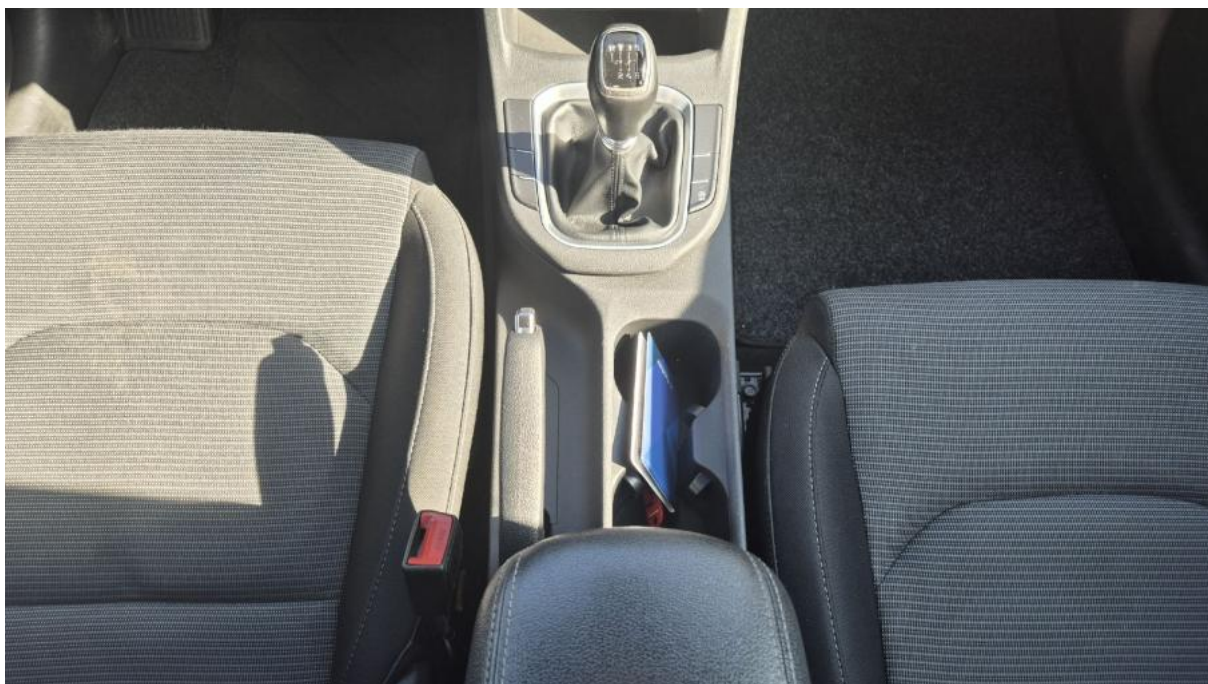

Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze

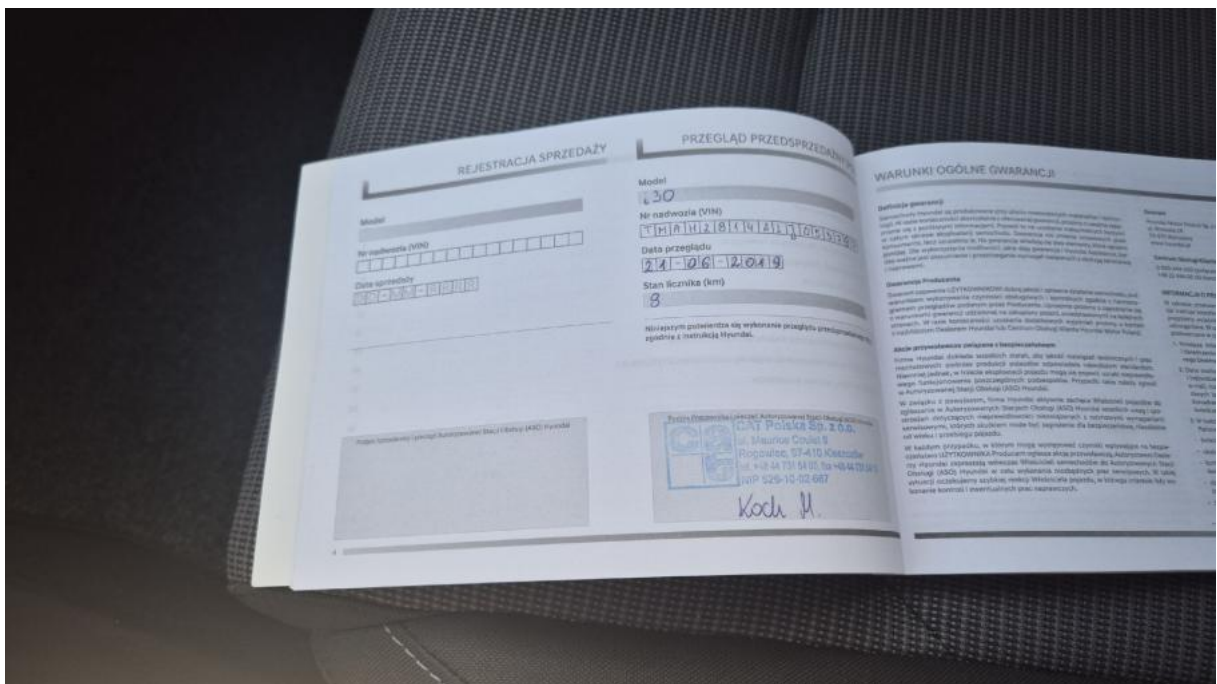

Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

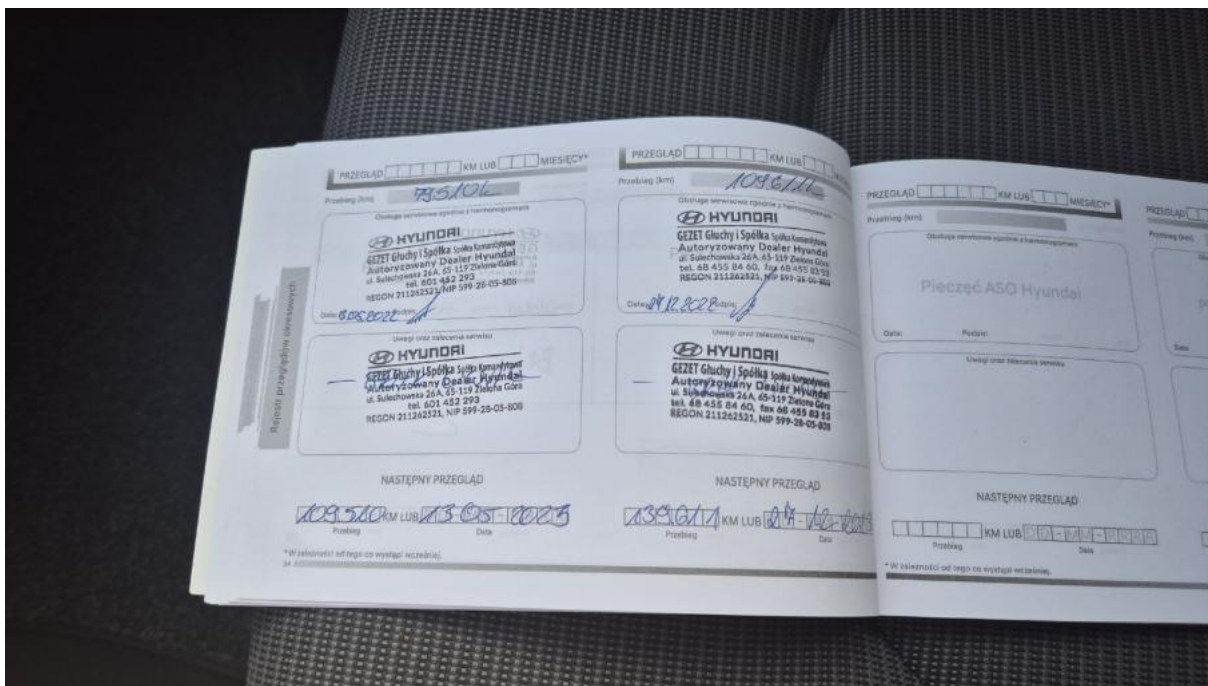

Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1