

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/34985/26/04/21  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 21-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
 WS PKO Masterlease  
 PKO Masterlease-DZS  
 Polanki 4, Gdańsk

**Rzeczoznawcy:**  
**Krzysztof Kalbarczyk**  
 DEKRA Polska - Centrala  
**mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>TOYOTA, Yaris, Premium</b>				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1496	111/82	automatyczna	113 167	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WX9513A	VNKKG3D340A148177		04-07-2019/2019	16-06-2026	niebieski/2-warstwowy metalizowany

**Data oględzin:** 27-04-2026

**Miejsce oględzin:**

automarket Wola Warszawa (CFM)  
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA  
 TYSIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA  
 01-424 Warszawa

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 88T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 88T	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 88T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 15 88T	6,0 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (76% - 100%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

wady lakiernicze na pojeździe,

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Mata wygłuszająca pokrywy		rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Zderzak PRZ		zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk do pojazdu			

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi T P		zarysowanie	
2	Drzwi T L		wgniecenie	
3	Spoiler zderzaka TYŁ		zarysowanie	
4	Zderzak TYŁ		zarysowanie	

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1

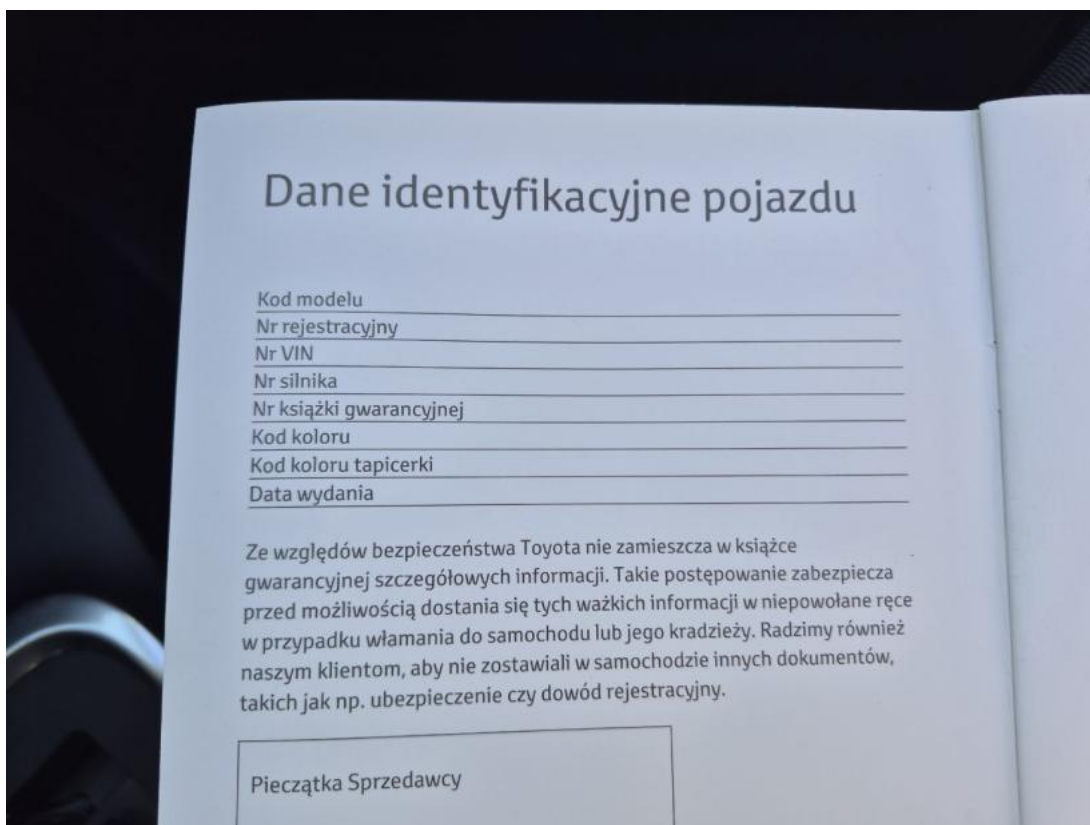

**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

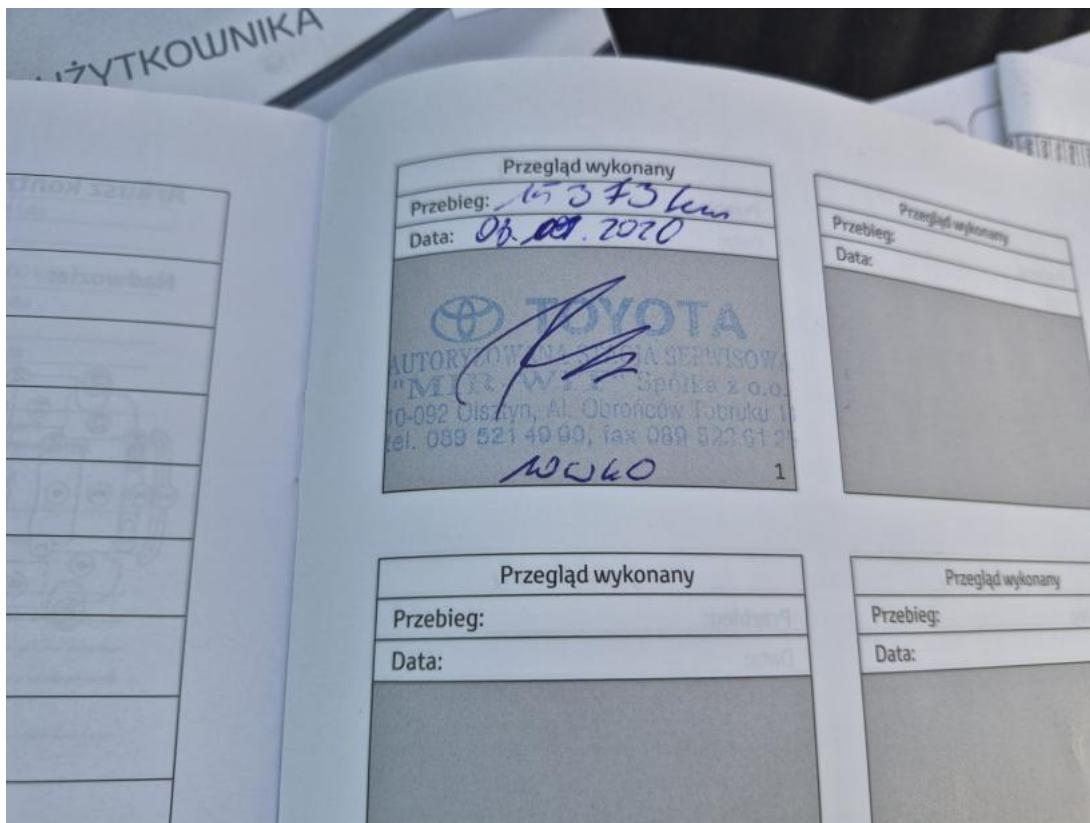

**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 40**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1