

Nr zlecenia: 33/23/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/23

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] V-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	WMAN18ZZXEY309814
Marka:	MAN	Nr rejestracyjny:	WW6276H
Model pojazdu:	18.250 TGM E5 18.0t	Nr Info-Ekspert:	148-01971
Wersja:	18.250 BB	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	187753 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/01/13		
Data ważności badania technicznego	2027/01/09		
Rodzaj zabudowy	samowyladowcza		
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)		
Dop. masa całk. / Ładowność	18000 kg / 10715 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4430 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	6871 ccm / 184kW (250KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	System hamulcowy elektroniczny EBS
2	Hamulec silnikowy	6	Tachograf
3	Komputer pokładowy	7	Wspomaganie układu kierowniczego

4 Obrotomierz

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 295/80 R22.5 152/148M FS 422	
Przednie prawe:	*FIRESTONE 295/80 R22.5 152/148M FS 422	
Tylne LZ:	*MICHELIN 295/80 R22.5 X MULTI	
Tylne LW:	*MICHELIN 295/80 R22.5 X MULTI	
Tylne PZ:	*MICHELIN 295/80 R22.5 X MULTI	
Tylne PW:	*MICHELIN 295/80 R22.5 X MULTI	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Bogusław Kobiałka

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Drzwi	L	120	
2	Drzwi	P	120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
3	Stopień boczny	L	Zarysowania, ogniska korozji		
4	Stopień boczny	P	Ogniska korozji		
5	Obudowa stopnia bocznego	L	Peknięta		
6	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
7	Błotnik tylny	P	Odkształcony		
8	Listwy boczne	L	Odkształcona		
9	Listwy boczne	P	Odkształcenia, niepoprawnie zamocowana		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**RAMA**

Ogniska korozji.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Odpryski, ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Odpryski, ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Odpryski, ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Odpryski, ogniska korozji		

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłoga		Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
2	Ściana przednia skrzyni ładunkowej		Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
3	Burta boczna skrzyni	L	Zarysowania, odpryski,		

ładunkowej		wgniecenia, ogniska korozji	
4	Burta boczna skrzyni ładunkowej	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji
5	Drzwi tylne		Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

NA tablicy wskaźników wyświetla się komunikat o usterce komputera pokładowego.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6

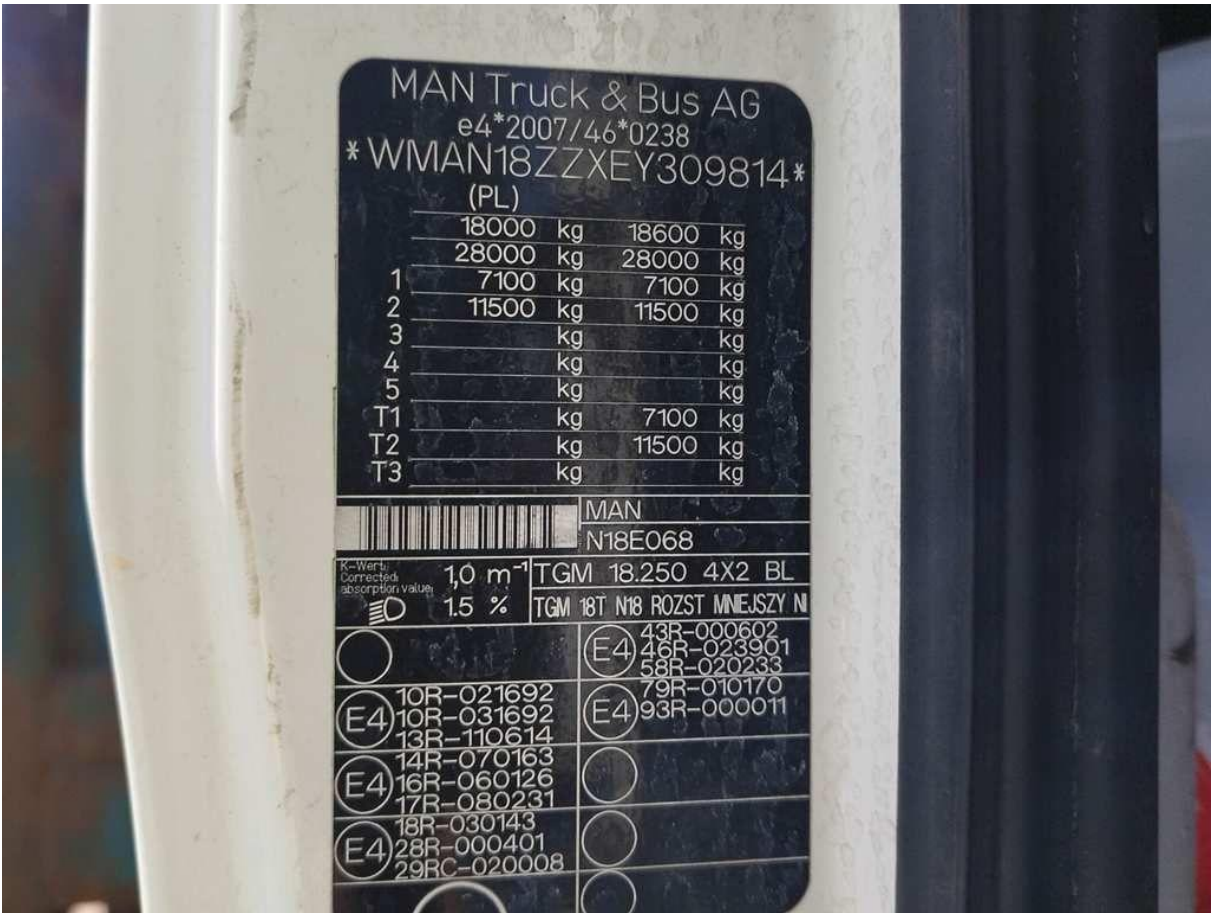

Fot. nr 7



Fot. nr 8

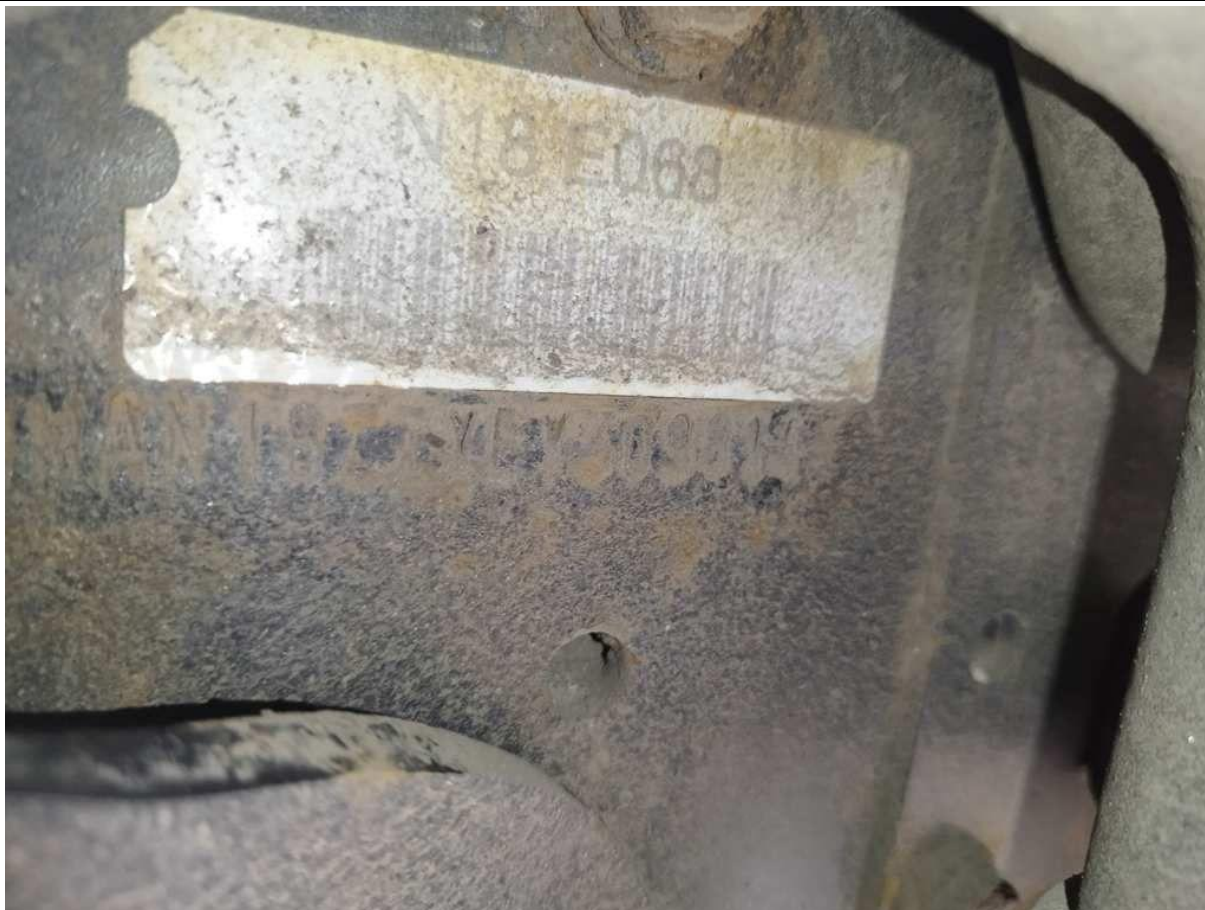

Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19

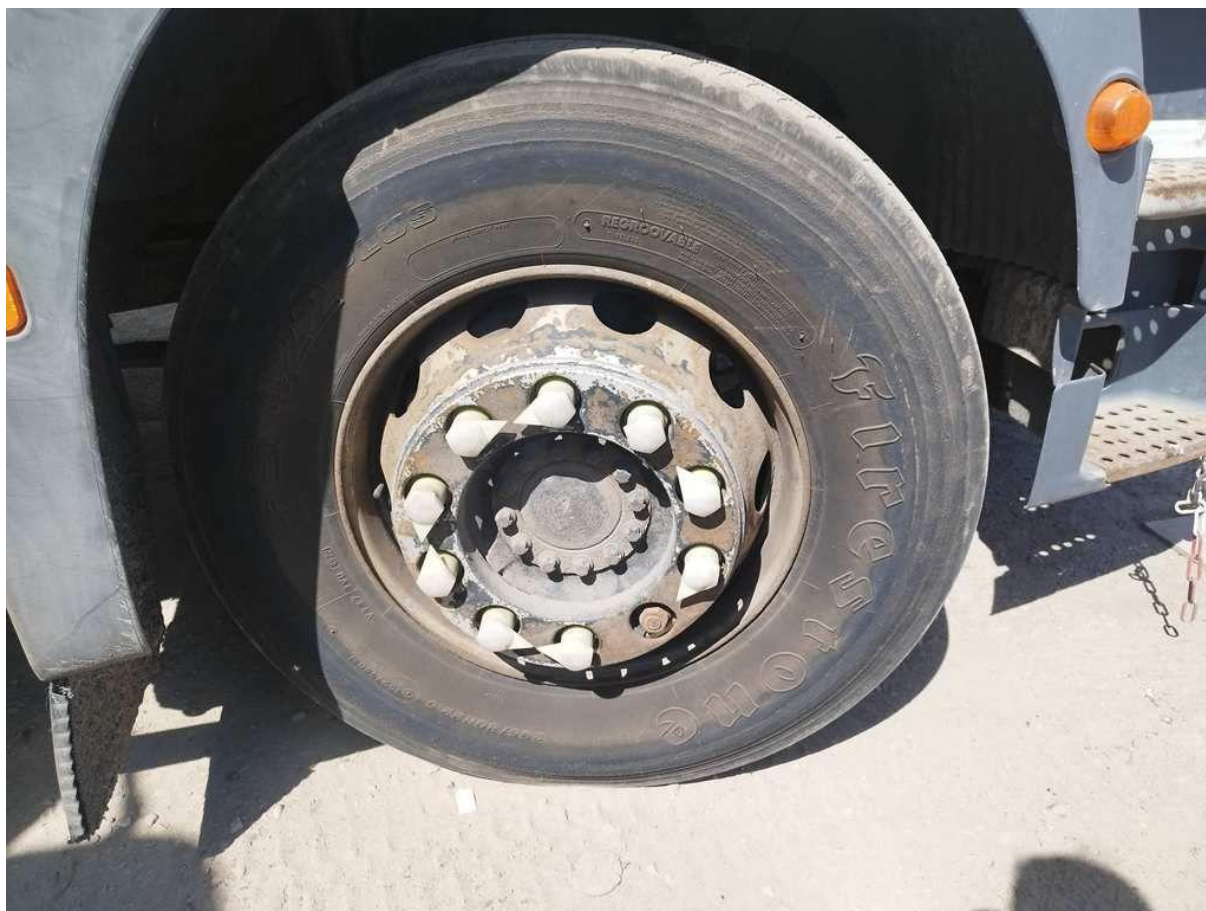

Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25

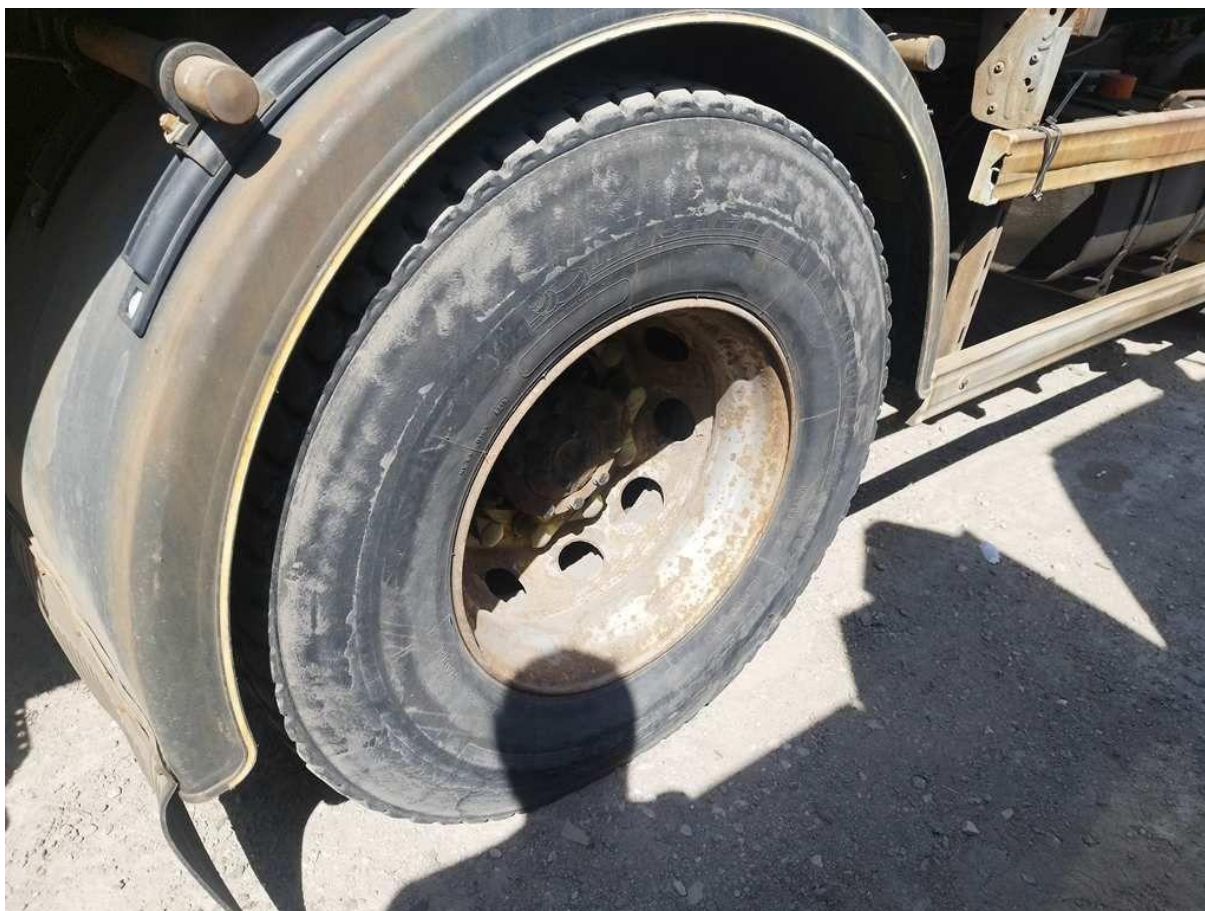


Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

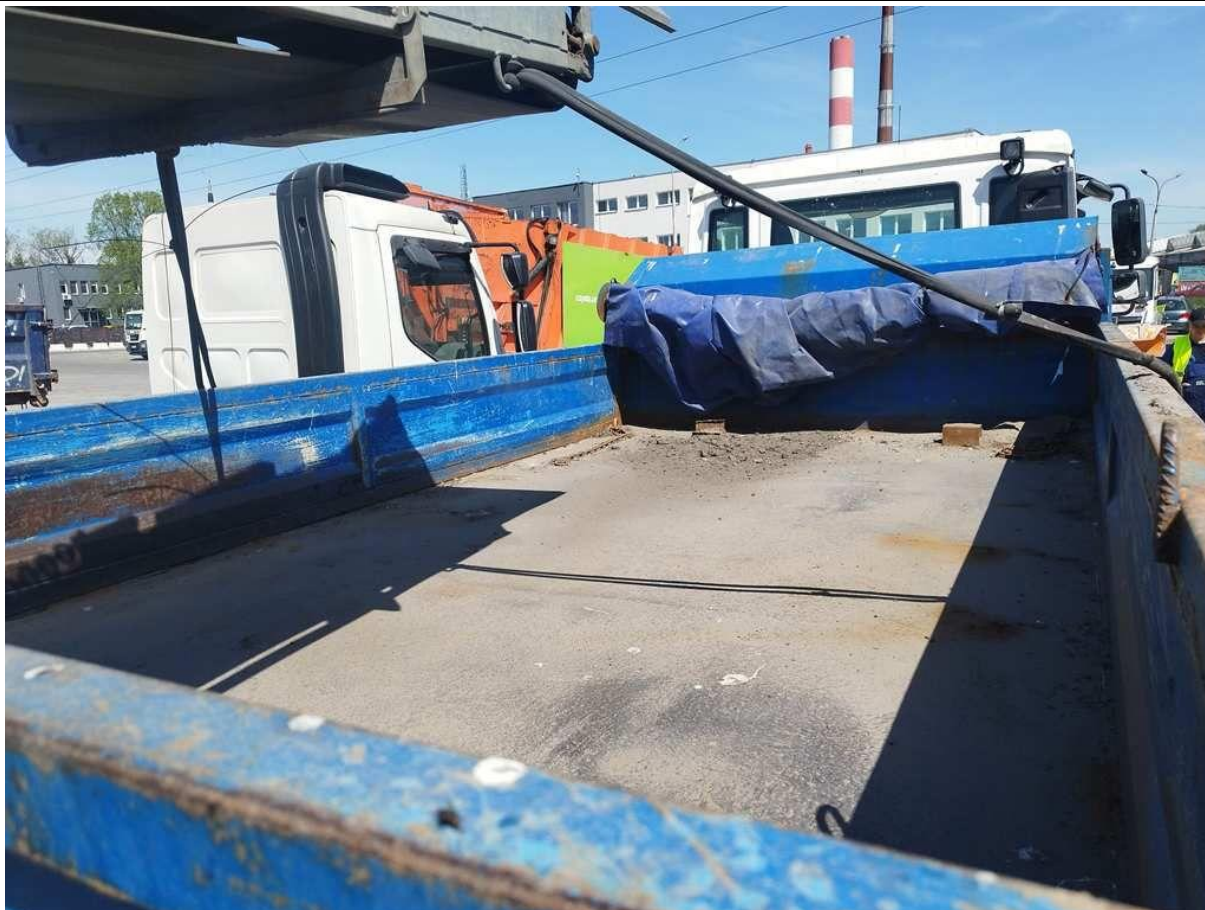

Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33

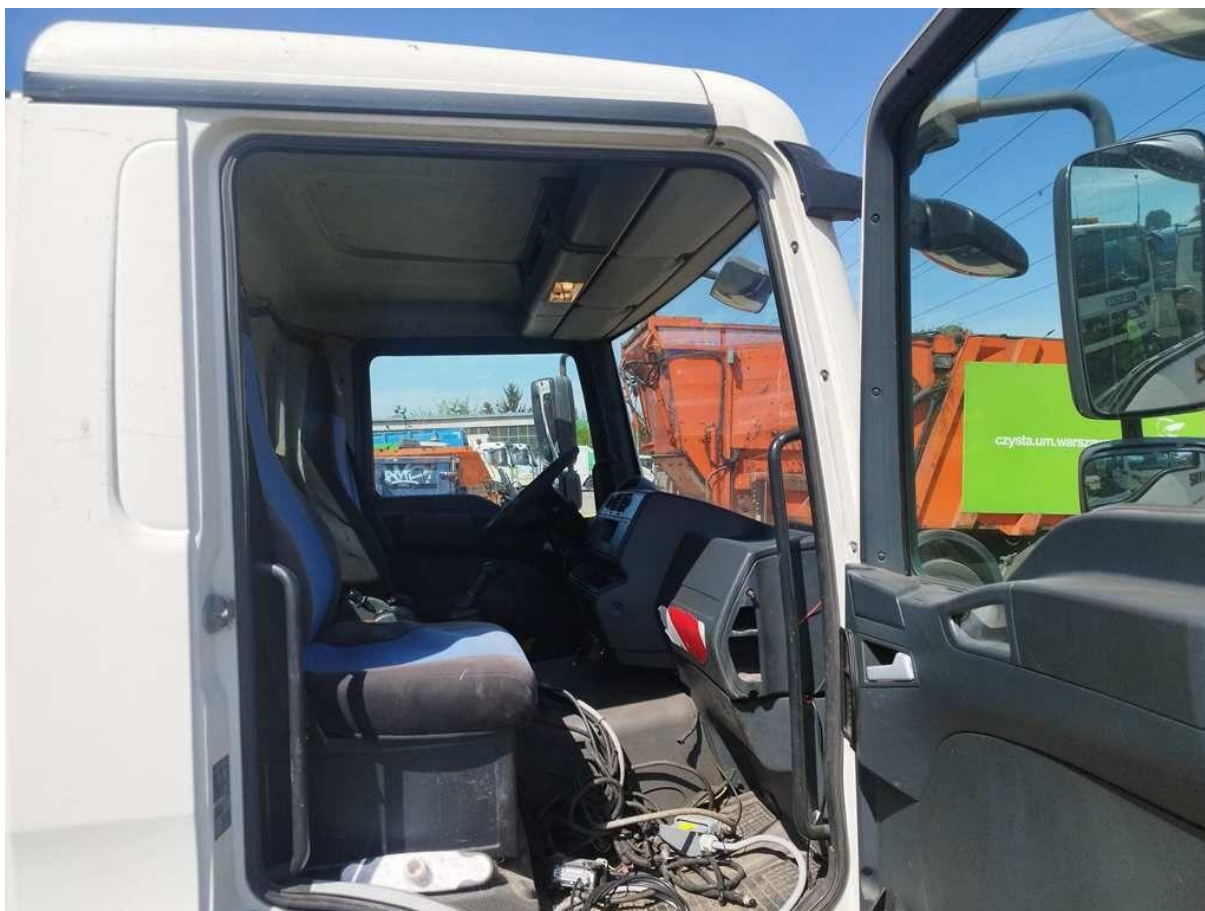

Fot. nr 34




Fot. nr 35

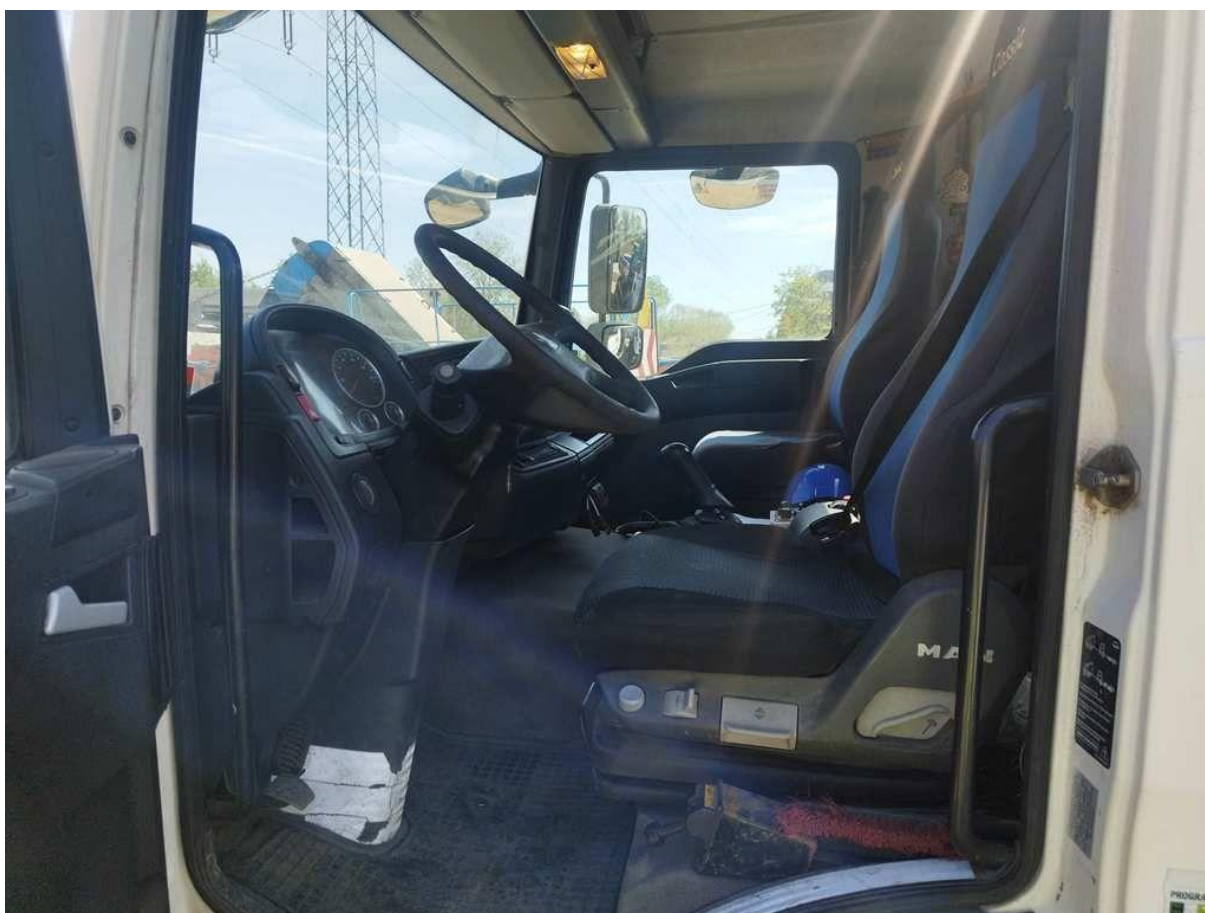


Fot. nr 36



Fot. nr 37

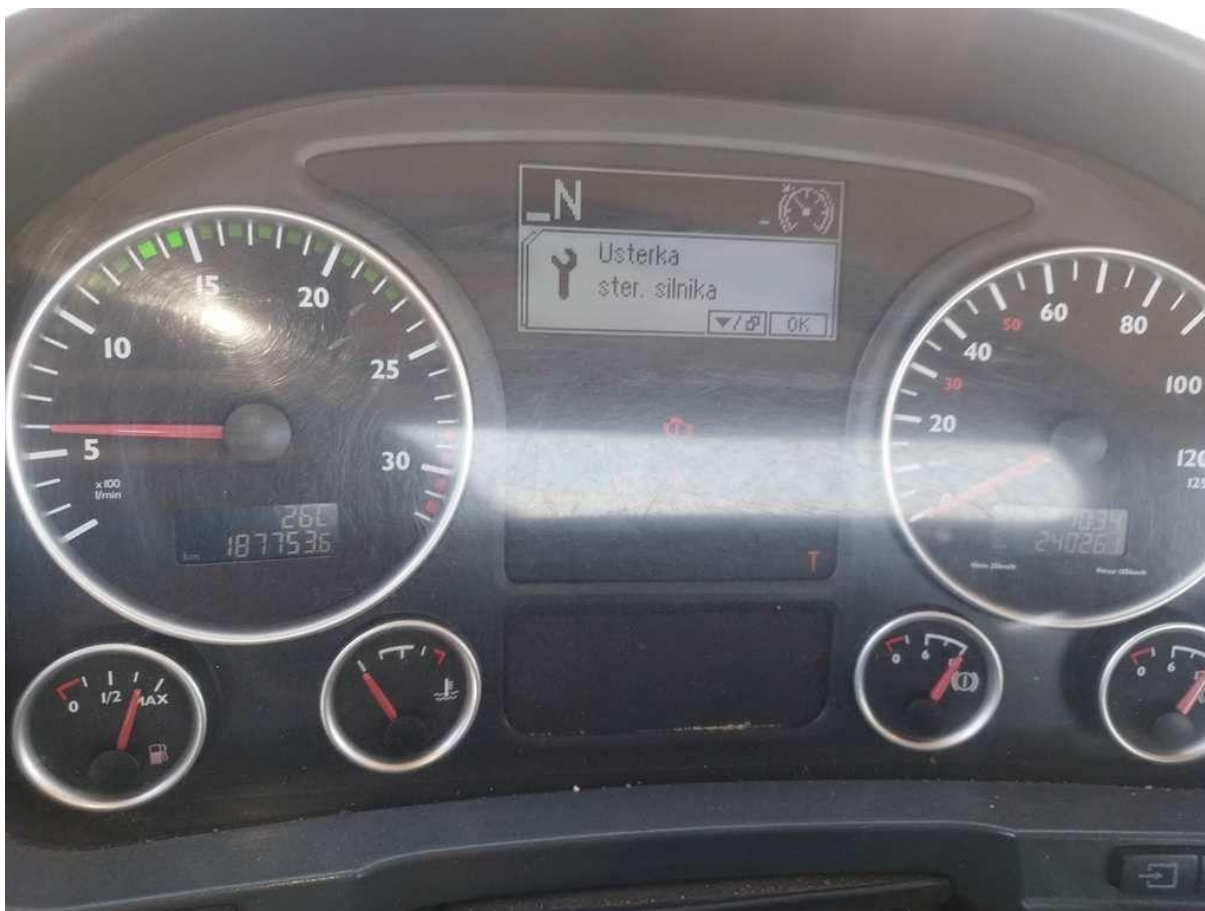


Fot. nr 38

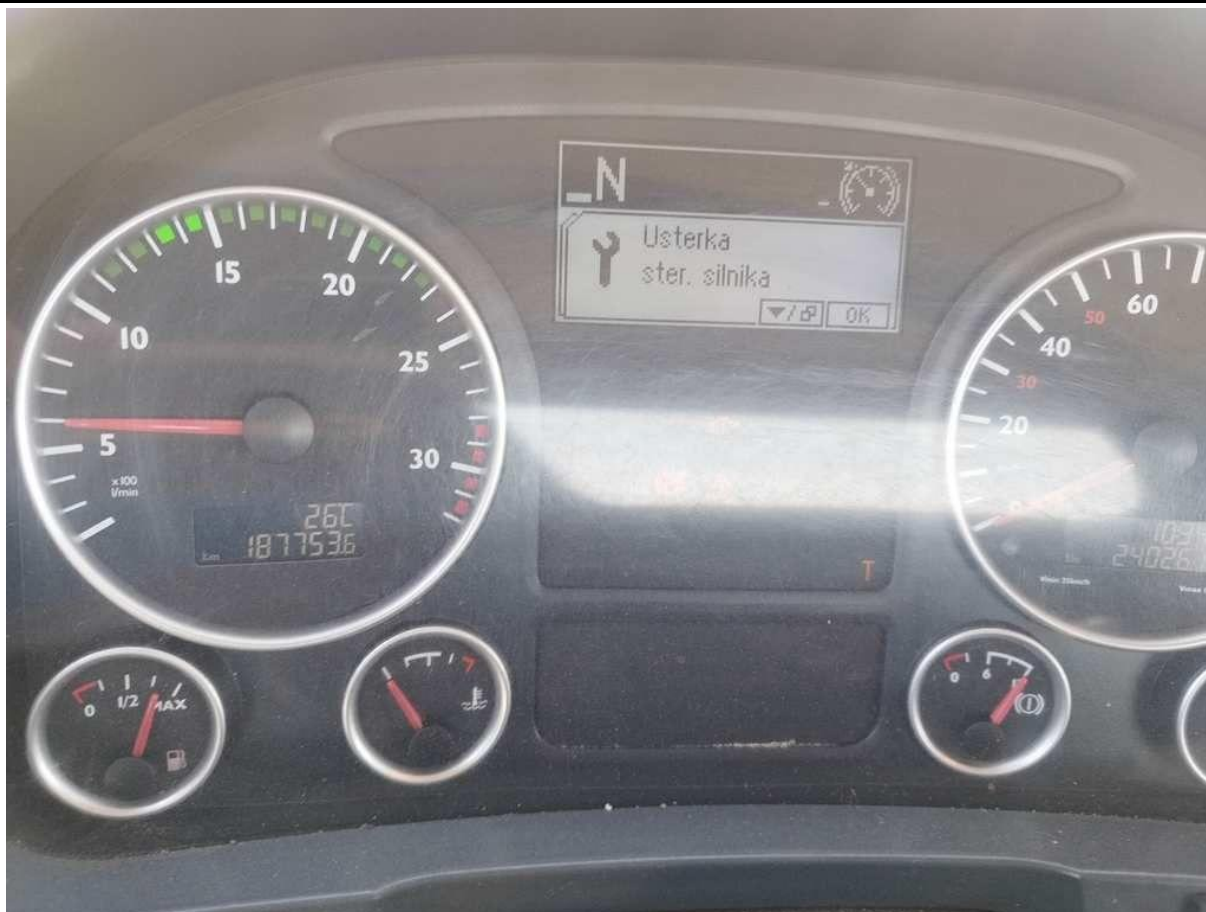

Fot. nr 39



Fot. nr 40

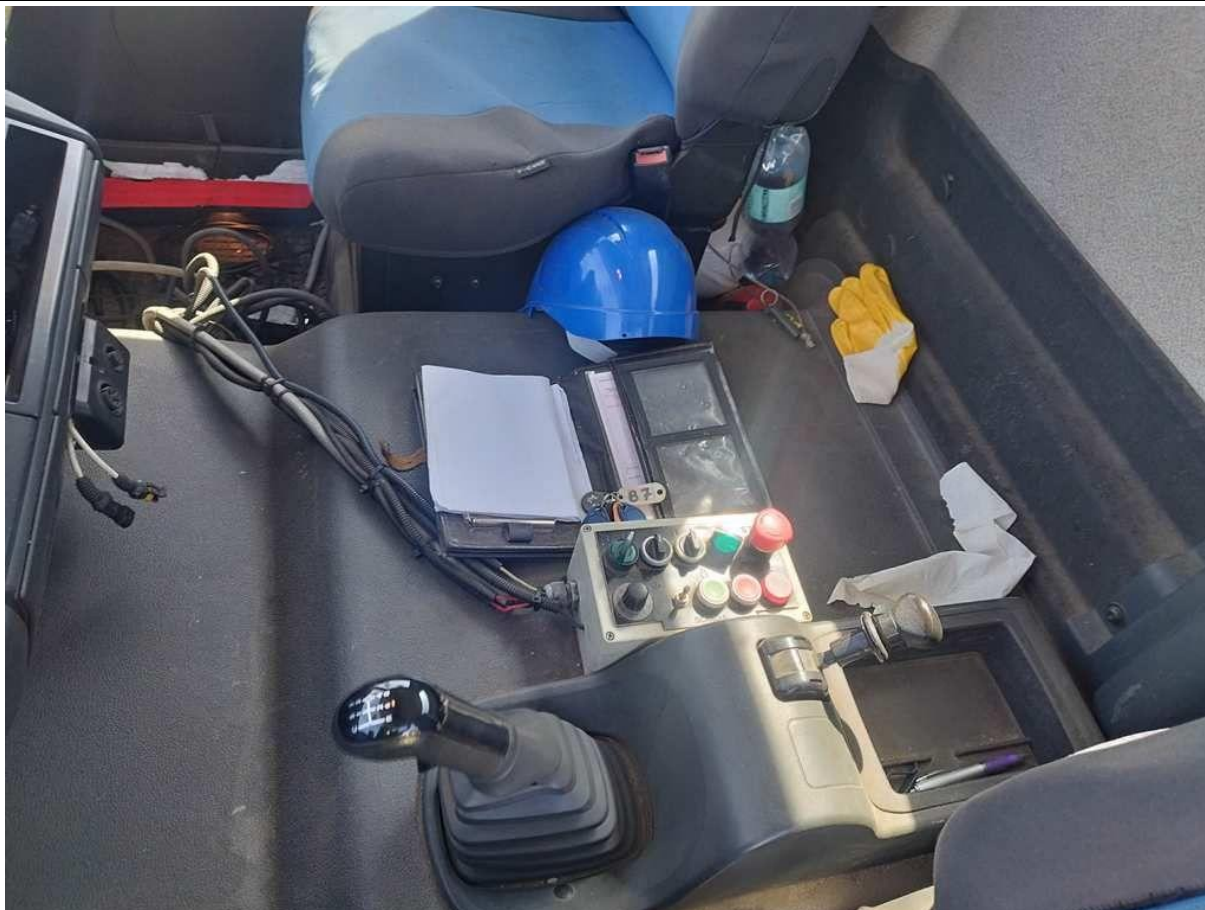

Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46

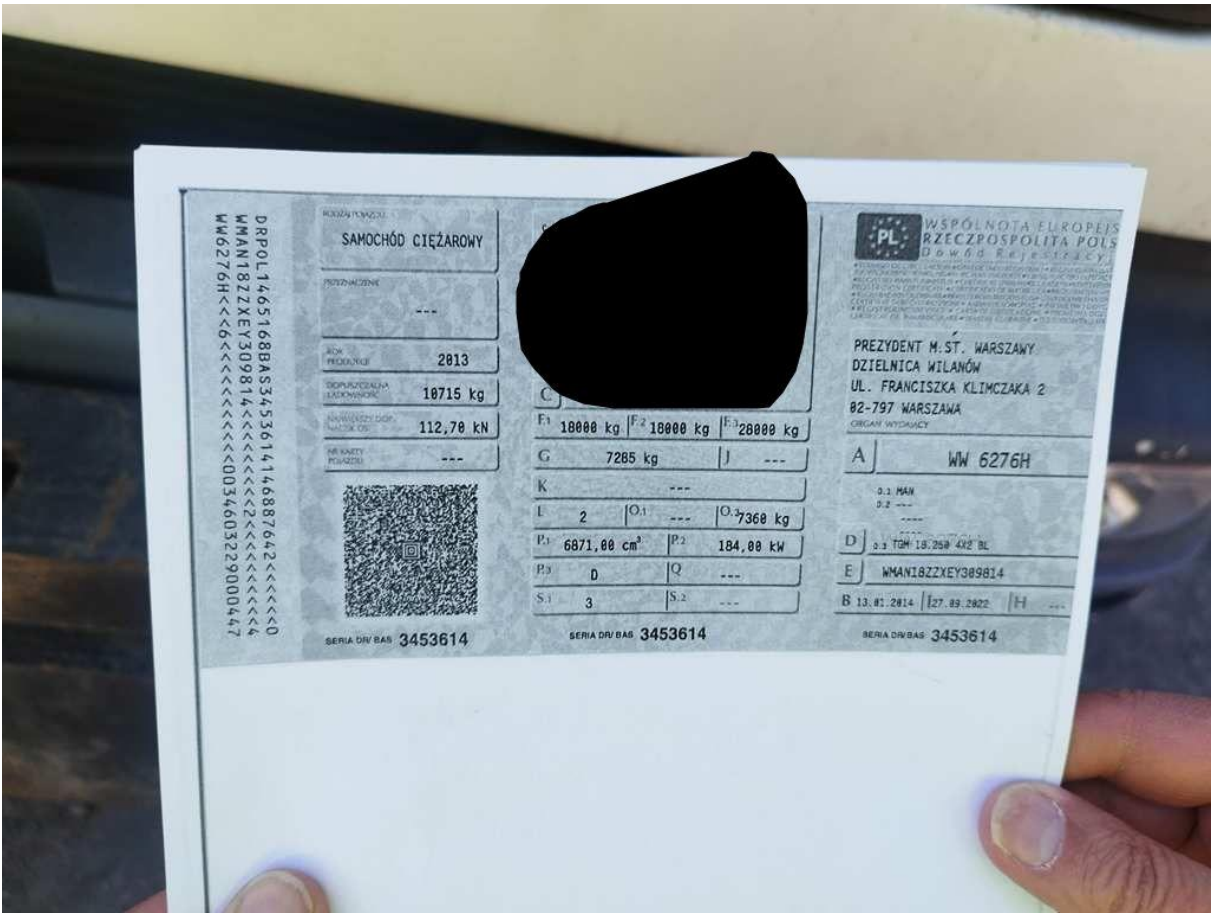

Fot. nr 47

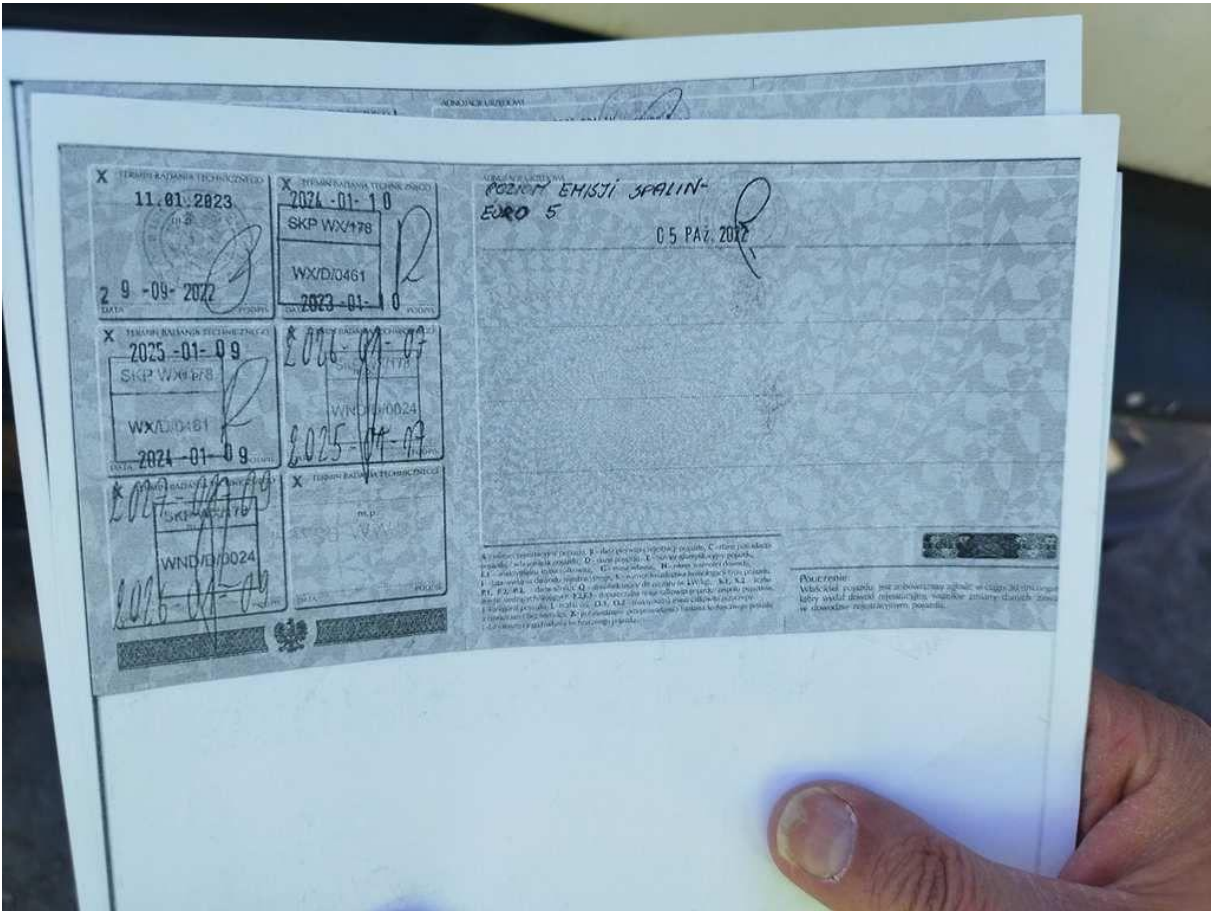

Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu