

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07759/10/25-15201	Data raportu	16-10-2025
Rzeczoznawcy	Inż. Cezary Zarebski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	14-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77336/25/10/09		Miejsce oględzin
			AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEHTMGZ205381
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long ...
Numer rejestracyjny	WD9019P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	126 917 km
Data 1. rej./rok prod.	16-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	16-08-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejki w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS	215/65 R16 106104T	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS	215/65 R16 106104T	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS	215/65 R16 106104T	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS	215/65 R16 106104T	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka pokrywy tylnej dół L	pęknięcie	WY	0,2
2	Nakładka pokrywy tylnej dół R	pęknięcie	WY	0,2
3	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie	NA	2
4	Próg R	liczne, zarysowanie	NA	
5	Błotnik przedni L	odpryski lakieru		
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		

7	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie, odpryski lakieru		
8	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
9	Zderzak, środek	zarysowanie		
10	Wyświetlenie podłogi środkowej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

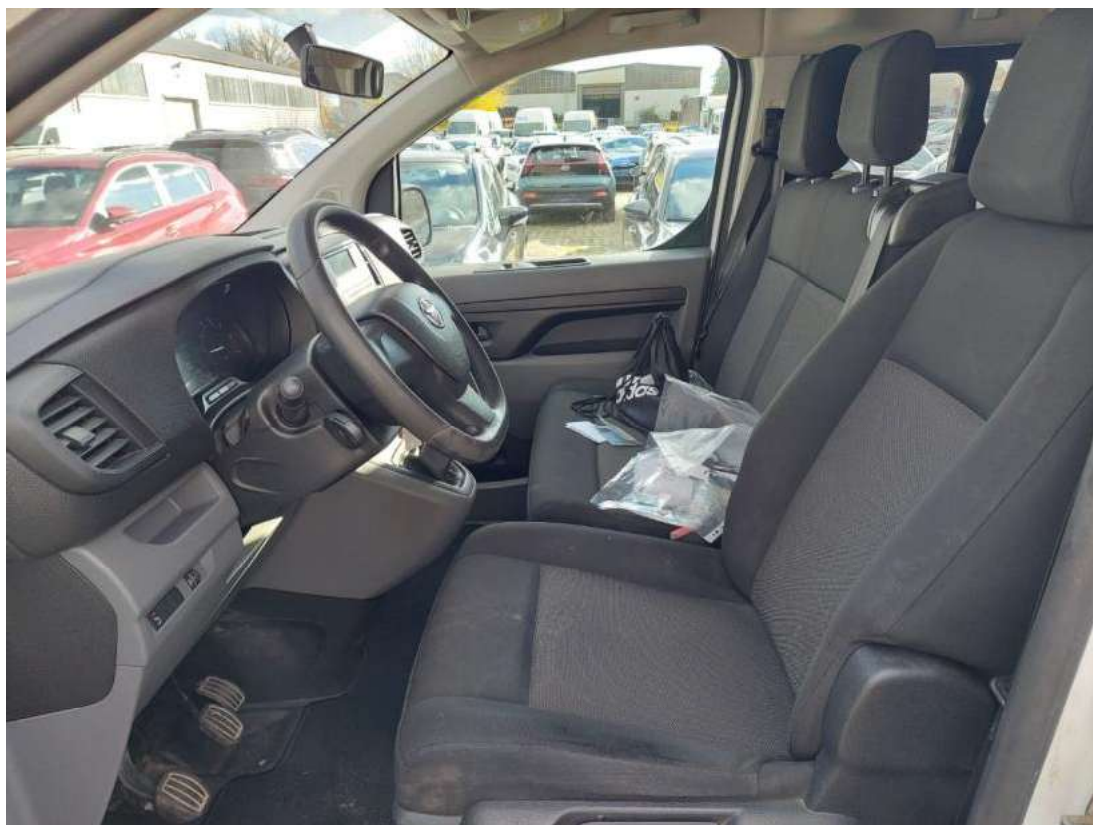

**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 33**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

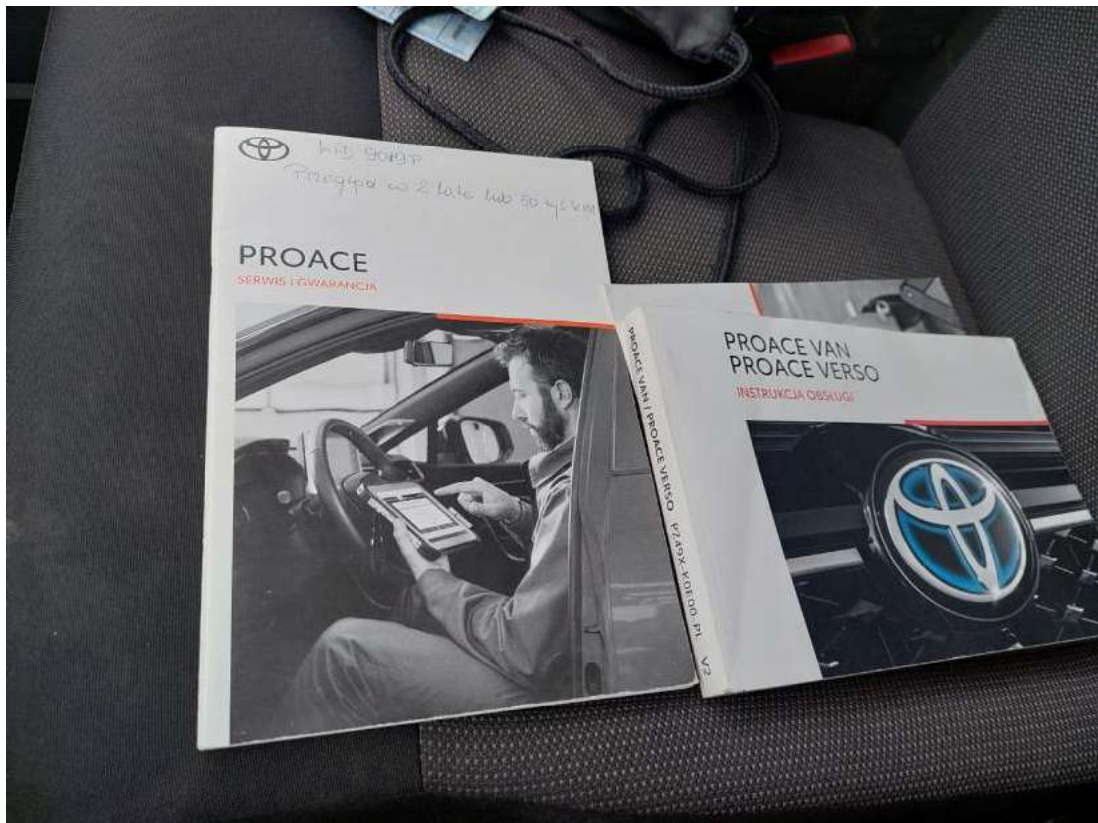

**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Próg P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 48**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 52**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 54**  
Wykładzina pokrywy tylnej() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Podłoga - Rysa/odprysk 1