

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217311/12/25-11401	Data raportu	02-12-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90919/25/11/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>TMAH251BGMJ161968</b>
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.0 T-GDI Classic + DCT
Numer rejestracyjny	WD7571P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/88 kW
Stan licznika	92 952 km
Data 1. rej./rok prod.	13-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	13-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio DAB+RDS, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głową, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Drive

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO 2	195/65 15 91H	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Konsola środkowa	niekompletna	WY	0.3
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Ośłona przeciw kamieniom	zarysowanie		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Rama drzwi.przód L	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
12	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

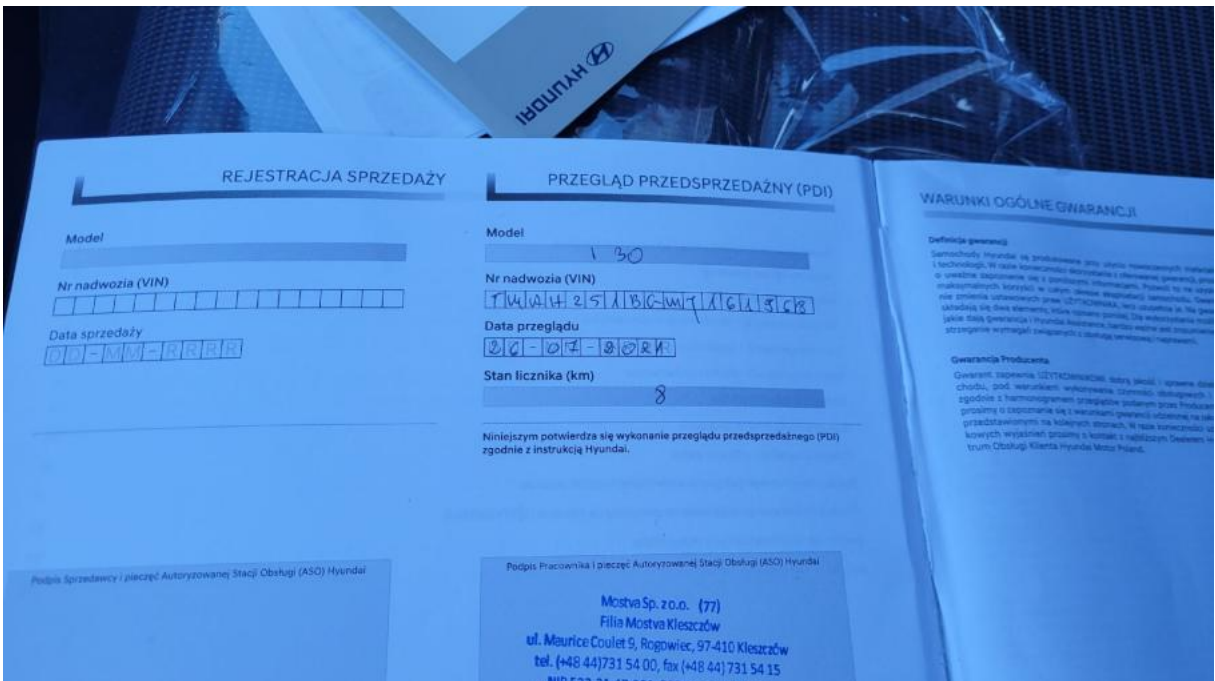

**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

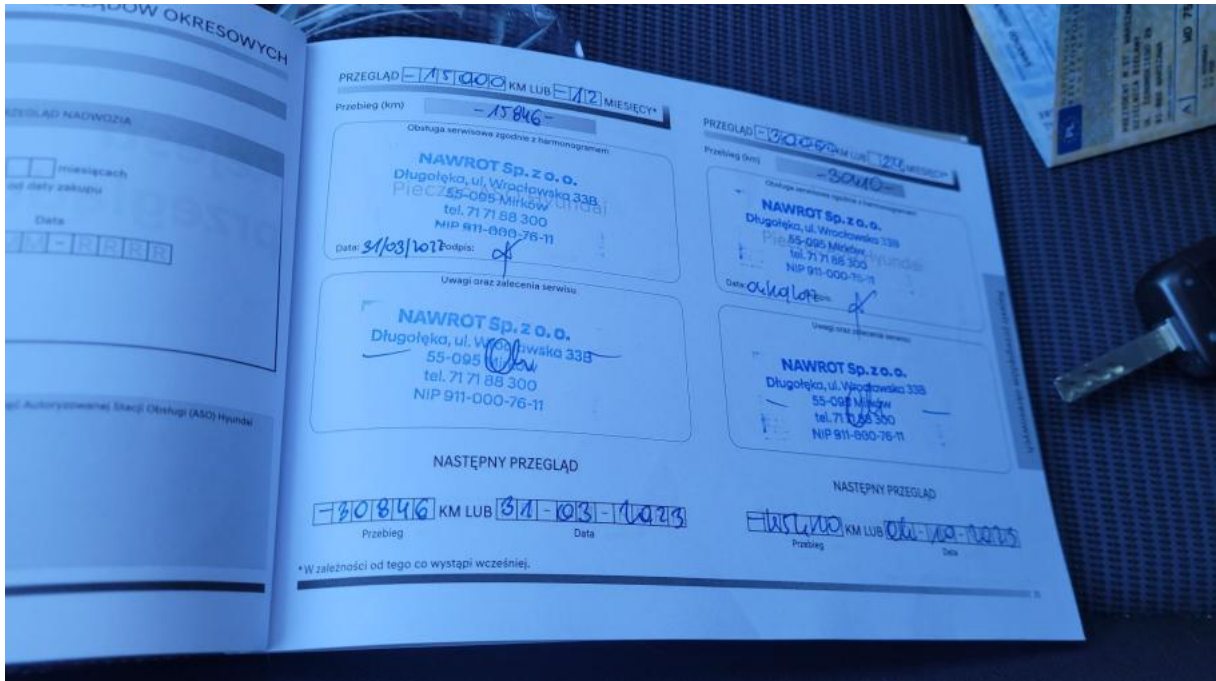

**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Konsola tunelu śr. - Inne 1



**Fot. 50**

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1