

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/29015/26/04/01  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 01-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
 WS PKO Masterlease  
 PKO Masterlease-DZS  
 Polanki 4, Gdańsk

**Rzeczoznawcy:**  
**mgr inż. Piotr Mirkowski**  
 DEKRA Polska - O. Gdańsk  
**mgr inż. Przemysław Ostap**  
 DEKRA Polska - O. Lublin

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>HYUNDAI, i30 cw (PD)(01.2017-, Smart</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
	998	120/88	manualna	79 135	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WJ9268L	TMAH381BAPJ139303		18-05-2023/2023	18-05-2026	szary/METALIK

**Data oględzin:** 07-04-2026

**Miejsce oględzin:**

Zawodników  
 MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓW 2,  
 80-729 GDAŃSK  
 80-729 Gdańsk

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	4,5 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	4,5 mm
tylna	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	4,5 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	205/55 16 94V	4,5 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (76% - 100%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

#### Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina słupka (A) górna PP	85820- G4000TTX	przepalenie	

#### Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenie, zarysowanie	
2	Błotnik TL		zarysowanie	
3	Drzwi P P		wgniecenie, zarysowanie	
4	Drzwi P L		wgniecenie, zarysowanie	
5	Drzwi T P		wgniecenie, zarysowanie	
6	Drzwi T L		zarysowanie	
7	Zderzak TYŁ		wgniecenie, zarysowanie	
8	Felga PP		ubytek materiału, zarysowanie	

#### Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	

#### Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			
2	PRZYGOTOWANIE DO LAK. TWORZYWO			

#### Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PP		wgniecenie	
2	Pokrywa		odpryski lakieru, wgniecenie	
3	Próg P		zarysowanie	
4	Słupek (B) P		wgniecenie, zarysowanie	
5	Spoiler zderzaka PRZ		zarysowanie	
6	Szyba PRZ		odprysk szkła	
7	Tapicerka drzwi TP		odkształcenie	

### **Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

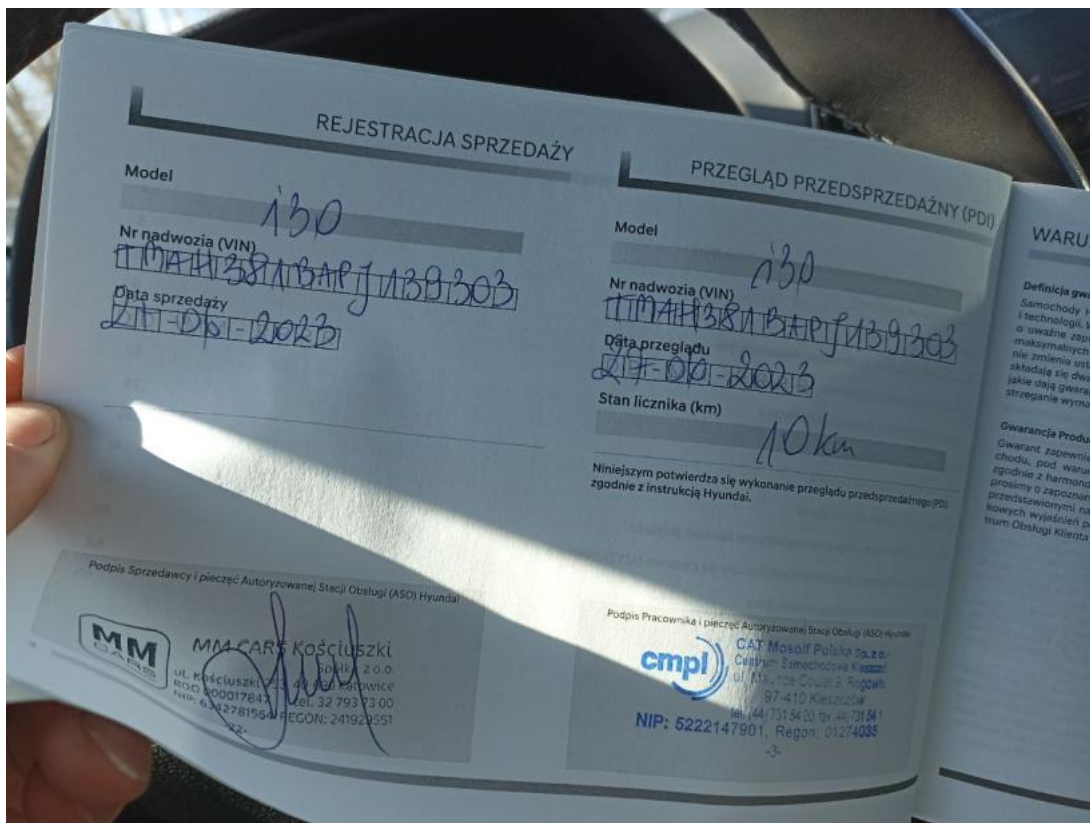

**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

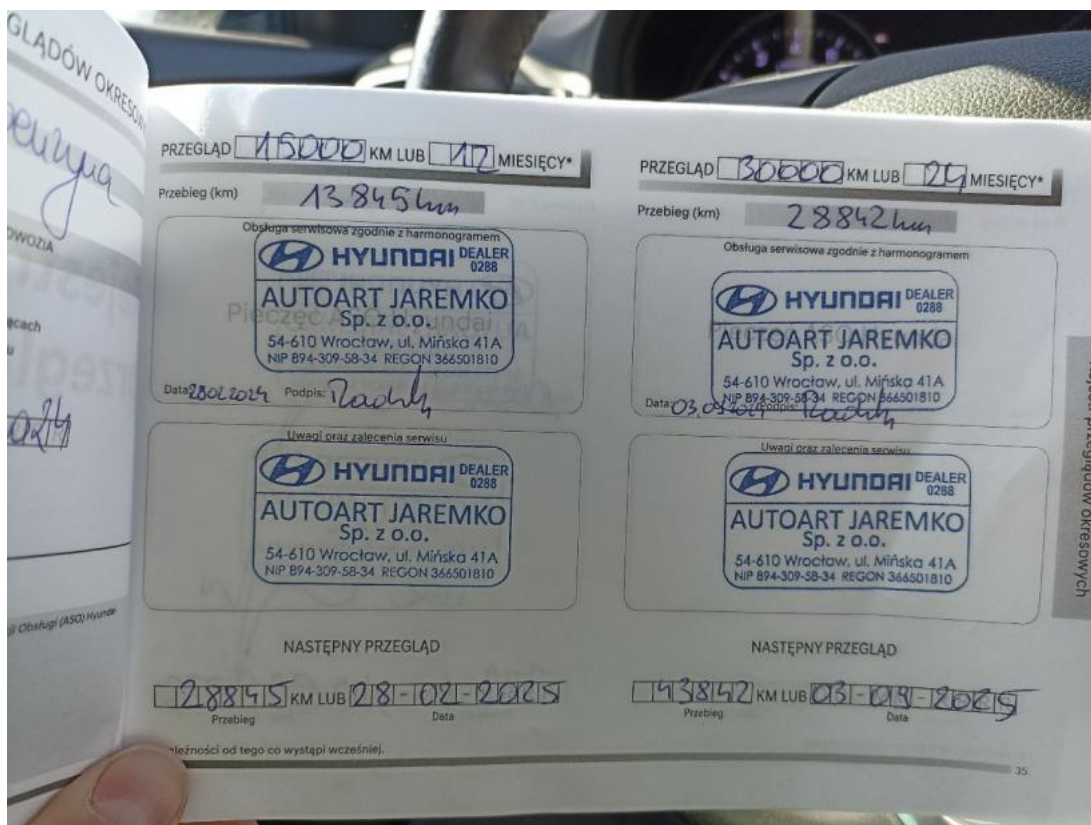

**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**  
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 44**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**  
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**  
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Pęknięcie/rozerwanie 1