

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	412483/11/25-9570	Data raportu	06-11-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	05-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/84008/25/10/31	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>ZFA2500002X59220</b>
Marka, model	FIAT Ducato 35 MultiJet3 Easy...
Typ, wersja	Ducato 35 MJ L3H2 EasyPro
Numer rejestracyjny	BIA2093A
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	68 399 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	26-07-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni, Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe, Lakier uni, Port USB podwójny, Półka pod sufitem, Radio z ekranem dotykowym 7 cali, AA/CP, System podtrzymujący koło zapasowe, Tapicerka materiałowa, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN11	215/70 15 109107S	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN11	215/70 15 109107S	5,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN11	215/70 15 109107S	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALL SEASON VAN11	215/70 15 109107S	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi przednich L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
2	Rama drzwi, przód L	zarysowanie	NA	0.5
3	Próg R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
4	Ściana boczna L	liczne, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
5	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Podłoga tylna	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	3
7	Róg zderzaka boczny L	rysa/odprysk		
8	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

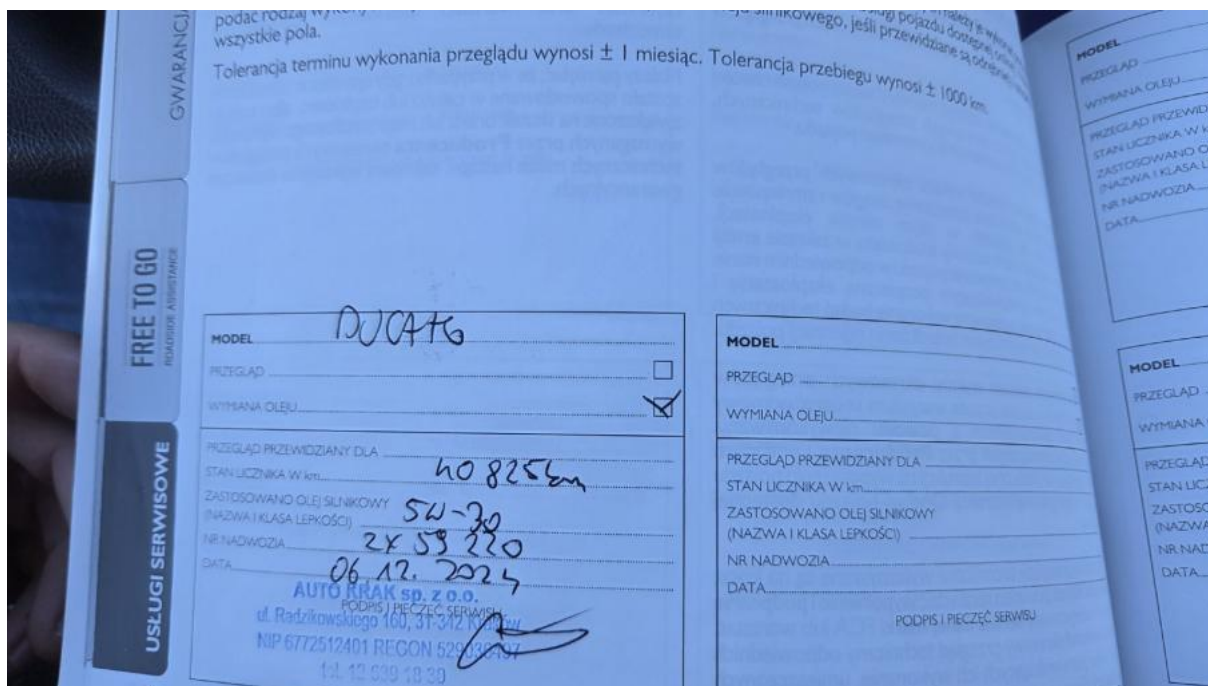

**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 36**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 38**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 44**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Próg L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 46**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Podłoga() - Wgniecenie/odkształcenie 3