

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/31097/26/04/09
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 09-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Tomasz Karkocki (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Gdańsk
mgr inż. Przemysław Ostap
 DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	CITROEN, Berlingo Furgon (09.2018-, Club M/L1				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1199	130/96	automatyczna	118 014	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD1C461	VR7EUHNS3NJ564834		08-03-2022/2022	06-03-2027	biały/UNI

Data oględzin: 14-04-2026

Miejsce oględzin:

Grupa Makurat Gdańsk (CFM)
 MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓW 2,
 80-729 GDAŃSK
 80-729 Gdańsk

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK	205/60 16 92W	4,3 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK	205/60 16 92W	4,2 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK	205/60 16 92W	4,2 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK	205/60 16 92W	4,2 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Zamontowana), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150

4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak PRZ	9816765680	zarysowanie	
2	Zderzak TYŁ	1633557280	pęknięcie, wgniecenie, zarysowanie	
3	NAROŻE ZDERZAKA L. TYŁ	9816754880	pęknięcie	
4	NAROŻE ZDERZAKA P. TYŁ	9816754780	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TL		wgniecenie, zarysowanie	
2	Drzwi skrzydłowe TP		wgniecenie, zarysowanie	
3	Drzwi skrzydłowe TL		wgniecenie, zarysowanie	
4	Próg P		wgniecenie, zarysowanie	
5	Próg L		wgniecenie, zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Przygotowanie	NA POJEŹDZIE BEZ LAKIEROWANIA WSTĘPNEGO		
2	Grafika reklamowa			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

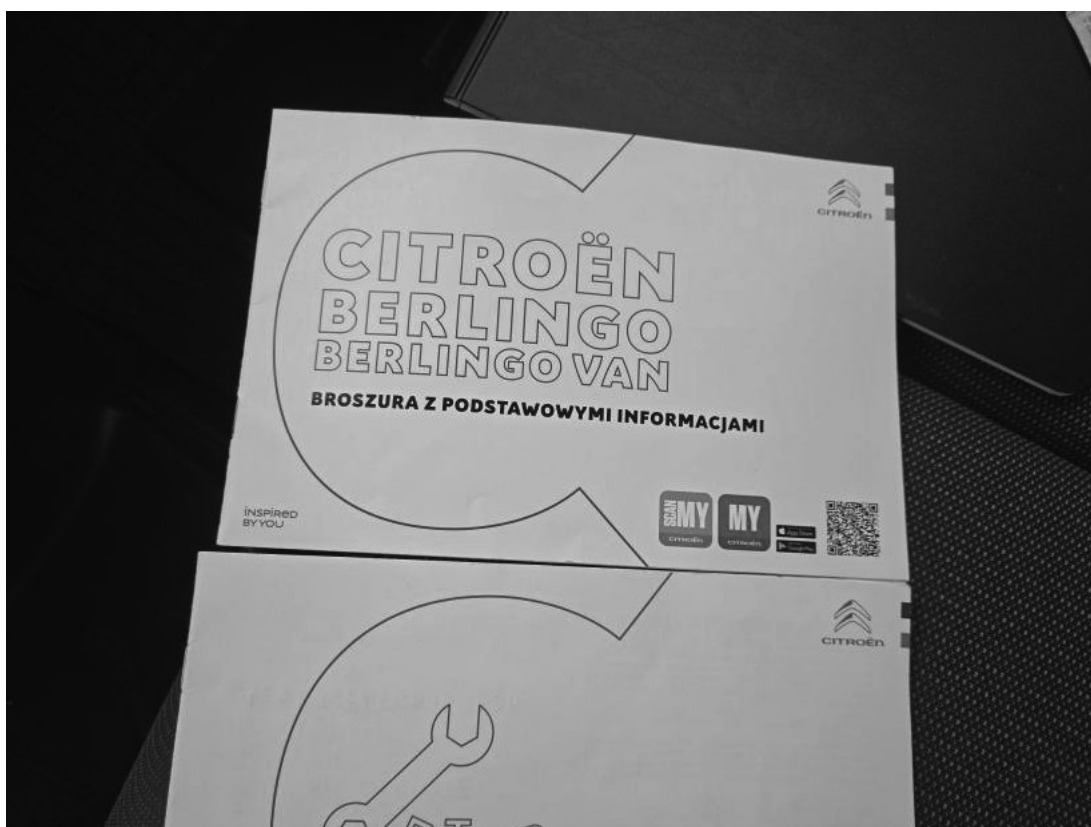
Fot. 33
 Dow. Rej. Str.2 i klucze

Fot. 34
 Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd


Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 52
Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1