

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	433169/6/26-9573	Data raportu	11-06-2026
Rzeczoznawcy	Kacper Sosnowski (WSP) Jan Rybołowik	Data oględzin	21-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/43426/26/05/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>ZFA35600006T04622</b>
Marka, model	FIAT Tipo Sedan 15-20
Typ, wersja	Tipo 1.4 16v Street
Numer rejestracyjny	WE2H132
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/70 kW
Stan licznika	242 757 km
Data 1. rej./rok prod.	11-12-2020/2020
Data nast. bad. techn.	12-04-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Czujnik temperatury zewnętrznej, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica ze sterowaniem radia, Kłapa bagażnika unoszona automatycznie, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier pastelowy Czerwonny, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Ogrzewanie tylnej szyby, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie, Poduszki powietrzne przednie boczne, Radio Uconnect z 5-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth, System ESC+Panic Brake Assist, Traction Control, Drag Torque Control, Electronic Rollover Mitigation, System Stop & Start, System kontroli ciśnienia w oponach, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Żestaw naprawczy do kół Fix&Go, Światła do jazdy dziennej LED z białym wykończeniem, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier metalizowany

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 9+	195/65 15 91T	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP 9+	195/65 15 91T	4,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	195/65 15 95T	5,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	195/65 15 95T	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie/rozerwanie, innenieprawidłowe zamocowanie	WY	1.3

4	Nakładka haka holowniczego R	brak	WY	
5	Spojler zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	
6	Światło odblaskowe R	pęknięcie/rozerwanie	WY	
7	Kołpak koła przód L	brak	WY	
8	Kołpak koła przód R	brak	WY	
9	Kołpak koła tył L	brak	WY	
10	Kołpak koła tył R	brak	WY	
11	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
13	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
15	Próg L	ślady korozji	NA	0.5
16	Próg R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
17	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
18	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
19	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
20	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
21	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
22	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie		
23	Przełącznik zespolony	zarysowania eksploatacyjne		
24	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
25	Nakładka słupka A L	zabrudzenie		
26	Podsufitka	zabrudzenie		
27	Oslona przeciwsłoneczna L	inneślady substancji obcej		
28	Tapicerka drzwi, przód L	inneślady substancji obcej		
29	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
30	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie		
31	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**


Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dowód rej. str. 2

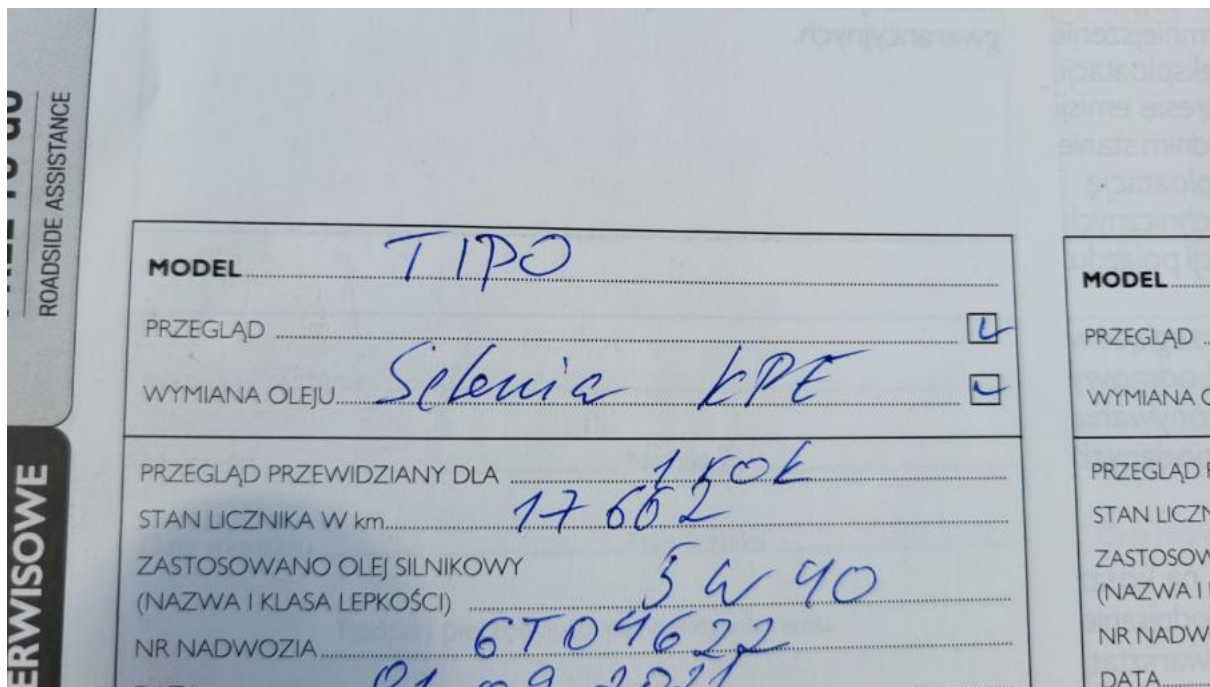

**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Gniazdo ładowania / tankowania



**Fot. 38**

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 52**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54**

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 58**

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 64**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68**

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 72**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Kanapa tyl. - Inne 2



**Fot. 74**

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 76**

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Ostona p/słoneczna lewa - Inne 1



**Fot. 78**

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1