

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	432855/6/26-9573	Data raportu	09-06-2026
Rzeczoznawcy	Kamil Święcki (WSP) Jan Rybołowik	Data oględzin	25-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/37652/26/04/29	Miejsce oględzin	Makowa 14, 18-400 Stare Kupiski, 18-40...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAJ7NE7K0072430
Marka, model	SKODA Octavia III 17-20
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI SCR Ambition ...
Numer rejestracyjny	WZ7375V
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	175 154 km
Data 1. rej./rok prod.	06-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	20-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna Climatic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing SD, USB, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, Funkcja SmartLink+, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, Tempomat, Wycieraczka Aero szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	205/55 16 91H	5,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie lewe	150 - 200
8	Drzwi przednie prawe	150 - 200
9	Drzwi tylne lewe	150 - 200
10	Drzwi tylne prawe	150 - 200
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
13	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa szybowa zewn.drzwi przednich R	rysa/odprysk	WY	0.6
2	Dach	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Błotnik tylny R	ślady korozji, rysa/odprysk	NA	0.5
4	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	rysa/odprysk		
6	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Listwa szybowa wewn.drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
13	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
14	Próg R	rysa/odprysk		
15	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
16	Szyba tylna ogrzewana/barwiona z antena	rysa/odprysk		
17	Kierownica sportowa z Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
18	Pokrywa schowka	zarysowania eksploatacyjne		
19	Nakładka błotnika tył. w bagażniku L	zarysowania eksploatacyjne		
20	Nakładka wew.pasa tylnego	rysa/odprysk		
21	Felga tylna L	rysa/odprysk		
22	Felga przednia R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

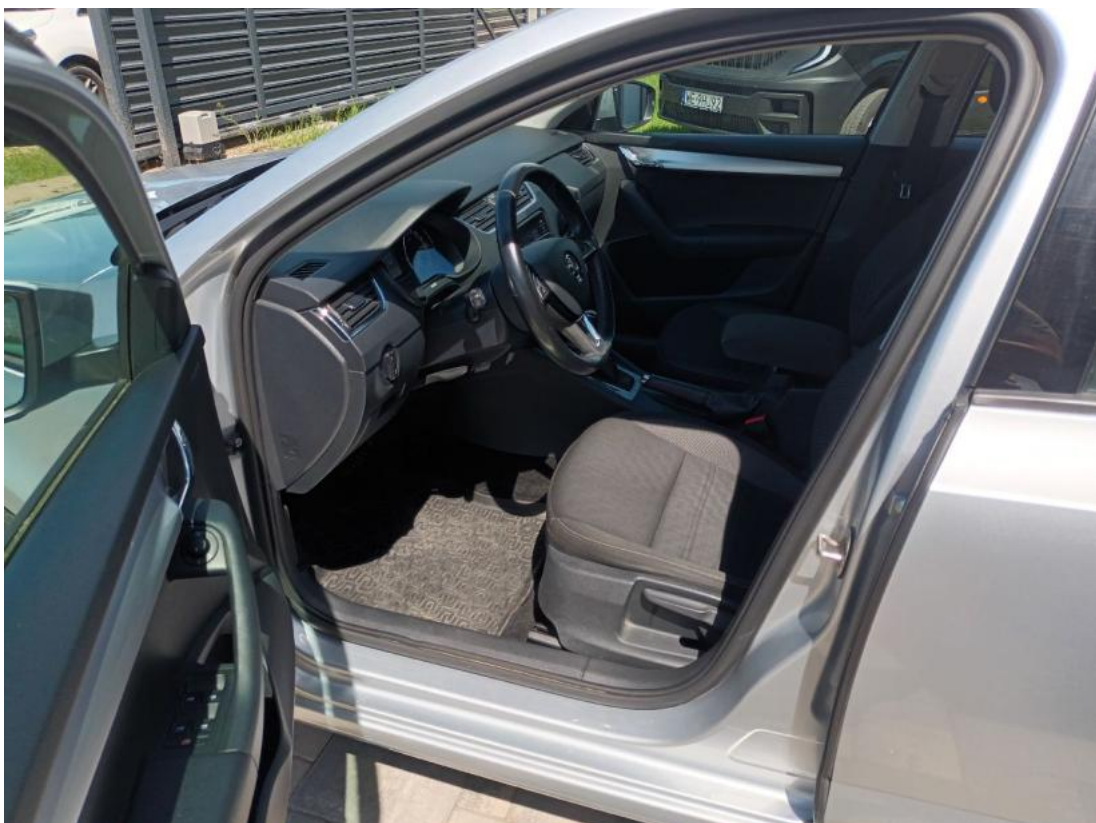

Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

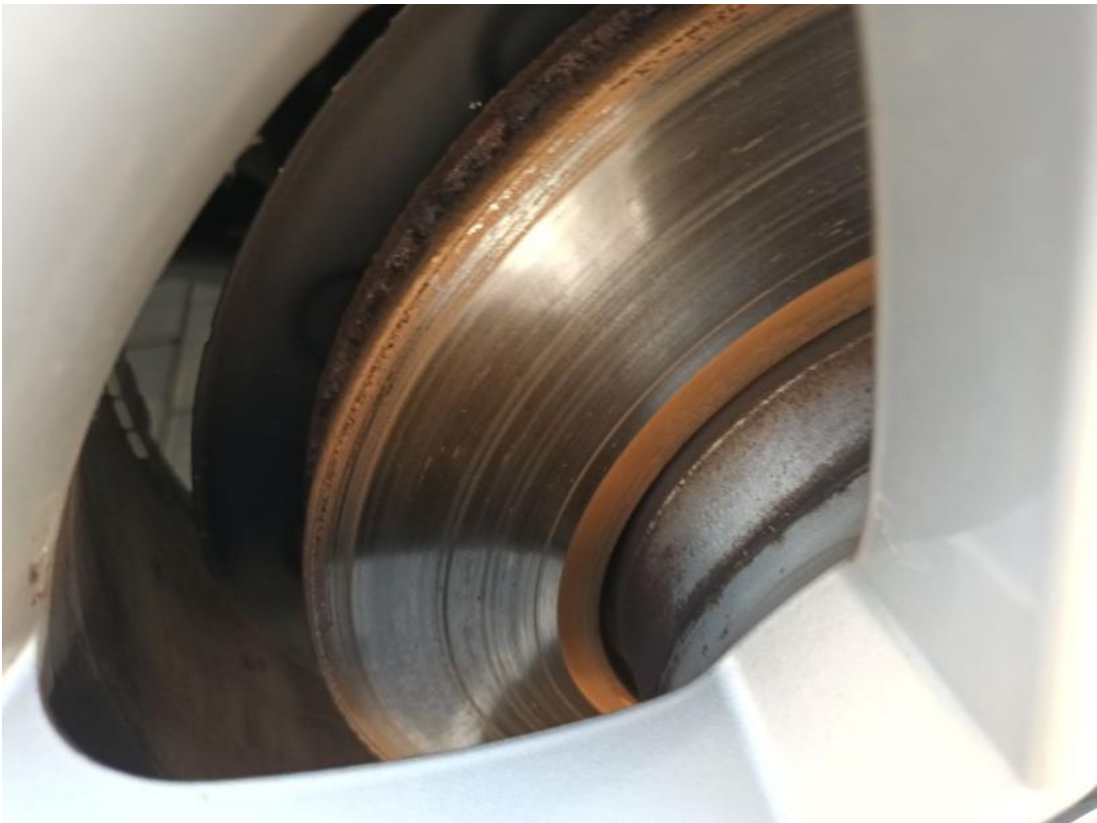

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

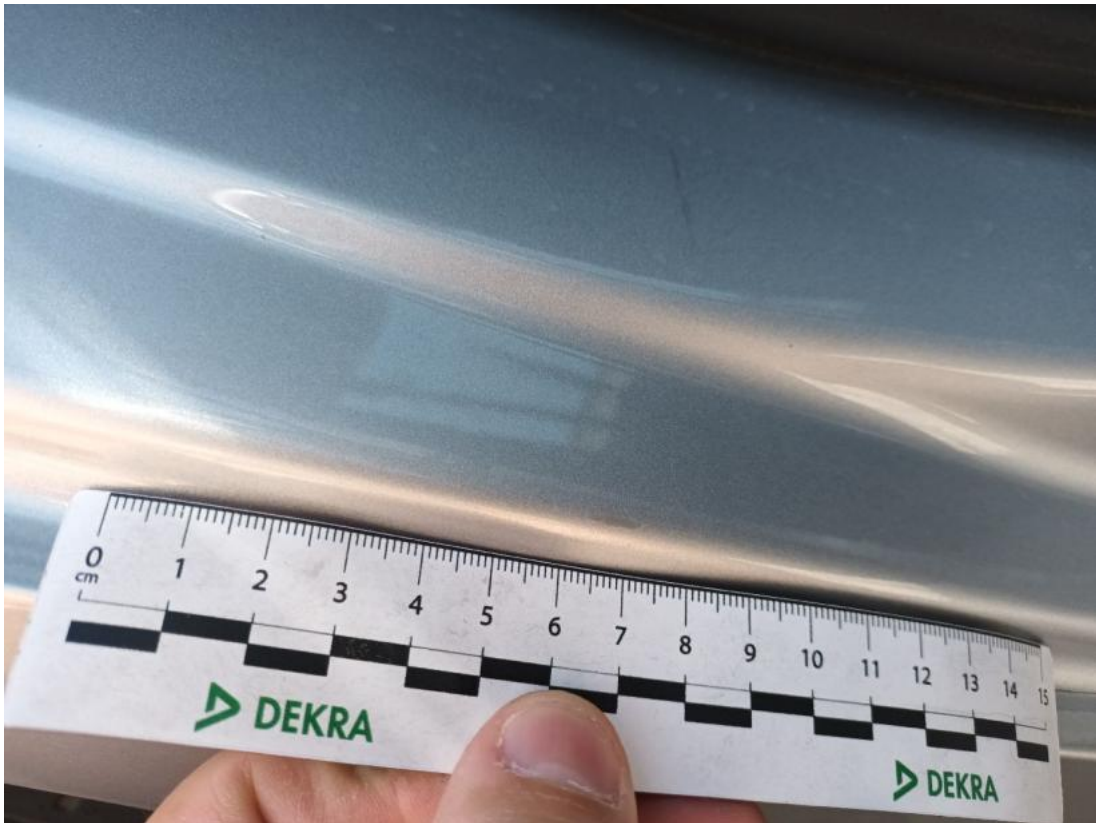

Fot. 53
Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Ślady korozji 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 1



Fot. 56


Szyba tylna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

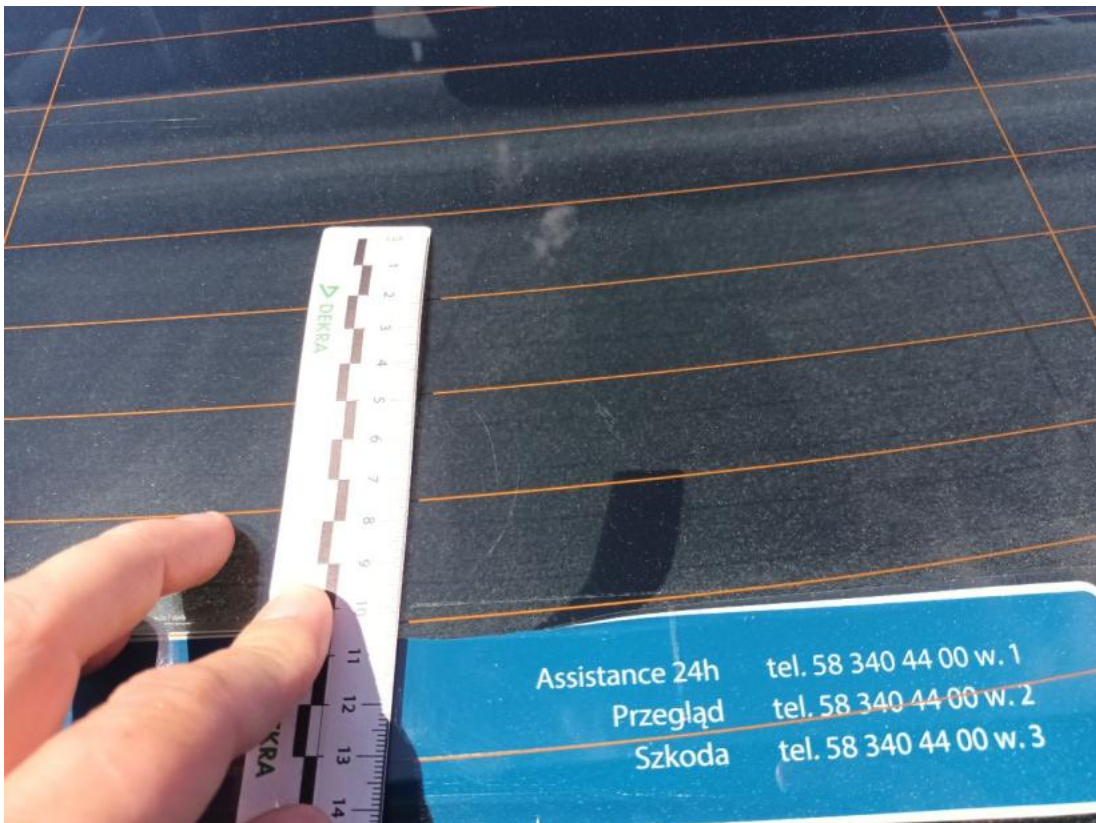

Fot. 57

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

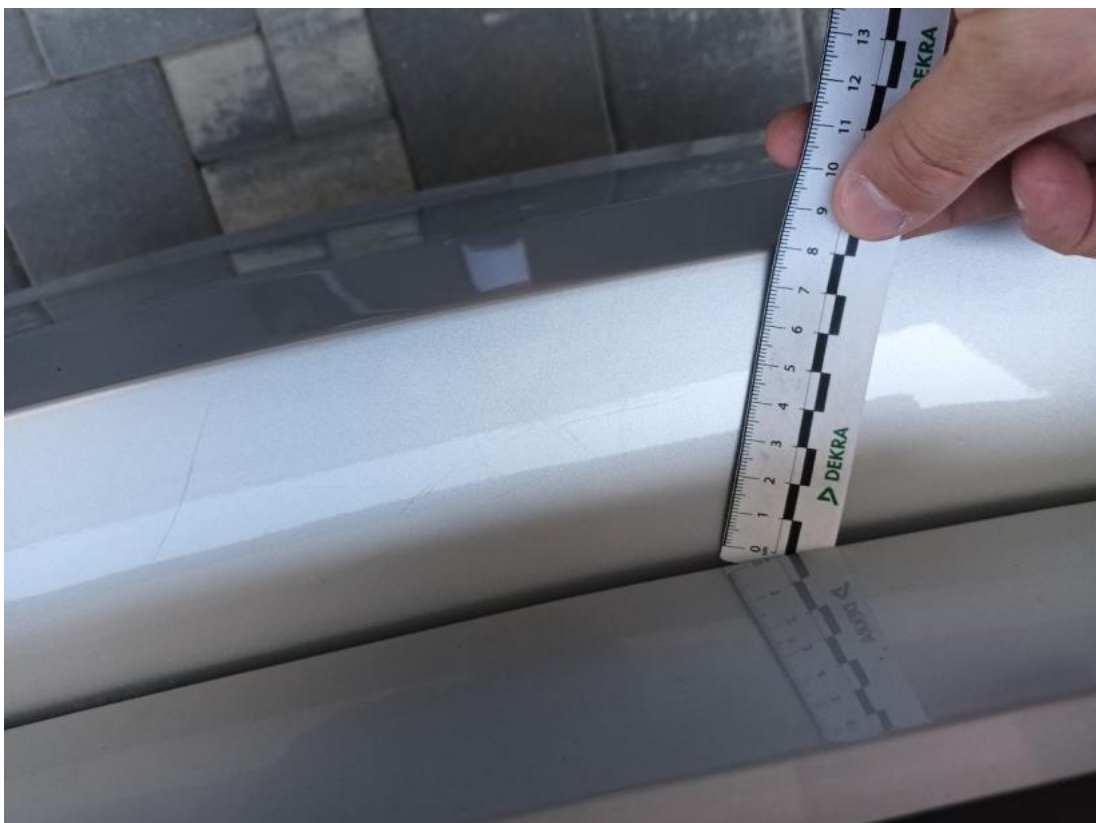

Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3