

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/28004/26/03/30  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 30-03-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
 WS PKO Masterlease  
 PKO Masterlease-DZS  
 Polanki 4, Gdańsk

**Rzeczoznawcy:**  
**Marcin Sosnowski.**  
 DEKRA Polska - Centrala  
**mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                                       |                                                                      |                             |                                                 |                                                     |                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eurotax-Kod EC                        | Marka, model, typ pojazdu<br><b>SUZUKI, Swift, Swift 1.2 Premium</b> |                             |                                                 |                                                     | Rodzaj nadwozia<br><b>hatchback</b>           |
| Rodzaj silnika<br>z zapłonem iskrowym | Pojemność [ccm]<br><b>1197</b>                                       | Moc [KM/kW]<br><b>83/61</b> | Skrzynia biegów<br><b>manualna</b>              | Stan licznika [km]<br>(odczytany)<br><b>136 821</b> | Ilość drzwi/miejsc<br><b>5/5</b>              |
| Nr rej. pojazdu<br><b>WD8126P</b>     | Nr nadwozia (VIN)<br><b>JSAAZCA3S00528250</b>                        |                             | Data 1-rej./rok prod.<br><b>21-07-2021/2021</b> | Następne bad. tech.<br><b>26-06-2026</b>            | Lakier<br>srebrny/2-warstwowy<br>metalizowany |

**Data oględzin:** 01-04-2026

### Miejsce oględzin:

UP Ożarów Mazowiecki  
 AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECKI,  
 POZNAŃSKA 161, 05-850 OŻARÓW  
 MAZOWIECKI  
 05-850 Ożarów Mazowiecki

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 175/65 15 84T | 3,5 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 175/65 15 84T | 3,5 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 175/65 15 84T | 3,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 175/65 15 84T | 3,0 mm           |

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 4  | Słupek środkowy lewy                    | do 150 |
| 5  | Słupek środkowy prawy                   | do 150 |
| 6  | Próg lewy                               | do 150 |
| 7  | Próg prawy                              | do 150 |
| 8  | Dach                                    | do 150 |
| 9  | Drzwi przednie lewe                     | do 150 |
| 10 | Drzwi przednie prawe                    | do 150 |
| 11 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 13 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 15 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

#### W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni lewy  | 150 - 300                                  |
| 2    | Słupek przedni prawy | 150 - 300                                  |

#### Opis stwierdzonych uszkodzeń

##### Do wymiany

| Poz. | Nazwa części               | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|----------------------------|---------------|------------------|--------|
| 1    | Uszczelka otworu drzwi T P |               | rozerwanie       |        |

##### Do naprawy

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia           | Czas [rbg] |
|------|--------------|---------------|----------------------------|------------|
| 1    | Błotnik TP   |               | wgniecenia w ilości pow. 3 |            |
| 2    | Błotnik TL   |               | wgniecenie, zarysowanie    |            |
| 3    | Zderzak TYŁ  |               | zarysowanie                |            |
| 4    | Fotel PP     |               | zabrudzenie                |            |

##### Inne

| Poz. | Nazwa części          | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|-----------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Czyszczenie tapicerki |               |                |            |
| 2    | Usunięcie okleiny     |               |                |            |

##### Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                  | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA |                     |                  |        |

##### Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części  | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia             | Czas [rbg] |
|------|---------------|---------------|------------------------------|------------|
| 1    | Błotnik PP    |               | zarysowanie                  |            |
| 2    | Błotnik PL    |               | wgniecenie, zarysowanie      |            |
| 3    | Drzwi P P     |               | odpryski lakieru, wgniecenie |            |
| 4    | Drzwi P L     |               | odpryski lakieru             |            |
| 5    | Drzwi T P     |               | wgniecenie, zarysowanie      |            |
| 6    | Drzwi T L     |               | wgniecenie, zarysowanie      |            |
| 7    | Pokrywa       |               | wgniecenie                   |            |
| 8    | Pokrywa       |               | zarysowanie                  |            |
| 9    | Próg P        |               | zarysowanie                  |            |
| 10   | Próg L        |               | wgniecenie                   |            |
| 11   | Słupek (A) PL |               | odpryski lakieru             |            |
| 12   | Słupek (B) L  |               | wgniecenie, zarysowanie      |            |

|    |             |  |                               |  |
|----|-------------|--|-------------------------------|--|
| 13 | Zderzak PRZ |  | odpryski lakieru, zarysowanie |  |
| 14 | Dach        |  | wgniecenie                    |  |

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

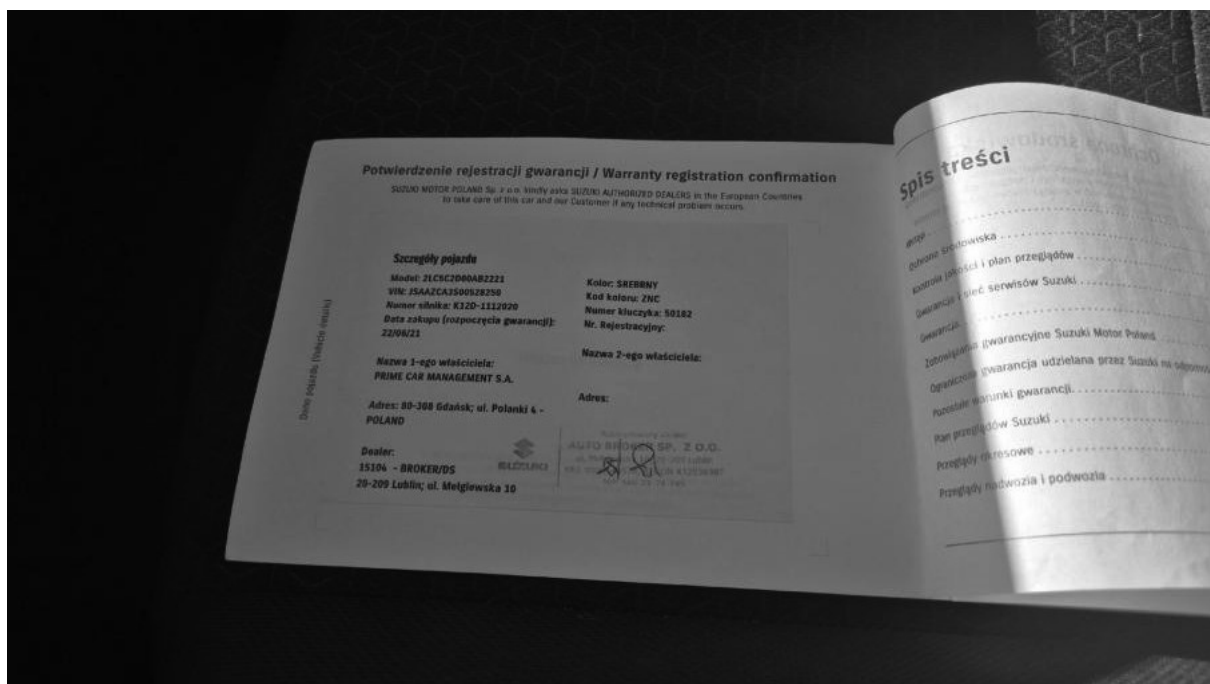

**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

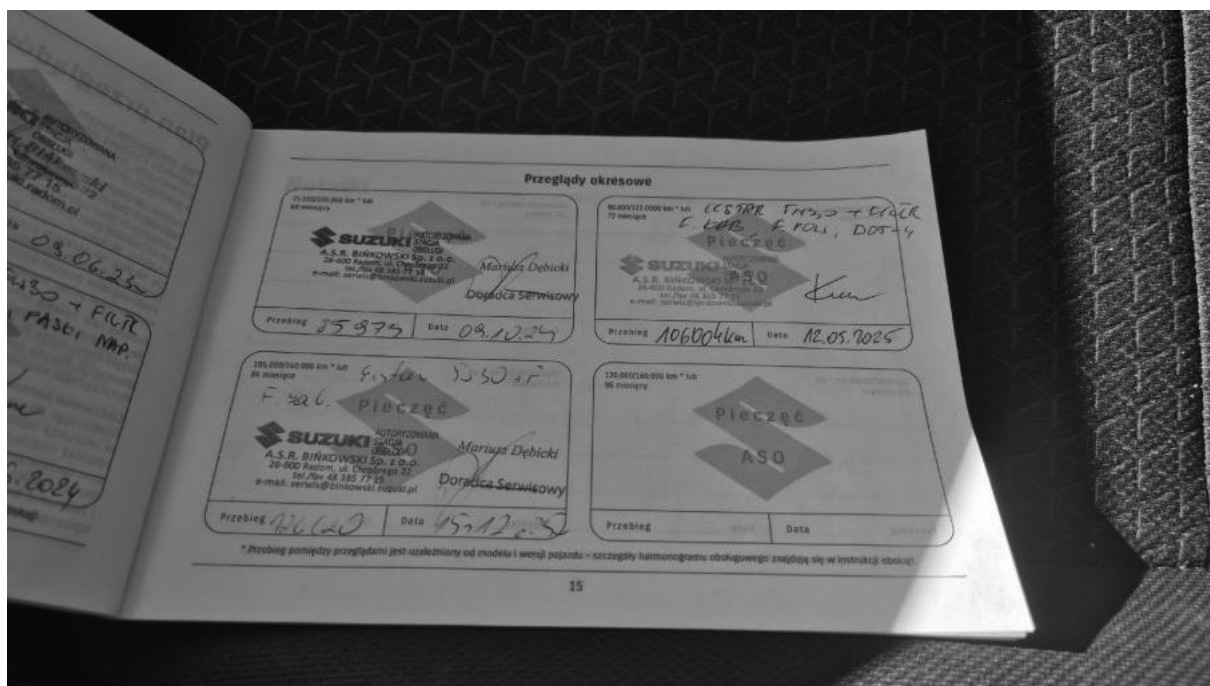

**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

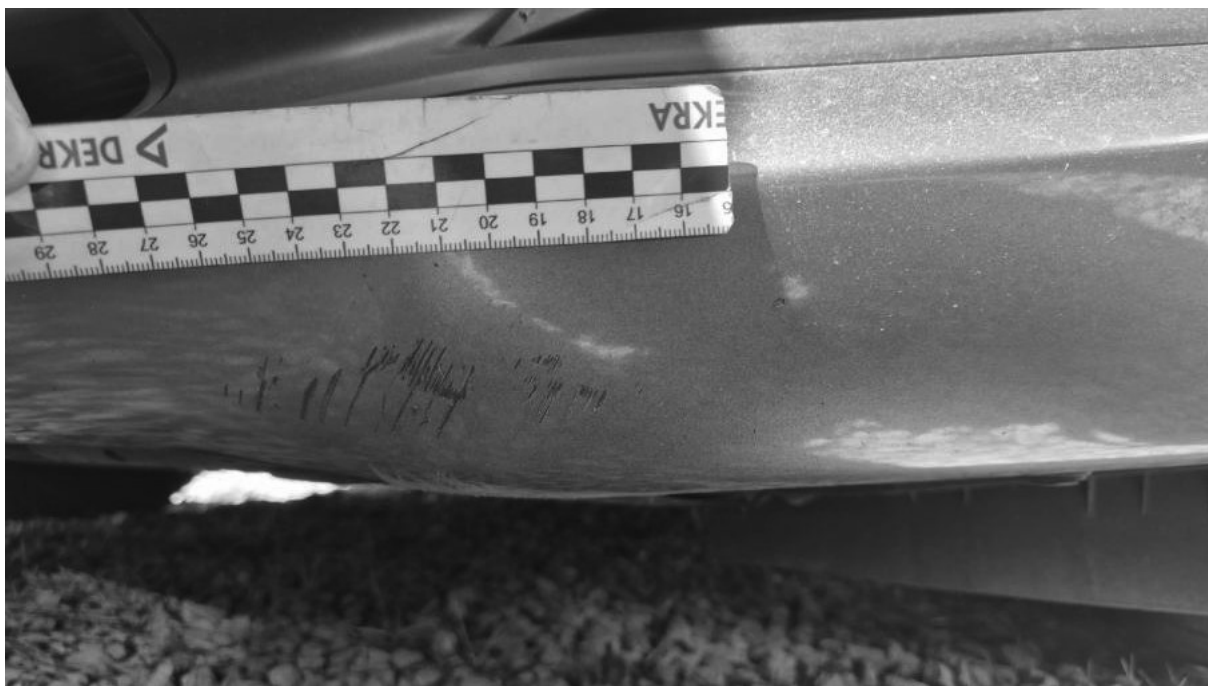

**Fot. 35**


Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 36**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

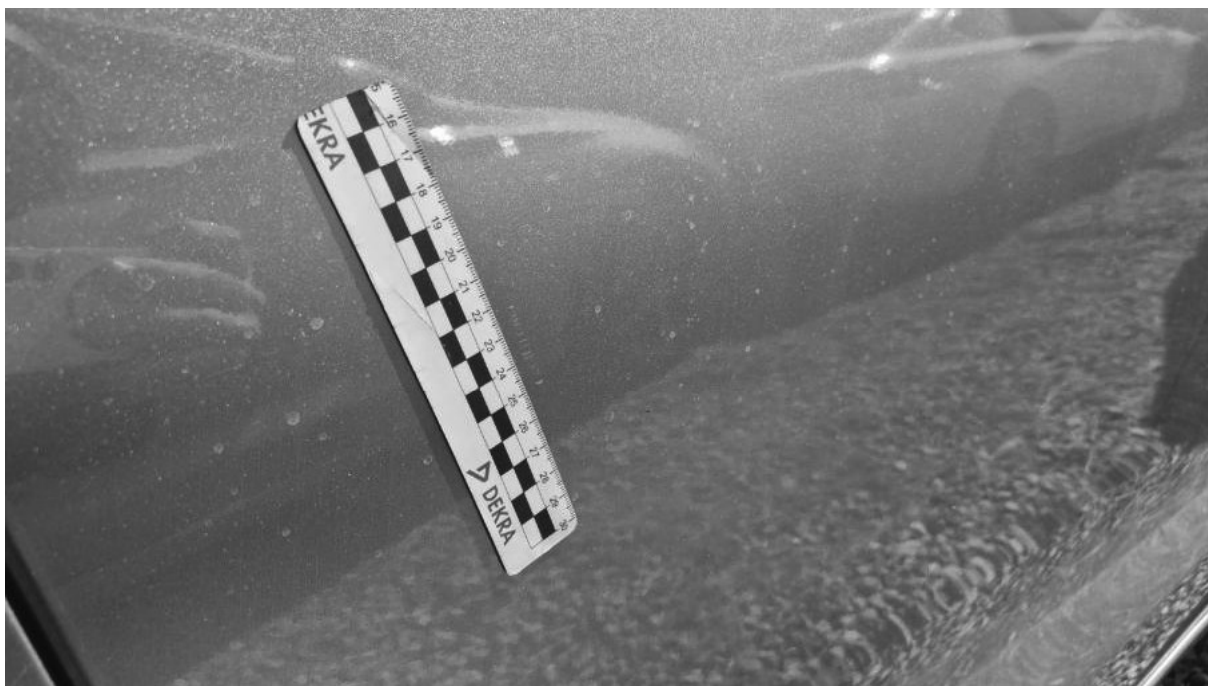

**Fot. 37**


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

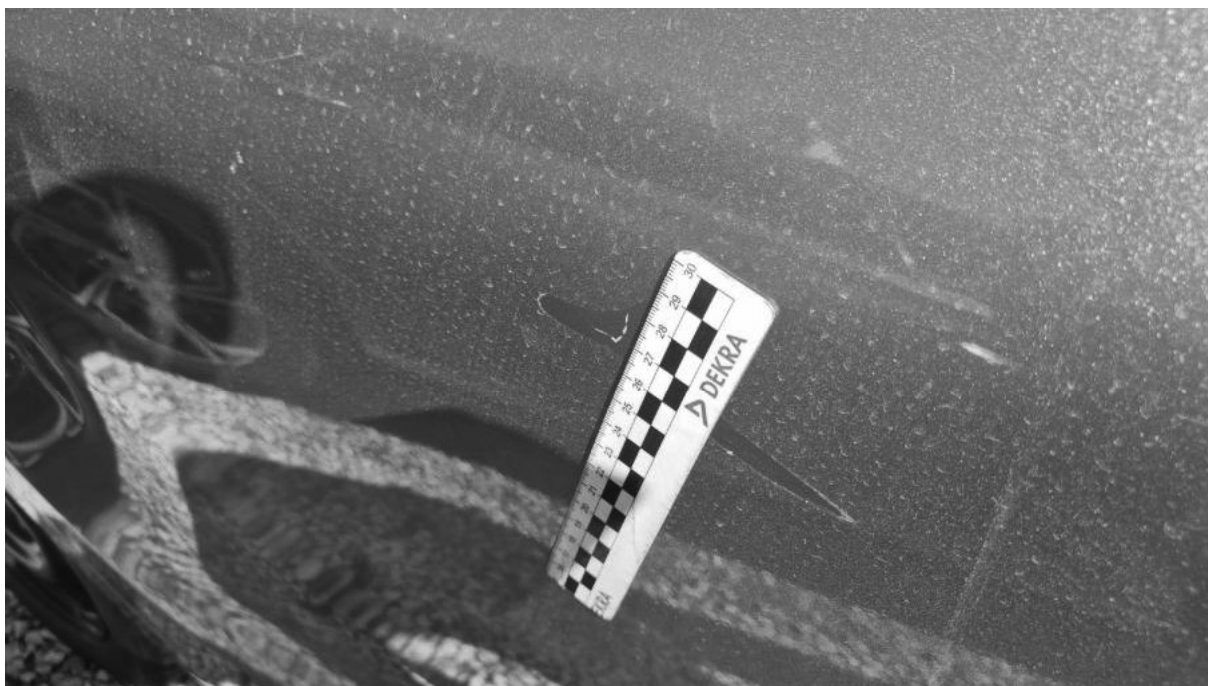

**Fot. 39**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

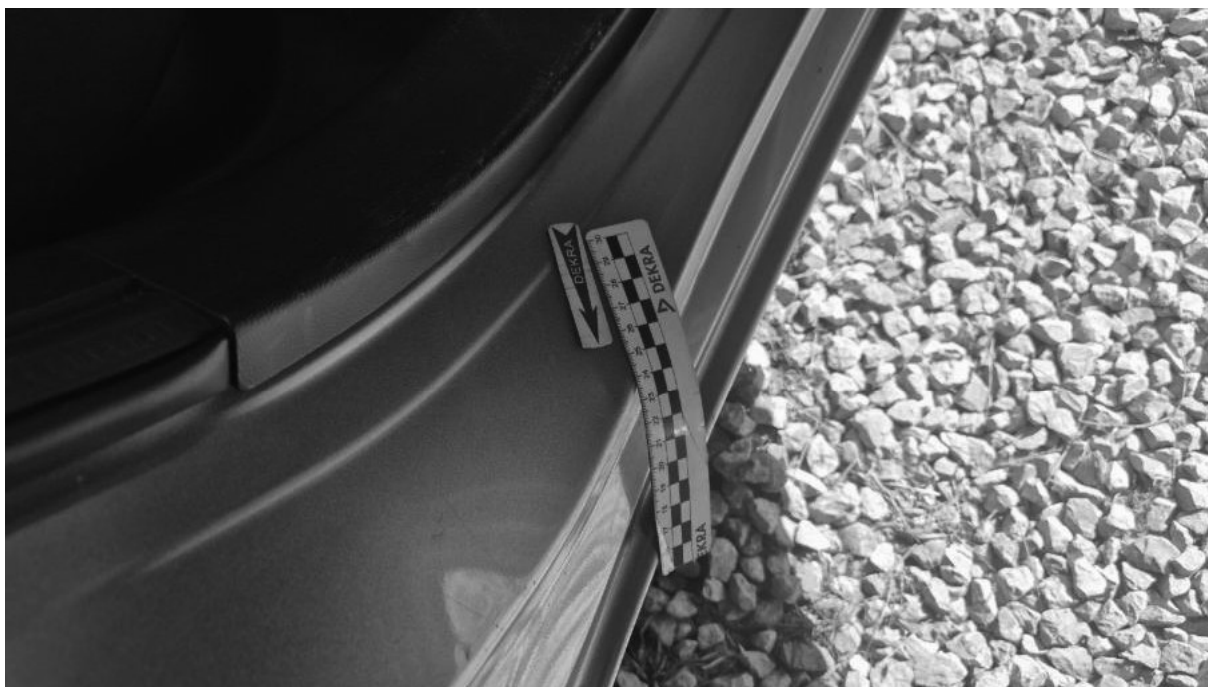

**Fot. 44**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 46**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

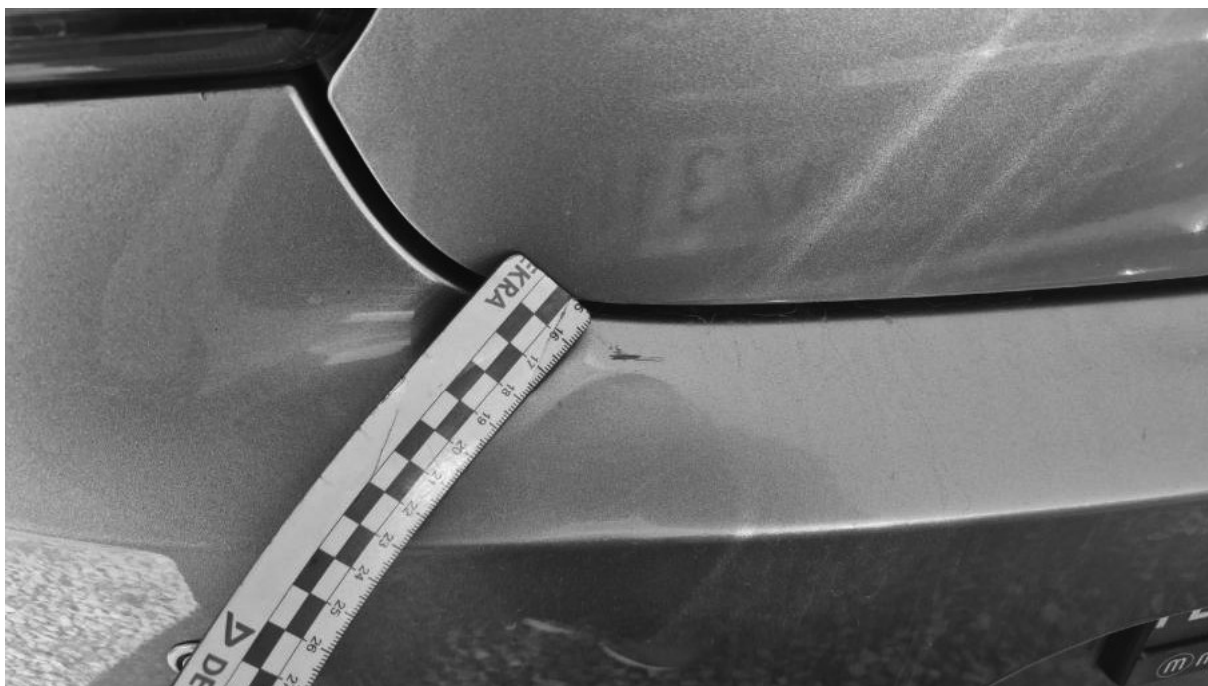

**Fot. 51**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 58**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

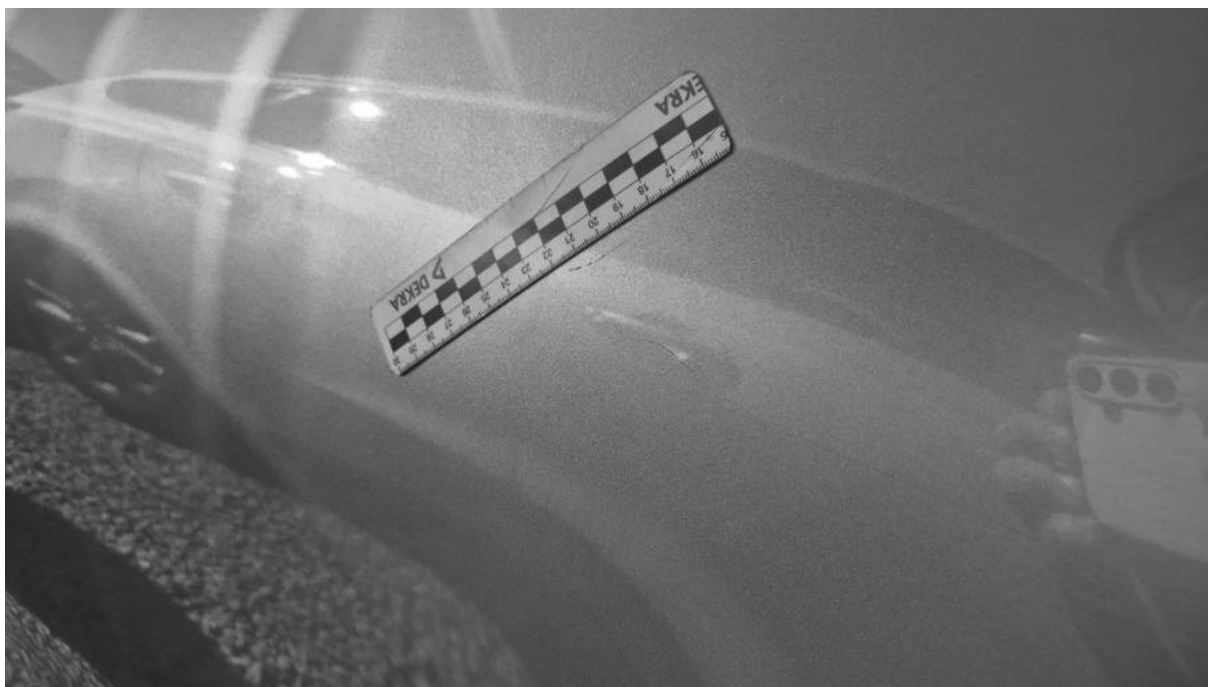

**Fot. 60**

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 66**

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 68**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 70**

Uszczelka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1