

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	432862/6/26-9542	Data raportu	10-06-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zareba (WSP) Dariusz Gomuliński	Data oględzin	27-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/46719/26/05/22	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALCA2BN0KH779511
Marka, model	LAND ROVER Discovery Sport...
Typ, wersja	Discovery Sport 2.0 TD4 SE aut
Numer rejestracyjny	PO1KX20
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	1 289 871 km
Data 1. rej./rok prod.	27-05-2019/2018
Data nast. bad. techn.	05-07-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik parkowania - przód, Czujnik parkowania - tył, InControl Protect, Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio, tempomatem oraz Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lampy halogenowe, Listwy boczne na konsoli centralnej - Satin Brushed Aluminium, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane, Lusterka zewn. el. skł. i ster., ogrzewane, z kierunkowskazami i lampami doświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe, Oświetlenie wnętrza LED, Port USB, dla pierwszego rzędu siedzeń w konsoli środkowej (015BB), Roleta bagażnika, Siedzenia regulowane manualnie 6/6, System audio Land Rover - 10 głośników, wzmacniacz 190W, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej z mapami na karcie SD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikiem i otworem do załadunku, Tylne podłokietnik z dwoma uchwytyami na kubki, Wycieraczki z czujnikami deszczu i automatyczne włączanie świateł, Zagłówki środkowy w 2-gim rzędzie foteli, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami, Felgi aluminiowe 19 (wzór 521) z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 10 kierunkach, Lakier metalik, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana (skóra ziarnista)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CROSS LX CONTACT	235/55 19 105W	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSS LX CONTACT	235/55 19 105W	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CROSS LX CONTACT	235/55 19 105W	7,8 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSS LX CONTACT	235/55 19 105W	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg L	wgniecenie	NA	2
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
4	Błotnik tylny R	wgniecenie		
5	Nakładka pokrywy tylnej dół	rysa/odprysk		

6	Felga koła tylnego lewego HL	rysa/odprysk		
7	Felga koła przedniego lewego VL	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2

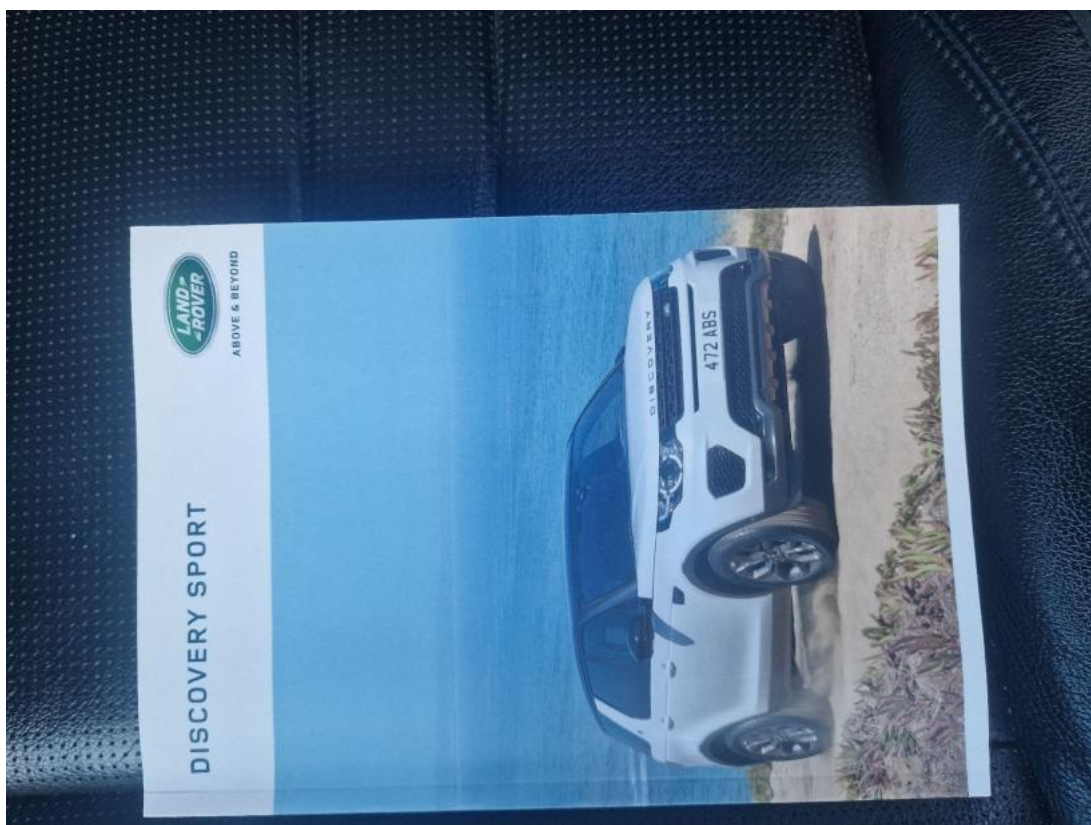

Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1