

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	315481/6/26-14707	Data raportu	04-06-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) inż. Michał Dzik (WSP)	Data oględzin	10-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36988/26/04/28	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>TMAH351CANJ182141</b>
Marka, model	HYUNDAI i30 20-24
Typ, wersja	i30 1.5 DPI Comfort
Numer rejestracyjny	WJ7764K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/81 kW
Stan licznika	68 696 km
Data 1. rej./rok prod.	05-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	23-04-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent podjazdu (HAC), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych, Asystent utrzymania pasa ruchu LKA, Automatyczne włączanie świateł, Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja automatycznego odparowywania szyb, Gazetowniki w oparciach przednich foteli, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli centralnej, Gniazdo USB, Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki w drzwiach tylnych, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem, Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie projekcyjne (mijania), Listwa ozdobna, czarna, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami, Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary, Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka do mocowania bagaży, System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym, System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Lakier metalik, Pakiet Winter

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	4,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91H	6,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Próg R	liczne, wgniecenie/odkształcenie	WY	11.2
3	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	3
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	2.5
6	Krata wlotu powietrza góra	nieoryginalna naklejka	NA	0.1
7	Okiadżina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
8	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

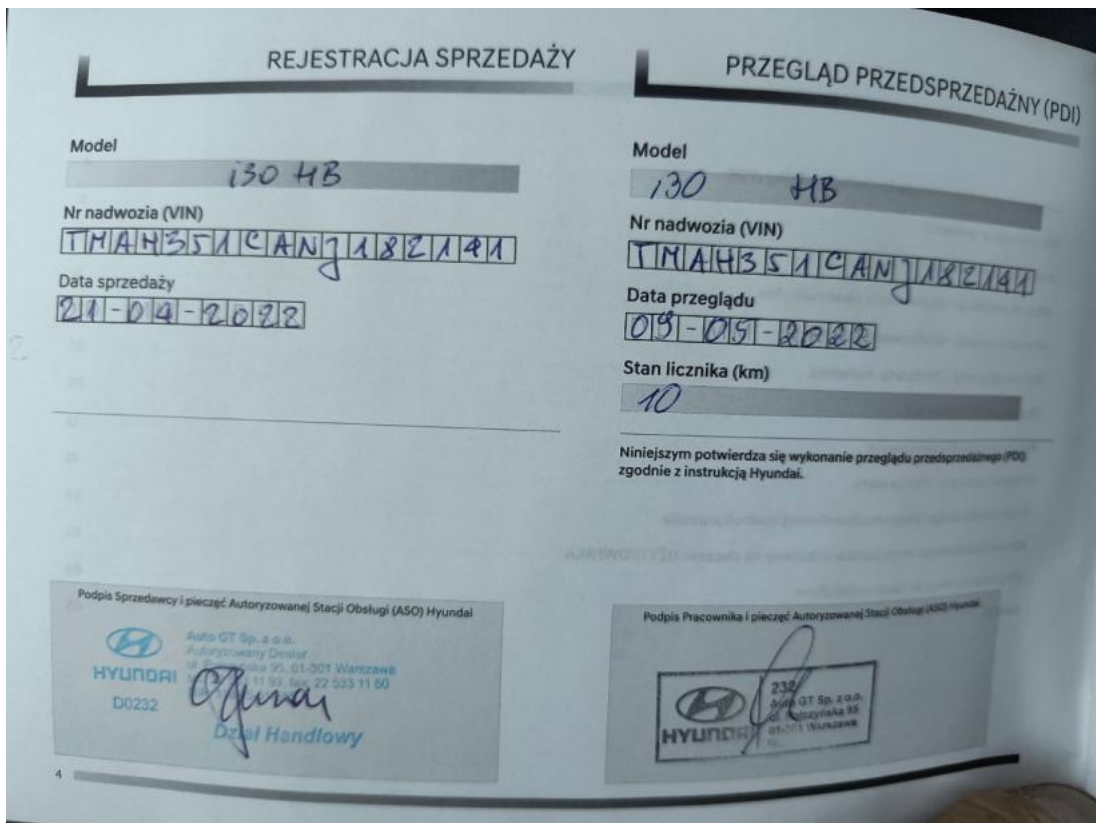

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

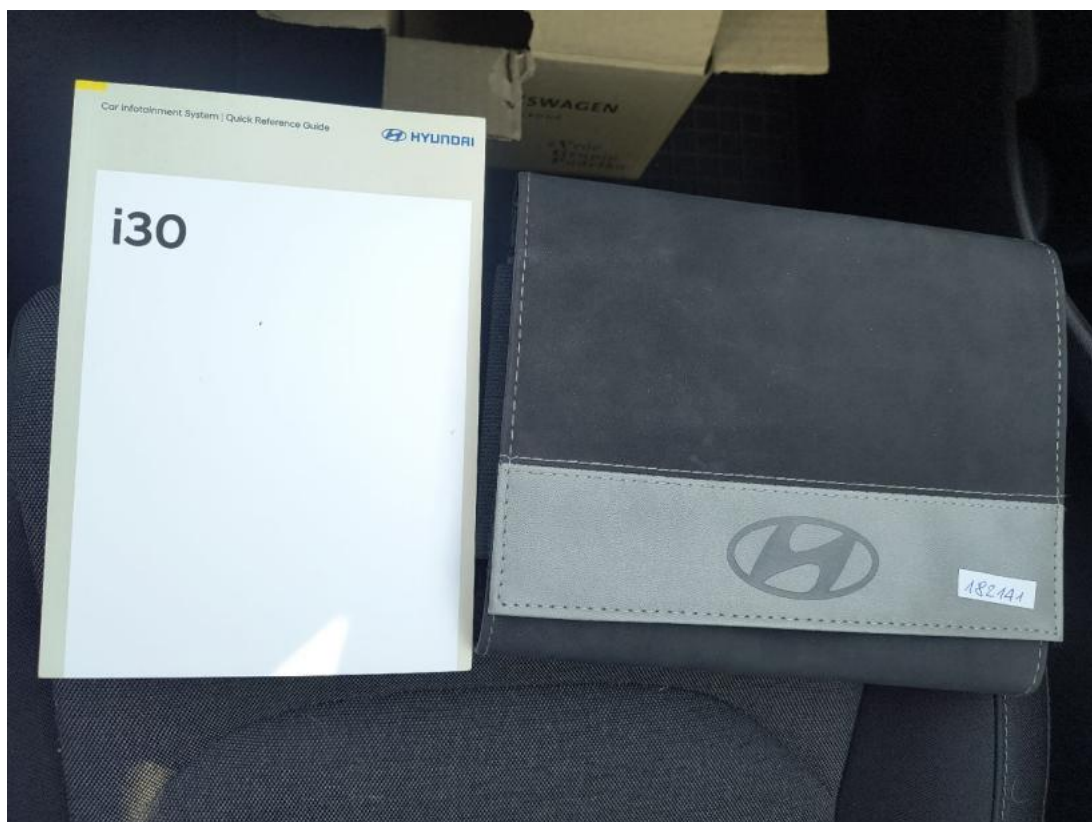

**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 40**

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 44**  
Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Pokrywy bagażnika - Inne 2



**Fot. 50**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**  
Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**  
Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2