

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00365/6/26-14221	Data raportu	10-06-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) Jakub Błaszak (WSP)	Data oględzin	18-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/40952/26/05/12	Miejsce oględzin	56-120 Brzeg Dolny, ul Korczaka 48, 56-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0DXXGAKDHJ80755
Marka, model	FORD Fiesta 12-17
Typ, wersja	Fiesta 1.25 Silver X (Amb.) EU6
Numer rejestracyjny	DW1SK42
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/60 kW
Stan licznika	174 335 km
Data 1. rej./rok prod.	26-01-2017/2017
Data nast. bad. techn.	07-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. sterowane szyby przednie, opuszczane / podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Klimatyzacja manualna, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Radio CD/MP3 z gniazdem AUX-IN + USB, 6 głośników, zdalnie sterowane, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), Tapicerka materiałowa, Wskaźnik zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Koło zapasowe R14, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROADX, RXMOTION	175/75 14 82T	5,5 mm
	lewe	ROADX, RXMOTION	175/75 14 82T	5,5 mm
tylna	prawe	ROADX, RXMOTION	175/75 14 82T	6,5 mm
	lewe	ROADX, RXMOTION	175/75 14 82T	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	głębokie, zarysowanie	NA	
2	Błotnik przedni L	głębokie, ubytki materiału	NA	
3	Błotnik przedni R	głębokie, ubytki materiału	NA	
4	Błotnik tylny CZ (fragment) R	głębokie, ubytki materiału	NA	
5	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	łagodne, , zarysowanie		
6	Kierownica przystosowana do Airbag	łagodne, , inne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

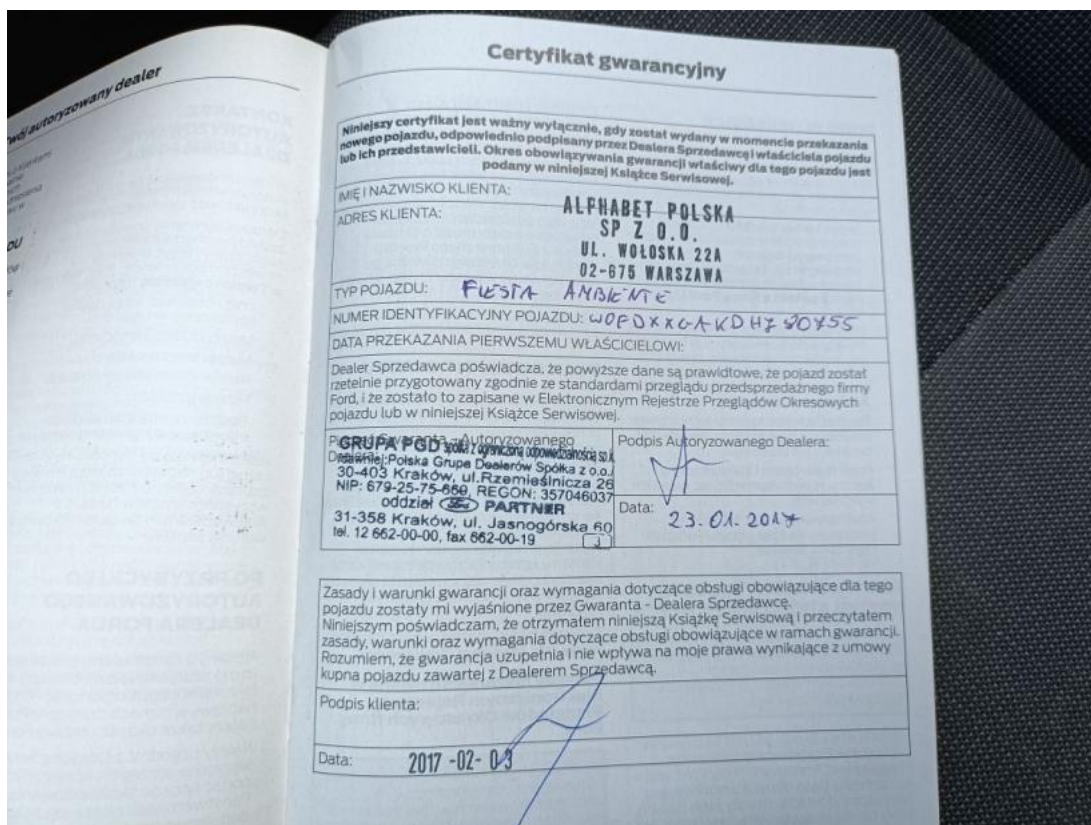

Fot. 31
Książka serwisowa – dane

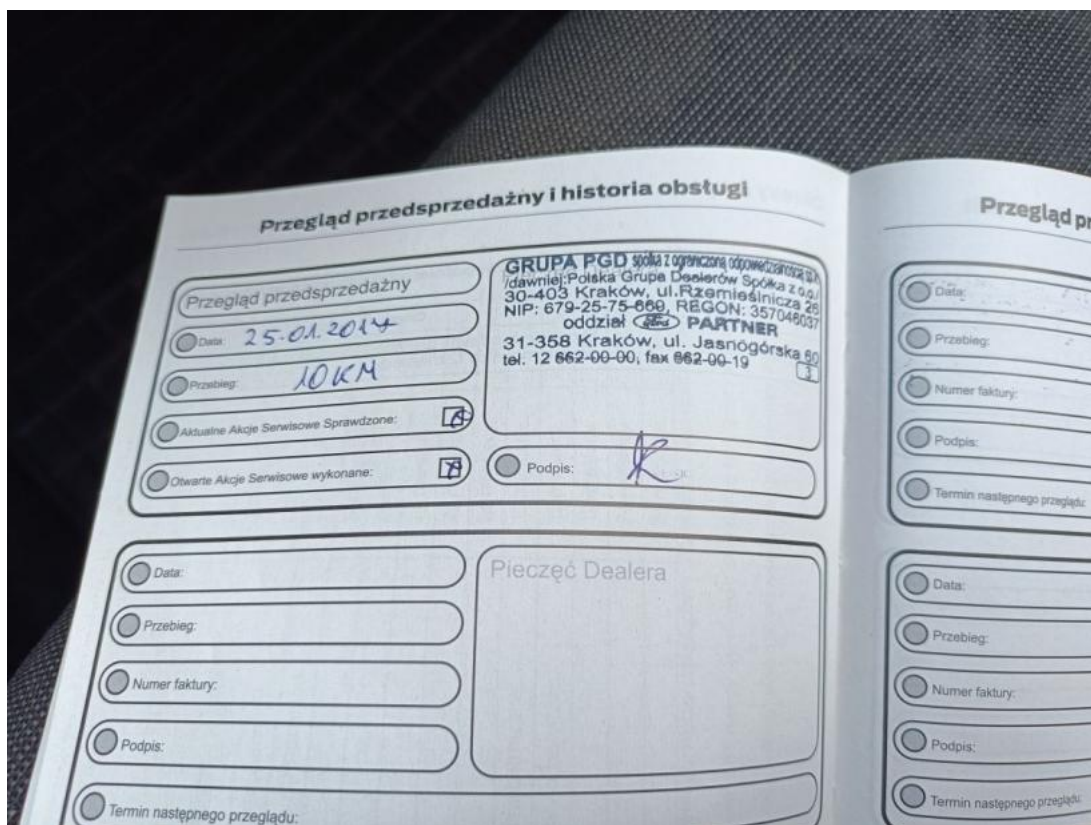


Fot. 32
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. str. 2

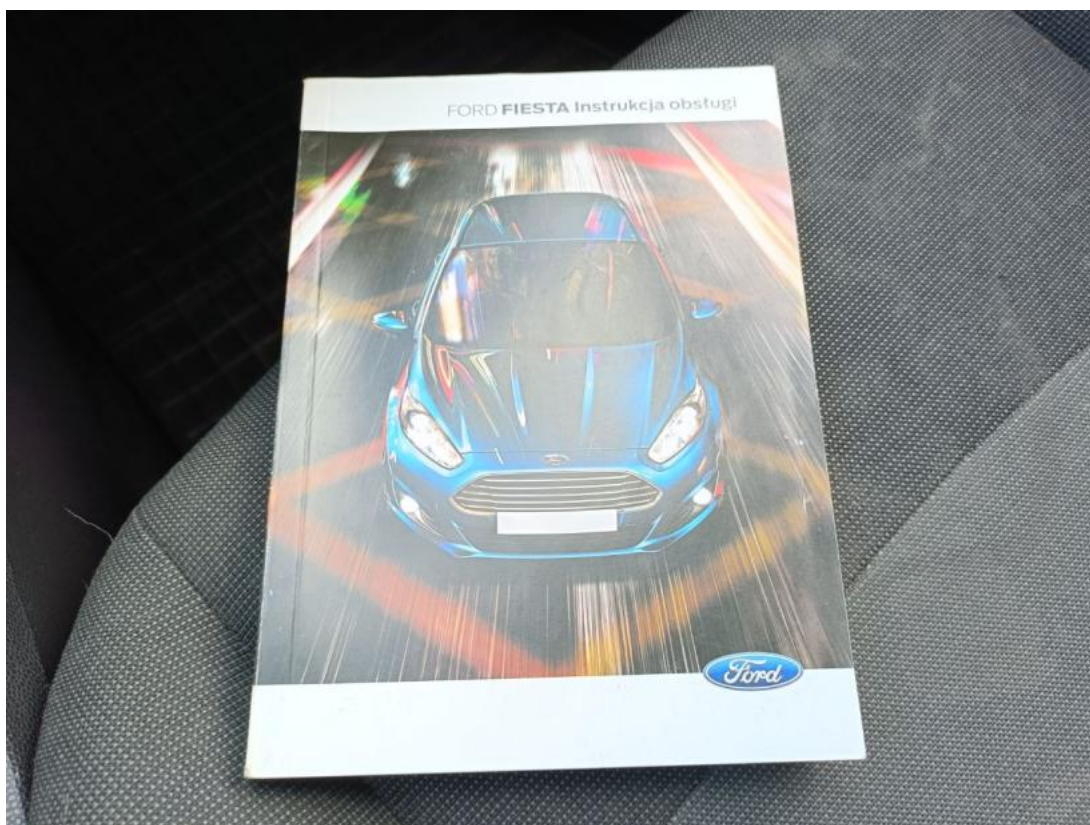

Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

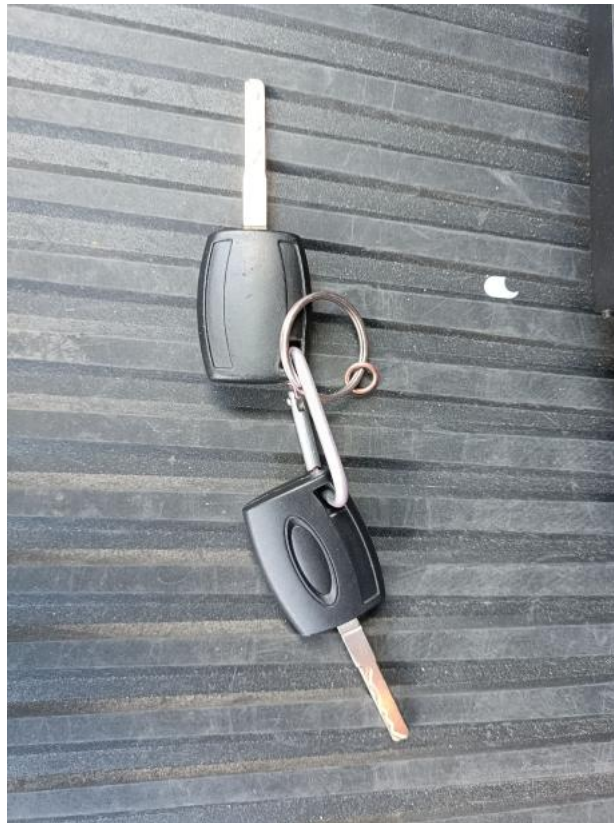

Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Reflektor P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Koło kierownicy - Inne 1