

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12027/6/26-15201	Data raportu	18-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/52124/26/06/05Miejsce oględzin		MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3340000P634612
Marka, model	FIAT 500X City Look 15-18
Typ, wersja	500X 1.4 MultiAir Mirror DDCT
Numer rejestracyjny	DW7W673
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/103 kW
Stan licznika	58 379 km
Data 1. rej./rok prod.	24-05-2018/2017
Data nast. bad. techn.	26-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbags 6 sztuk (Kierowcy, pasażera, kurtynowe przód/tył, przednie boczne), Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi alu. 16 z ogumieniem, Felgi alu. 17 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera składany w stólik, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer FIAT Code, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Lakier pastelowy, Logo Mirror, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze satynowego chromu, Podgrzewacz PTC, Radio Uconnect z 7-calowym dotykowym ekranem i systemem Bluetooth/USB/AUX/Android Auto/CarPlay, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, System ESC z Hill Holder, System Stop & Start, System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TPMS), System tankowania Smart Fuel, Tapicerka materiałowa, Tempomat i ogranicznik prędkości, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Wspomaganie kierownicy - elektryczne progresywne, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Światła do jazdy dziennej (DRL), Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Lakier metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	215/55 17 94V	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	215/55 17 94V	6,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/55 17 94V	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIECOCONTACT 5	215/55 17 94V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	

3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie	NA	
4	Okładzina zderzaka tylnego, środek	zarysowanie	NA	
5	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, zarysowanie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
9	Błotnik tylny L	zarysowanie		
10	Błotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

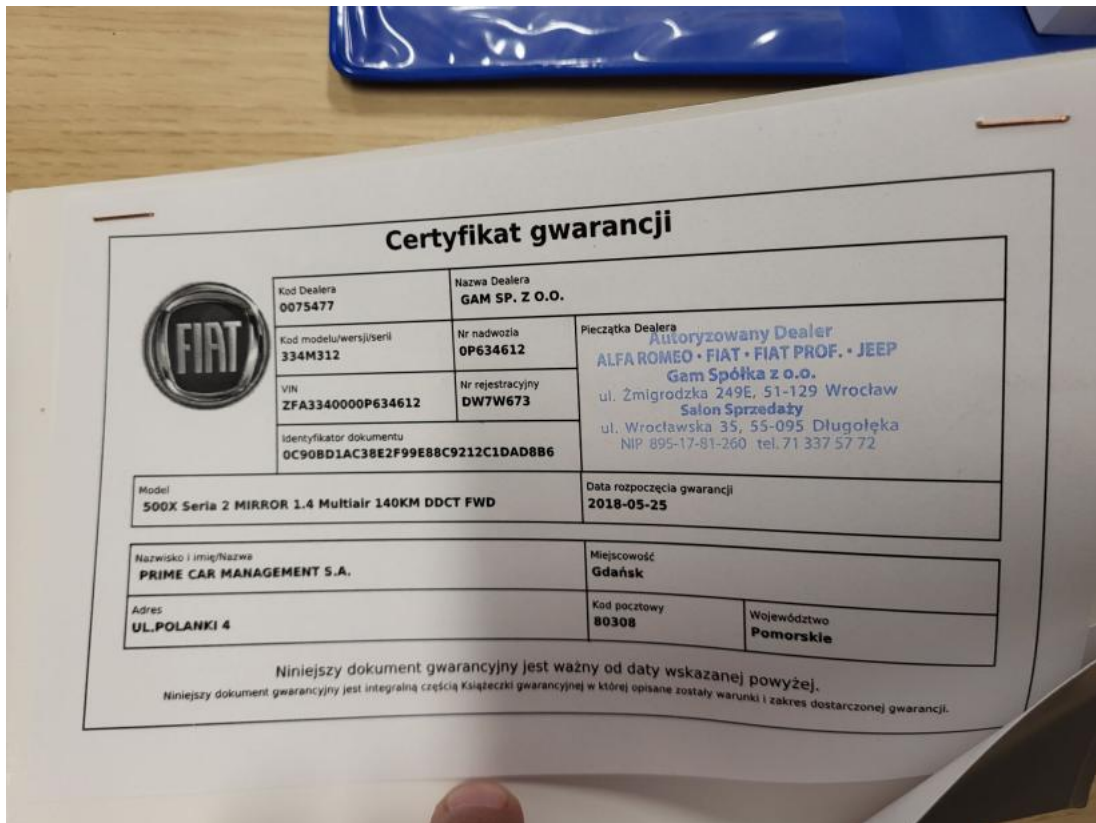

Fot. 33
Książka serwisowa – dane

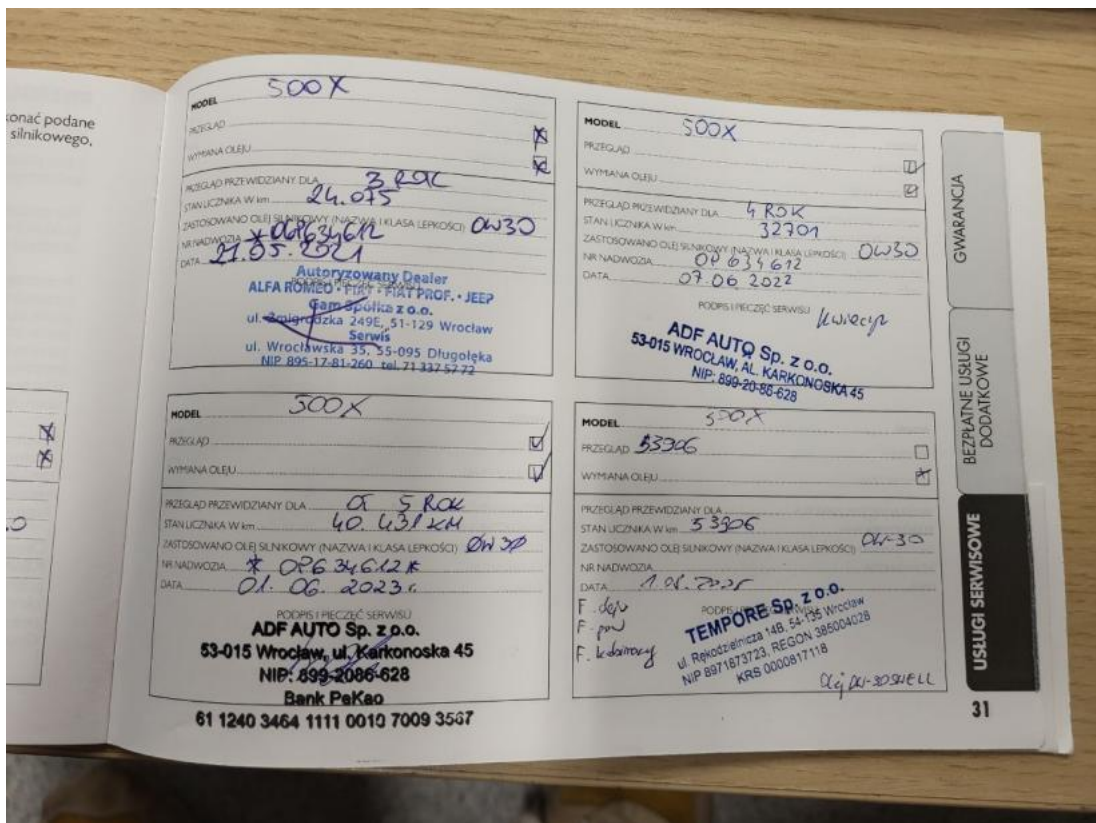

Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dowód rej. str. 2




Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawy koła

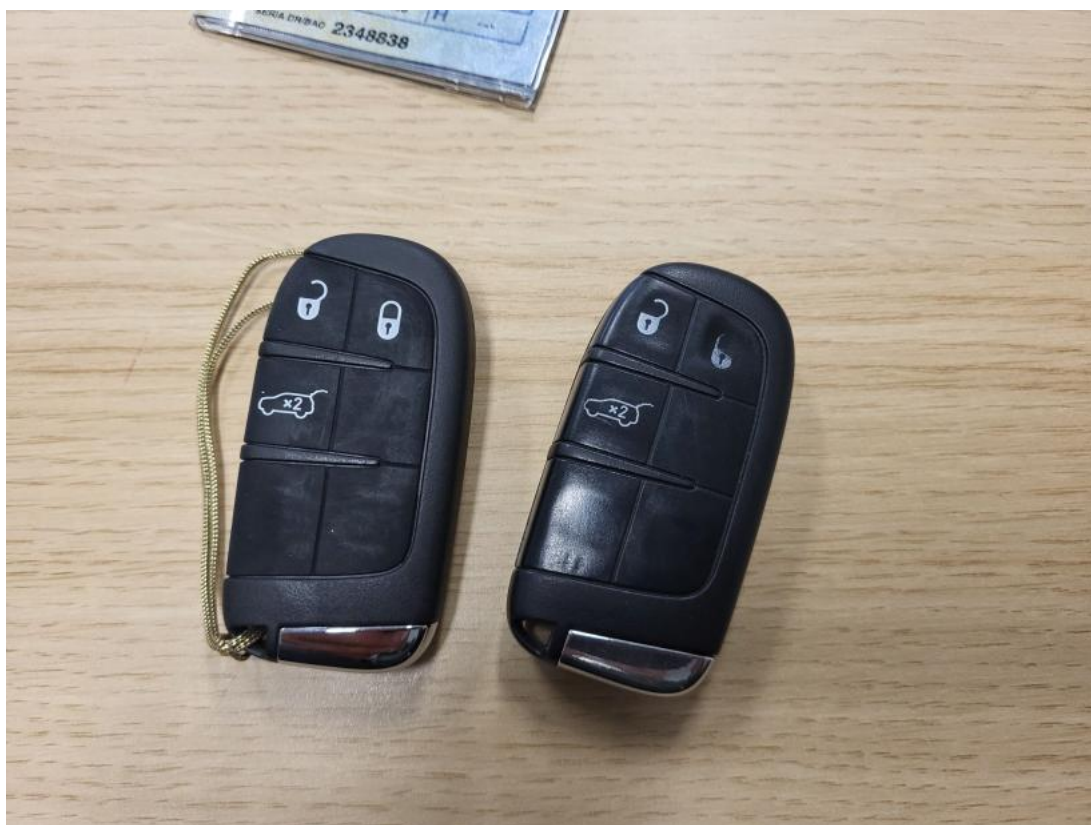

Fot. 38
Kluczki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2