

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219614/6/26-11401	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53776/26/06/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JN1GCAV37U0100442
Marka, model	INFINITI Q60 16-20
Typ, wersja	Q60 2.0t Premium Tech aut
Numer rejestracyjny	WD2631S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1991 ccm/155 kW
Stan licznika	173 626 km
Data 1. rej./rok prod.	18-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	17-04-2027
Nadwozie	CPE 2/4
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie reflektorów, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania - przód i tył, z wyświetlaczem, EBD - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, EI. podnoszenie szyb, przód z funkcją I-Key, Felgi aluminiowe 3D 19, (5-ramienne) ze stopu Bi-tone z ogumieniem run-flat 255/40, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe regulowane elektrycznie w ośmiu kierunkach, Immobilizer, Infiniti InTouch - podwójny ekran dotykowy, Infiniti InTuition, Inteligentny kluczyk I-Key z systemem smart access, poszerzoną pamięcią i funkcją otwierania bagażnika, Kamera 360 stopni (AVM), z funkcją wykrywania ruchomych obiektów (MOD) i asystentem parkowania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, z aut. recyrkulacją powietrza, z polifenolem z winogron, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, z funkcją przechylania przy cofaniu, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawiew klimatyzacji na tylną kanapę, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie zapraszające, Pakiet Ambient, Pakiet Multimedialny, Pakiet Widoczność, Podsufitka z czarnej tkaniny, Podwójne ekrany dotykowe (8- i 7-calowy LCD z wejściem VGA), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik przedni, centralny, Przednie pasy bezpieczeństwa z systemem Pre-Crash, Przełącznik trybu jazdy Infiniti, Radio CD, tuner radiowy AM/FM, wejście AUX-RCA, USB/i-Pod, Składana tylna kanapa, Sygnalizator niezapiętych pasów, System ISOFIX umożliwiający mocowanie fotelików dziecięcych, System Smart Beam (automatyczne przełączanie światła drogowych i mijania), System doświetlania zakrętów (AFS), System kontroli dynamiki pojazdu VDC, System kontroli trakcji, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System nagłośnienia Bose Premium Sound System, 13 głośników, System nawigacji Infiniti oraz radio cyfrowe, System opóźnionego wyłączenia oświetlenia, System ostrzegania (BSW) i eliminowania (BSI) martwego pola lusterek zewnętrznych, System ostrzegania (LDW) i zapobiegania (LDP) przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o przekroczeniu linii (LDW), System ostrzegania przed kolizją FCW, System ostrzegania przewidujący kolizję z przodu (PFCW), System prewencyjny hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych, System rozpoznawania głosu, System rozpoznawania znaków drogowych, System stop-start, System zapobiegania kolizjom z tyłu (BCI), Szyby przyciemniane z filtrem UV, Tapicerka skórzana z delikatnej skóry typu semi anilina, Technologia Bluetooth do komunikacji z telefonami komórkowymi, Tempomat inteligentny (ICC) pełnym zakresem prędkości, Układ ułatwiający ruszanie pod górę, Wspomaganie kontroli dystansu (DCA), Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy, Wykończenie wnętrza - drewno klonowe, Wykończenie wnętrza w kolorze szczotkowanym aluminium, Światła do jazdy dziennej LED z regulacją wysokości, Światła przeciwmgielne LED, przód i tył, Światła tylne w technologii LED, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAVA, INTENSA UHP2	245/40 19 98Y	5,0 mm
	lewe	SAVA, INTENSA UHP2	245/40 19 98Y	5,0 mm
tylna	prawe	SAVA, INTENSA UHP2	245/40 19 98Y	5,0 mm
	lewe	SAVA, INTENSA UHP2	245/40 19 98Y	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światła przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	200 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu pow.	pęknięcie	WY	0.5
2	Emblemat przód	zarysowanie	WY	0.1
3	Tapicerka oparcia kierowcy L	rozerwanie	WY	1.3
4	Zderzak przód	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Dach	ślady korozji	NA	0.3
6	Błotnik przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Felga przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Felga tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Felga przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi przednie L	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Tapicerka siedziska pasażera R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

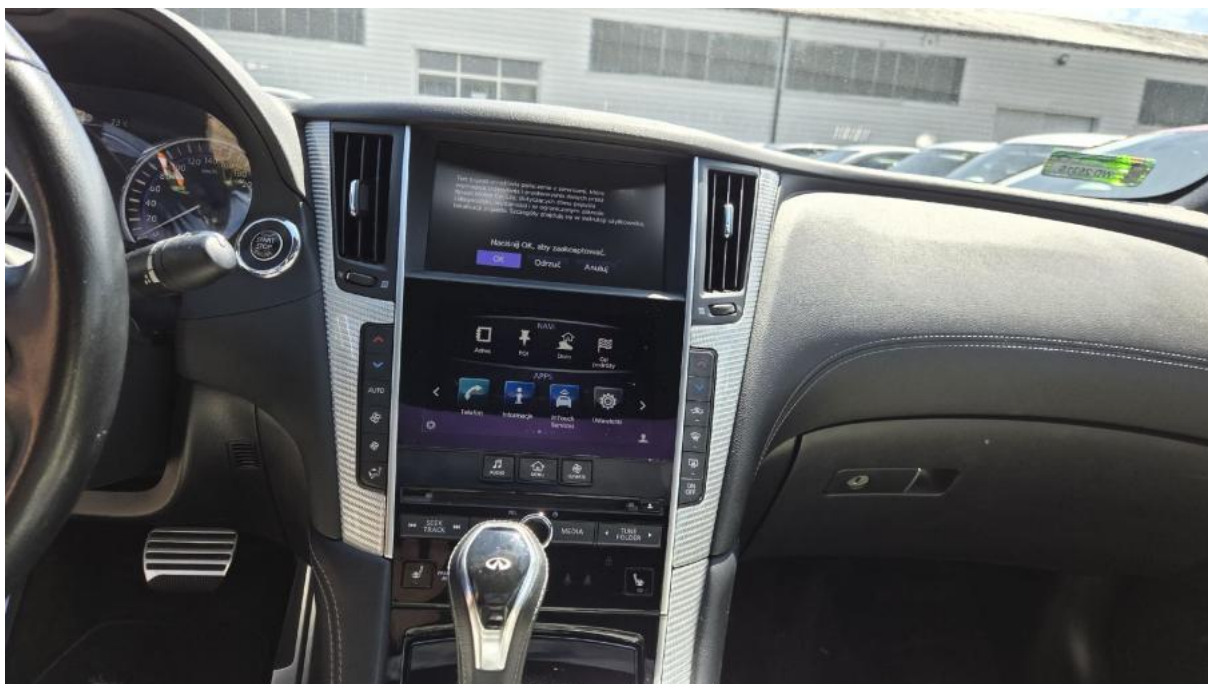

Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

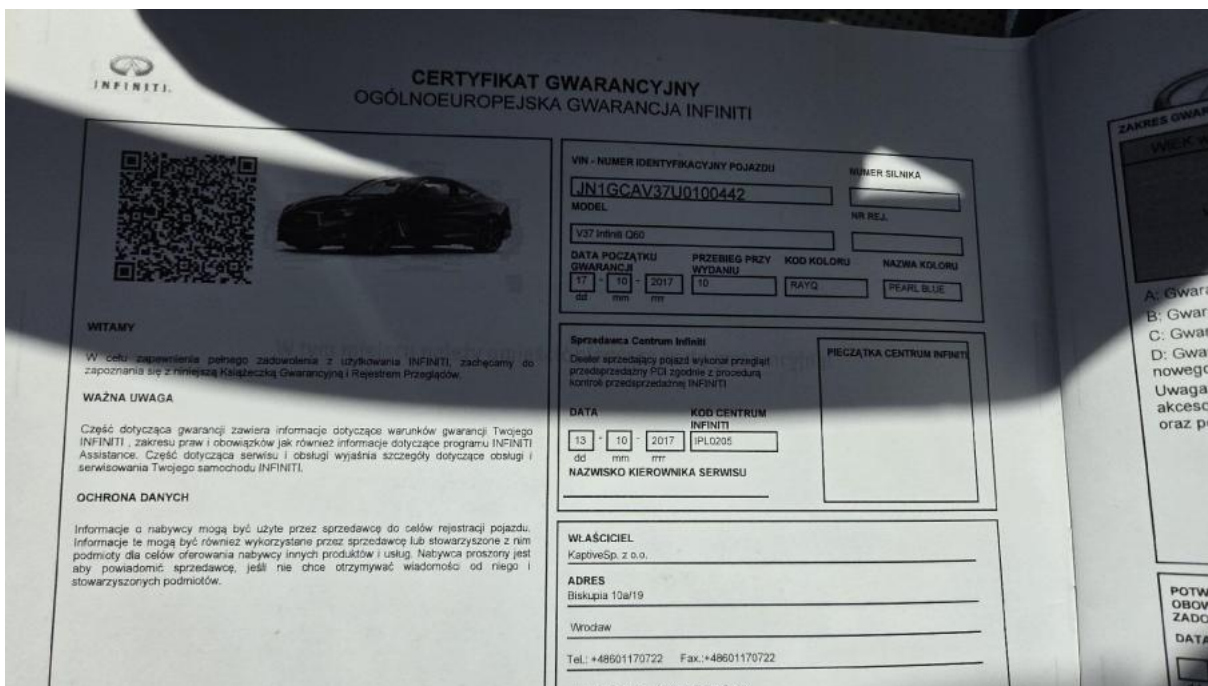

CERTYFIKAT GWARANCYJNY
OGÓLNOEUROPEJSKA GWARANCJA INFINITI

WITAMY

W celu zapewnienia pełnego zadowolenia z użytkowania INFINITI, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Książeczką Gwarancyjną i Rejestrem Przeglądów.

WAŻNA UWAGA

Część dotycząca gwarancji zawiera informacje dotyczące warunków gwarancji Twojego INFINITI, zakresu praw i obowiązków jak również informacje dotyczące programu INFINITI Assistance. Część dotycząca serwisu i obsługi wyjaśnia szczegóły dotyczące obsługi i serwisowania Twojego samochodu INFINITI.

OCHRONA DANYCH

Informacje o nabywcy mogą być użyte przez sprzedawcę do celów rejestracji pojazdu. Informacje te mogą być również wykorzystane przez sprzedawcę lub stowarzyszone z nim podmioty dla celów oferowania nabywcy innych produktów i usług. Nabywca proszony jest aby powiadomić sprzedawcę, jeśli nie chce otrzymywać wiadomości od niego i stowarzyszonych podmiotów.

VIN - NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
JN1GCAV37U0100442

MODEL
V37 Infrini Q60

DATA POZOSTAŁY GWARANCJI
17 10 2017

PRZEBIEG PRZY WYDANIU
10

KOD KOLORU
RAYG

NAZWA KOLORU
PEARL BLUE

NUMER SILNIKA
NR REJ.

PIECZĄTKA CENTRUM INFINITI


WŁAŚCICIEL
KaphveSp. z o.o.

ADRES
Biskupia 10a/19
Wrocław

Tel.: +48601170722 Fax: +48601170722

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

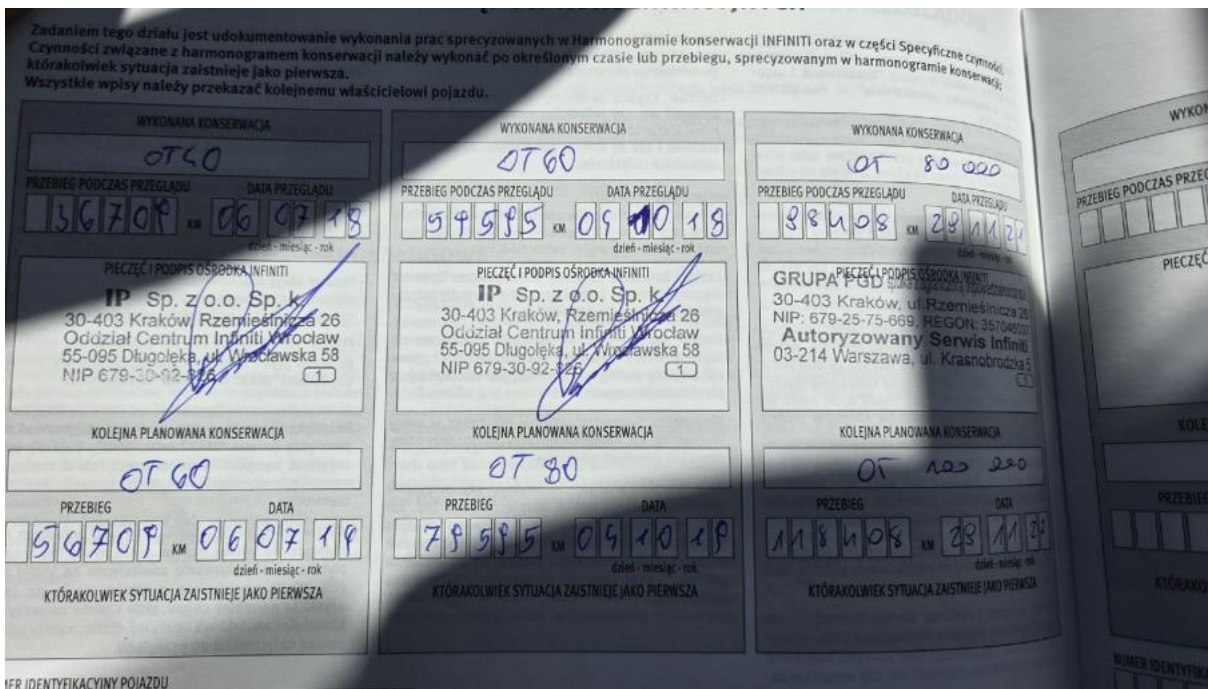

Zadaniem tego działu jest udokumentowanie wykonania prac sprecyzowanych w Harmonogramie konserwacji INFINITI oraz w części Specyficzne czynności. Czynności związane z harmonogramem konserwacji należy wykonać po określonym czasie lub przebiegu, sprecyzowanym w harmonogramie konserwacji, którykolwiek sytuacja zaistnieje jako pierwsza. Wszystkie wpisy należy przekazać kolejnemu właścicielowi pojazdu.

WYKONANA KONSERWACJA
0740

PRZEBIEG PODCZAS PRZEGLĄDU
56709 KM 06 07 18

DATA PRZEGLĄDU
06 07 18

PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY INFINITI
IP Sp. z o.o. Sp. k.
30-403 Kraków, Rzemieśnicza 26
Oddział Centrum Infrini Wrocław
55-095 Długoleka, ul. Wrocławska 58
NIP 679-30-92-126

KOLEJNA PLANOWANA KONSERWACJA
0760

PRZEBIEG
56709 KM 06 07 18

DATA
06 07 18

KTÓRAKOLWIEK SYTUACJA ZAISTNIEJE JAKO PIERWSZA

WYKONANA KONSERWACJA
0760

PRZEBIEG PODCZAS PRZEGLĄDU
59595 KM 09 10 18

DATA PRZEGLĄDU
09 10 18

PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY INFINITI
IP Sp. z o.o. Sp. k.
30-403 Kraków, Rzemieśnicza 26
Oddział Centrum Infrini Wrocław
55-095 Długoleka, ul. Wrocławska 58
NIP 679-30-92-126

KOLEJNA PLANOWANA KONSERWACJA
0780

PRZEBIEG
59595 KM 09 10 18

DATA
09 10 18

KTÓRAKOLWIEK SYTUACJA ZAISTNIEJE JAKO PIERWSZA

WYKONANA KONSERWACJA
0780 020

PRZEBIEG PODCZAS PRZEGLĄDU
88408 KM 28 11 21

DATA PRZEGLĄDU
28 11 21

PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY INFINITI
GRUPA P&D
30-403 Kraków, ul. Rzemieśnicza 26
NIP: 679-25-75-669, REGON: 357048702
Autoryzowany Serwis Infrini
03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5

KOLEJNA PLANOWANA KONSERWACJA
07 103 220

PRZEBIEG
118408 KM 28 11 21

DATA
28 11 21

KTÓRAKOLWIEK SYTUACJA ZAISTNIEJE JAKO PIERWSZA

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Kluczyki



Fot. 38
Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40

Emblemat - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

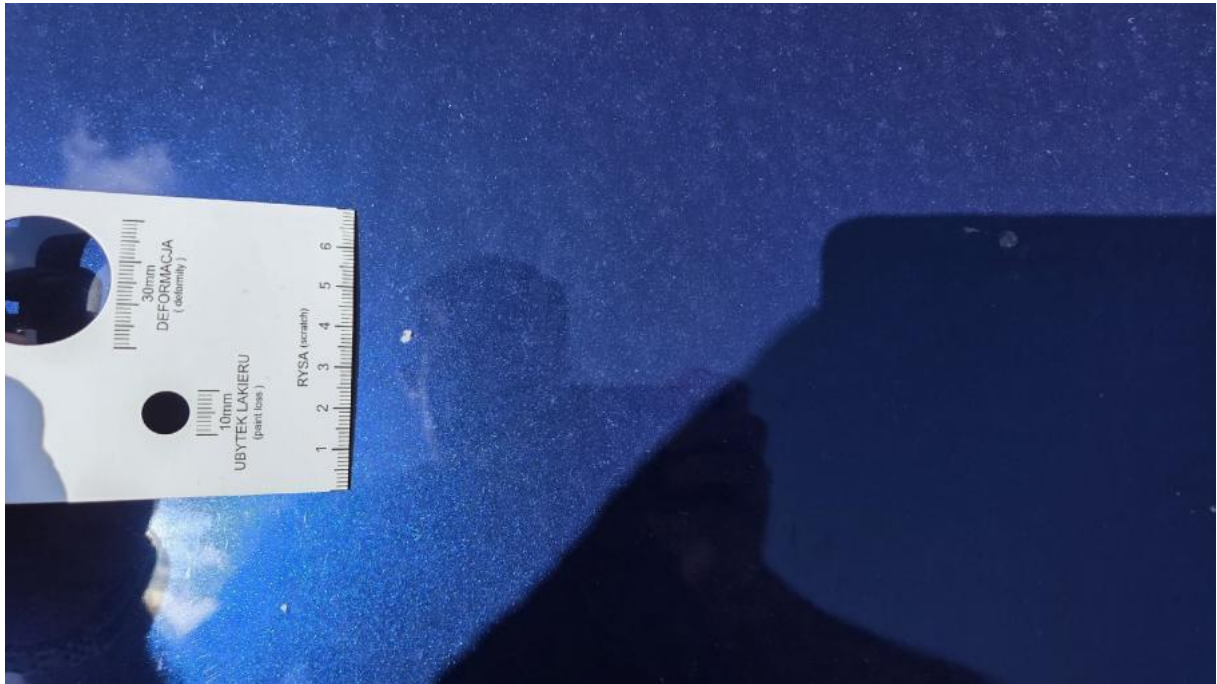

Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Inne 1



Fot. 62

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

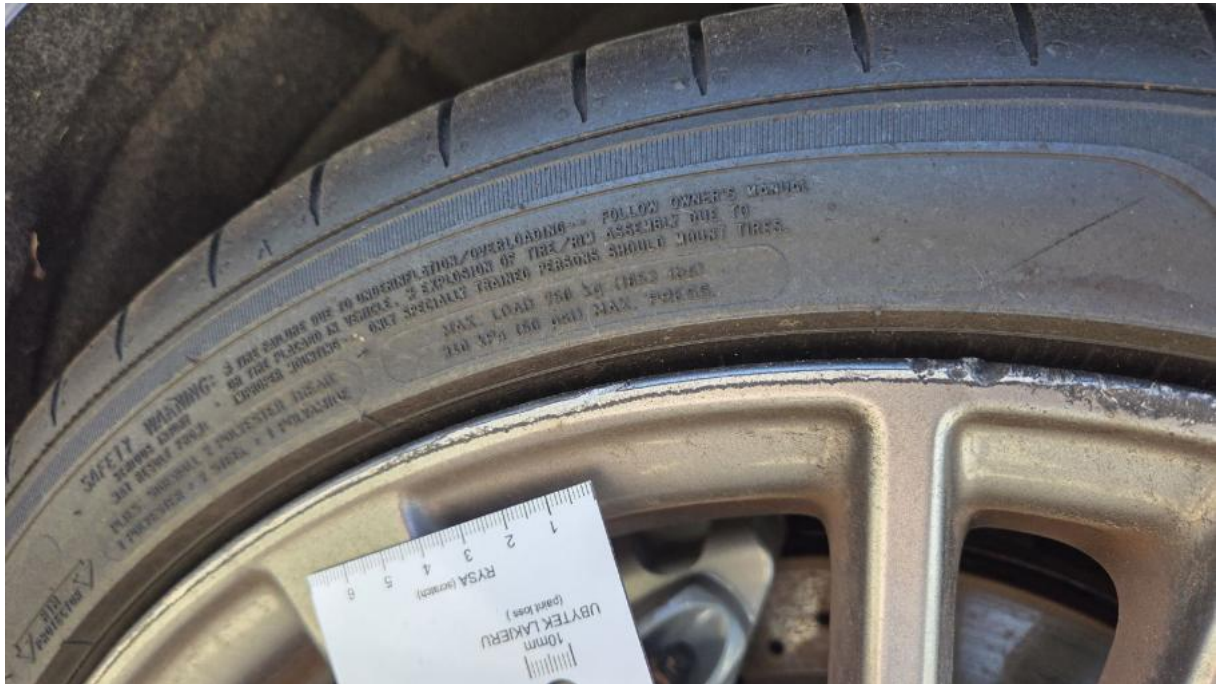

Fot. 65

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79


Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 80

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

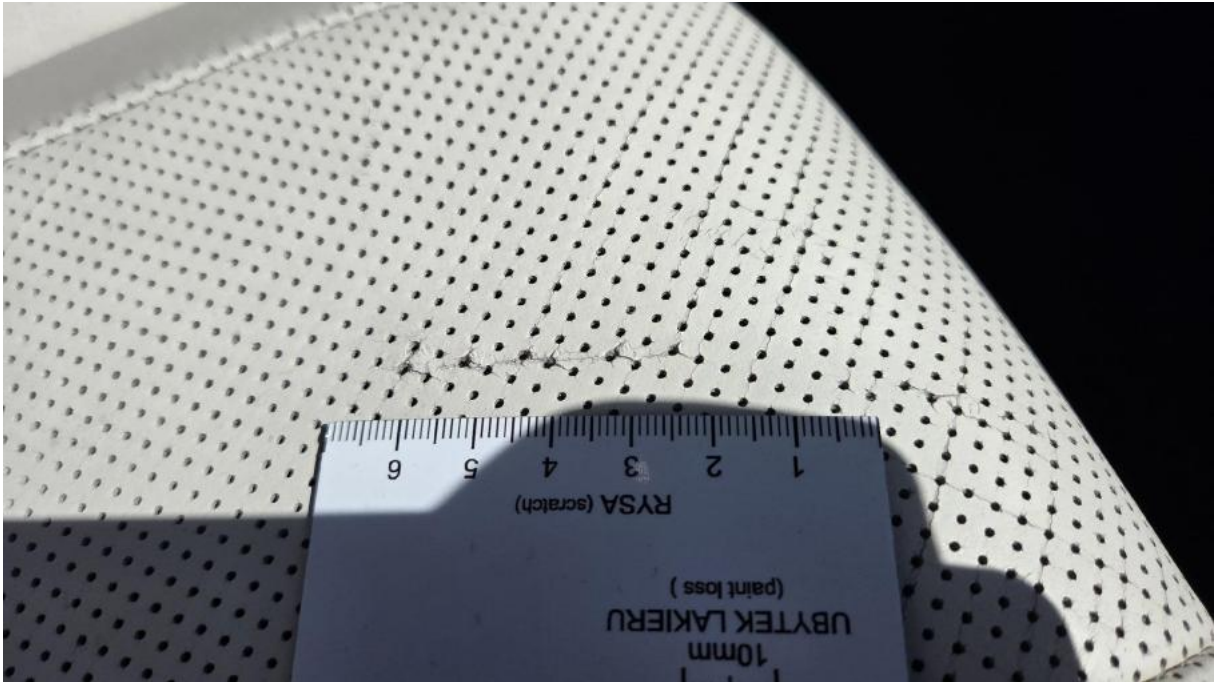

Fot. 81

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1