

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12082/6/26-15201	Data raportu	22-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53860/26/06/1	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD8EF0K8067054
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	DX42574
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	163 430 km
Data 1. rej./rok prod.	11-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	06-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	oliwkowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Relingi dachowe, czarne, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes Plus, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SNOW G3	205/60 16 92H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 300

W zakresie do 1000 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Krata wlotu powietrza		WY	0.8
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.8
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Podkładki dystansujące szyby przedniej		WY	
5	Pióro wycieraczki , tył	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
6	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1.8
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	2
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
10	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
11	Listwa ochronna boczna R	zarysowanie		
12	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru, wgniecenie		
14	Rama drzwi góra, L	wgniecenie		
15	Rama drzwi góra, R	wgniecenie		
16	Próg L	zarysowanie		
17	Błotnik tylny L	wgniecenie		
18	Błotnik tylny R	wgniecenie		
19	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
20	Nakładka słupka B L	zarysowanie		
21	Nakładka słupka C L	zarysowanie		
22	Nakładka słupka C R	zarysowanie		
23	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

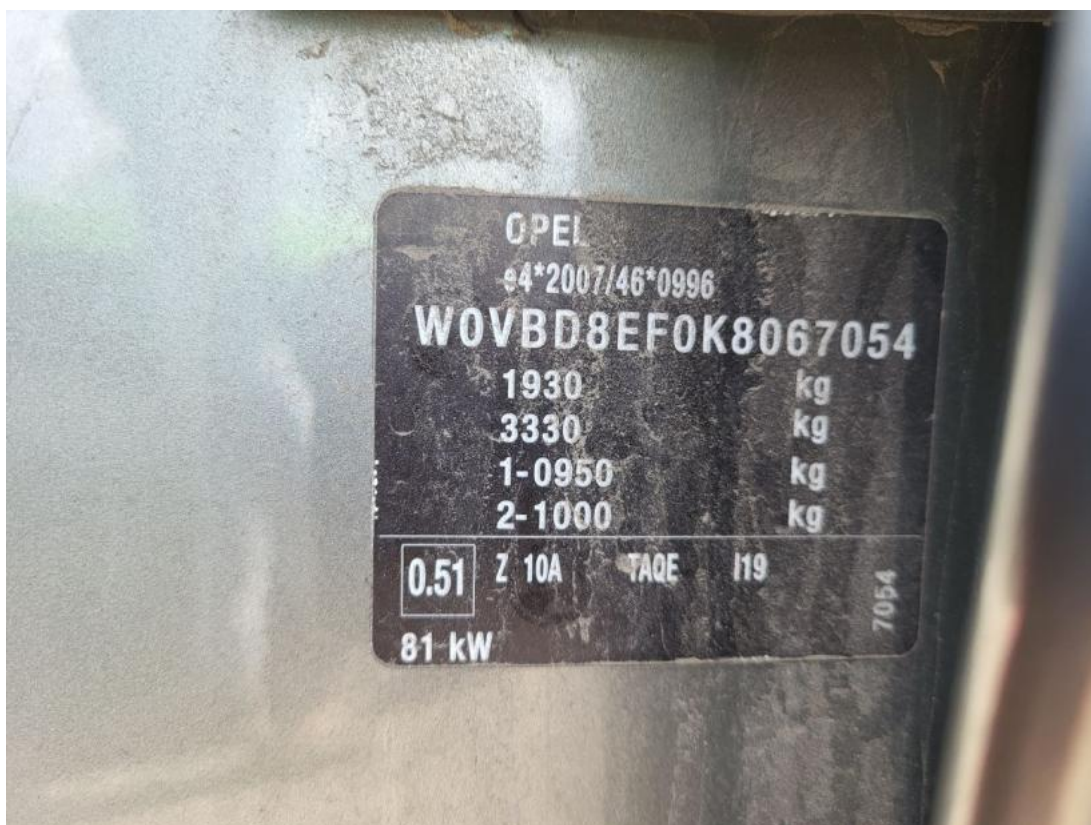

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg




Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

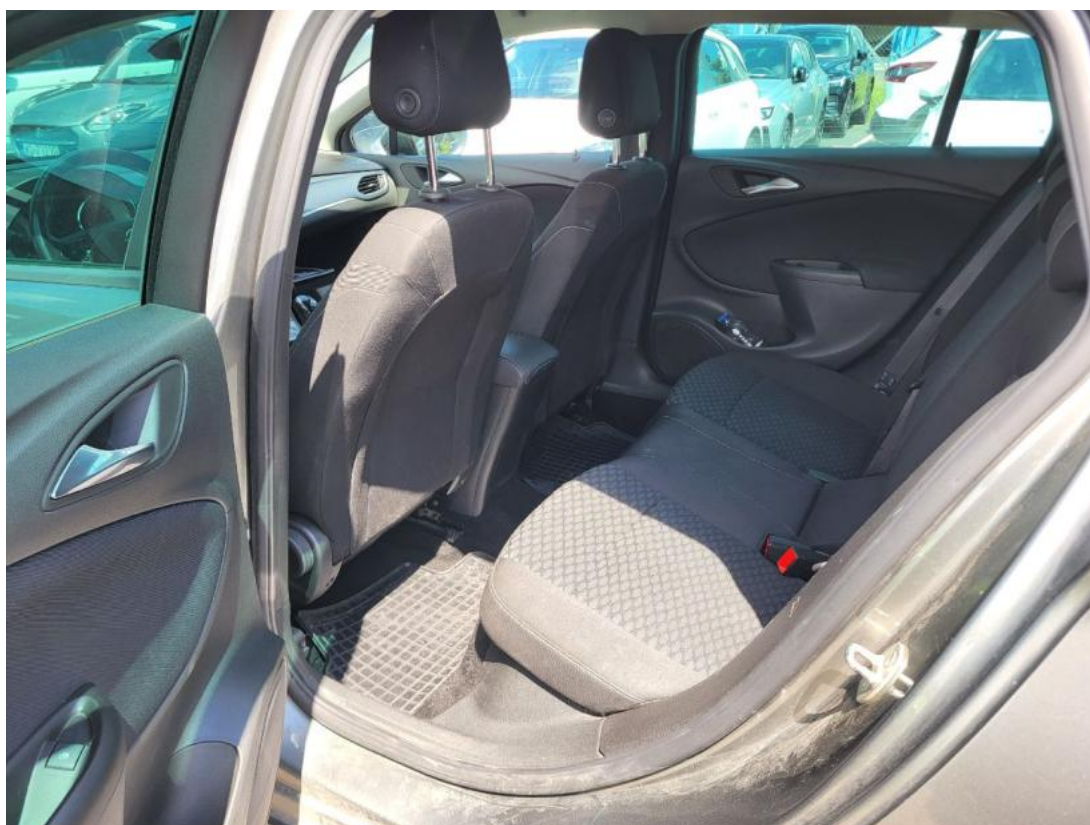

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

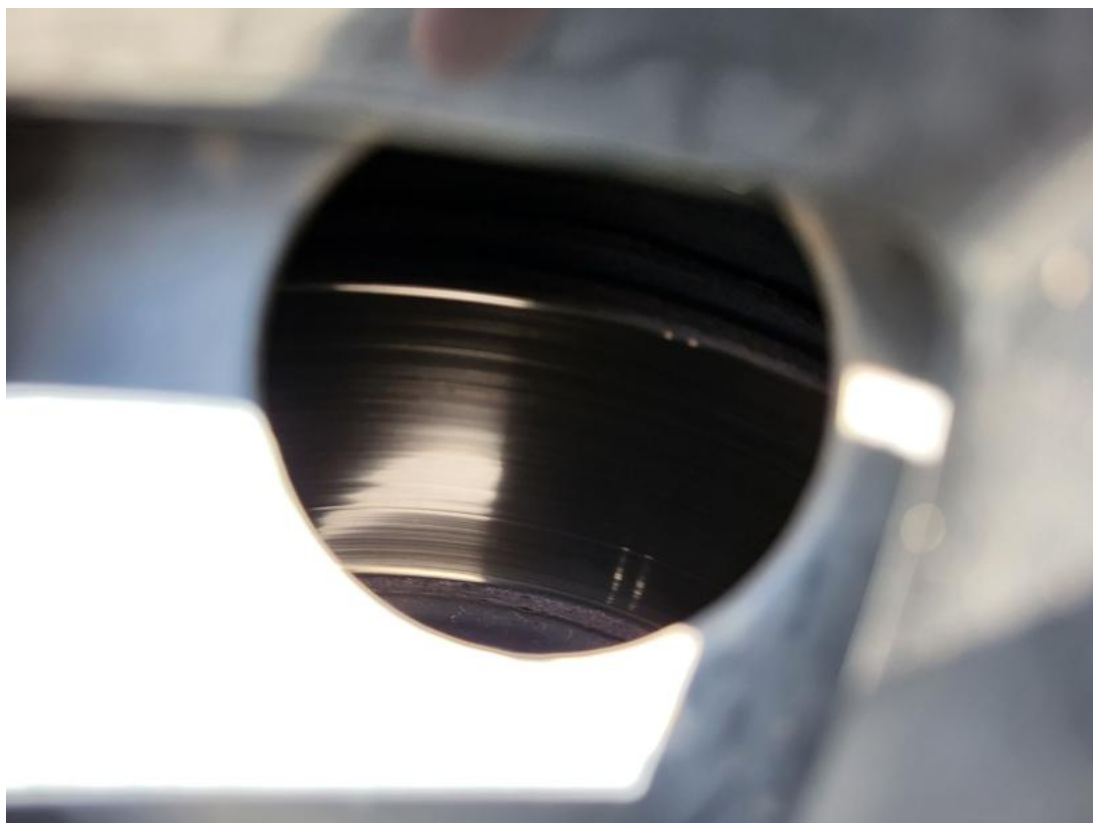

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje

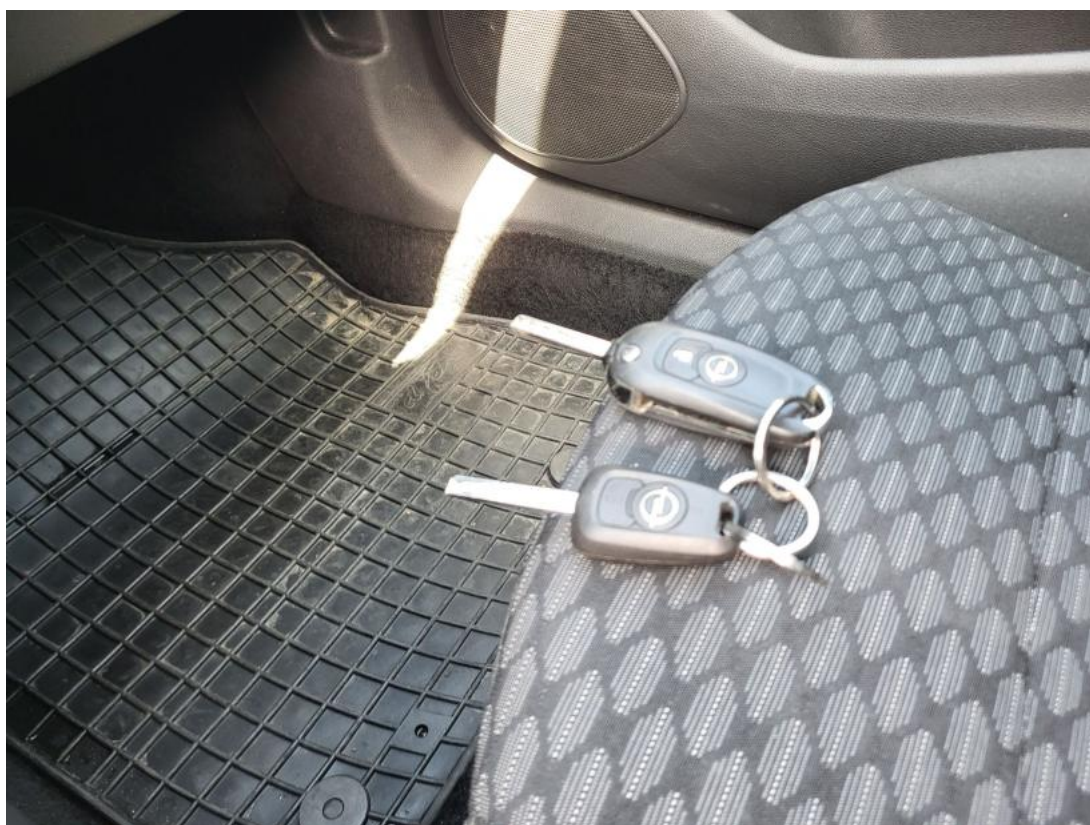

Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Inne 1



Fot. 44
Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pióro wycieraczki szyby tyl - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54
Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 64

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1