

Nr zlecenia: 33/23/06/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/06/23

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	UU15SDE3353673842
Marka:	DACIA	Nr rejestracyjny:	KN7029A
Model pojazdu:	Sandero 1.2 16V MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	009-00400
Wersja:	Access	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	146492 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/10/21, (w Polsce: 2018/02/19)		
Data ważności badania technicznego	2027/03/10		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1500 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1149 ccm / 54kW (73KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Gniazdo 12V	11	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Immobilizer	12	System ESP + ASR/MSR
3	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	13	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Obrotomierz	14	Szyba tylna ogrzewana
5	Poduszka powietrzna kierowcy	15	Światło dodatkowe STOP
6	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	16	Tapicerka tekstylna
7	Poduszki powietrzne boczne	17	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	18	Zamek centralny
9	Siedzenia tylne składane	19	Zderzaki w kolorze nadwozia
10	Sygnalizacja niezapiętego pasa	20	Zestaw naprawczy opon

bezpieczeństwa kierowcy	
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania
2	Pakiet dla palących Zapalniczka Popielniczka
3	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby Spryskiwacz szyby tylnej Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	+Hak holowniczy
2	+Instalacja gazowa

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*AUSTONE 185/60 R15 88T	5,4
Przednie prawe:	*AUSTONE 185/60 R15 88T	4,8
Tylne lewe:	*AUSTONE 185/60 R15 88T	6,7
Tylne prawe:	*AUSTONE 185/60 R15 88T	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Przebieg podany przez osobę okazującą

Ogłędziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji, Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Ogniska korozji, Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki		

lakierowej, Wgniecenia				
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia	
7	Próg	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	
8	Próg	P	Ogniska korozji, Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej, Wgniecenia	
10	Łotnik tylny	L	Ogniska korozji, Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia	
11	Łotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, wgniecenia itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

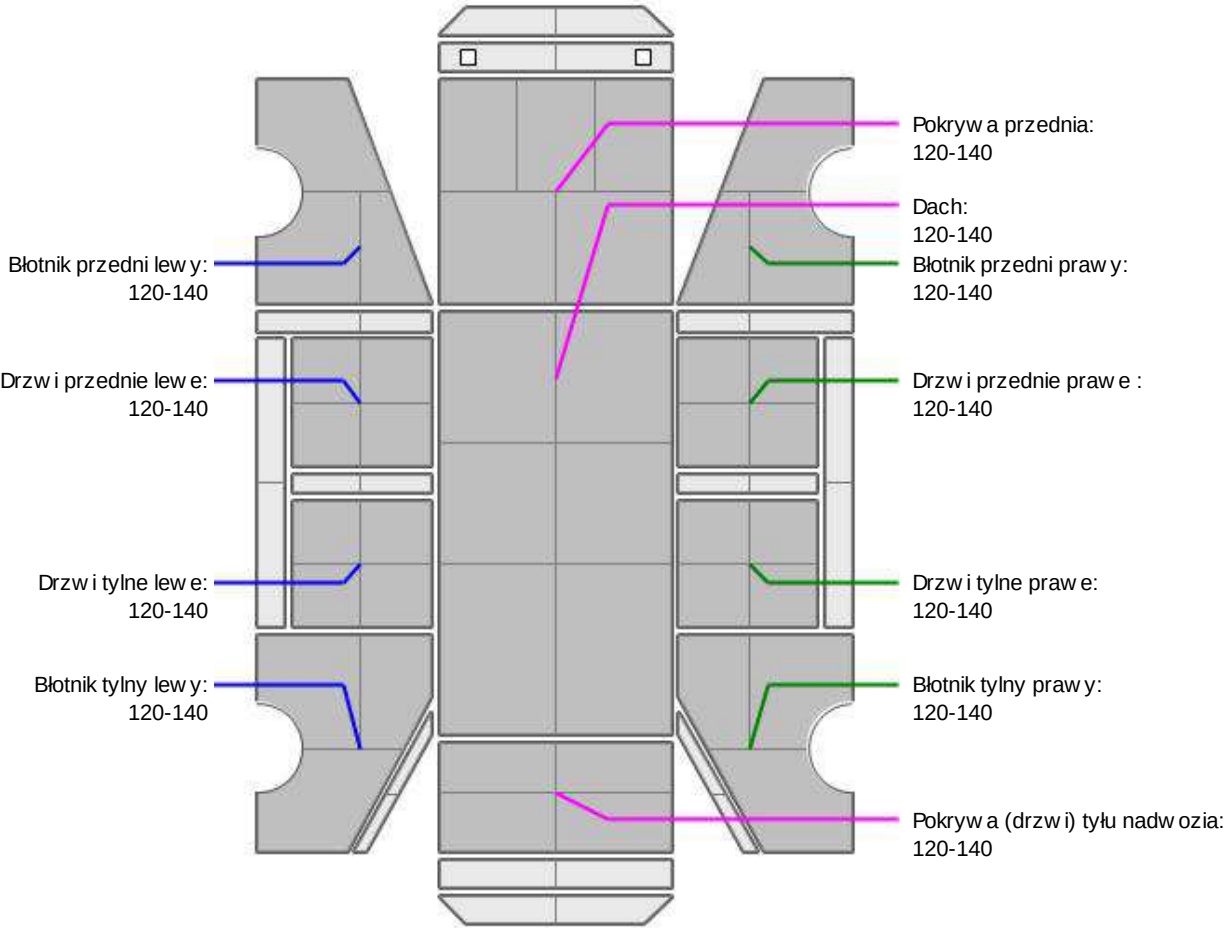

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140	
2	Dach		120-140	
3	Łotnik przedni	L	120-140	

4	Drzwi przednie	L	120-140	
5	Drzwi tylne	L	120-140	
6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	120-140	
8	Drzwi przednie	P	120-140	
9	Drzwi tylne	P	120-140	
10	Błotnik tylny	P	120-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, Odpryski powłoki lakierowej, Pęknięty		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału, Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia
Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji ślady użytkowania. Wnętrze mocno zabrudzone, wyeksploatowane.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak koła przedniego	L	Zadrapania		
2	Kołpak koła przedniego	P	Zadrapania		
3	Kołpak koła tylnego	L	Zadrapania		
4	Kołpak koła tylnego	P	Zadrapania, Pęknięcie		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany/brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Import indywidualny

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6

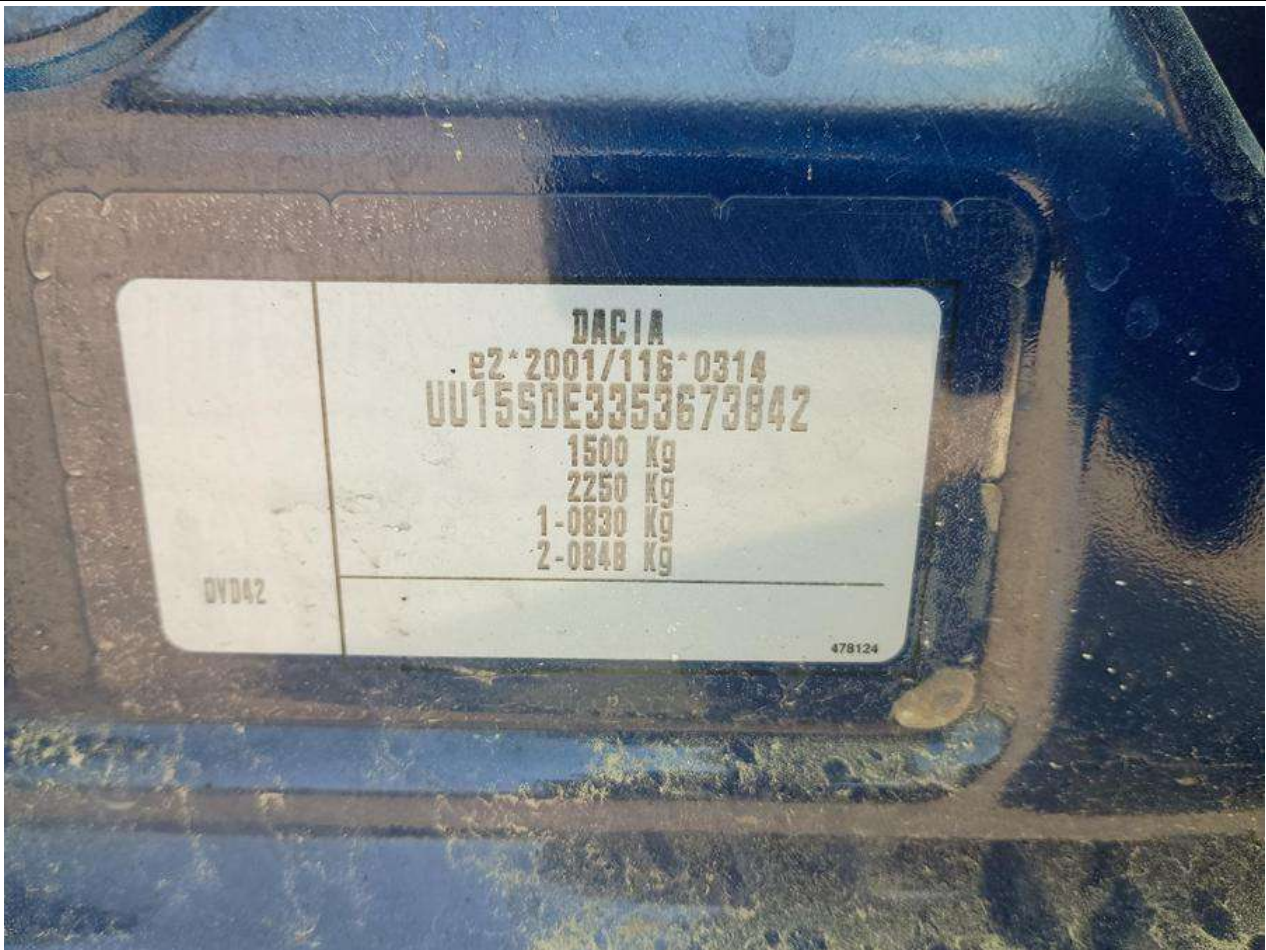

Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14

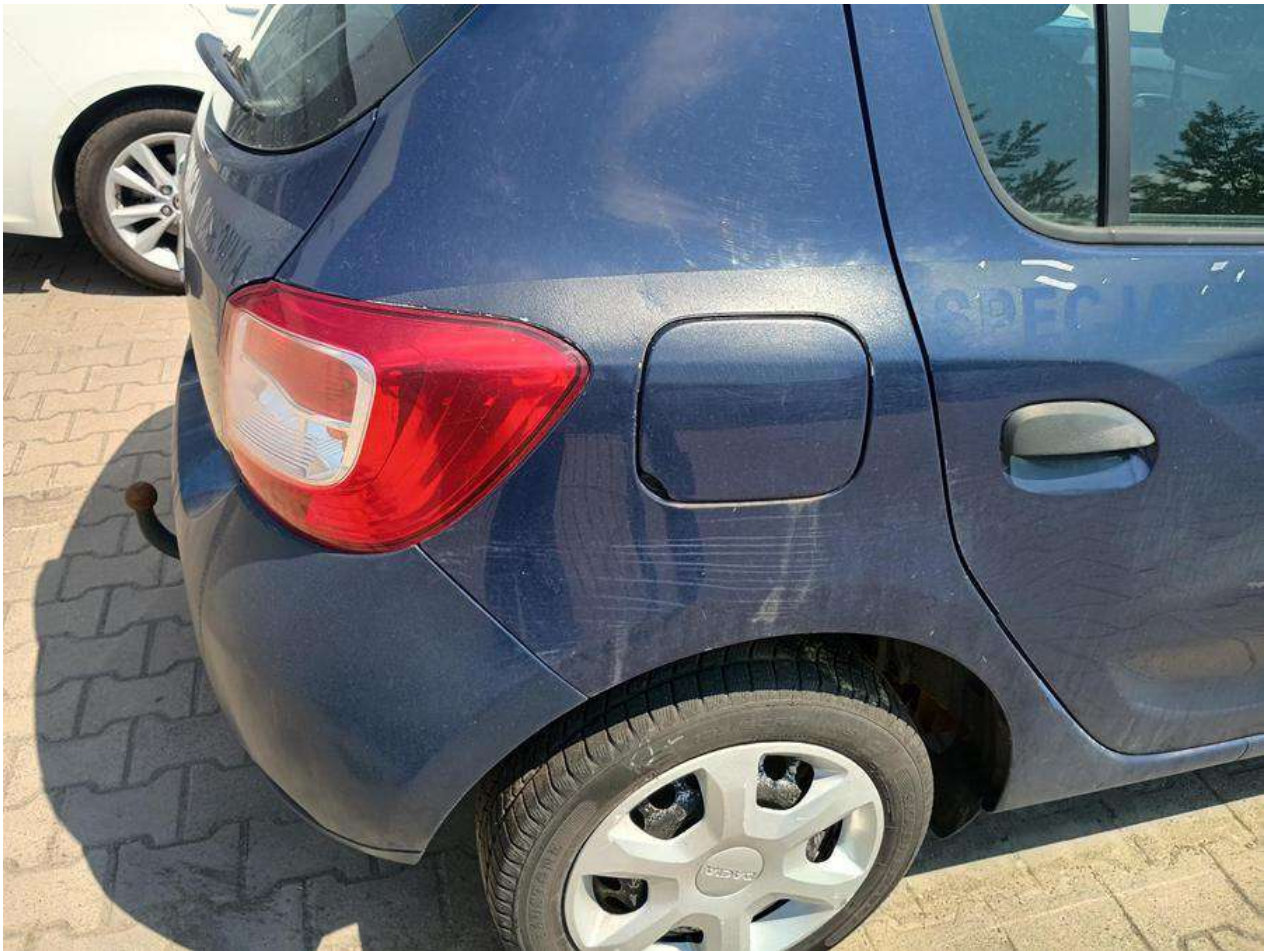


Fot. nr 15



Fot. nr 16

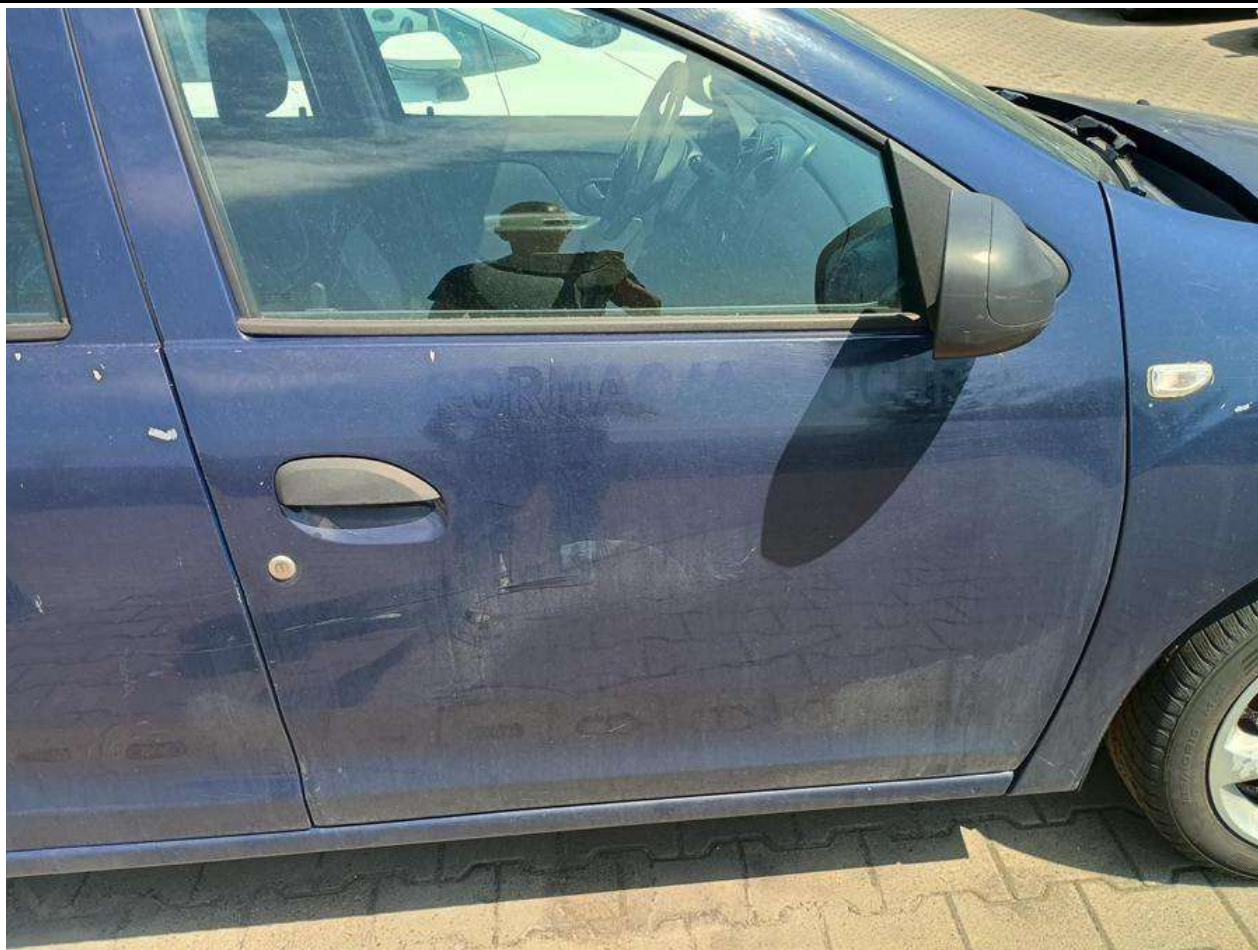


Fot. nr 17

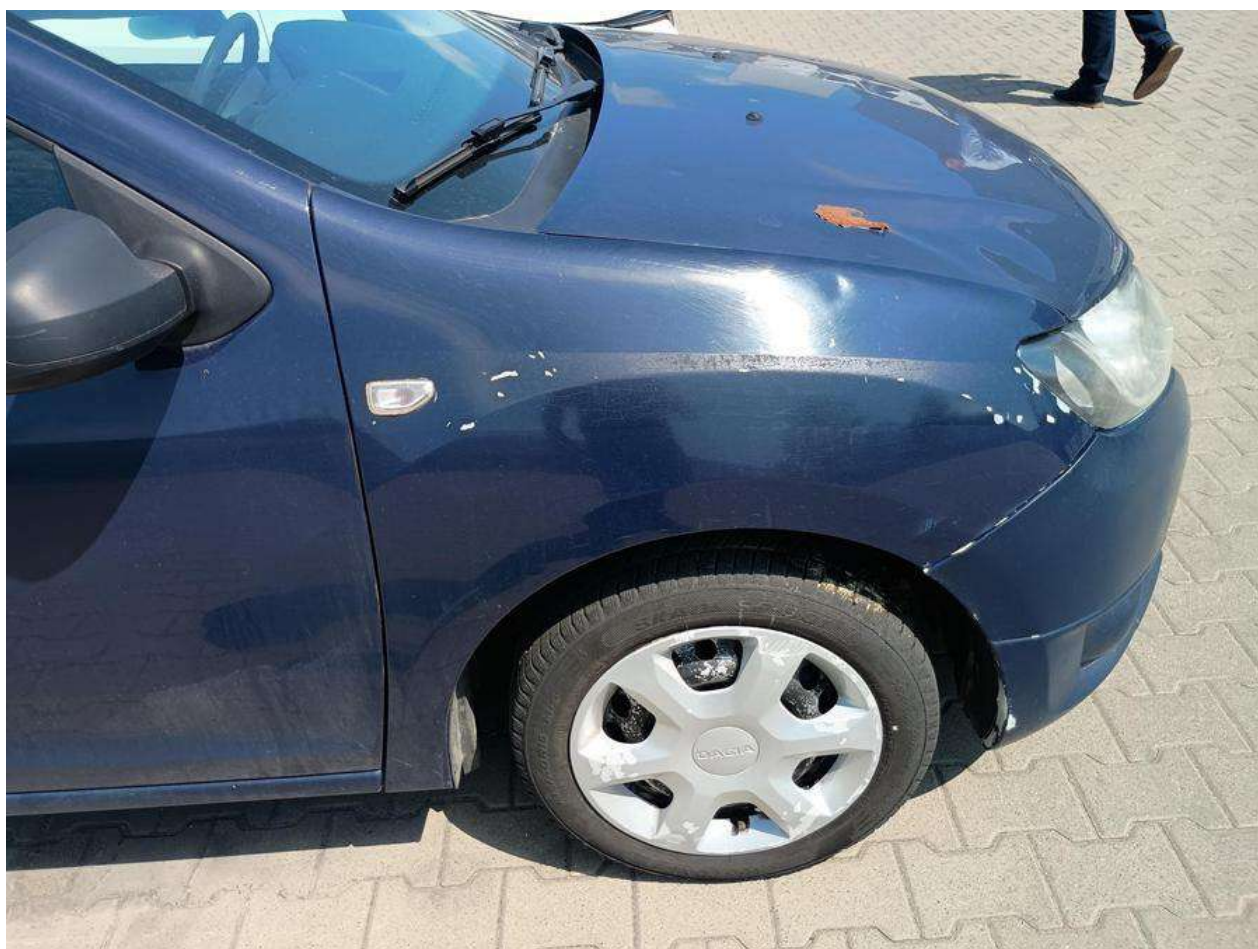

Fot. nr 18



Fot. nr 19

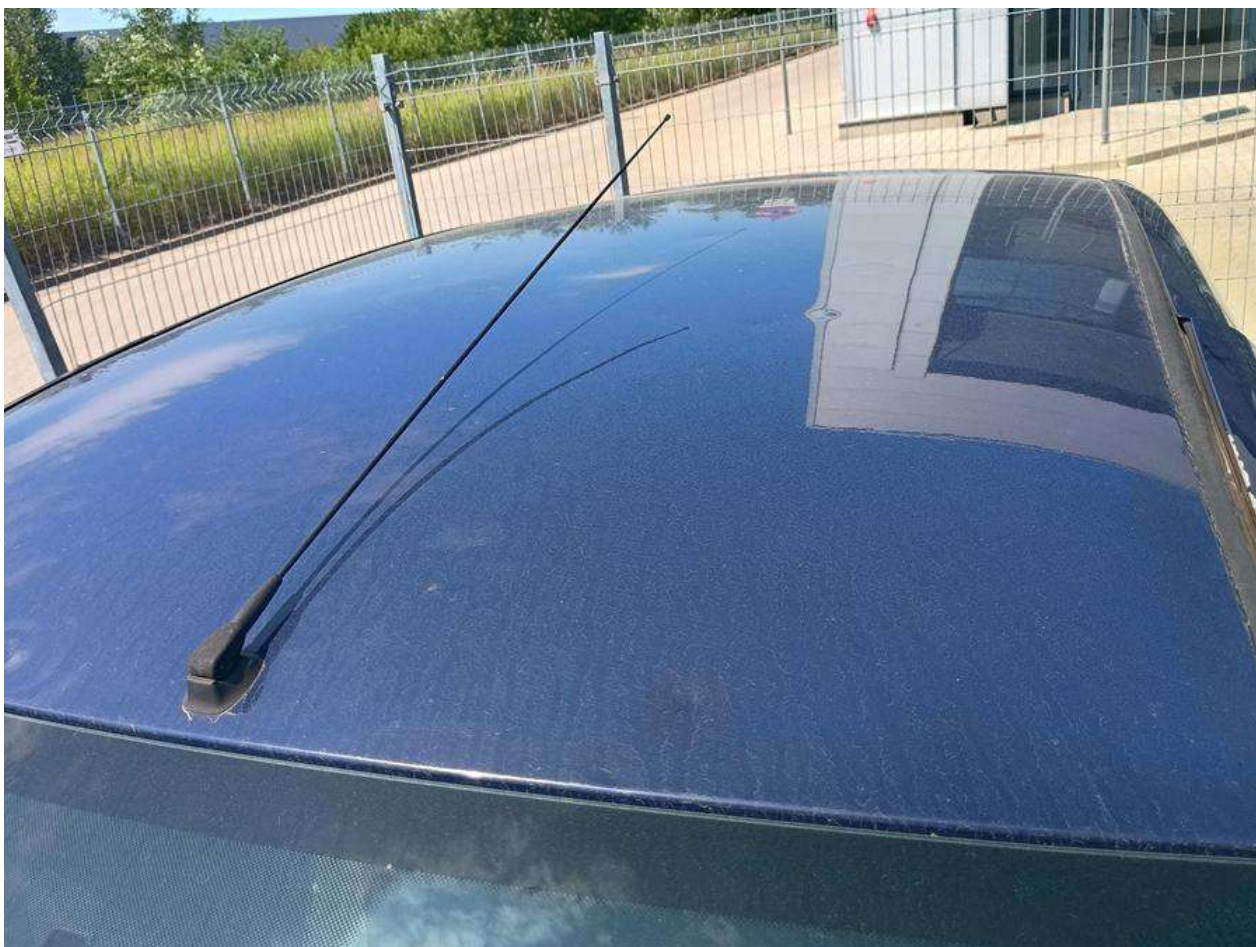

Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27

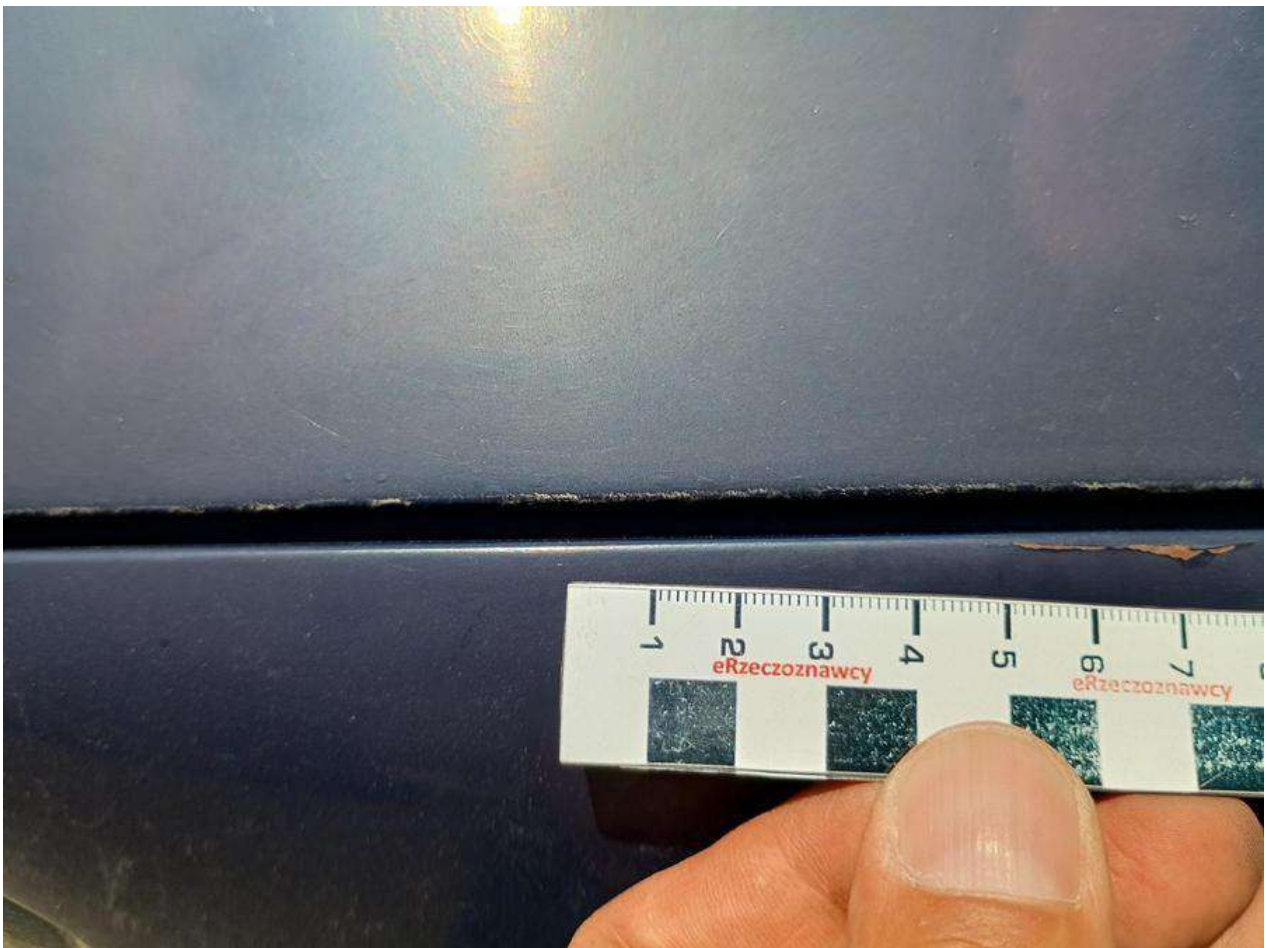

Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

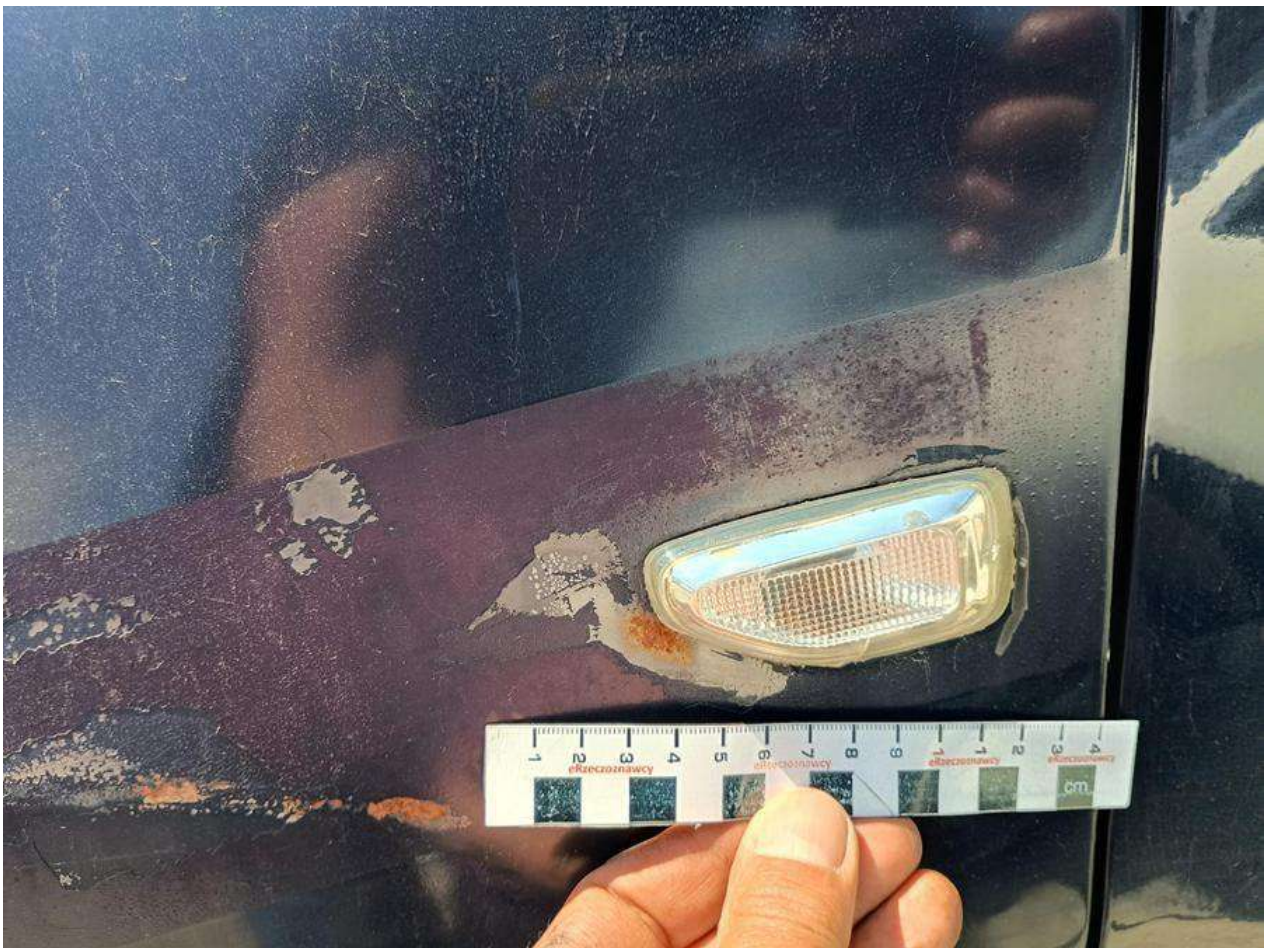

Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72

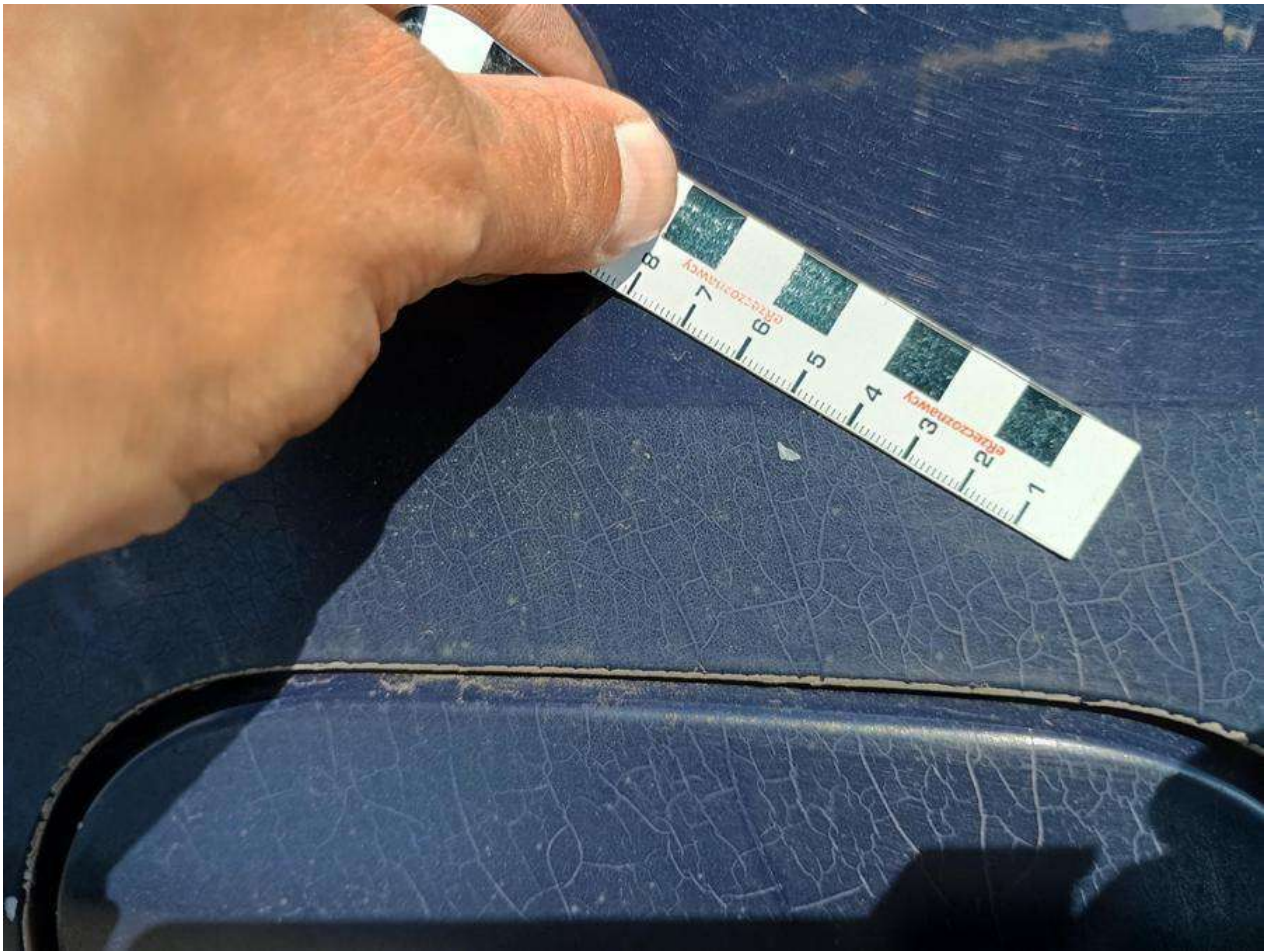

Fot. nr 73



Fot. nr 74

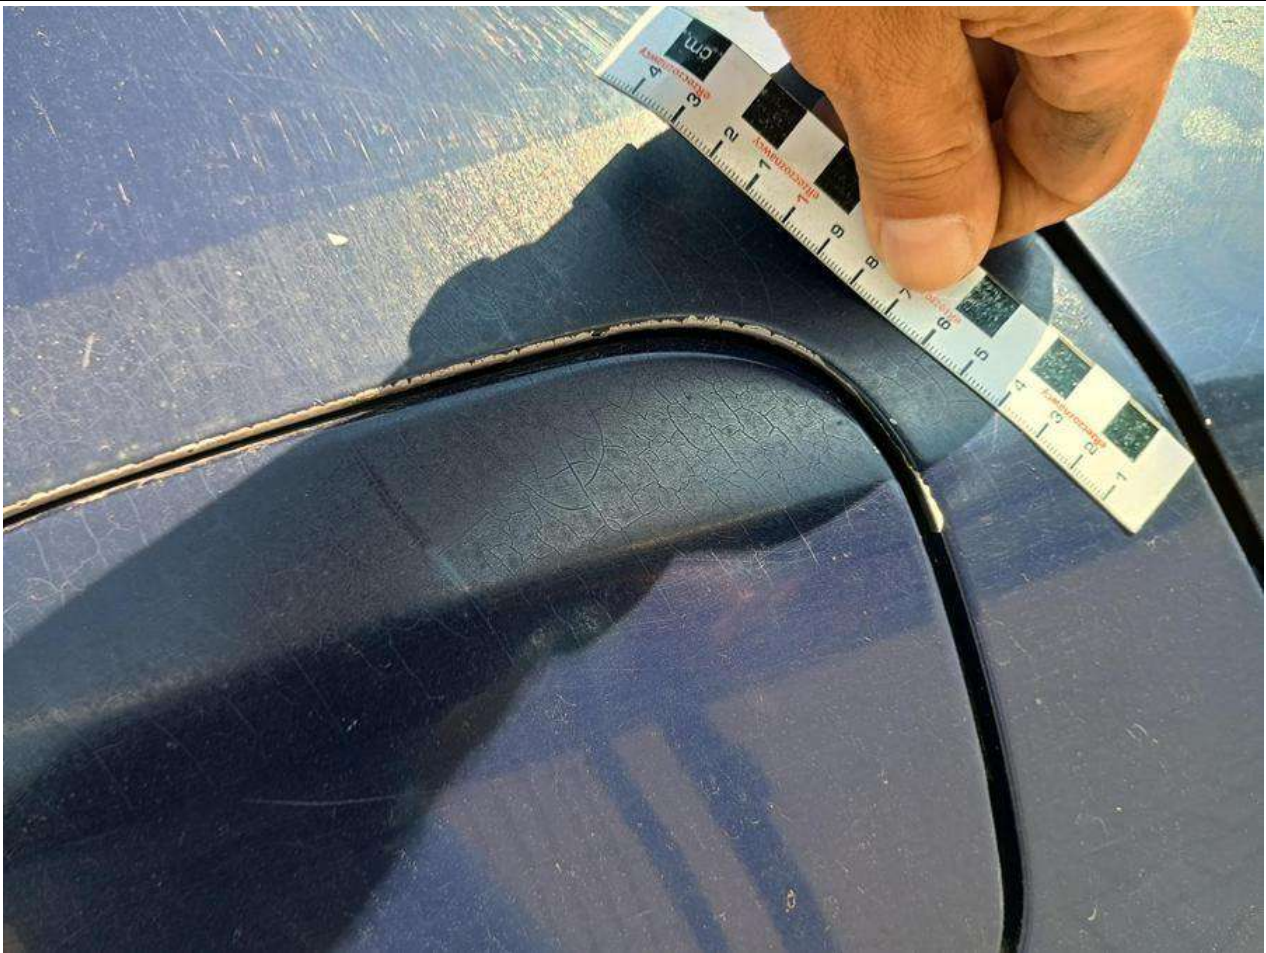

Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

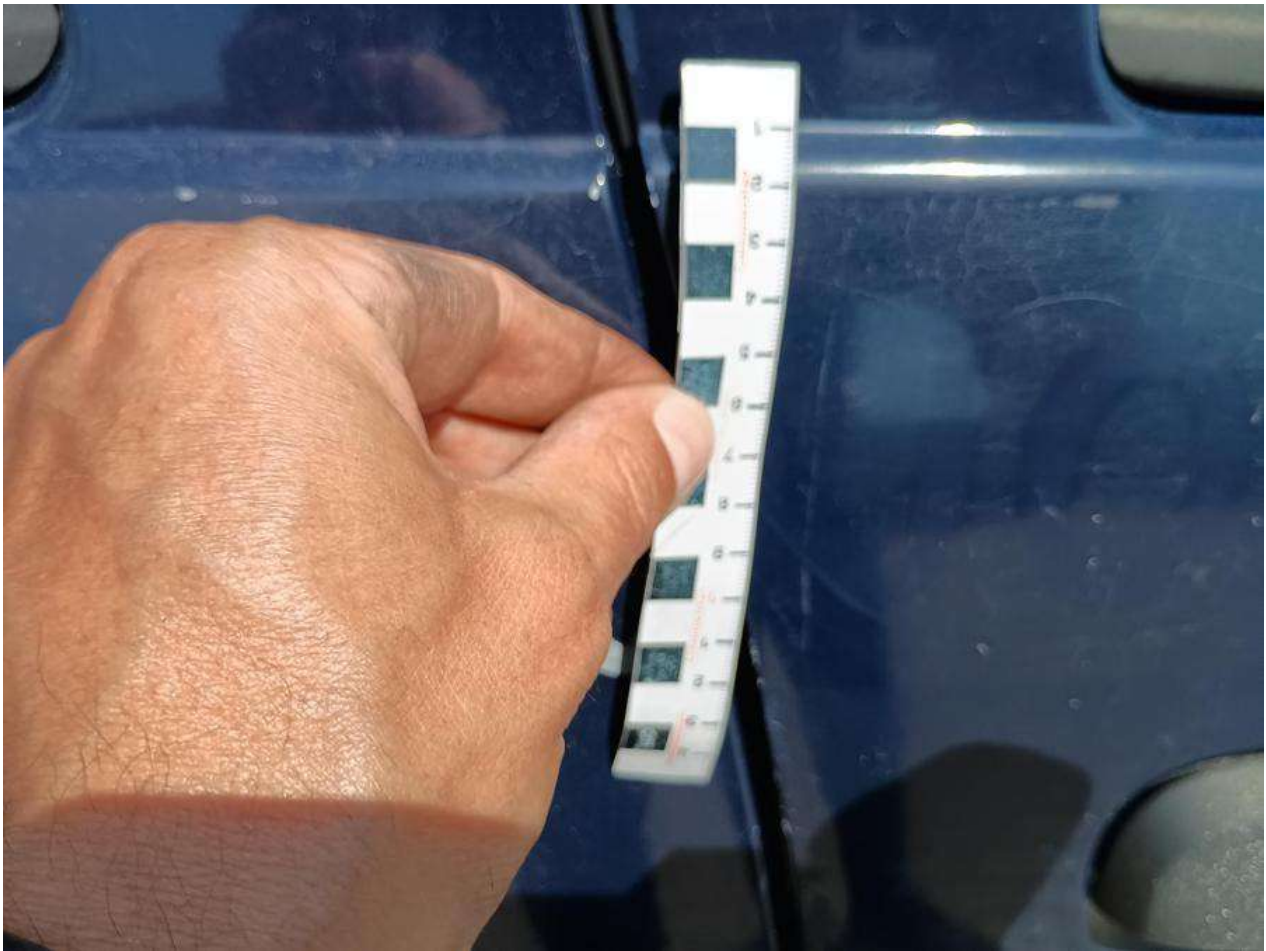

Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93

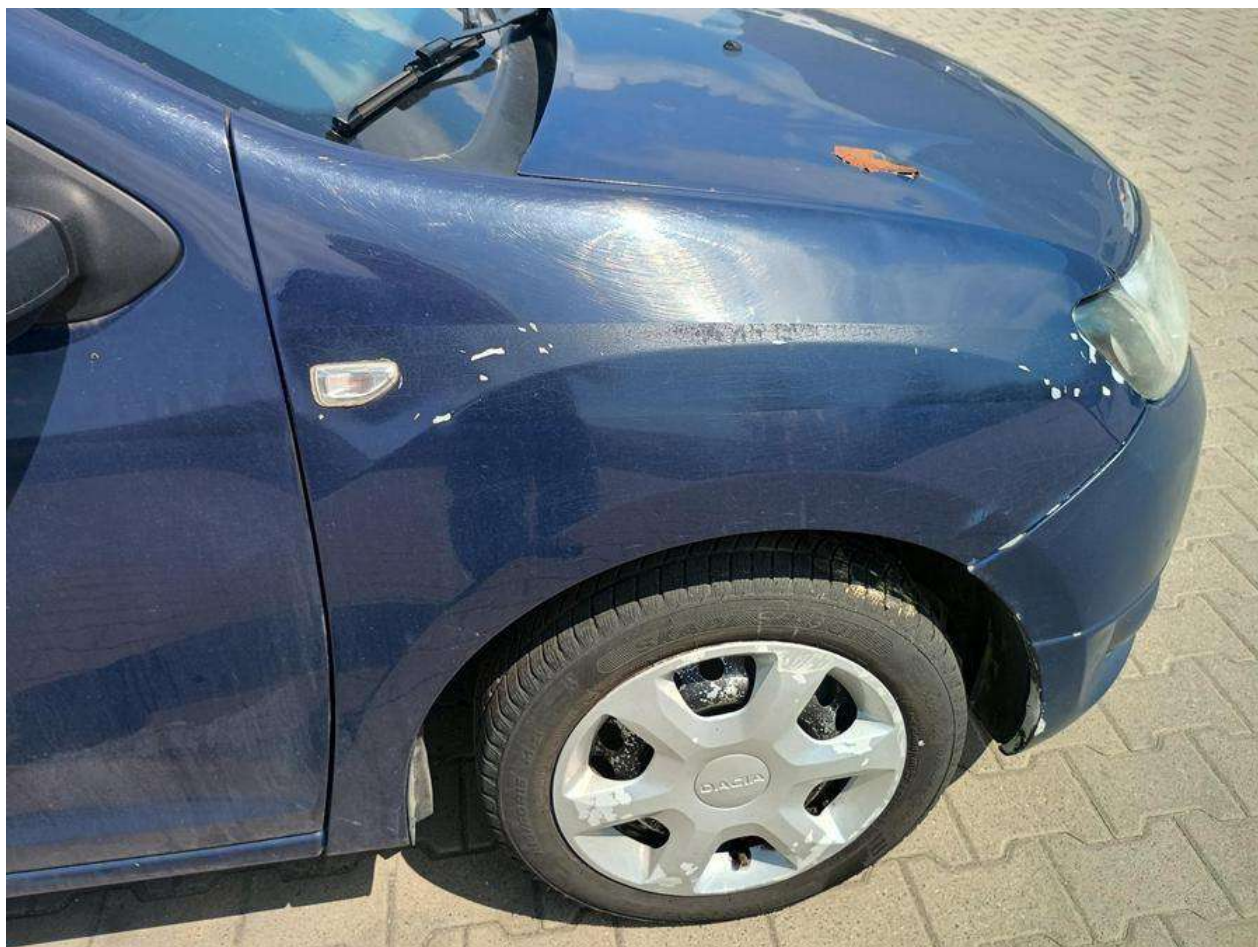

Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108

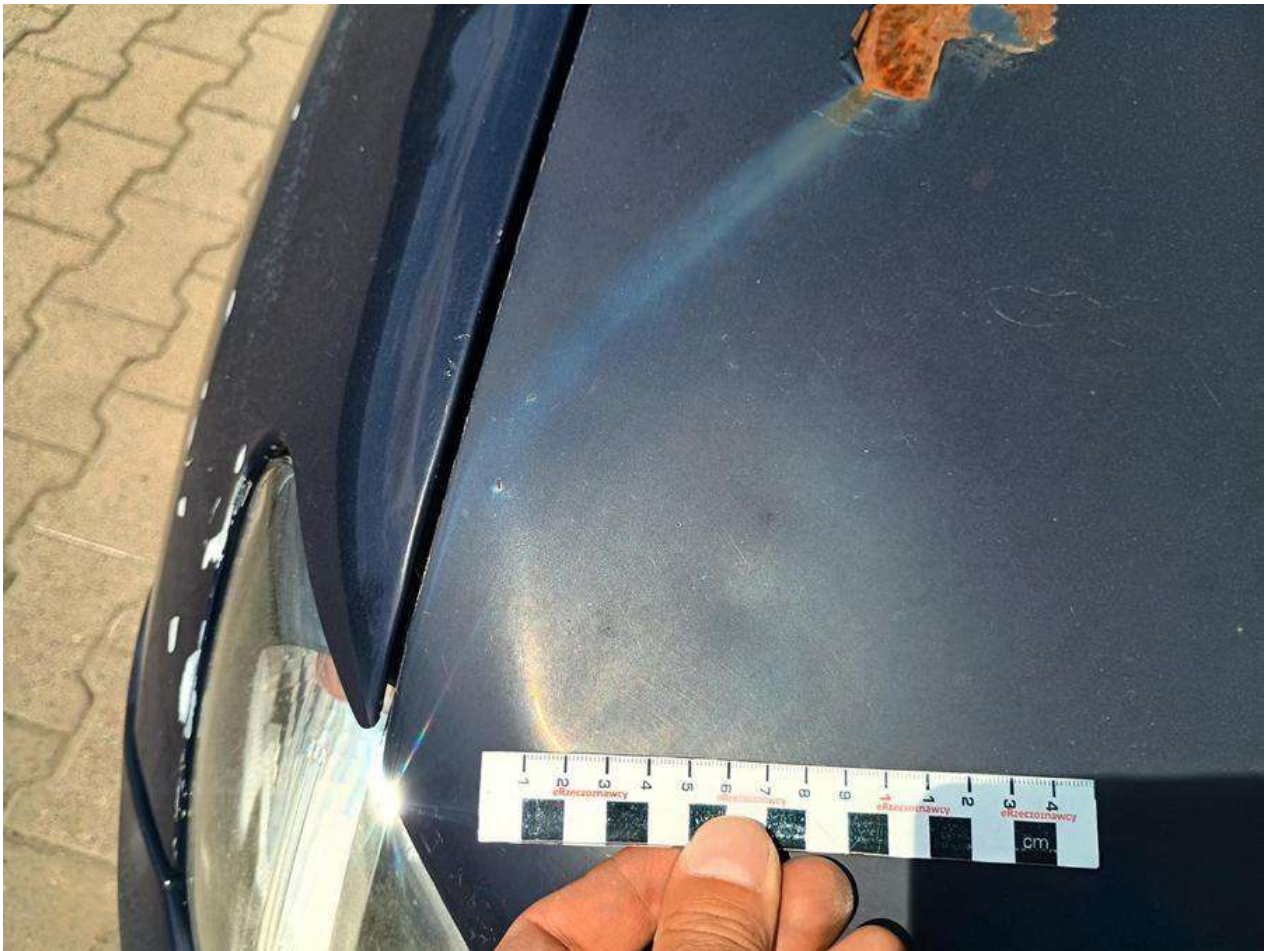

Fot. nr 109

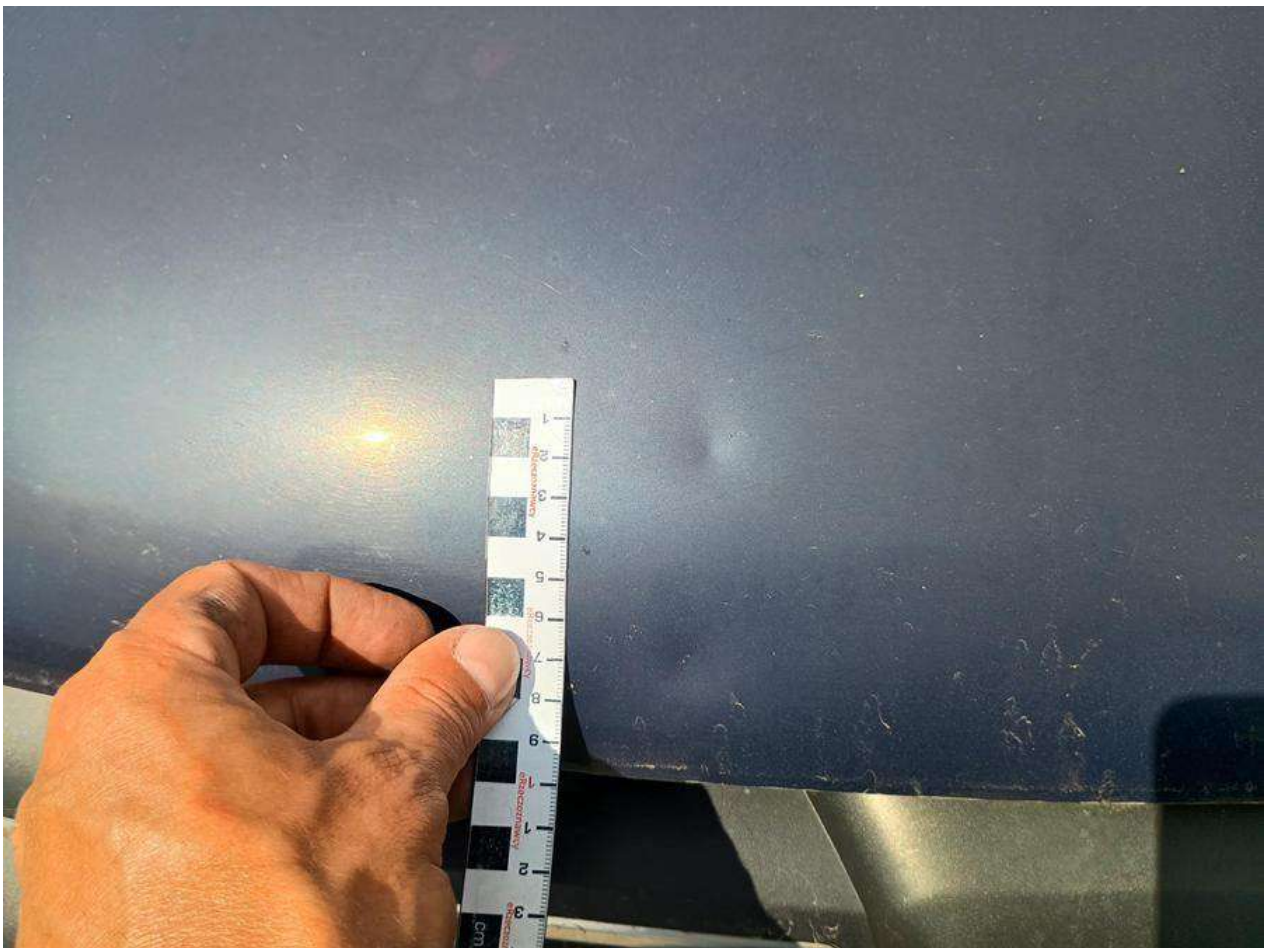

Fot. nr 110



Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

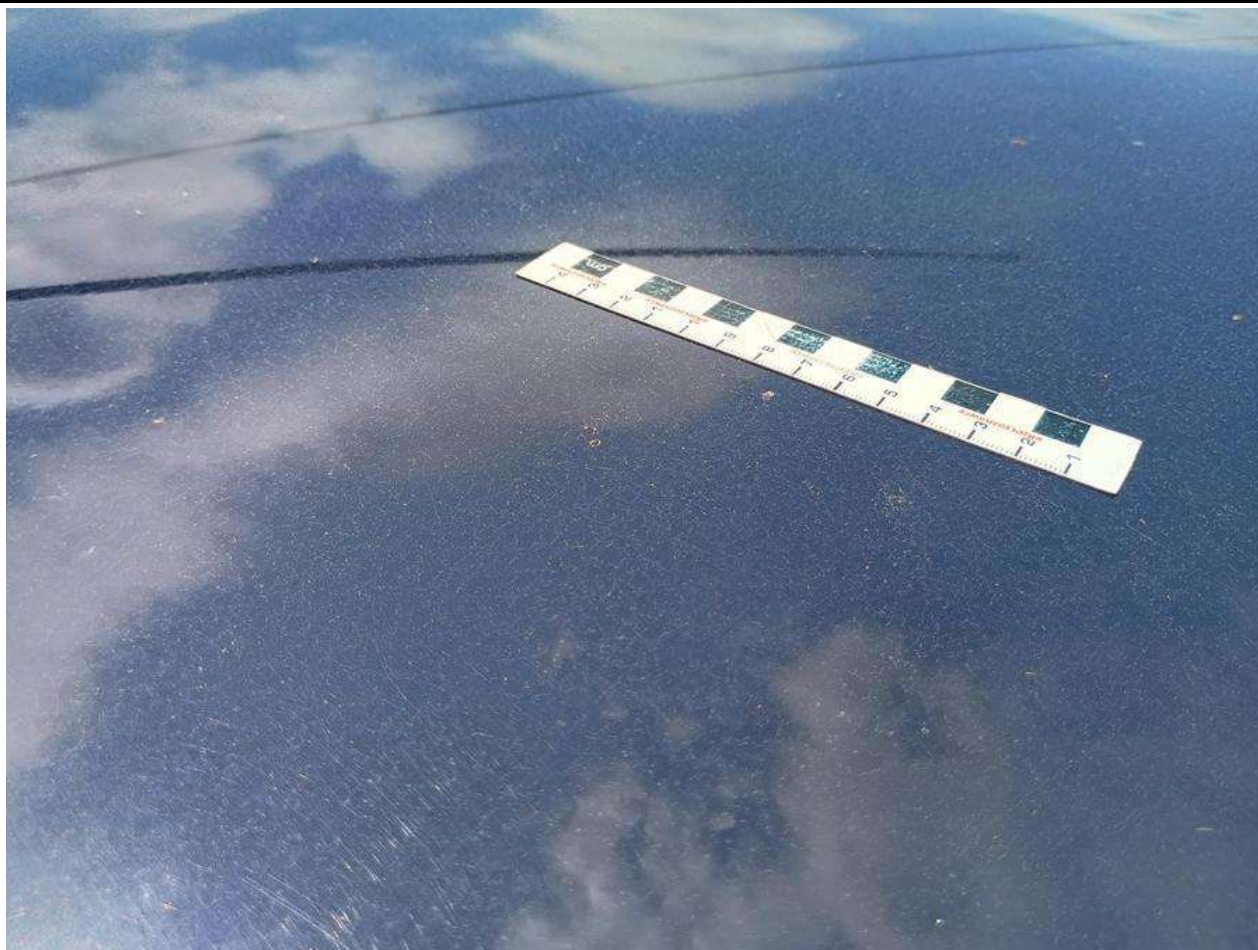


Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117

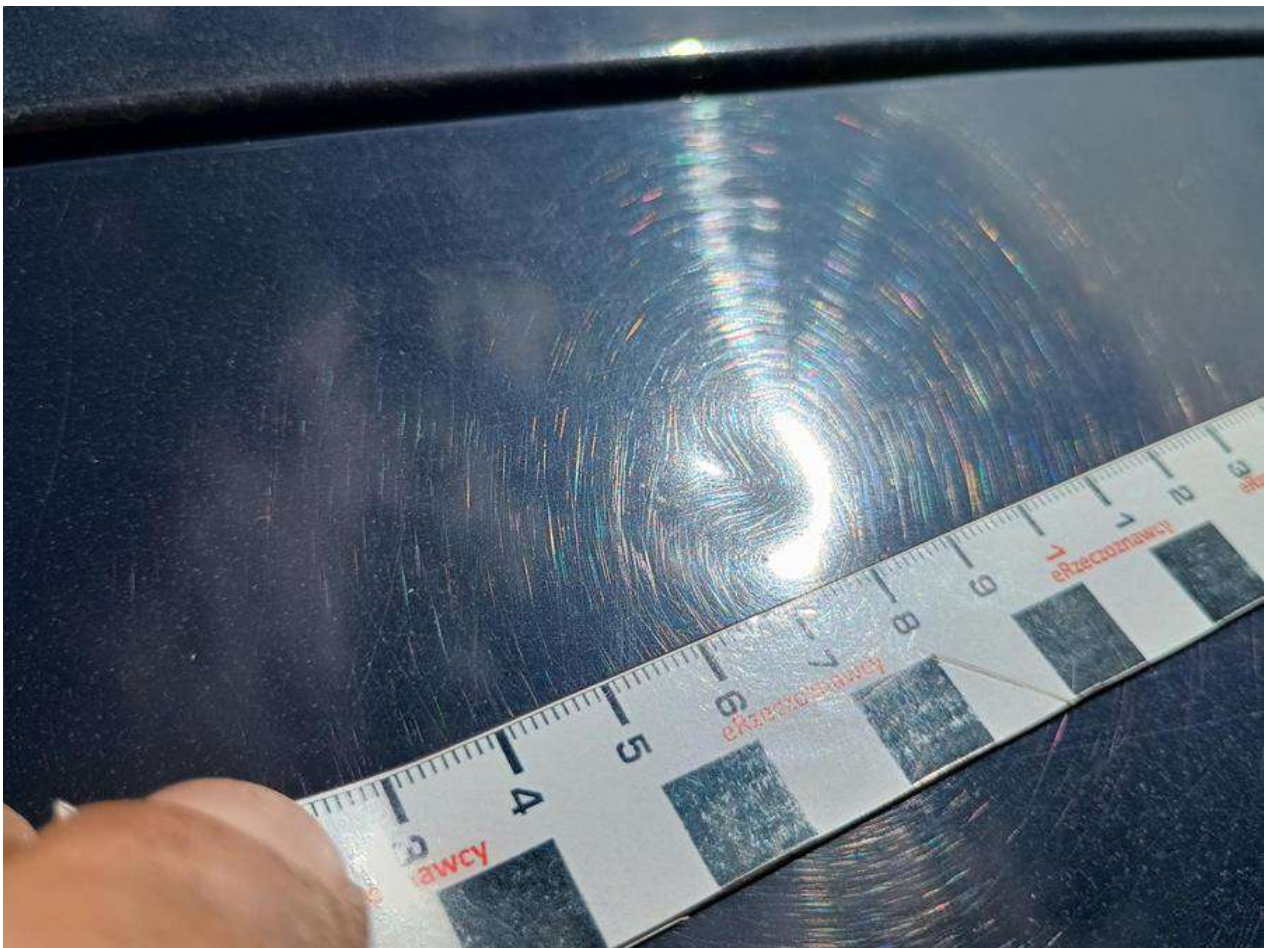


Fot. nr 118

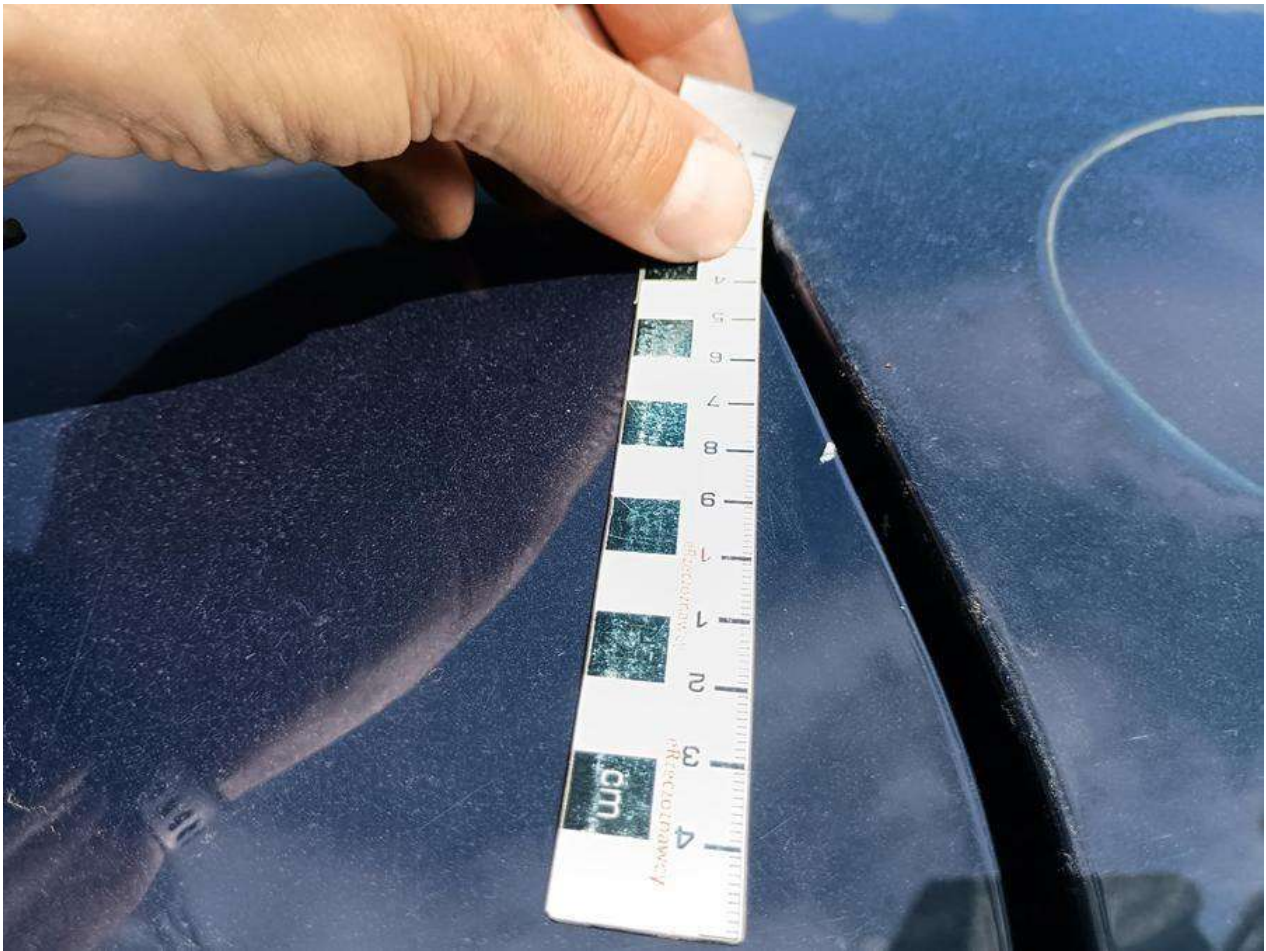

Fot. nr 119




Fot. nr 120

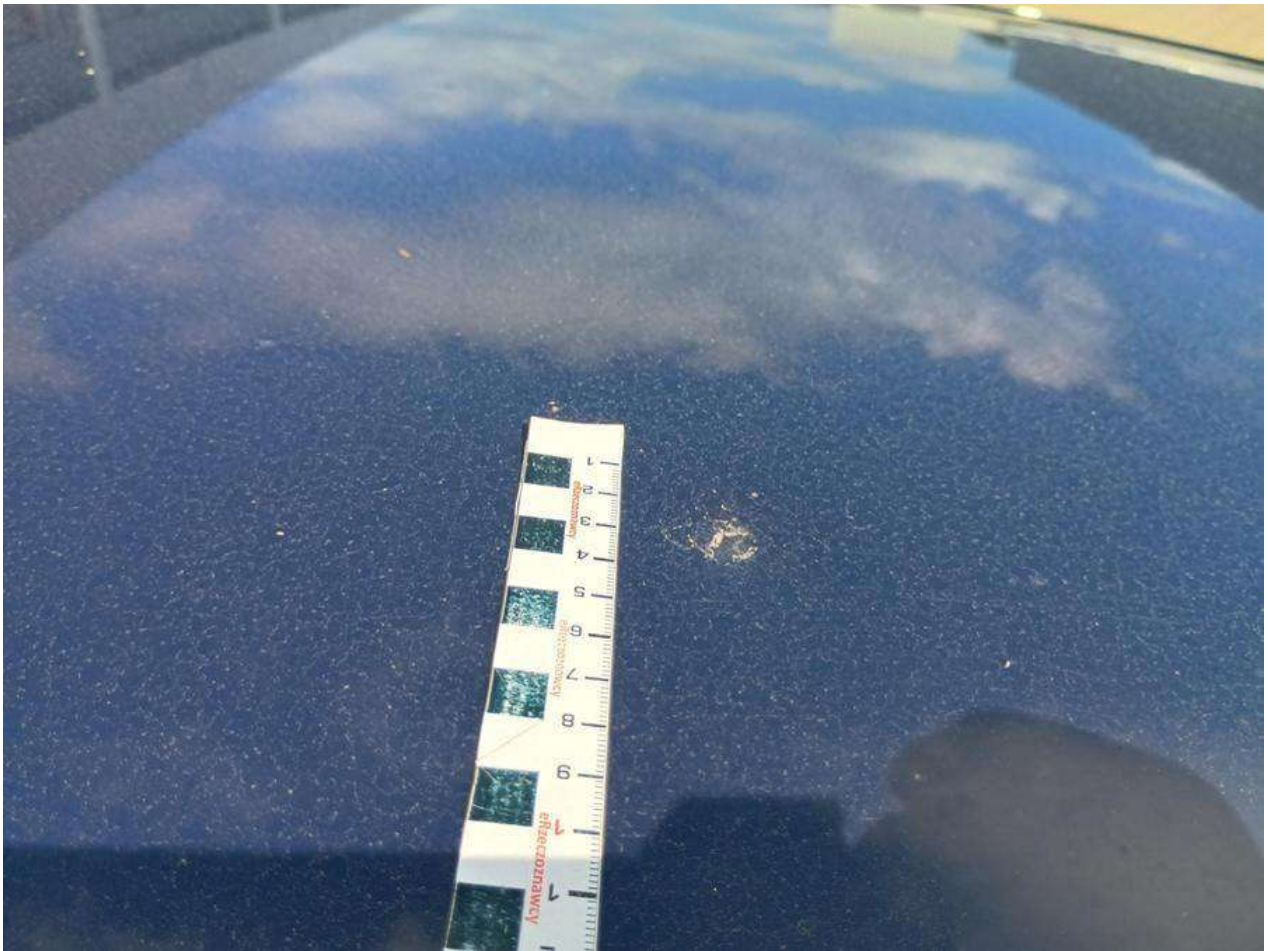

Fot. nr 121



Fot. nr 122

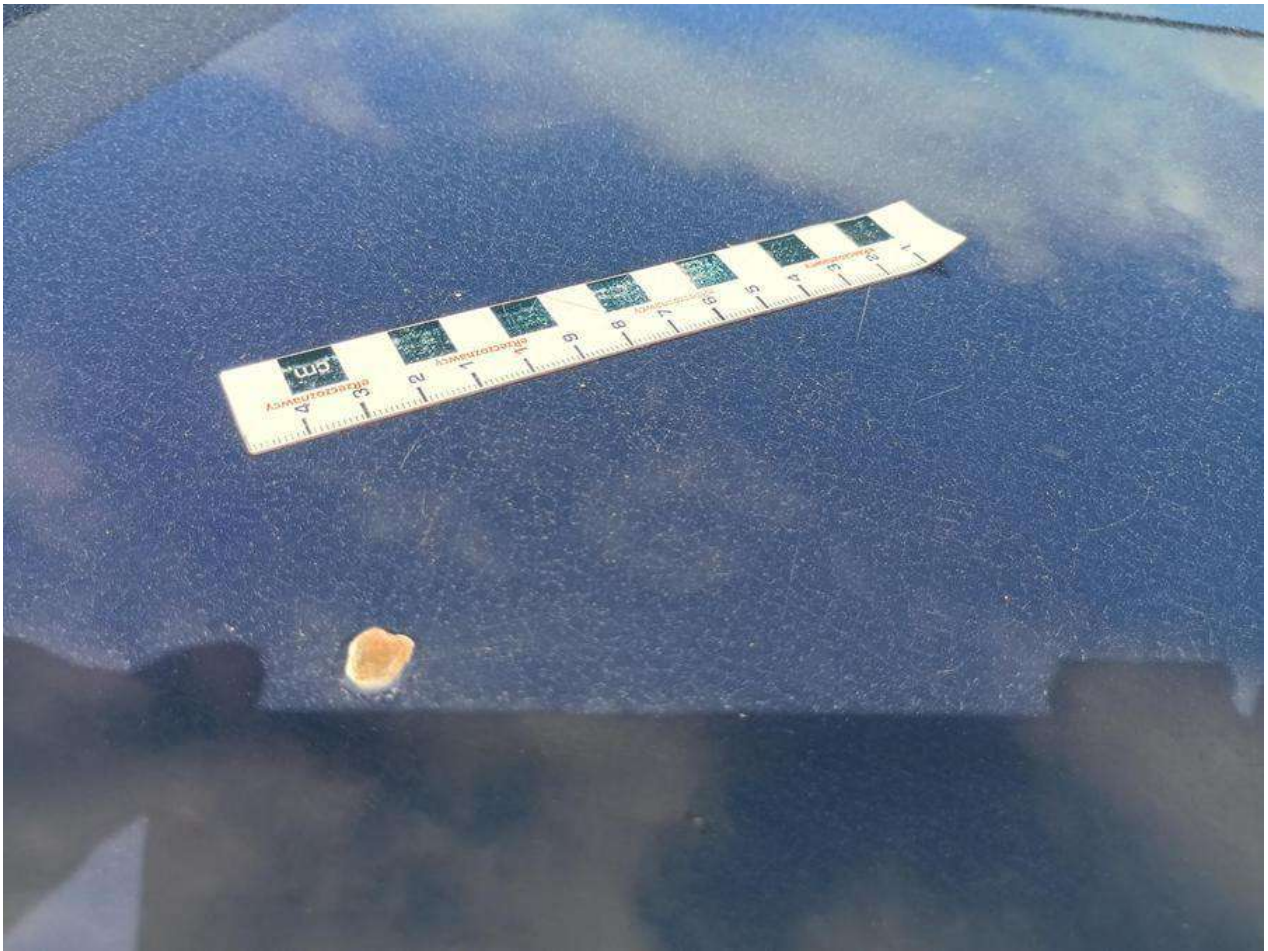

Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145




Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148

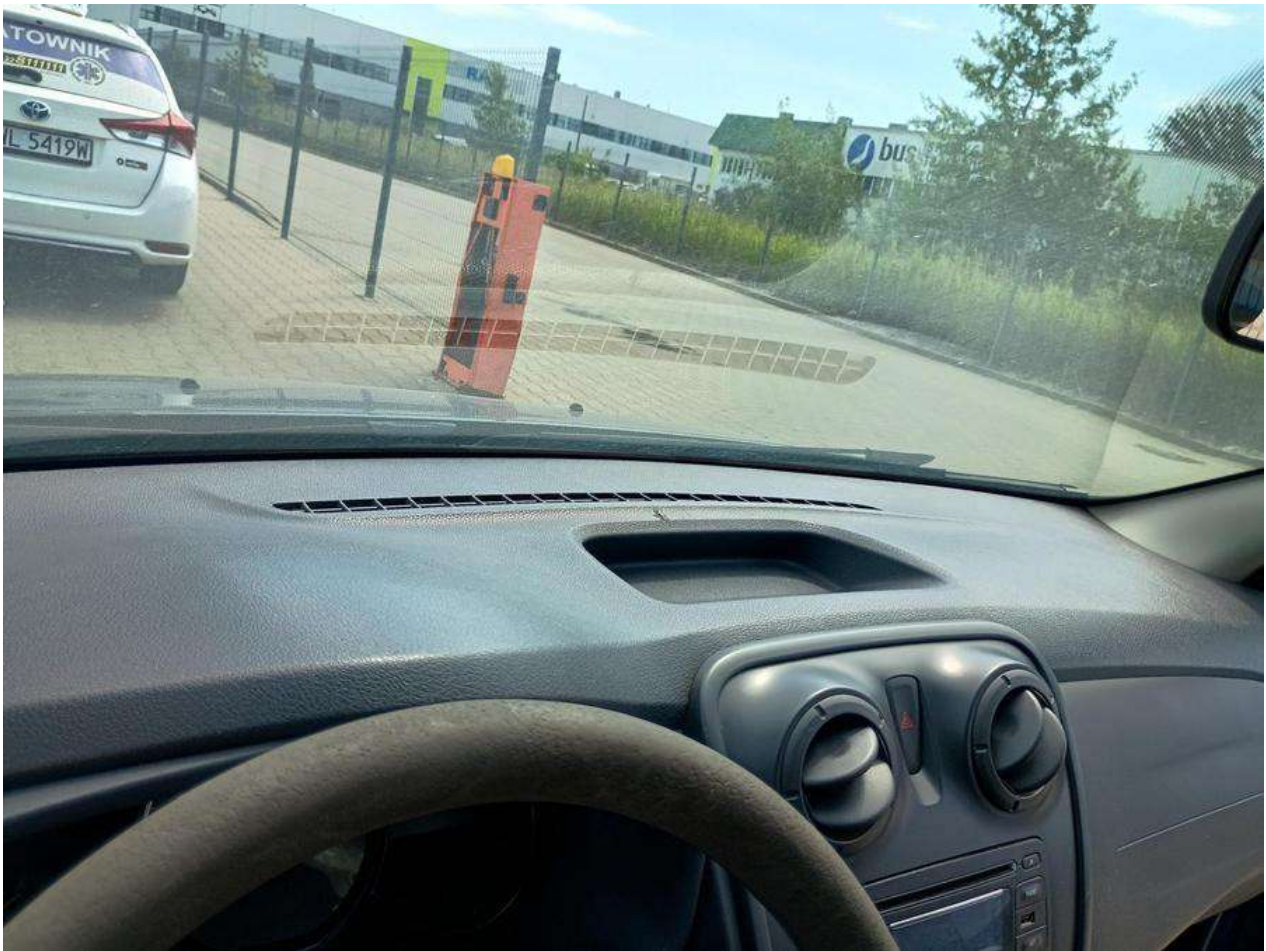

Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156




Fot. nr 157



Fot. nr 158




Fot. nr 159

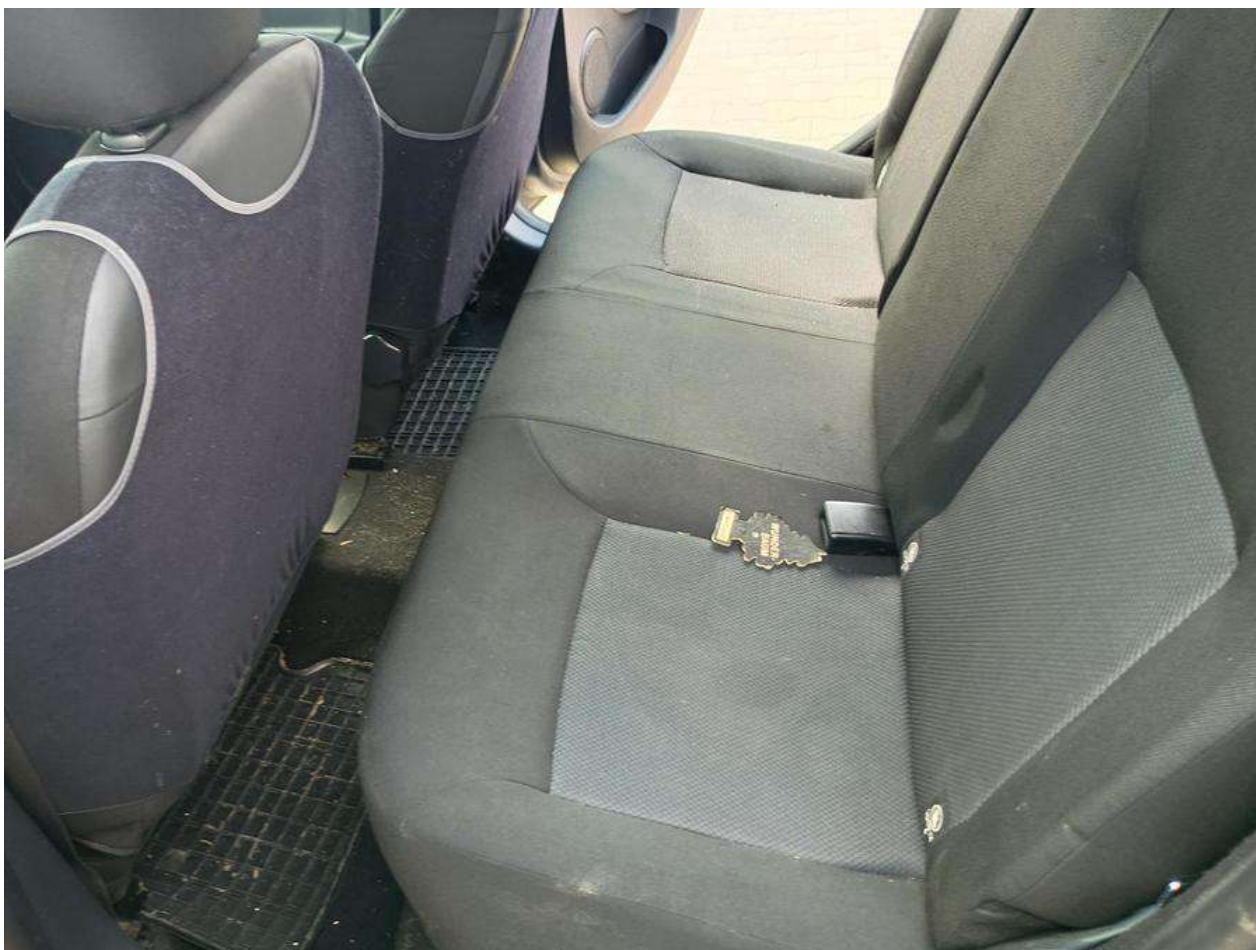


Fot. nr 160




Fot. nr 161

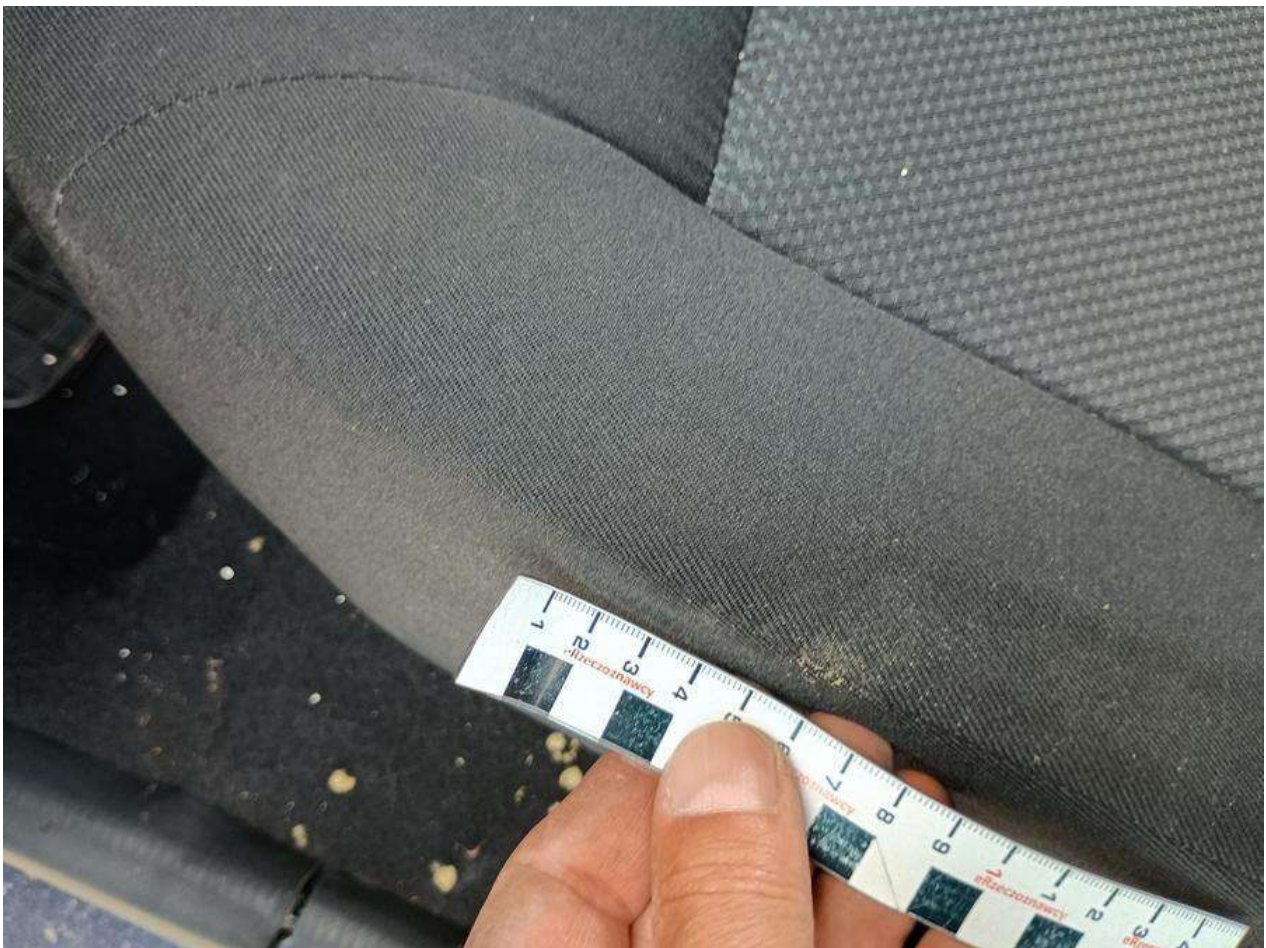


Fot. nr 162

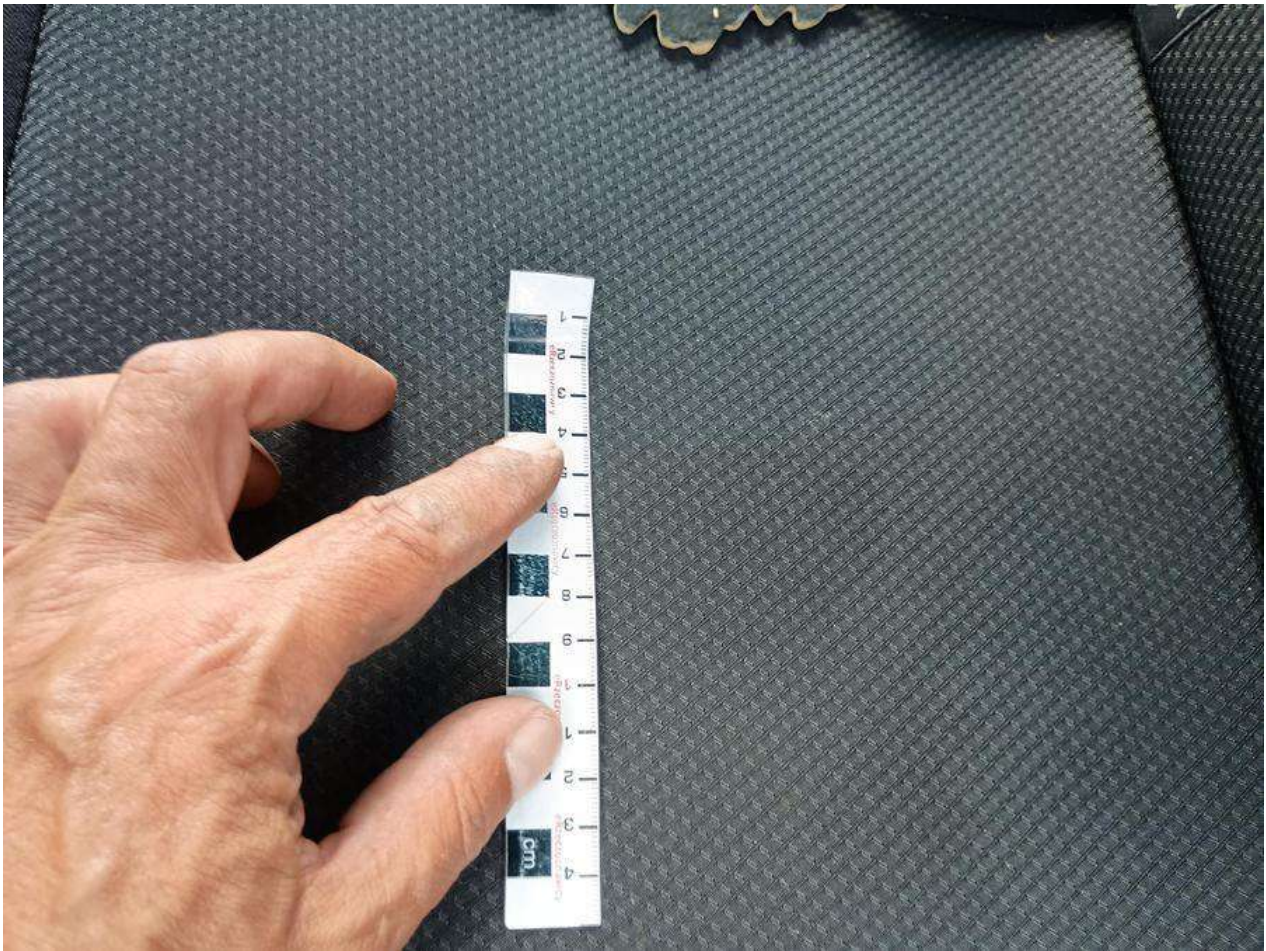


Fot. nr 163

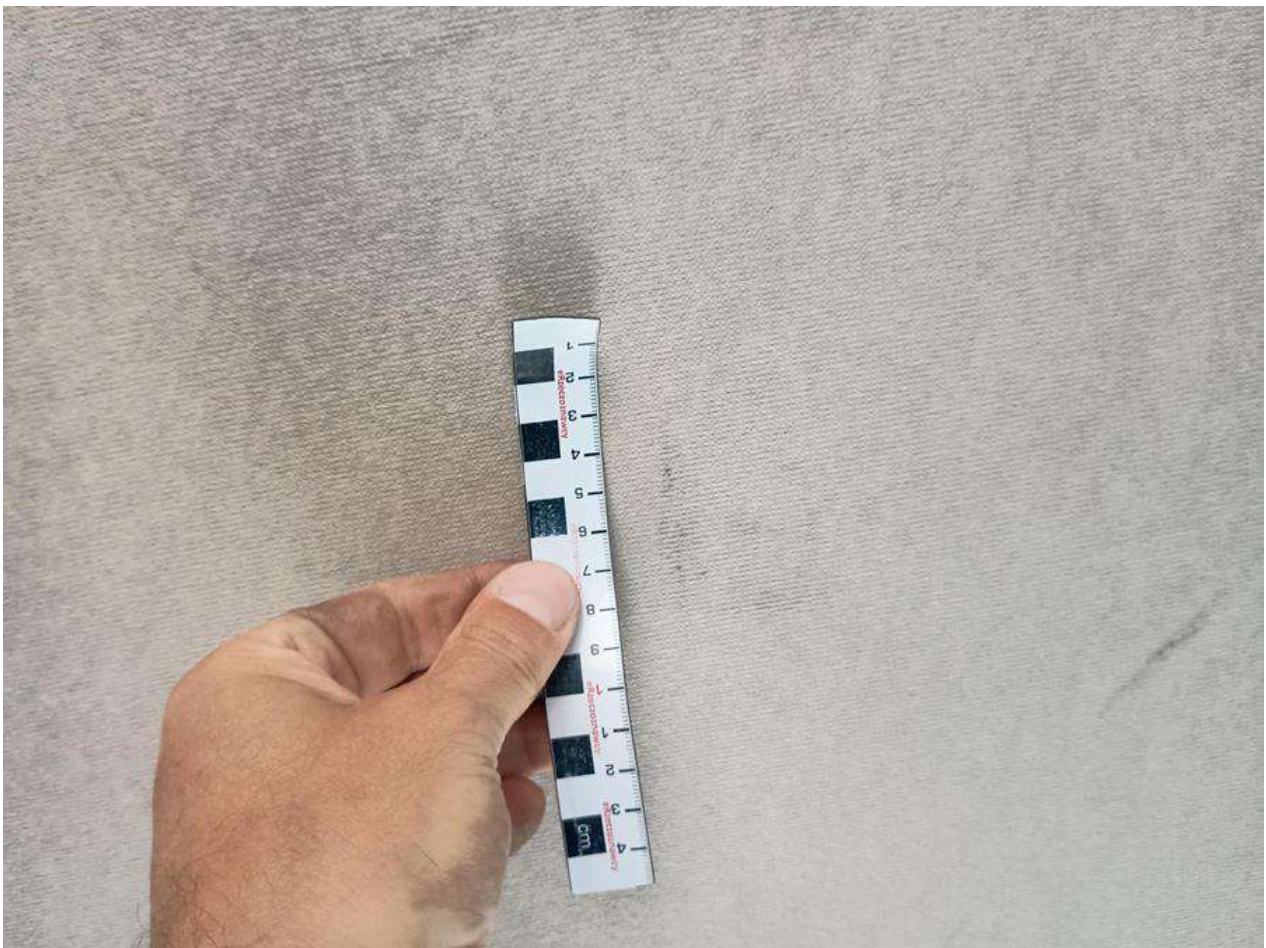

Fot. nr 164

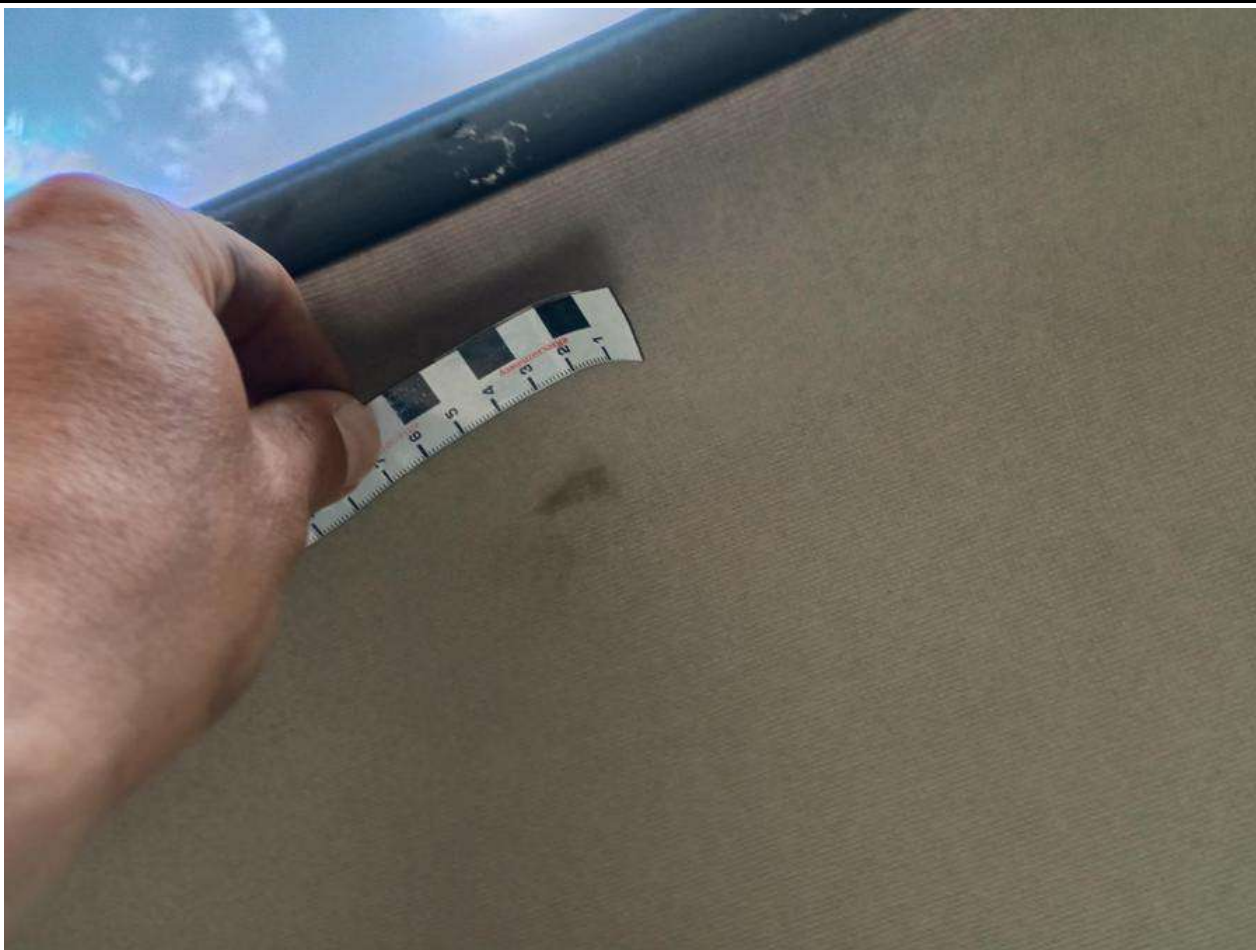


Fot. nr 165

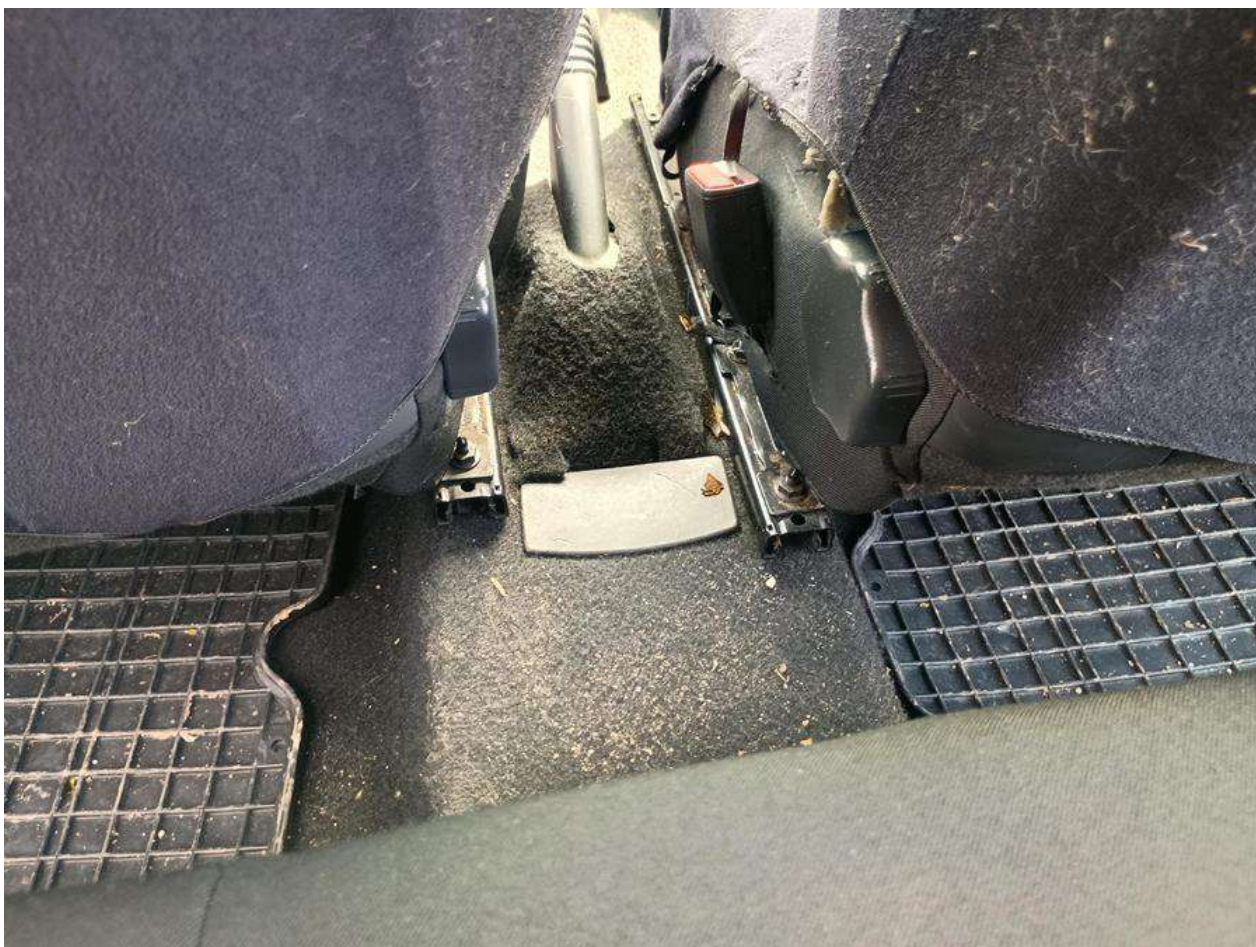

Fot. nr 166



Fot. nr 167

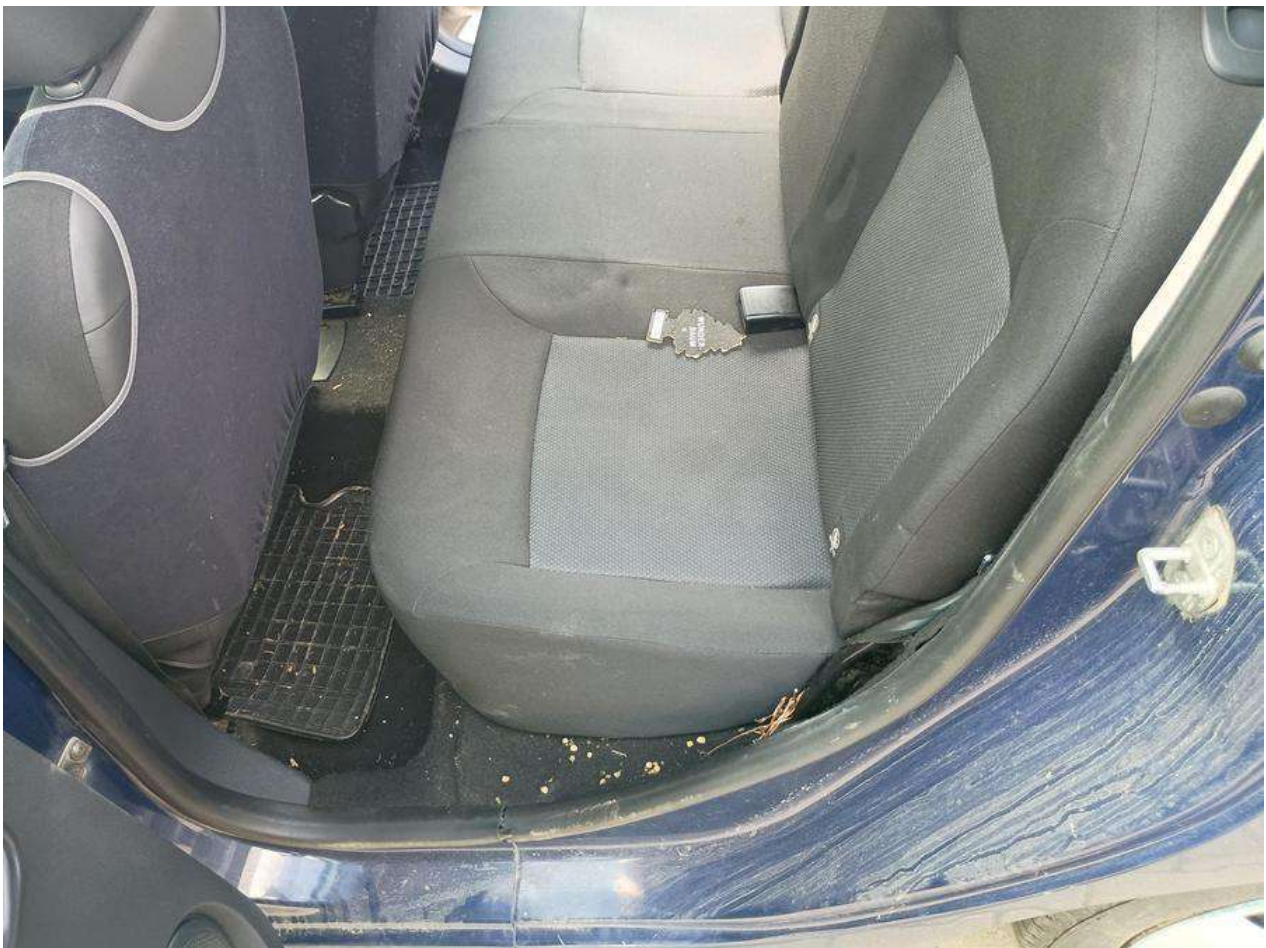

Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170




Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173

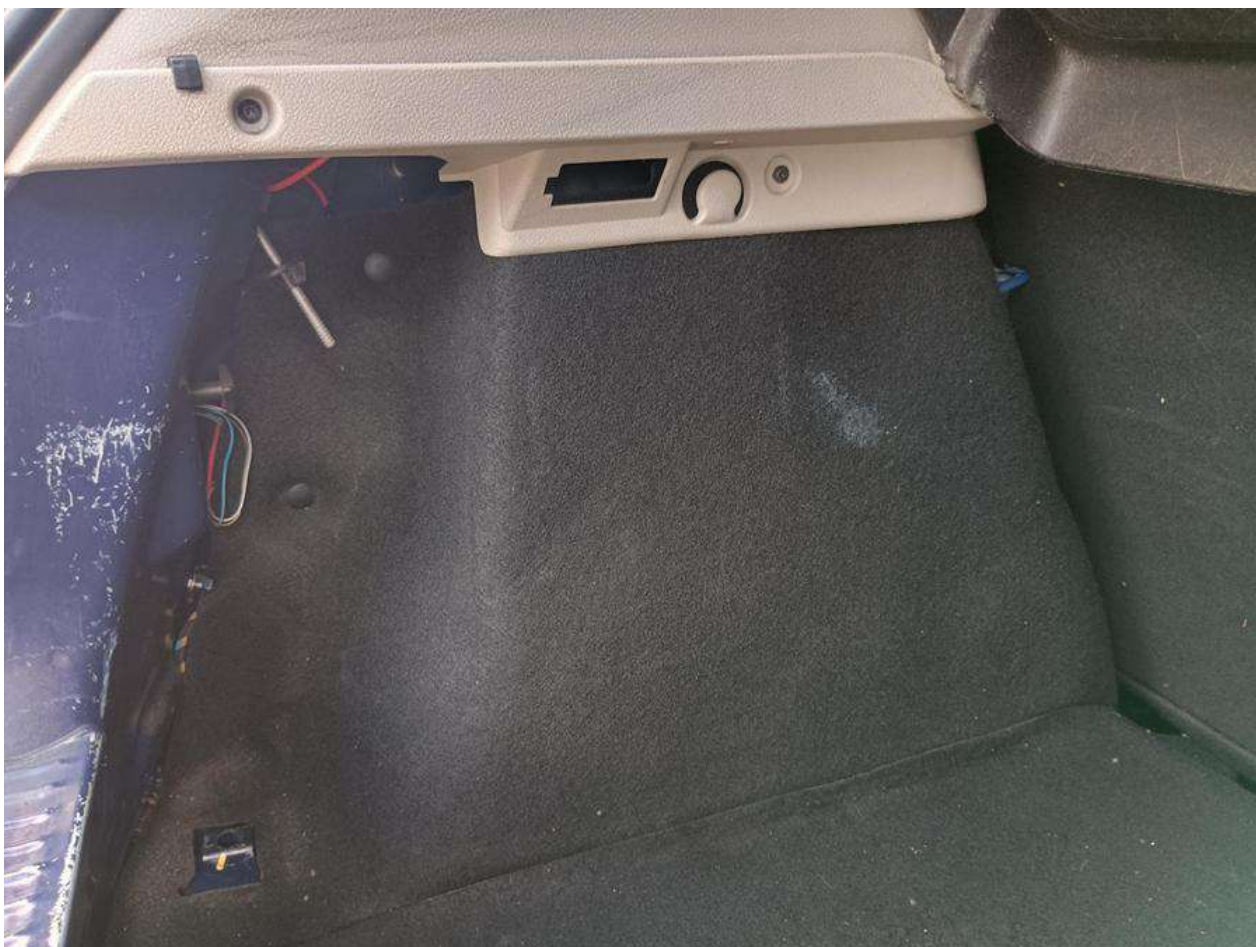

Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178




Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181

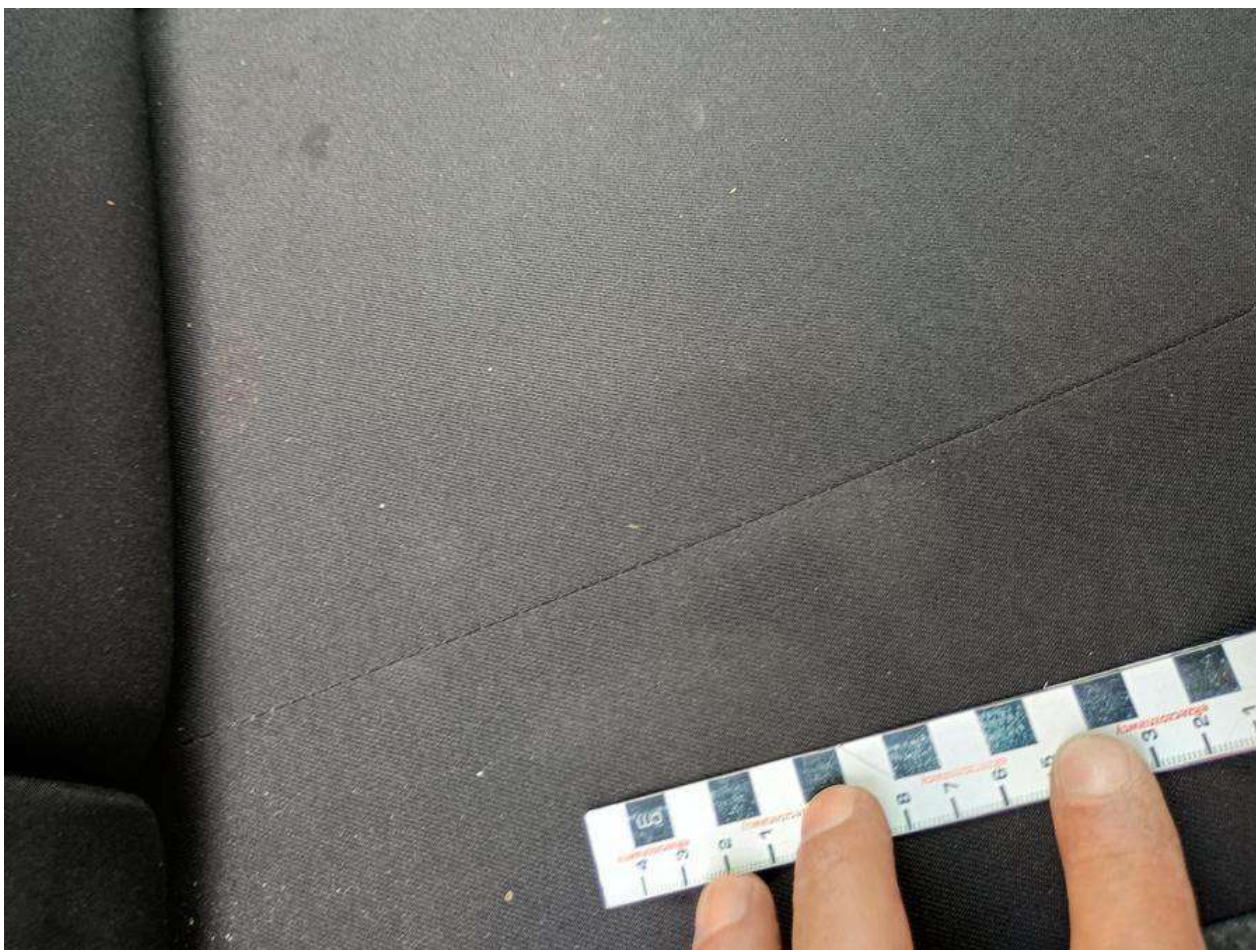

Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188




Fot. nr 189




Fot. nr 190




Fot. nr 191

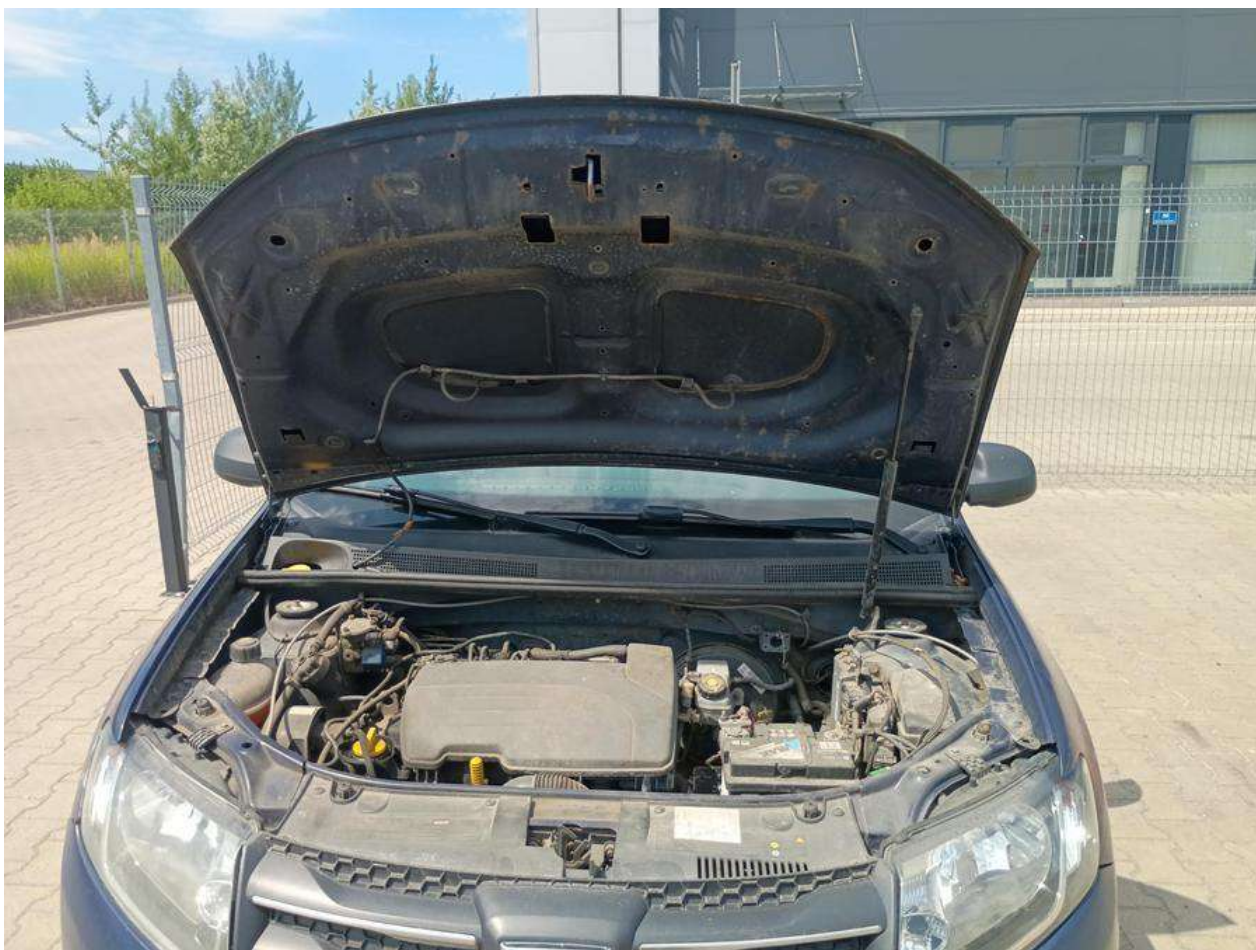

Fot. nr 192

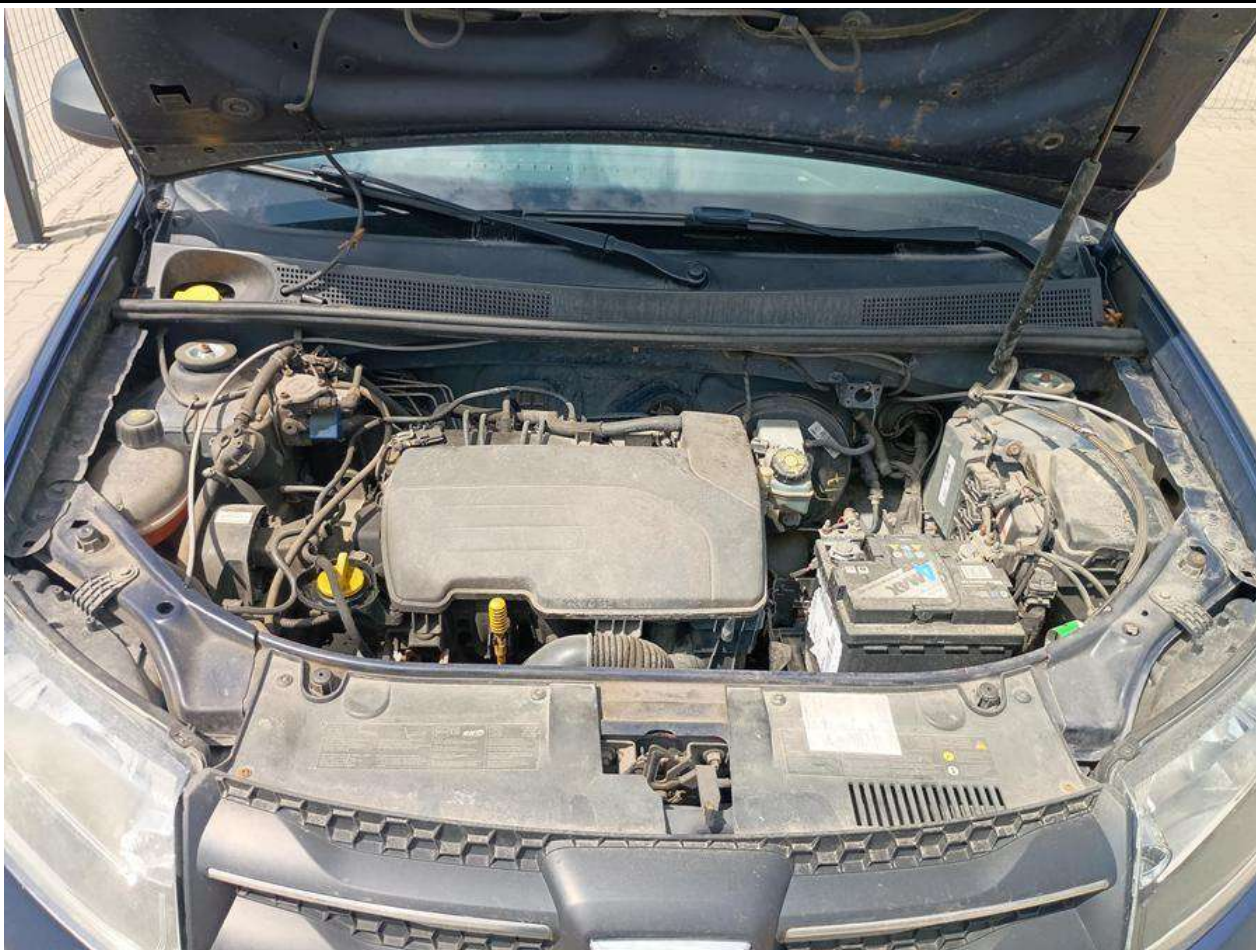


Fot. nr 193

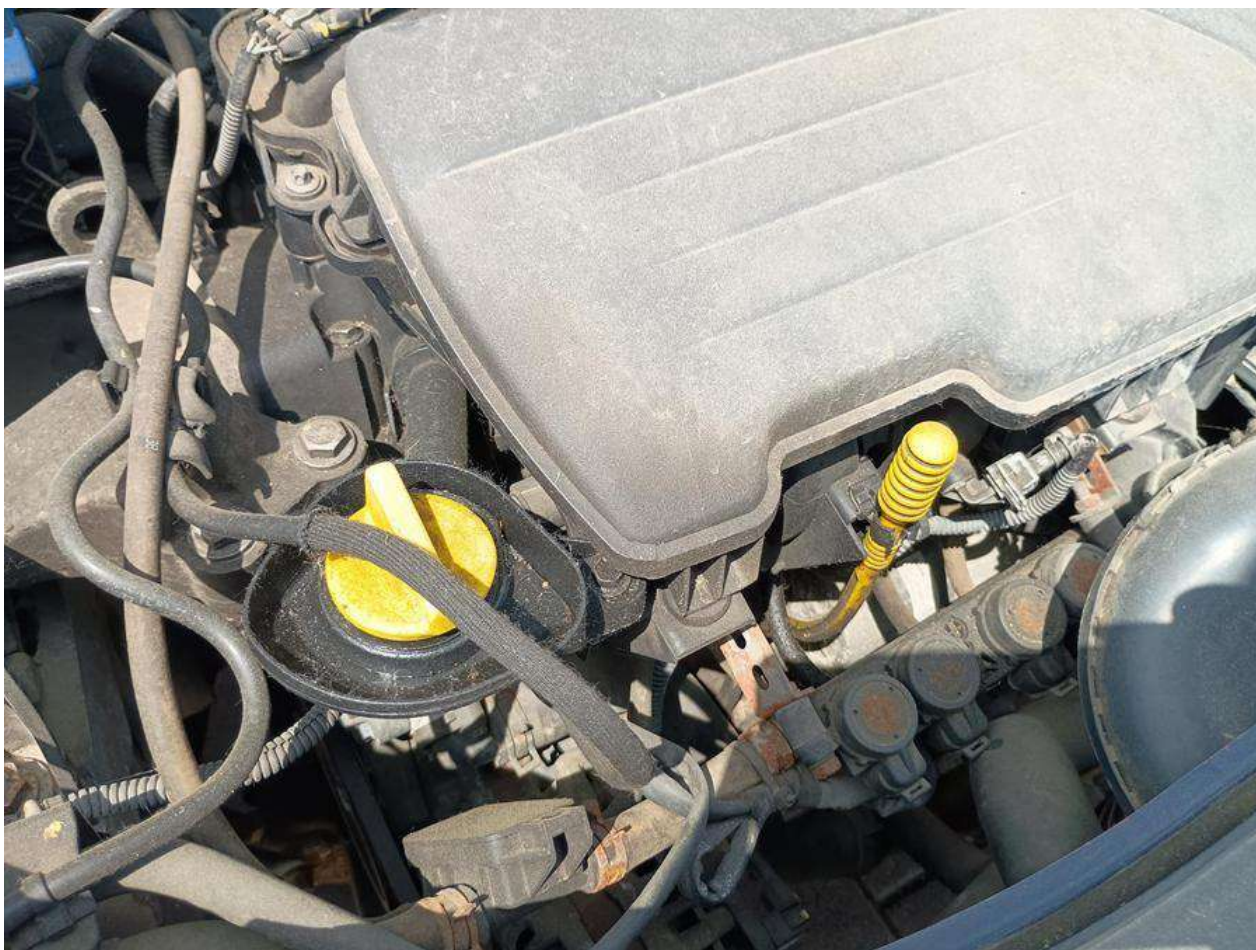

Fot. nr 194



Fot. nr 195

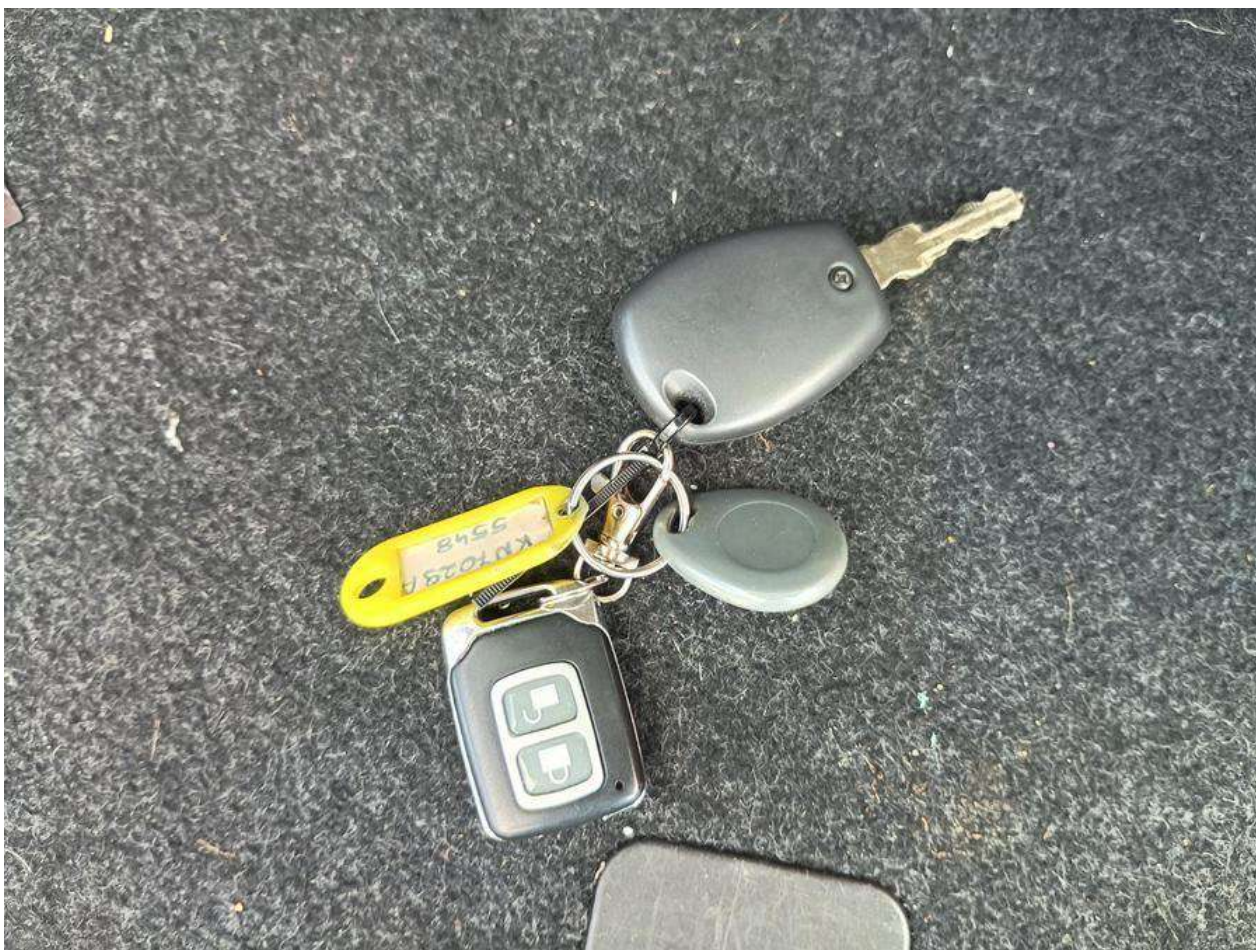

Fot. nr 196

Fot. nr 197Fot. nr 198



Fot. nr 199

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu