

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12128/6/26-15201	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	17-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/54487/26/06/12Miejsce oględzin AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VECYHZJLJ674626
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.5 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD1921T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	226 706 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	08-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik światła, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane od góry, przeszklone, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16, z ogumieniem 205/60 o niskim oporze toczenia, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kluczyki dwa, w tym jeden składany, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie, Osłona przeciwsłoneczna z lustrem po stronie kierowcy, Osłony szyn drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Półka w przestrzeni bagażowej, składana, Radio R 4.0 (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB), Schowek dolny przed pasażerem, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Mistral Gray, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Pakiet Enjoy Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LAUFENN, IFIT+	205/60 16 92H	3,0 mm
	lewe	LAUFENN, IFIT+	205/60 16 92H	3,0 mm
tylna	prawe	LAUFENN, IFIT+	205/60 16 92H	3,0 mm
	lewe	LAUFENN, IFIT+	205/60 16 92H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kierunkowskaz boczny kpl. R	inne	WY	0.1
2	Światnik przedni L	głębokie, wgniecenie, zarysowanie	WY	2.2
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.4
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Podkładki dystansujące szyby przedniej		WY	
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
7	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny		WY	
9	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
10	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	liczne, wgniecenie/odkształcenie, liczne, zarysowanie	WY	3
12	Drzwi części ład.przesuwne L	pęknięcie/rozerwanie, zarysowanie, liczne, wgniecenie/odkształcenie	WY	2.6
13	Zderzak, środek	wgniecenie, pęknięcie	WY	0.1
14	Zderzak, róg L	wgniecenie/odkształcenie	WY	
15	Zestaw montażowy/napr. zderzaka tylnego		WY	
16	Światnik tylny L	liczne, wgniecenie, liczne, zarysowanie	WY	9.5
17	Podkl. dyst. szyby ściany bocznej, górna L		WY	
18	Podkl. dyst. szyby ściany bocznej, górna R		WY	
19	Kołpak koła przód L	brak	WY	
20	Podłokietnik środkowy cz.boczna L	brak	WY	0.3
21	Nakładka zderzaka przedniego, góra	liczne, zarysowanie	NA	
22	Dach	odpryski lakieru	NA	
23	Pokrywa tylna	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
24	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
25	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
26	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

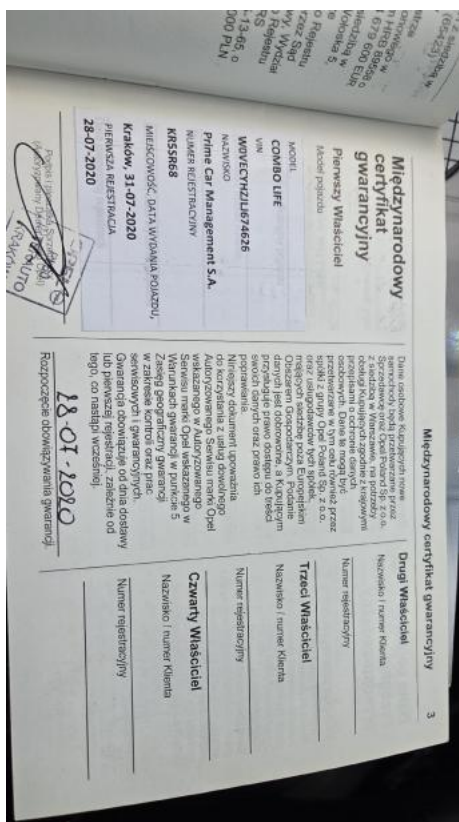

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki




Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

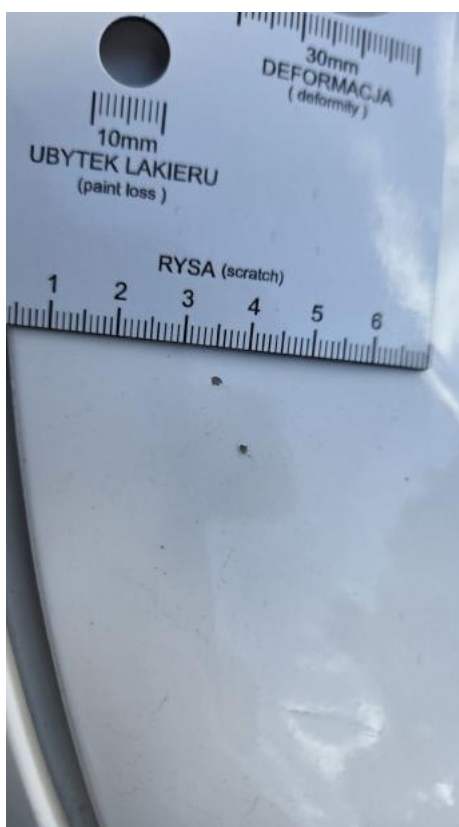

Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

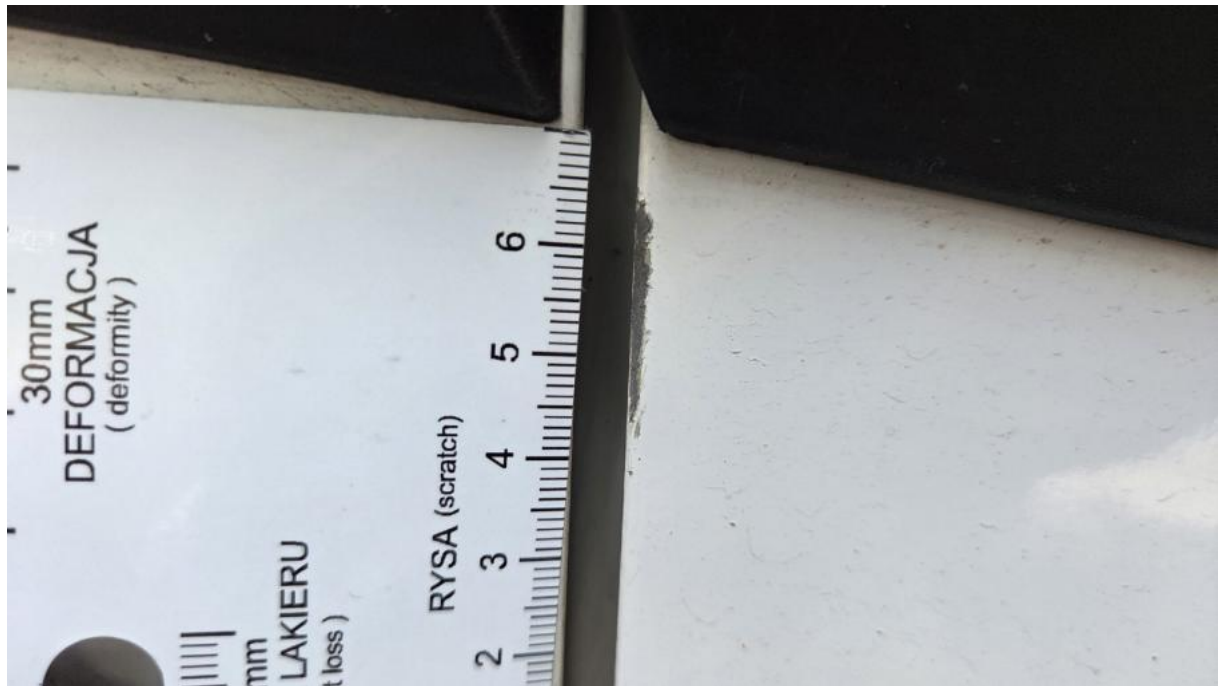

Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Inne 1



Fot. 50

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58


Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Rysa/odprysk 1

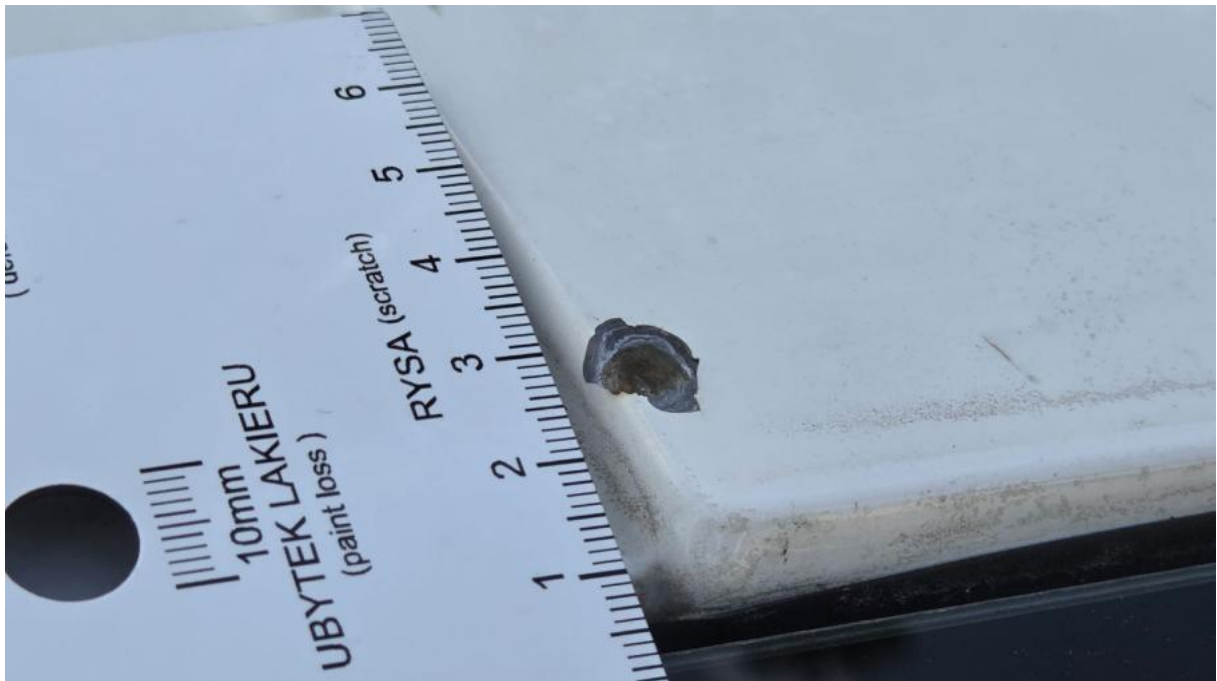

Fot. 60

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Drzwi przed L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Kołpak przedni L - Inne 1



Fot. 78

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1