

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12210/7/26-15201	Data raportu	01-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP)	Data oględzin	18-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/54629/26/06/15	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZM6EF6J1071572
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD2392H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	149 266 km
Data 1. rej./rok prod.	18-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	12-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi strukturalne 17 z kołpakami 5-ramiennym z oponami 225/55, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna matowa w lini dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłobecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory przednie halogenowe, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe. zdj i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Aida, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylny, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Plus, Pakiet Zimowy (kod: LPJS), Wycieraczka szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	225/55 17 101W	7,6 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	225/55 17 101W	7,1 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALL SEASON	225/55 17 101W	7,7 mm
	lewe	KORMORAN, ALL SEASON	225/55 17 101W	7,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Próg lewy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 300
2	Drzwi tylne lewe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg R	wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie	NA	2.5
2	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru	NA	
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
5	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

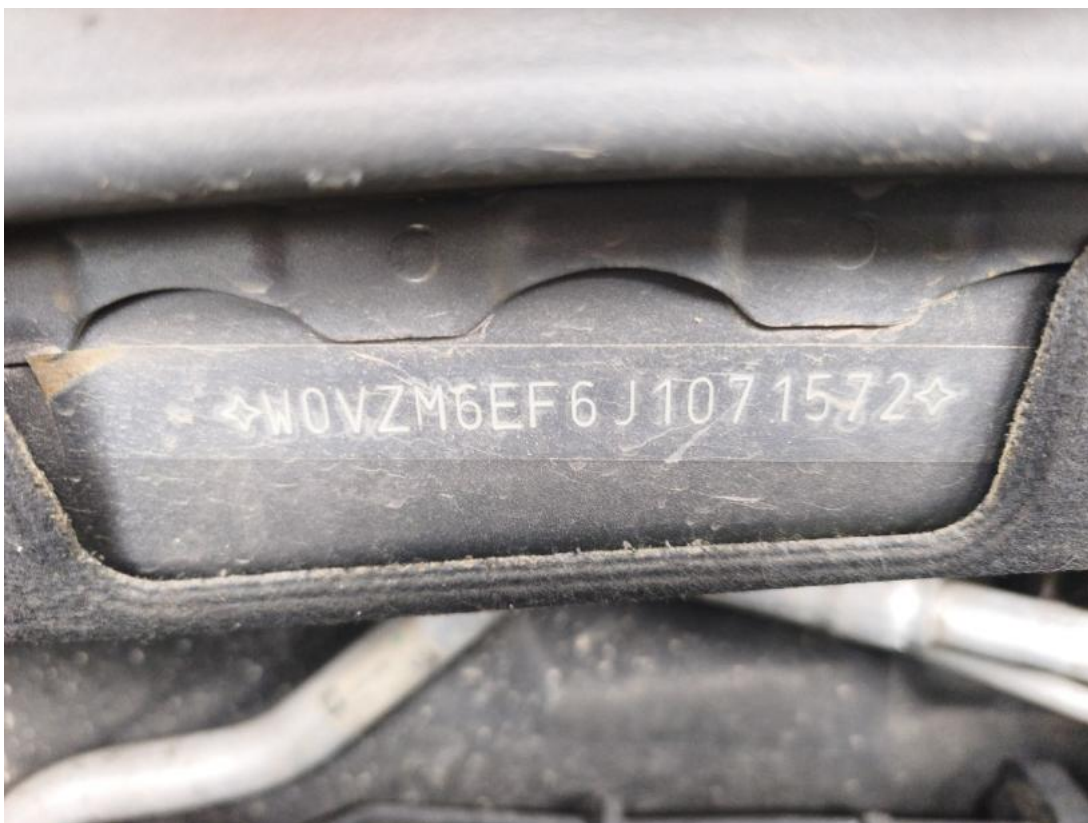

Fot. 13
Numer identyfikacyjny

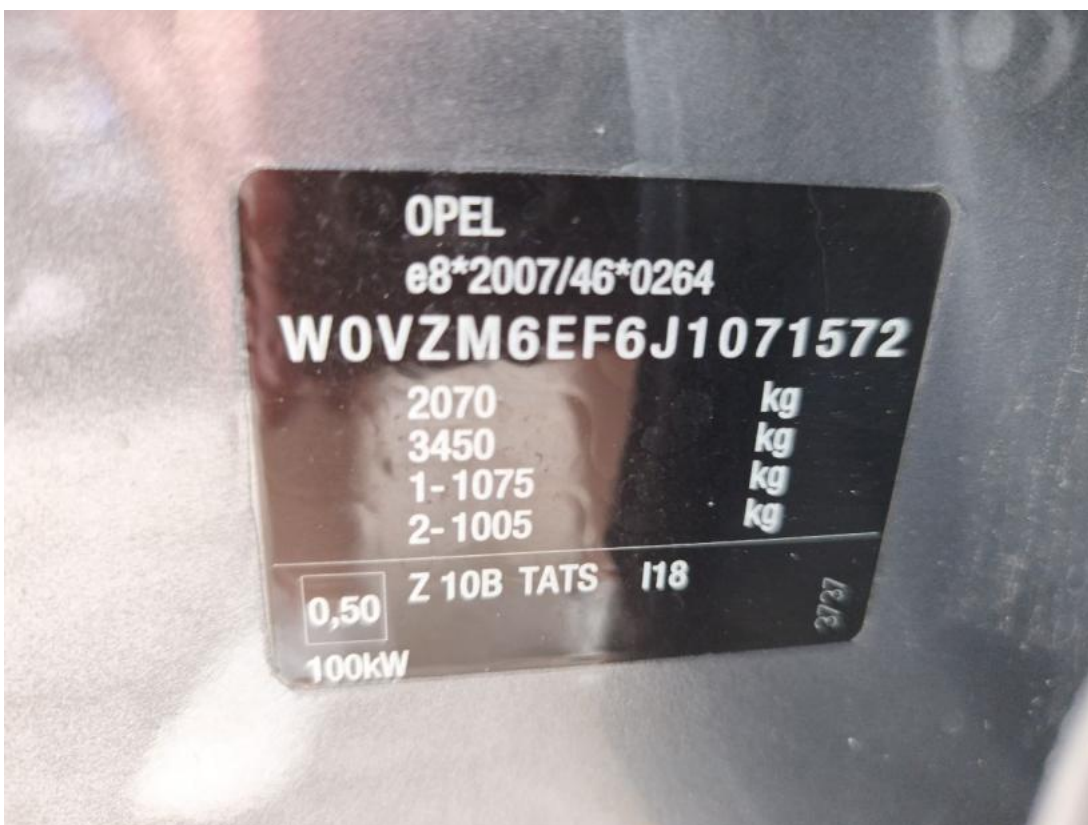

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Dowód rej. Str. 1



Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

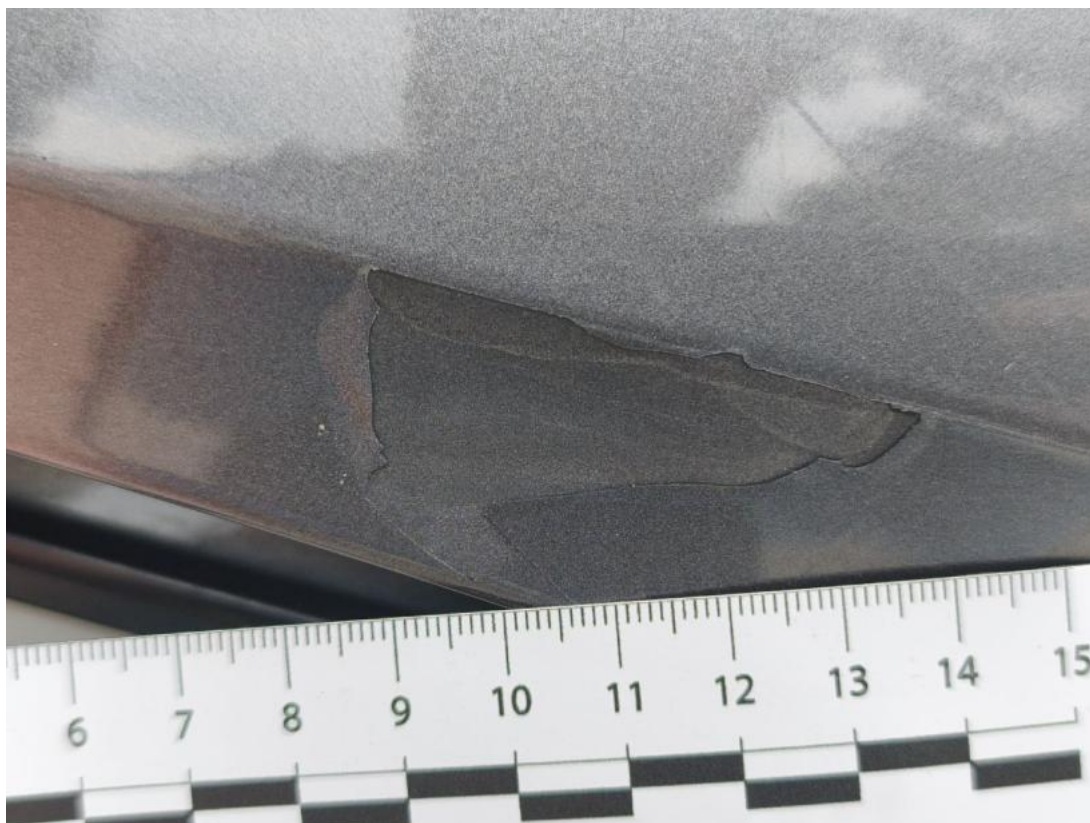

Fot. 49

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1