

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219564/6/26-11401	Data raportu	22-06-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53420/26/06/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (PLAC PĘPOWO), GDAŃS...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YD2MFC12F03738
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L4H2
Numer rejestracyjny	WD0955U
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/96 kW
Stan licznika	194 859 km
Data 1. rej./rok prod.	11-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	16-09-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania nagłego hamowania, Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, EI. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Kontrola stabilności ESP, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier niemetalizowany, Osłony przeciwbłotne przód, tył, Popielniczka + zapalniczka, Schowek w desce rozdzielczej, zamykany, Siedzenie pasażera 2-osobowe, Tapicerka materiałowa, Zamek centralny, Ścianka działowa pełna (bez okna), Drzwi tylne nieoszlone, 270 st., Klimatyzacja, WIP Bluetooth

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIREMAX, VAN 915 FM	225/75 16 120R	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT	225/75 16 116R	7,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS CAMPING	225/75 16 116Q	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS CAMPING	225/75 16 116Q	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	zarysowanie, rozerwanie	WY	0.2
2	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie	WY	0.5
3	Listwa ochronna boczna R	zarysowanie	WY	
4	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	pęknięcie	WY	0.2
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	WY	1.9
6	Listwa ochronna rantu błotnika L	brak	WY	
7	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.8
8	Osłona chłodnicy	zarysowanie	WY	0.5
9	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3.9
10	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	

11	Listwa ochronna rantu zakola L	rozerwanie	WY	0.2
12	Kierunkowskaz boczny L	połamana(y)	WY	0.2
13	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
14	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie	WY	0.4
15	Lampa tylna kompletna L	połamana(y)	WY	0.3
16	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
17	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie, rozerwanie	WY	0.2
18	Oslona błotnika tylnego, dolna tylna L	zarysowanie	WY	0.3
19	Zaczep rygla	rozerwanie	WY	0.4
20	Pokrycie, dół	brak	WY	0.2
21	Drzwiczki schowka boczne L	brak	WY	0.1
22	Nakładka pokrywy tylnej dół L	brak	WY	0.3
23	Nakładka pokrywy tylnej dół R	połamana(y)	WY	0.3
24	Pokrywa przednia	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
25	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.7
26	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
27	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3
28	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
29	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
30	Próg, cz.tylna R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
31	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	4
32	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
33	Wnęka koła wewnętrzna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
34	Wnęka koła wewnętrzna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
35	Narożnik R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3
36	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
37	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
38	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46
Listwa drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Inne 2



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 54

Listwa krawędzi błotnika tył P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 58

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Listwa drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Próg L - Inne 1



Fot. 66
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Listwa krawędzi błotnika prz L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 70
Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Deska rozdzielcza - Inne 2

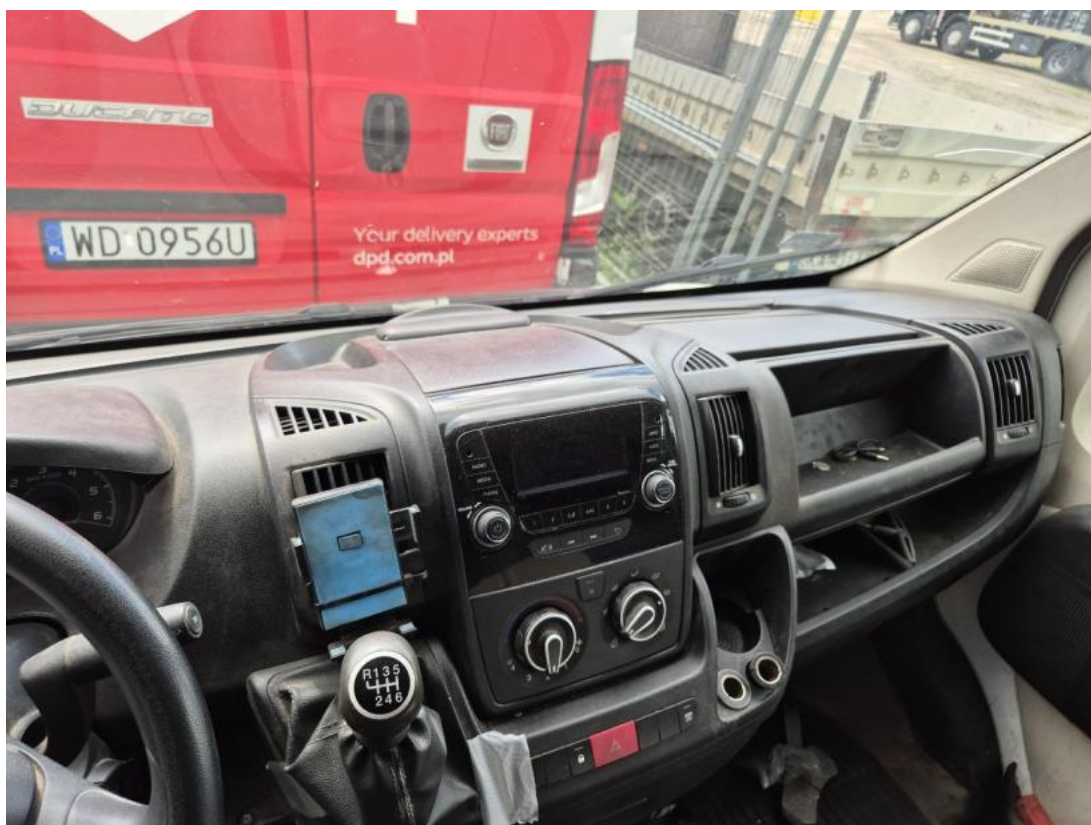

Fot. 72
Deska rozdzielcza() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74
Drzwi tyłu lewe - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tyłu lewe - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 76

Drzwi tyłu prawe - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78
Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1