

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219710/6/26-11401	Data raportu	30-06-2026
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/56198/26/06/18	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VYFEUHN2PJ712153
Marka, model	FIAT Doblo Van 1.2 PureTech ...
Typ, wersja	Doblo Maxi Van 1.2 PureTech ...
Numer rejestracyjny	FZ2917X
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	73 282 km
Data 1. rej./rok prod.	13-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	13-12-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm pozostawienia włączonych świateł, Brak wykończenia podłogi w przedziale ładunkowym, Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie, Drzwi boczne prawe przesuwne pełne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3prawe-2/3lewe skrzydło, kąt otwarcia 180, ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist), Felgi stalowe 16 szare, półkopaki, Opony 205/60 R16, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia + zagłówek regulowany, Fotel pasażera pojedynczy + schowek pod siedziskiem, Funkcja "Follow me home", Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Głośniki + tweety - 2, Hamulec postojowy ręczny, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja manualna, Kluczyki z pilotem - dwa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Obudowy lust., zderzaki, listwy ochronne, klamki zewnętrzne : czarne ,nielakierowane, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda pełna stała, Przystosowanie do montażu belek dachowych, Półka podsufitowa + lampka dla R1 i oświetlenie w przestrzeni ładunkowej, Sygnał dźwiękowy, Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System radiowy RD6 DAB, Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie+lusterka zew. sterowane el. i podgrzewane, Tapicerka standardowa, Tempomat, Uchwyty do mocowania ładunku - 6, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie elektryczne kierownicy, Wycieraczki manualne z systemem Magic Wash + czujnik zmierzchu, Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte, Światła H1H7, Connect Radio DAB (RCC A2), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Drzwi prawe i lewe przesuwne pełne, Fotel kierowcy Komfort(reg.lędż.,wys.wzdłużniei poch.,reg.zagl.,podłokietnik+schowek pod fot., Koło zapasowe, Poduszka powietrzna pasażera, Zabudowa przestrzeni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	205/50 16 96H	5,6 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	205/50 16 96H	5,4 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	205/50 16 96H	7,2 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	205/50 16 96H	8,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	500 - 1000
2	Blotnik przedni lewy	500 - 1000
3	Blotnik przedni prawy	500 - 1000
4	Drzwi przednie lewe	150 - 1000
5	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
6	Drzwi tylne lewe	150 - 1000
7	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
8	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000
9	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000
10	Pokrywa bagażnika	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1

2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
3	Błotnik przedni L	ślady korozji	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	ślady korozji	NA	0.5
5	Nadkole wewn. R	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
6	Błotnik tylny L	ślady korozji	NA	0.5
7	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	ślady korozji	NA	0.5
8	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	ślady korozji	NA	0.5
9	Klamki zewn.	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

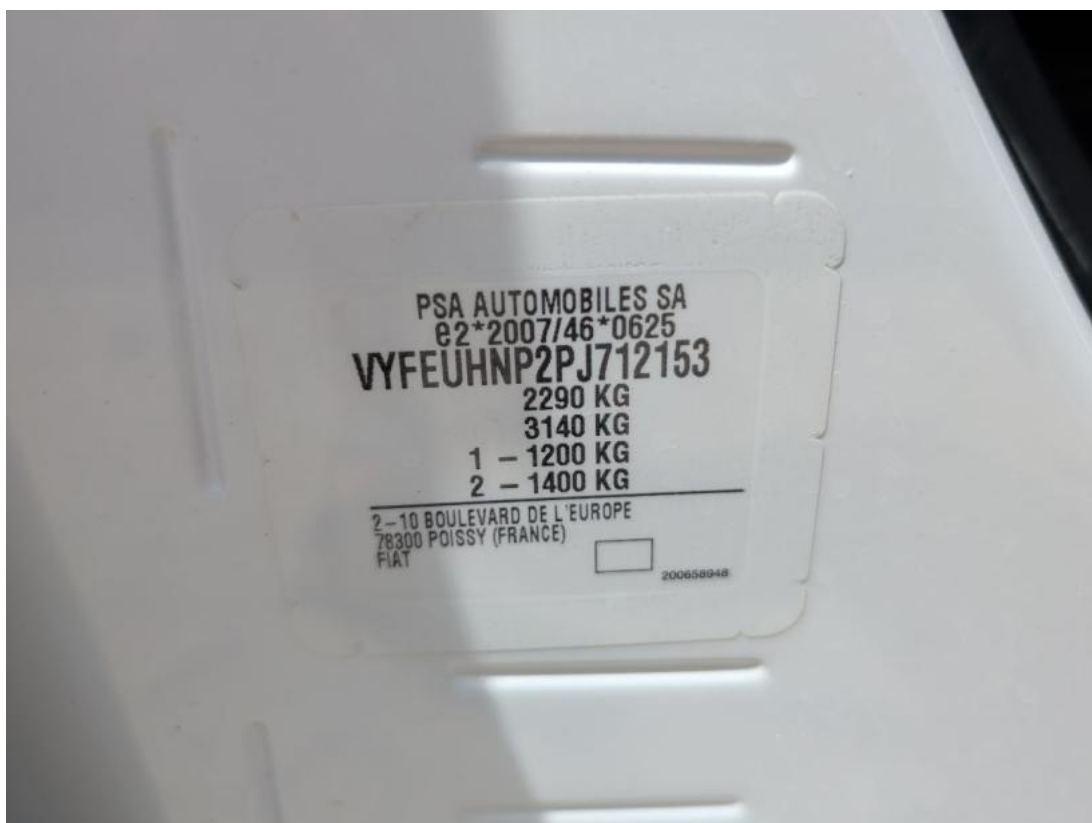

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

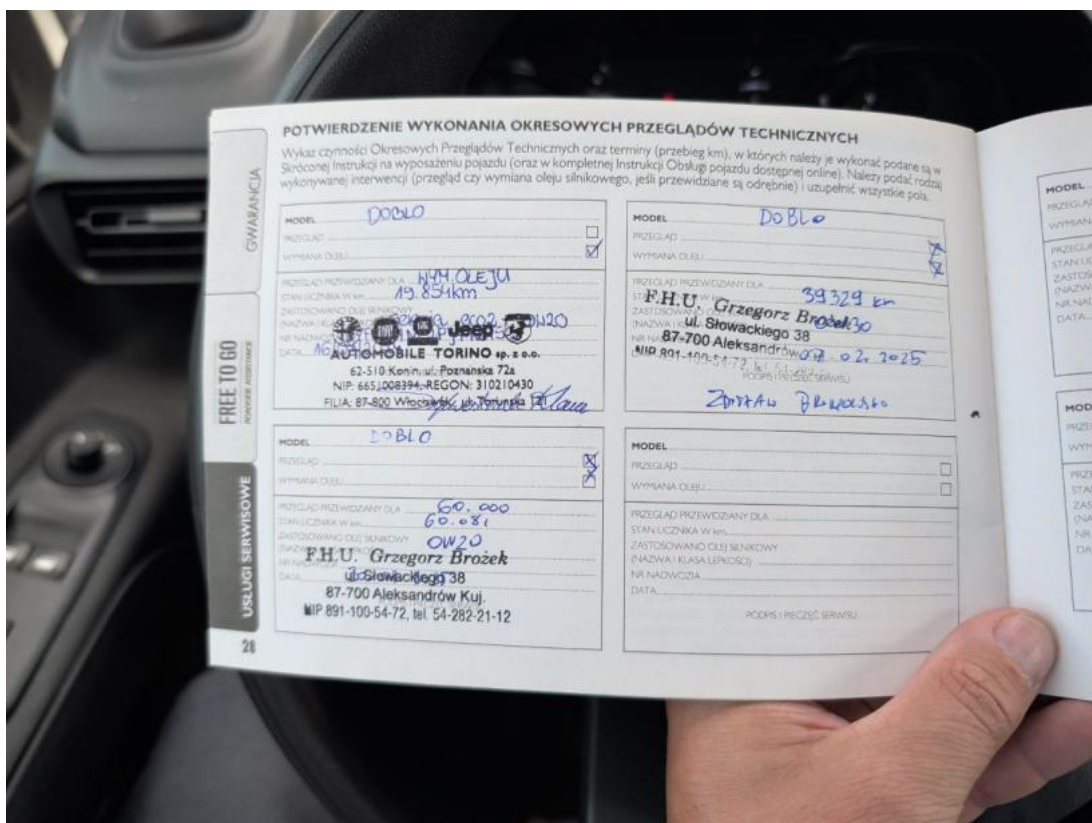

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Klamka drzwi prz P - Inne 1



Fot. 46

Klamka drzwi tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga tylna P - Inne 1



Fot. 48

Klamka/uchwyt pokrywy tyl - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 50

Felga tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 52

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Klamka drzwi prz L - Inne 1



Fot. 54

Klamka drzwi tyl L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 56

Felga przednia L - Inne 1