

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/29632/26/04/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
WS PKO Masterlease
PKO Masterlease-DZS
Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu SUZUKI, Swift (AZ)(2017-, Premium				Rodzaj nadwozia hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm] 1197	Moc [KM/kW] 83/61	Skrzynia biegów manualna	Stan licznika [km] (odczytany) 88 849	Ilość drzwi/miejsc 5/5
Nr rej. pojazdu WD8455P	Nr nadwozia (VIN) JSAAZCA3S00529036		Data 1-rej./rok prod. 29-07-2021/2021	Następne bad. tech. 16-07-2026	Lakier szary/METALIK

Data oględzin: 07-04-2026

Miejsce oględzin:

UP Ożarów Mazowiecki
AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECKI,
POZNAŃSKA 161, 05-850 OŻARÓW
MAZOWIECKI
05-850 Ożarów Mazowiecki

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK4	175/65 15 84T	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK4	175/65 15 84T	7,1 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK4	175/65 15 84T	6,1 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK4	175/65 15 84T	6,1 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (76% - 100%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150

3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PP		wgniecenie	
2	Drzwi P P		zarysowanie	
3	Pokrywa		odpryski lakieru, zarysowanie	
4	Pokrywa		inne	
5	Próg P		zarysowanie	
6	Próg L		zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa			

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Przygotowanie			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TL		wgniecenie	
2	Drzwi P L		zarysowanie	
3	Drzwi T P		zarysowanie	
4	Drzwi T L		zarysowanie	
5	Zderzak TYŁ		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył

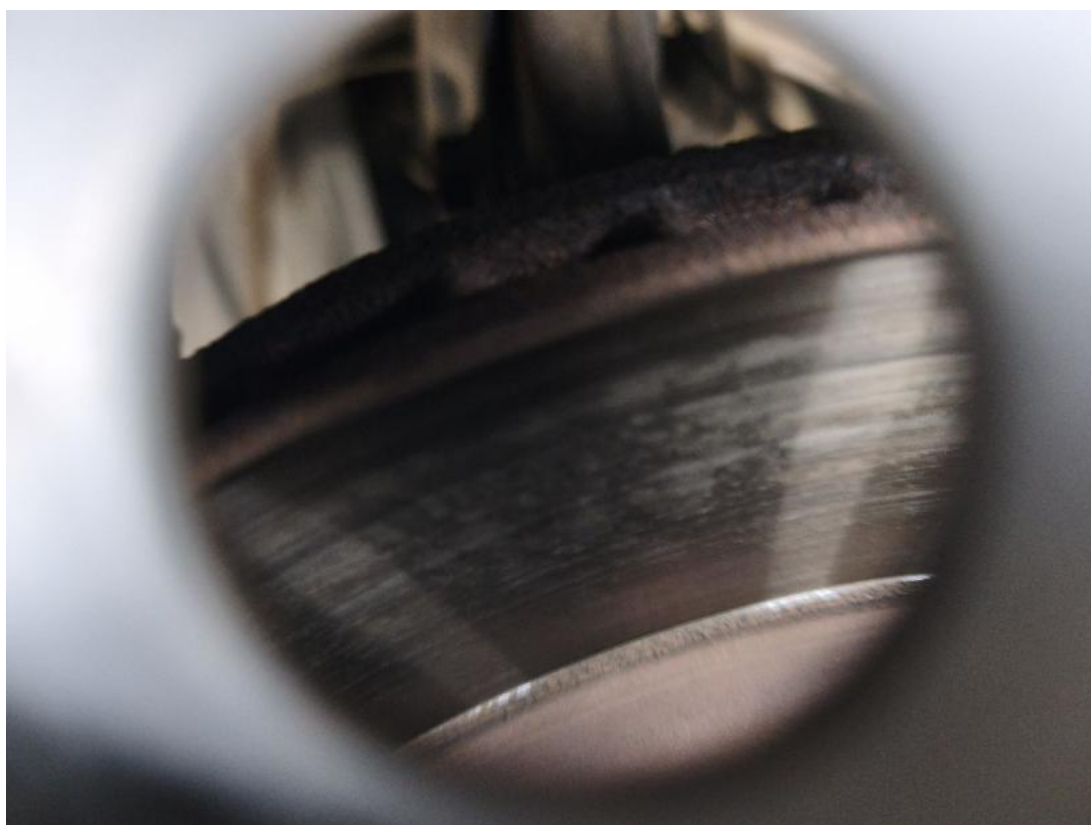

Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

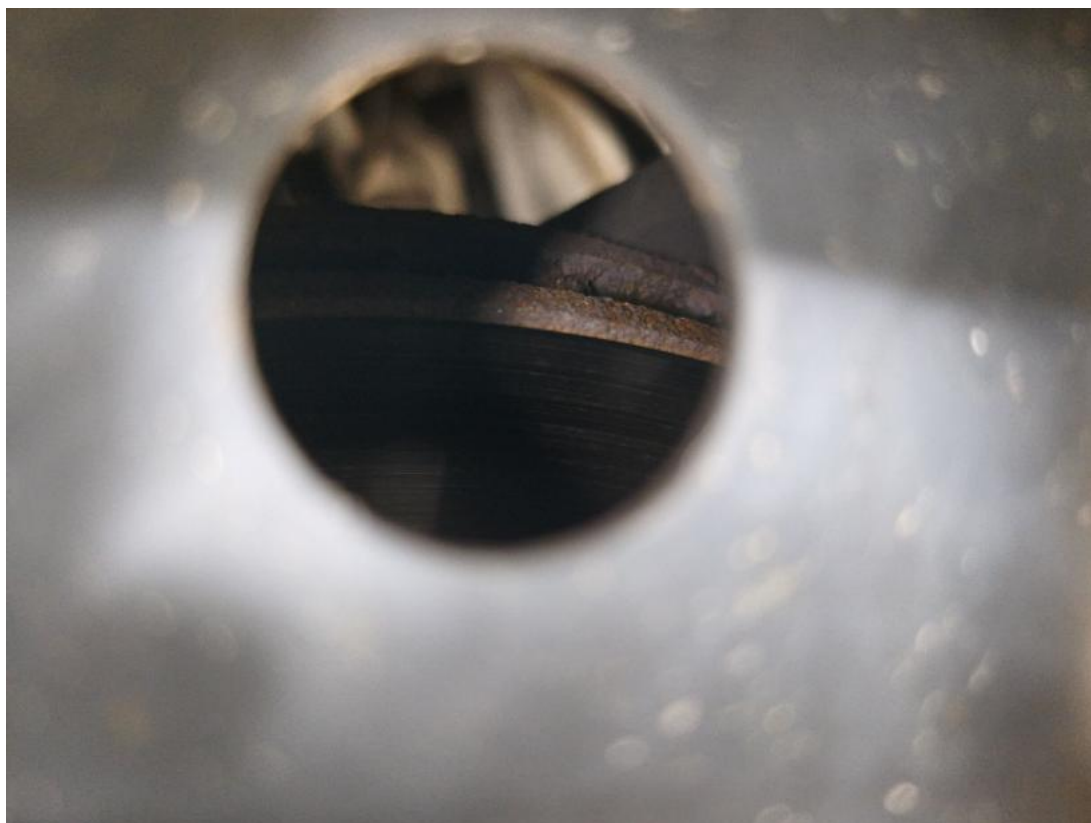

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Próg P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

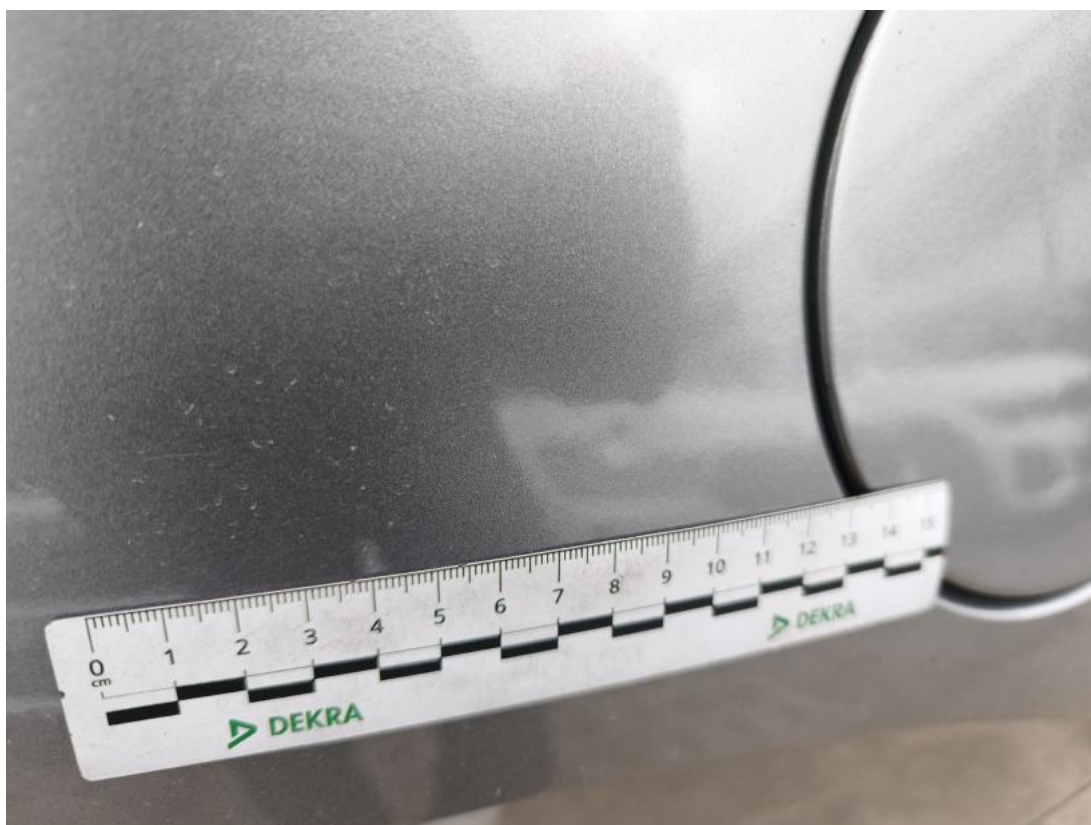

Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L() - Rysa/odprysk 3