

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219624/6/26-11401	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/53469/26/06/10	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALCA2BN0HH700038
Marka, model	LAND ROVER Discovery Sport...
Typ, wersja	Discovery Sport 2.0 TD4 HSE aut
Numer rejestracyjny	SK743WH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	229 202 km
Data 1. rej./rok prod.	11-07-2017/2017
Data nast. bad. techn.	03-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Alarm perymetryczny, Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik parkowania - przód, Czujnik parkowania - tył, Felgi aluminiowe 19 (wzór 521) z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 10 kierunkach, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio, tempomatem oraz Bluetooth, Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów, Listwy boczne na konsoli centralnej - Satin Brushed Aluminium, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane, Lusterka zewn. el. skl. i ster., ogrzewane, z kierunkowskazami i lampami doświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe, Oświetlenie wnętrza LED, Podłokietnik w konsoli centralnej, Port USB x2, dla 2 rzędu siedzeń, Port USB, dla pierwszego rzędu siedzeń w konsoli środkowej (015BB), Roleta bagażnika, System Terrain Response, System audio Meridian - 11 głośników, wzmacniacz 380W, wyświetlacz 8 cali dotykowy, USB, AUX, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej z mapami na karcie SD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tapicerka skórzana (skóra ziarnista), Tempomat, Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikiem i otworem do załadunku, Tylny podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł, Zagiłówek środkowy w 2-gim rzędzie foteli, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Światła przeciwmgielne, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotetami, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, bezdotykowo, Koło zapasowe dojazdowe, 18-cali, Lakier metalik, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Pakier Cold Climate,

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, POWERGY	235/55 19 105W	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, POWERGY	235/55 19 105W	4,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	235/55 19 105W	3,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	235/55 19 105W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrycie	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
2	Dach, przód	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
3	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
7	Osłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Próg R	rysa/odprysk, zabrudzenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego, środek	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
13	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowanie, ubytki materiału		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
15	Tapicerki drzwi	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MODEL SAMOCHODU: Discovery Sport

ROK PRODUKCJI: 2018

NR REJESTRACYJNY: SK 743 WH

POJEMNOŚĆ / TYP SILNIKA: 2.0 Ingenium

NR NADWOZIA: SALCA2BN0HH700038

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

n Silnik olej

PRZEGLĄDY

Data przeglądu 24.10.2024

Stan licznika 182 800 km

Nazwa i rodzaj oleju 0W30 Motul 2 Eco Style

Następna wymiana (km) 19 1000 km

☒ wymiana oleju	☐ ustawienia świateł
☒ wymiana filtra powietrza	☐ wymiana świec
☐ wymiana filtra paliwa	☐ diagnostyka zawieszenia
☒ wymiana filtra oleju	☐ kontrola osłon przegubów
☐ wymiana filtra kabiny	☐ kontrola stanu ogumienia
☐ wymiana płynu hamulcowego	☐ kontrola napięcia paska wielorowkowego
☐ wymiana płynu chłodniczego	☐ obsługa klimatyzacji
☐ wymiana klocków hamulcowych	
☐ regulacja napięcia hamulca ręcznego	

Pieczętka i podpis

[Podpis]

PRZEGLĄDY

Data przeglądu 06.01.2025

Stan licznika 193 000

Nazwa i rodzaj oleju 0W30 Motul 2 Eco

Następna wymiana (km) 202 000 km

☒ wymiana oleju	☐ ustawienia świateł
☒ wymiana filtra powietrza	☐ wymiana świec
☐ wymiana filtra paliwa	☐ diagnostyka zawieszenia
☒ wymiana filtra oleju	☐ kontrola osłon przegubów
☐ wymiana filtra kabiny	☐ kontrola stanu ogumienia
☐ wymiana płynu hamulcowego	☐ kontrola napięcia paska wielorowkowego
☐ wymiana płynu chłodniczego	☐ obsługa klimatyzacji
☐ wymiana klocków hamulcowych	
☐ regulacja napięcia hamulca ręcznego	

Pieczętka i podpis

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Listwa śr zderzaka przedniego - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Listwa śr zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50


Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie pogładowe 1

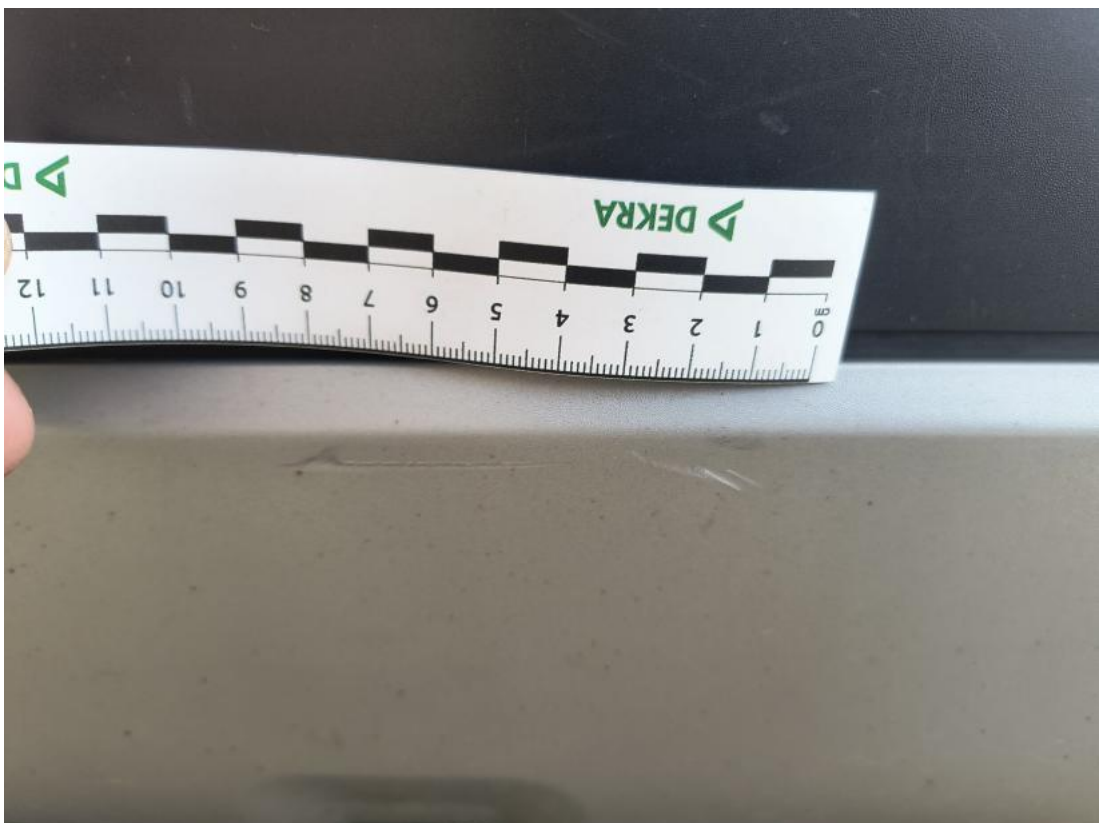

Fot. 52

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Łótnik przedni L - zdjęcie pogłódkowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2



Fot. 76

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3