

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219721/7/26-11401	Data raportu	01-07-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/56525/26/06/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDC2539051F578018
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLC [253] ...
Typ, wersja	GLC 220 d 4-Matic
Numer rejestracyjny	WD9929S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2143 ccm/125 kW
Stan licznika	232 295 km
Data 1. rej./rok prod.	19-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASSYST - System aktywnego serwisowania pojazdu, Adaptacyjne światła hamowania (migające), Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe), Airbag kolan kierowcy, Aktywne pedały z funkcją rozpoznawania wypadku, Alarm, Asystent bocznego wiatru (funkcja ESP), Asystent dynamiki jazdy na zakrętach ESP, Asystent hamowania - aktywny, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji, Automatyczne włączanie świateł, Collision Prevention Assist plus - sys. ostrzegający i hamujący przy małej odległości od innego poj, Czujnik deszczu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Filtr cząstek stałych, Funkcja ECO Start-Stop, Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy), Interfejs Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze, Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Moduł Mercedes-Benz connect me, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Tempomat z systemem ograniczenia prędkości Speedtronic, Trzecie światło stop LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z Top Tether, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, bezpośrednie ze zmiennym przełożeniem, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji, Światła do jazdy dziennej LED, Dynamic Select - selektor trybu jazdy (Comfort, Sport, Zima, Individual), Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pakiet pamięci, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Kontrola ciśnienia w oponach (RDK), Lampy LED ILS - światła adaptacyjne, Live Traffic Information, Pakiet Exclusive - exterior, Pakiet Exclusive - wnętrze, Pakiet parkowania, Podsuftka materiałowa, szara, Przygotowanie do Garmin MAP PILOT, Radio Audio 20 CD, Remote Online, Schowek (zamykany) pod podłogą bagażnika, System EASY-PACK - roleta bagażnika, System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika, System nawigacji - Garmin Map Pilot (rozszerzenie funkcji radia o nawigację satelitarną), Szyby atermiczne, przyciemniane od słupka B, Zbiornik paliwa 66l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 2	235/60 18 103H	6,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 2	235/60 18 103H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 2	235/60 18 103H	5,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 2	235/60 18 103H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300

3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
---	---------------------------------------	-----------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

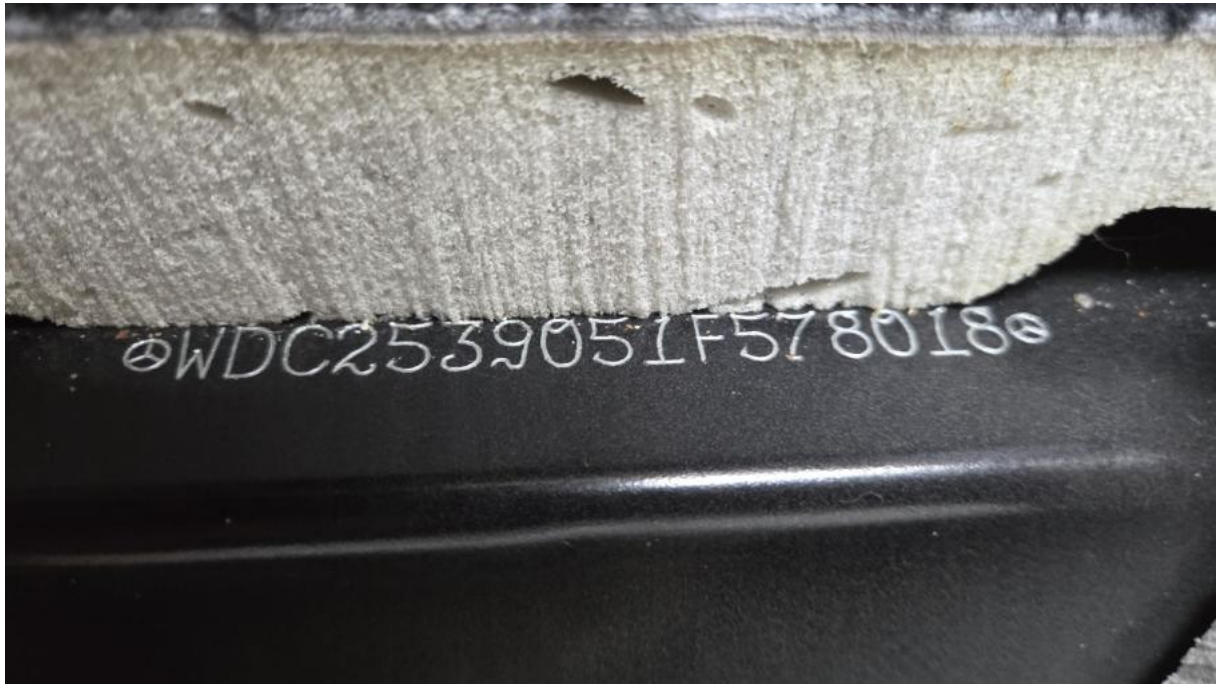

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a large, curved metal component, likely a turbine or compressor disk. The surface is highly polished and shows concentric circular patterns, possibly from a grinding process. The central hub area is visible, featuring several bolt holes. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

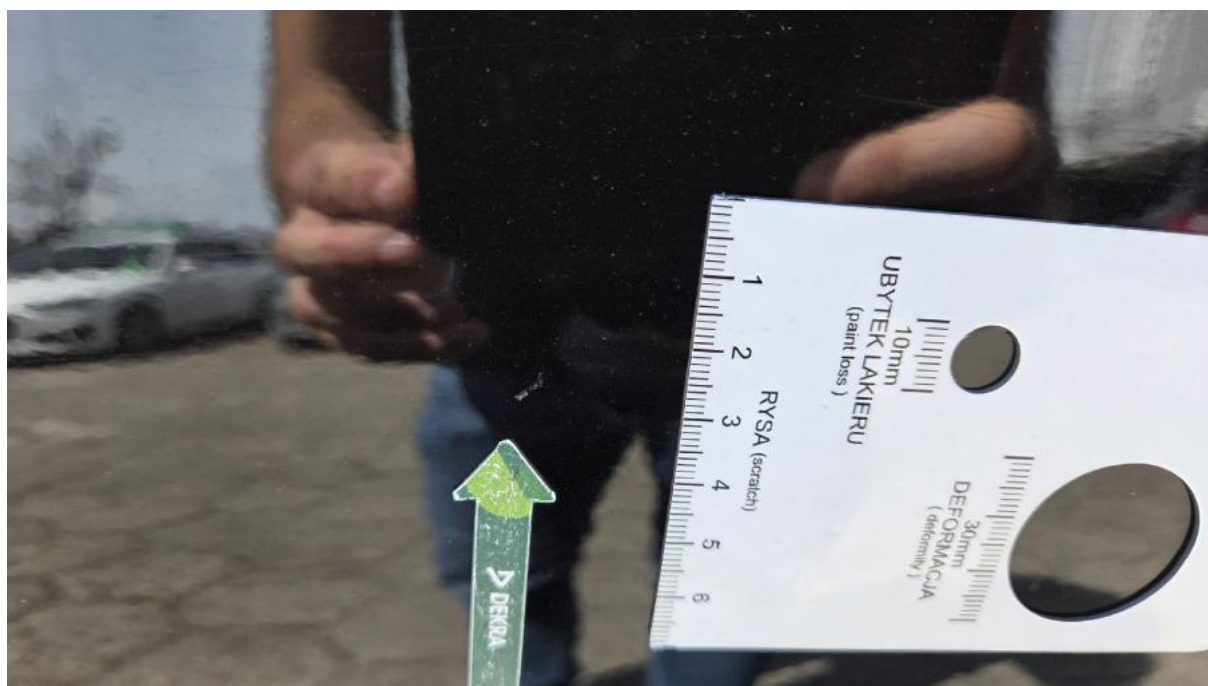

Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

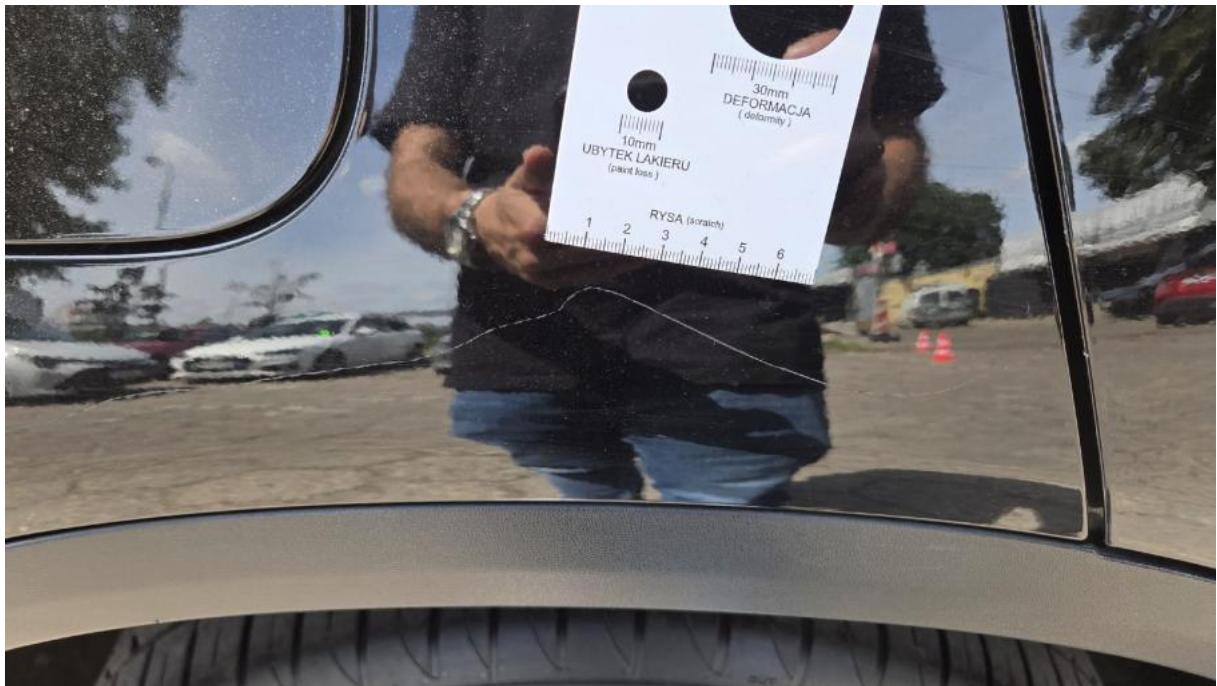

Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

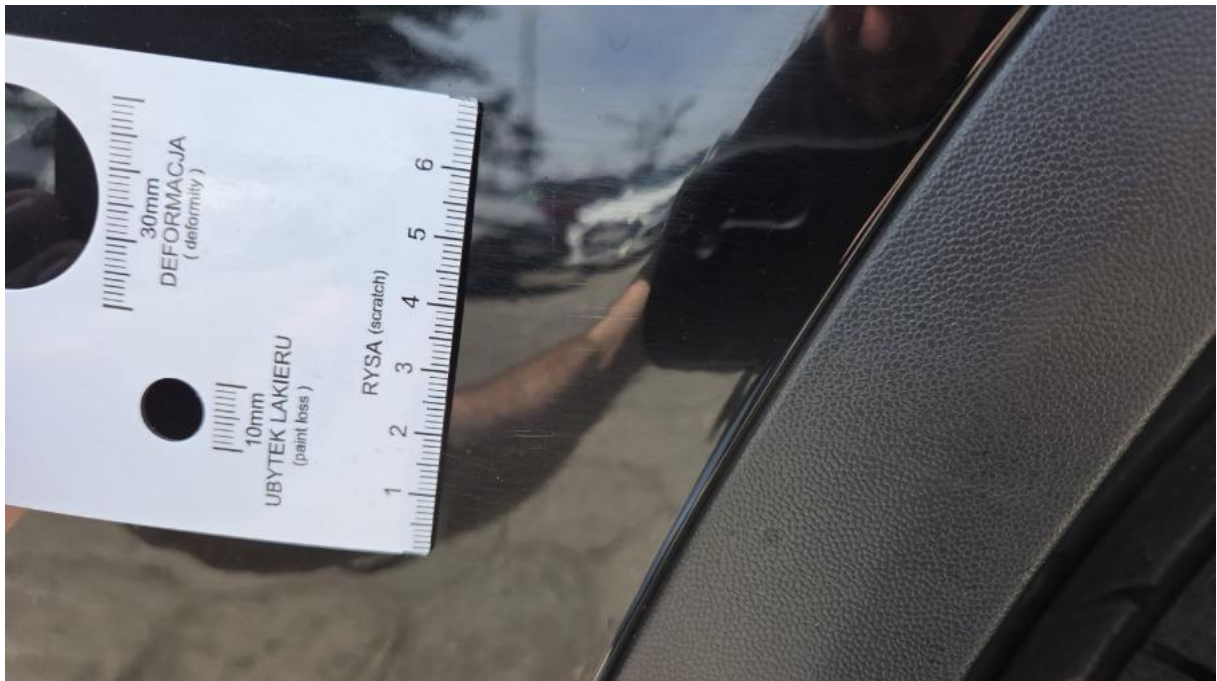

Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

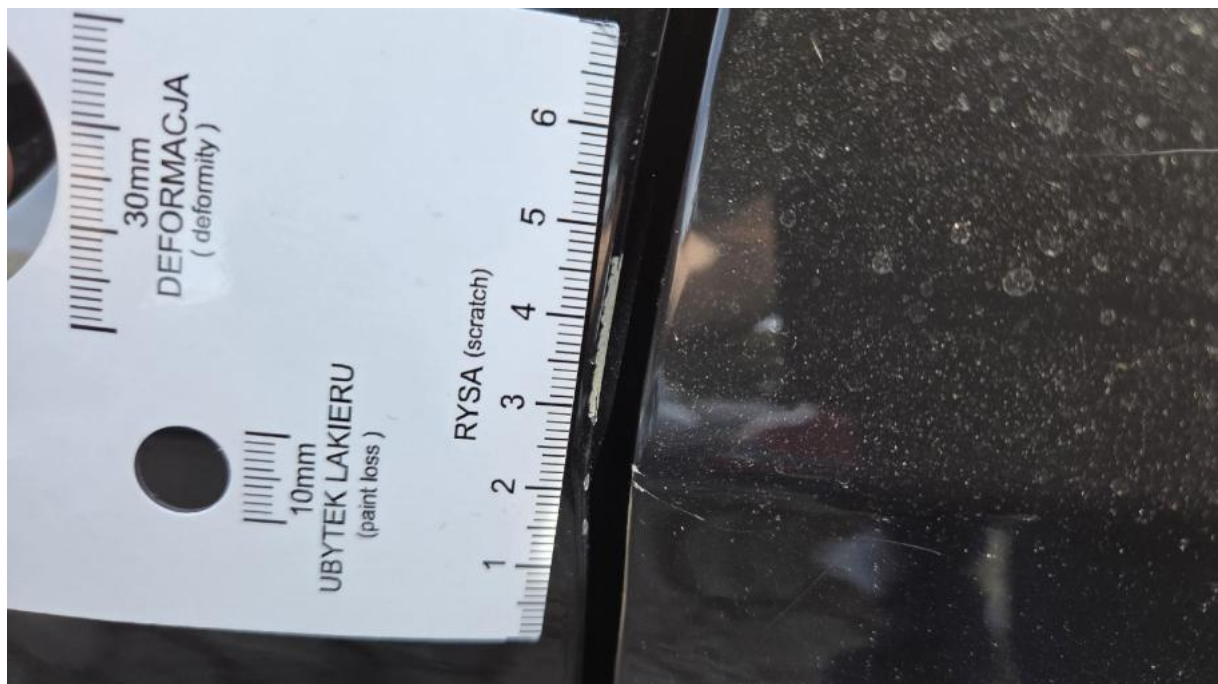

Fot. 52


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

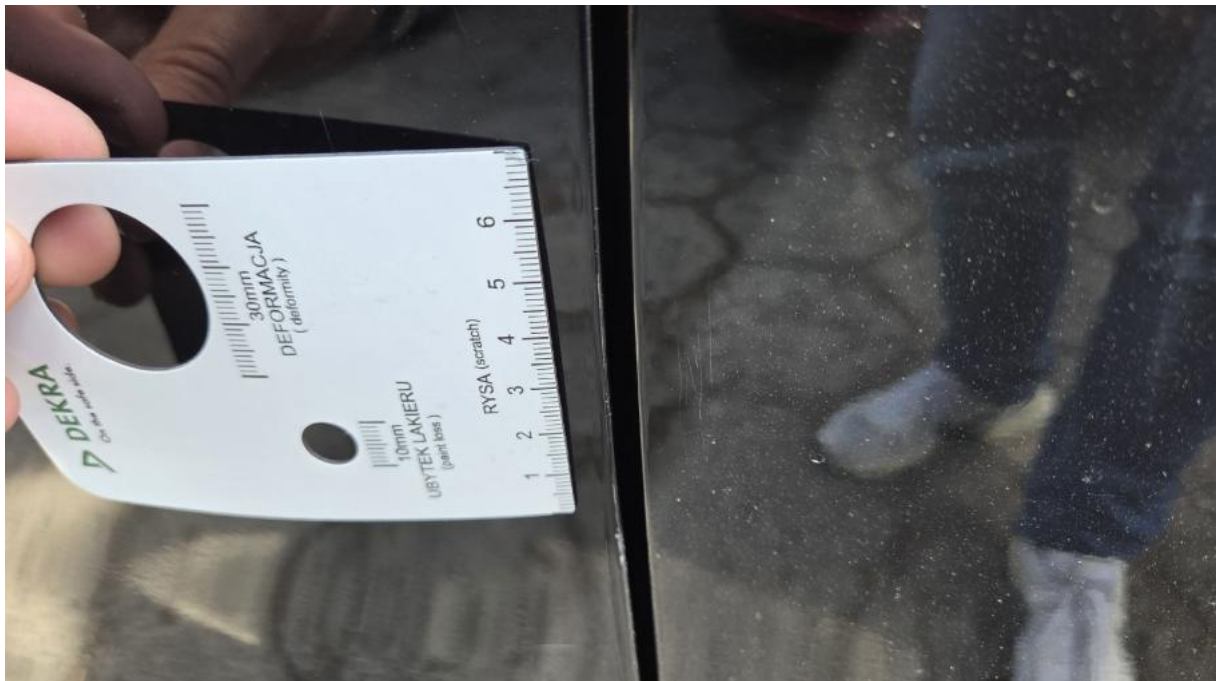

Fot. 54


Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

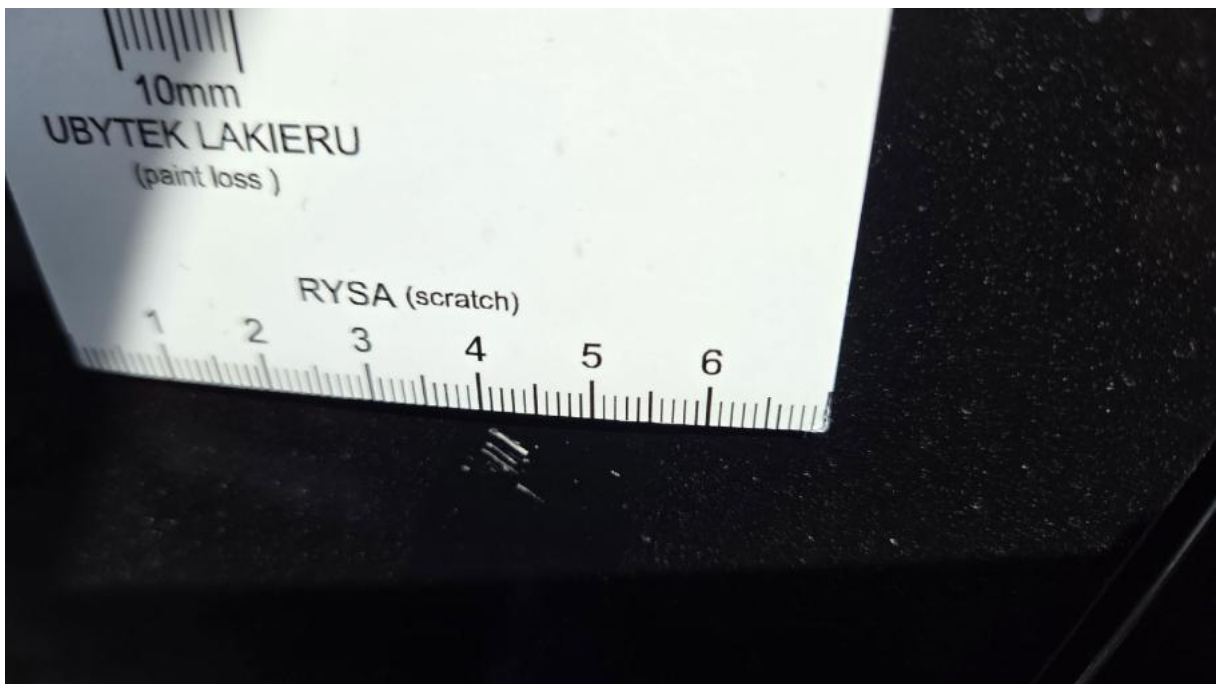

Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3