

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219426/5/26-11401	Data raportu	27-05-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36423/26/04/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VERHNP2MJ893438
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.2 Turbo Edition ...
Numer rejestracyjny	WD3139S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	170 493 km
Data 1. rej./rok prod.	16-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	06-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz, Czujnik światła, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16, z ogumieniem 205/60 o niskim oporze toczenia, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem, Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, z trzema mocowaniami Isofix, Kłapa tylna ze stałym oknem, unoszona do góry, wycieraczka i ogrzewanie szyby, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kluczyki dwa, w tym jeden składany, Listwy boczne czarne, Lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane i ogrzewane, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem po stronie kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Półka w przestrzeni bagażowej, składana, Radio (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB), Reflektory przednie halogenowe, Schowek dolny przed pasażerem, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, System rozpoznawania znaków drogowych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego, Szyby boczne stałe na wysokości trzeciego rzędu siedzeń, Tapicerka materiałowa Mistral Gray, Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5' pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/60 16 96H	3,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/60 16 96H	3,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/60 16 96H	2,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/60 16 96H	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7

6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	0.5
7	Nakładka osłony chłodnicy	rysa/odprysk		
8	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Zderzak, środek	zarysowanie		
10	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

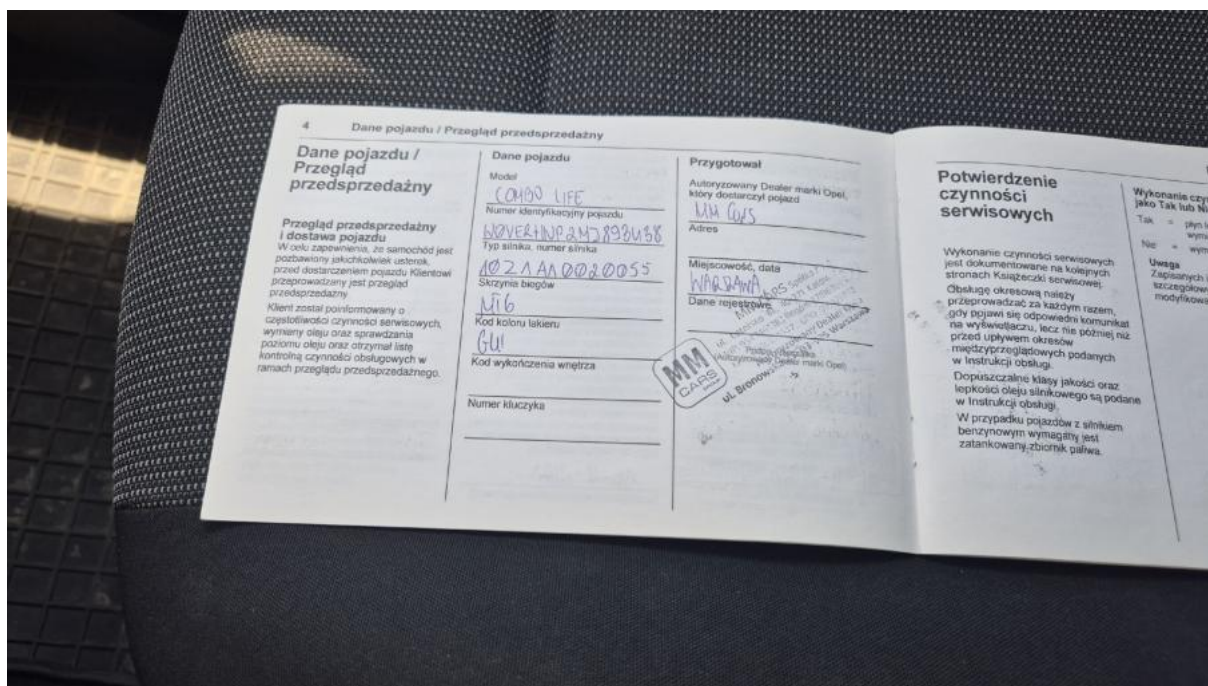

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2




Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki

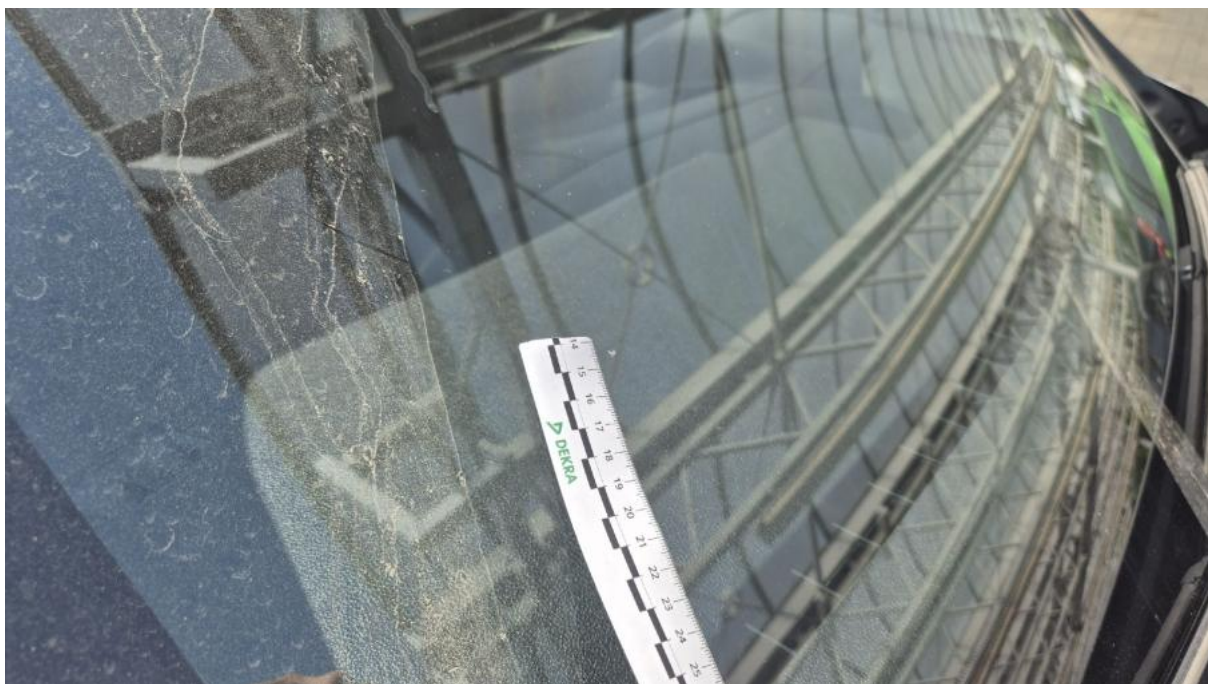

Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Inne 1