

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218595/3/26-11401	Data raportu	13-03-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/12075/26/02/13	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBE8ETXN8035672
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Elegance S&S
Numer rejestracyjny	GD8A668
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1342 ccm/107 kW
Stan licznika	187 774 km
Data 1. rej./rok prod.	22-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe ozdobne chromowane, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyba przednia akustyczna, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radia cyfrowego DAB, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, chromowane, czarne słupki dachowe, Światła do jazdy dziennej LED, Kamera cofania z czujnikami parkowania przód i tył, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16", Lakier metaliczny/brylantowy, Lampy tylne LED, Pakiet Zimowy 1, System Multimedia Navi Pro z nawigacją, USB, Bluetooth, ekran 8", wys. wskaź. 8", 6 głoś., SD, ACP, AA, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91T	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/55 16 91T	5,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, HS01	205/55 16 91H	2,0 mm
	lewe	FALKEN, HS01	205/55 16 91H	1,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oslona przeciw kamieniom boczna L	brak	WY	0.3
2	Oslona przeciw kamieniom boczna R	brak	WY	
3	Gniazdo zasilania konsoli środkowej	niekompletne	WY	0.1
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Słupek przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Słupek środkowy (B) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
10	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
11	Blotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
12	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	0.5
15	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
16	Blotnik przedni L	rysa/odprysk		
17	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk		
18	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
19	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
20	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
21	Rama drzwi góra, R	rysa/odprysk		
22	Blotnik tylny R	rysa/odprysk		
23	Przysłona boczna pokrywy tylnej L	zarysowanie		
24	Spoiler tylny, góra	rysa/odprysk		
25	Silnik	ślady oleju		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

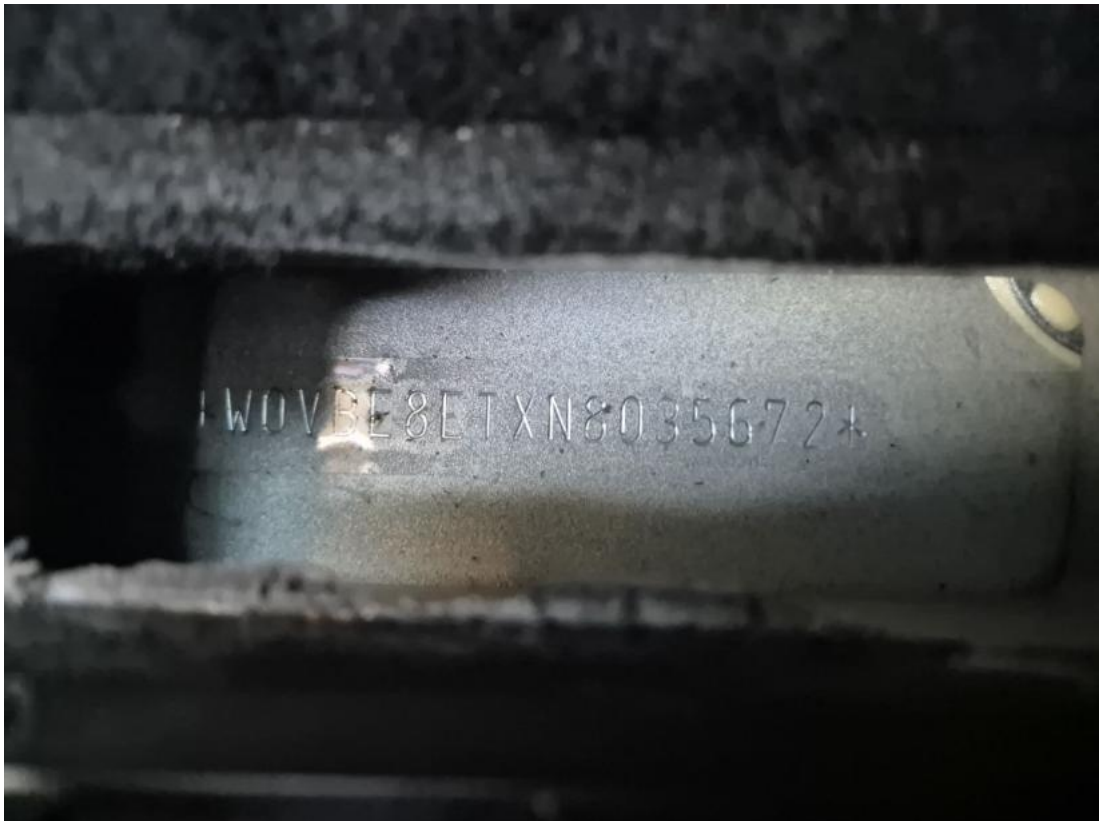

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

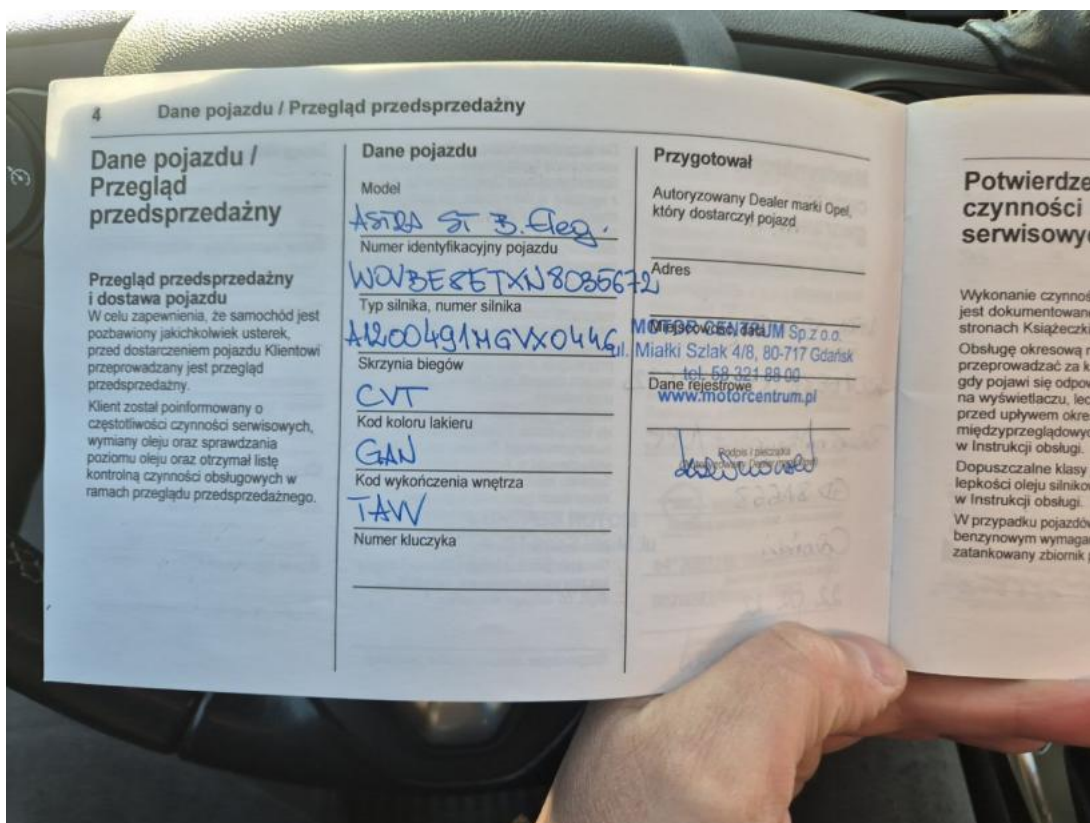

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

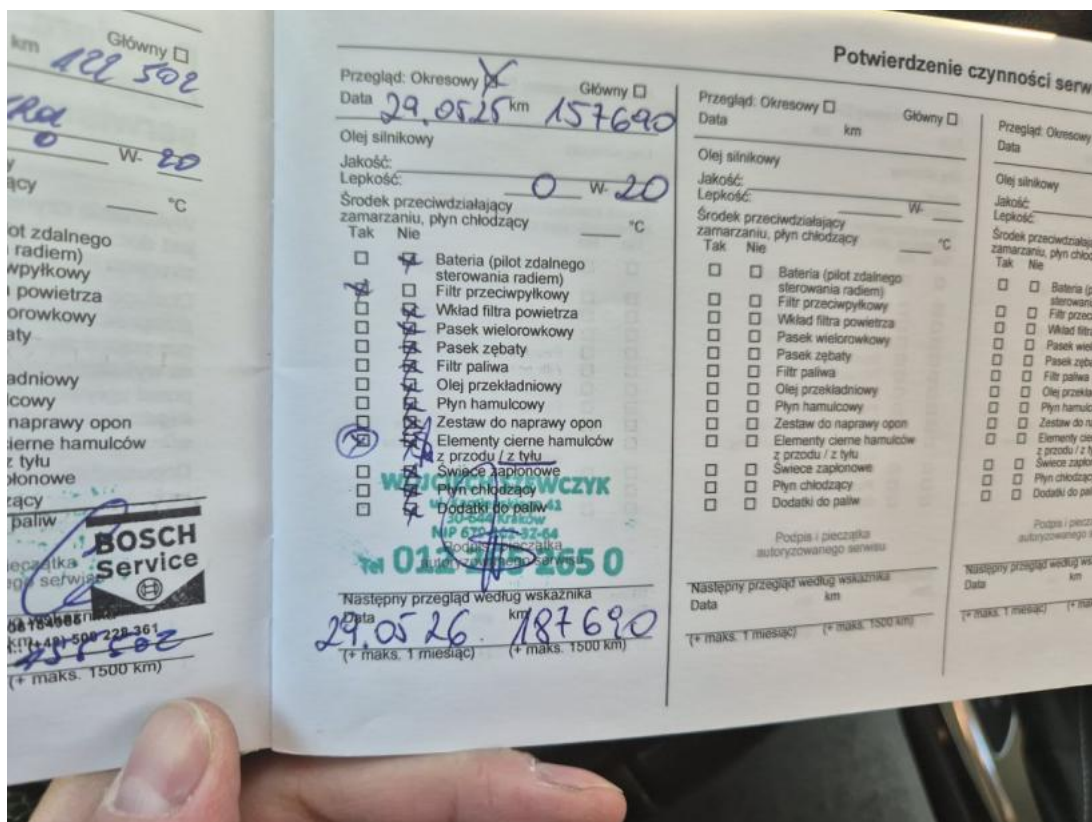

Fot. 31


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

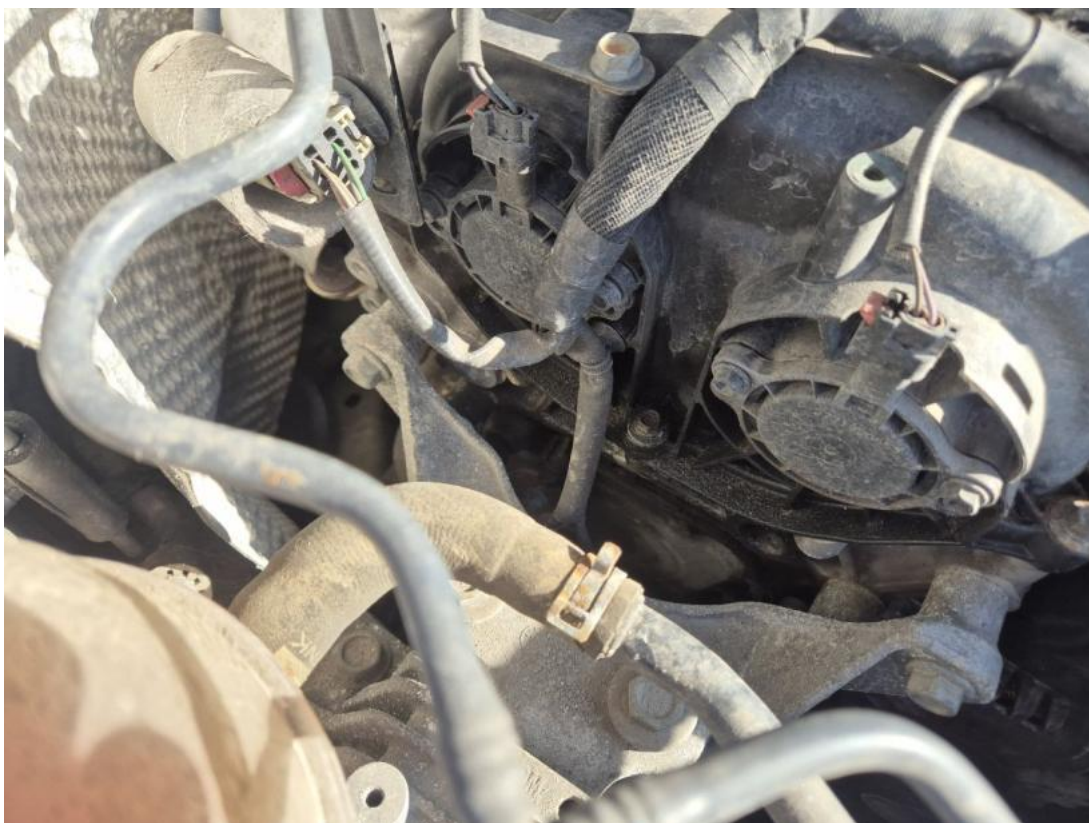

Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 2



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Nakładka pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Nakładka pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Listwy/nakładki konsoli tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 66

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1