

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218235/2/26-11401	Data raportu	20-02-2026
Rzeczoznawcy	Tomasz Przepiórka (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11699/26/02/12	Miejsce oględzin	Węglowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski,...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	AHTKB3CD302632338
Marka, model	TOYOTA HiLux 16-20
Typ, wersja	Hilux 2.4 D-4D Double Cab DL...
Numer rejestracyjny	WD7890N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2393 ccm/110 kW
Stan licznika	157 179 km
Data 1. rej./rok prod.	10-09-2020/2020
Data nast. bad. techn.	01-09-2026
Nadwozie	PIC 4/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi stalowe 17 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kanapa tylna jednocześnie składana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowania ISOFIX, Osłony przeciwbłotne, System audio CD, MP3, 4 głośniki, System opóźnionego wyłączania świateł Follow me home, System stabilizacji przyczepy TSC, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (Hill Start Assist), Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz monochromatyczny, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik, Hak holowniczy składany, Światła przeciwmgielne, Wciągarka elektryczna, Zabudowa przestrzeni ładunkowej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 17 116H	4,4 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 17 116H	4,4 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 17 116H	4,3 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 3	265/65 17 116H	4,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7

2	Dach twardy, tył	rysa/odprysk, pęknięcie, ubytki materiału	NA	2.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Światnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa

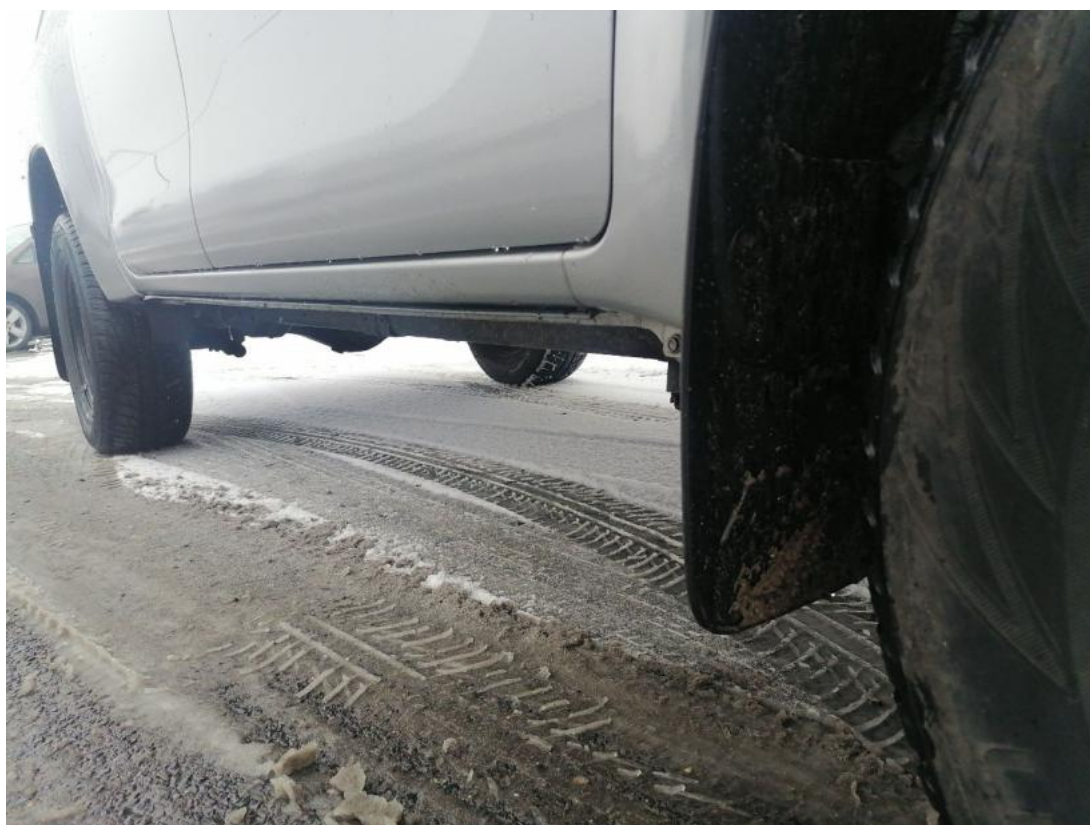

Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

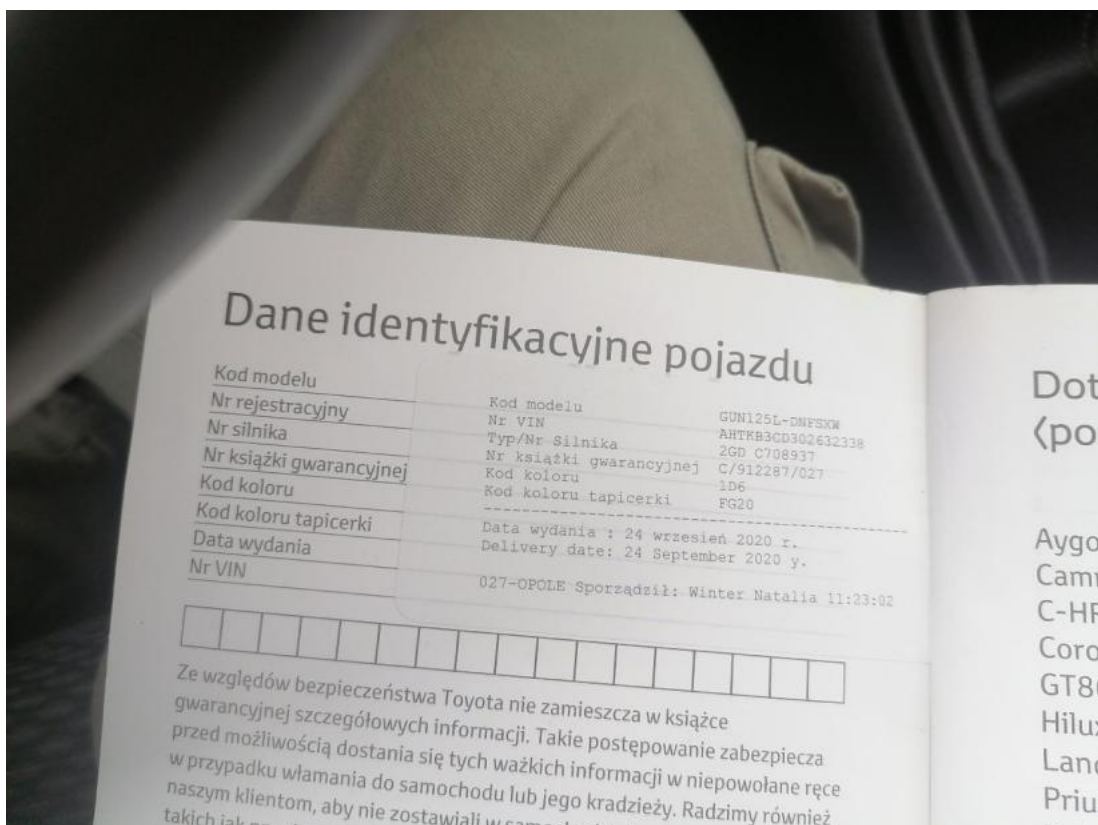

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

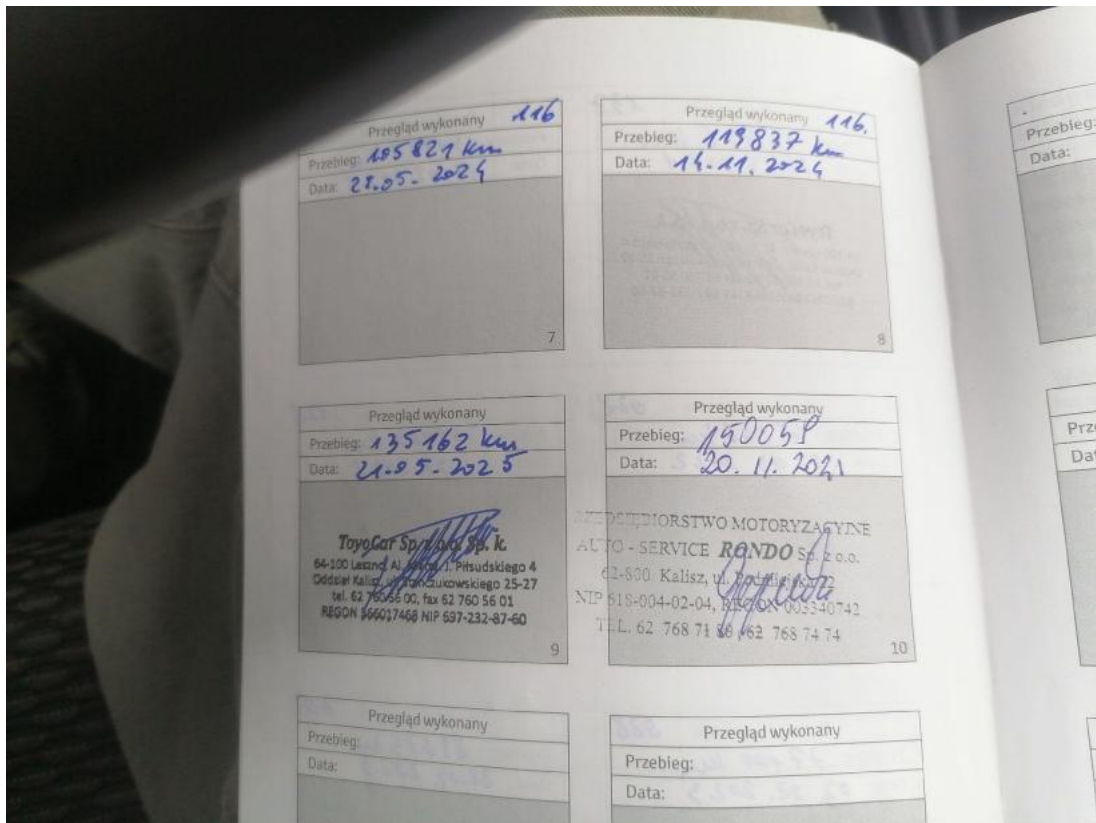

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

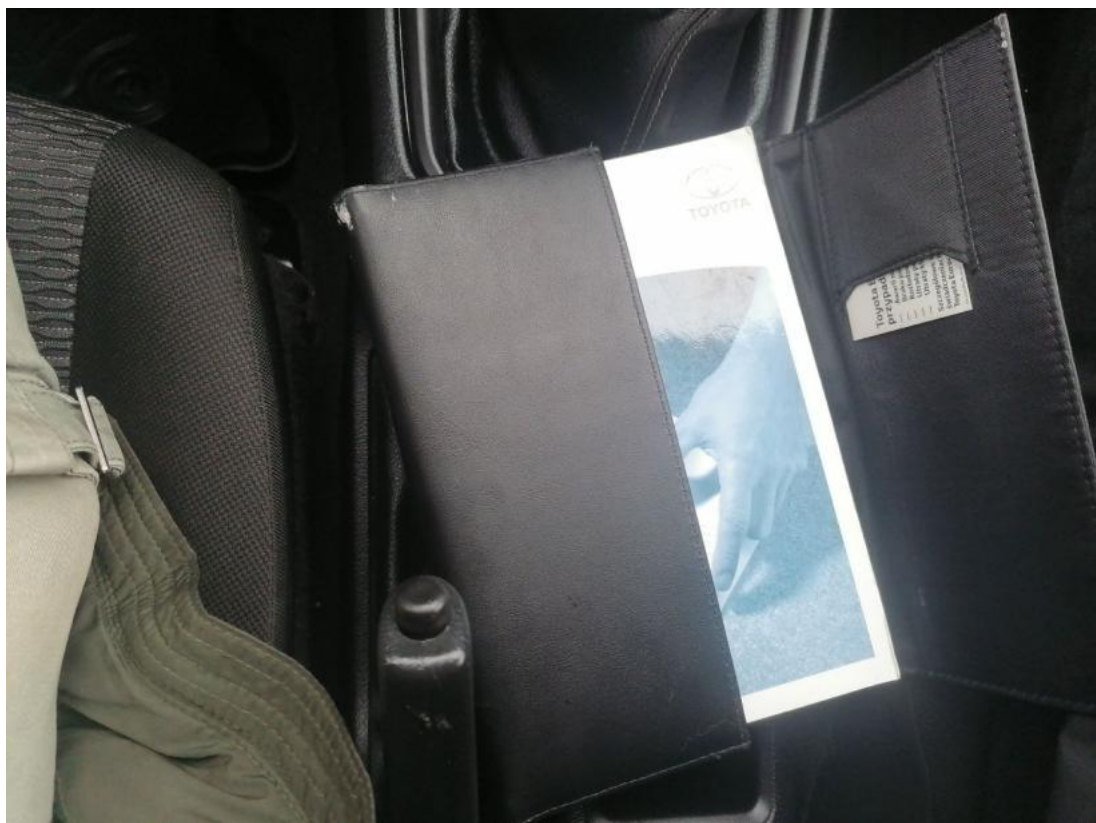

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1

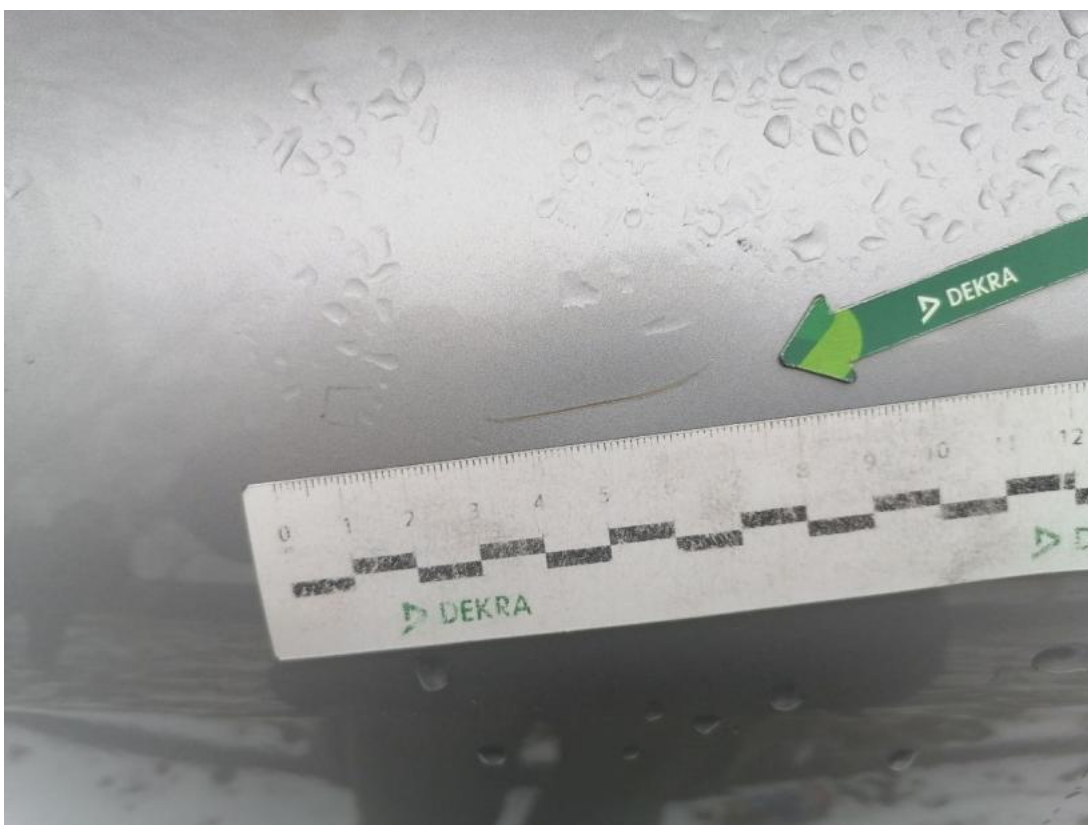

Fot. 44

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1