

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218248/2/26-11401	Data raportu	24-02-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11551/26/02/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBAUZ15080N055527
Marka, model	BMW X3 [G01] 17-21
Typ, wersja	X3 sDrive18d mHEV Advantag...
Numer rejestracyjny	WD5997T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/110 kW
Stan licznika	92 155 km
Data 1. rej./rok prod.	23-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	21-11-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Asystent uwagi, BMW Live Cockpit (8,8 calowy wyświetlacz, USB, 6 głośników, wzmacniacz 100W), Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania bagażu, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 18", V-Spoke 618, z ogumieniem, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Hamulec ręczny z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Ochrona pieszych - pasywna, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Pakiet dodatkowych schowków, Podłokietnik przedni i tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych, Reflektory LED, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System bezkluczykowy Start Stop, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowa Hevelius, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC), Usługi concierge, Zawieszenie standardowe, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Asystent świateł drogowych, BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji, Dostęp komfortowy, Fotele przednie ogrzewane, Pakiet Connected Plus, Pakiet dla palących

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/60 18 104V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/60 18 104V	5,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/60 18 104V	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/60 18 104V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Podsufitka	rozerwanie	WY	2.7
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
6	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
7	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
8	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

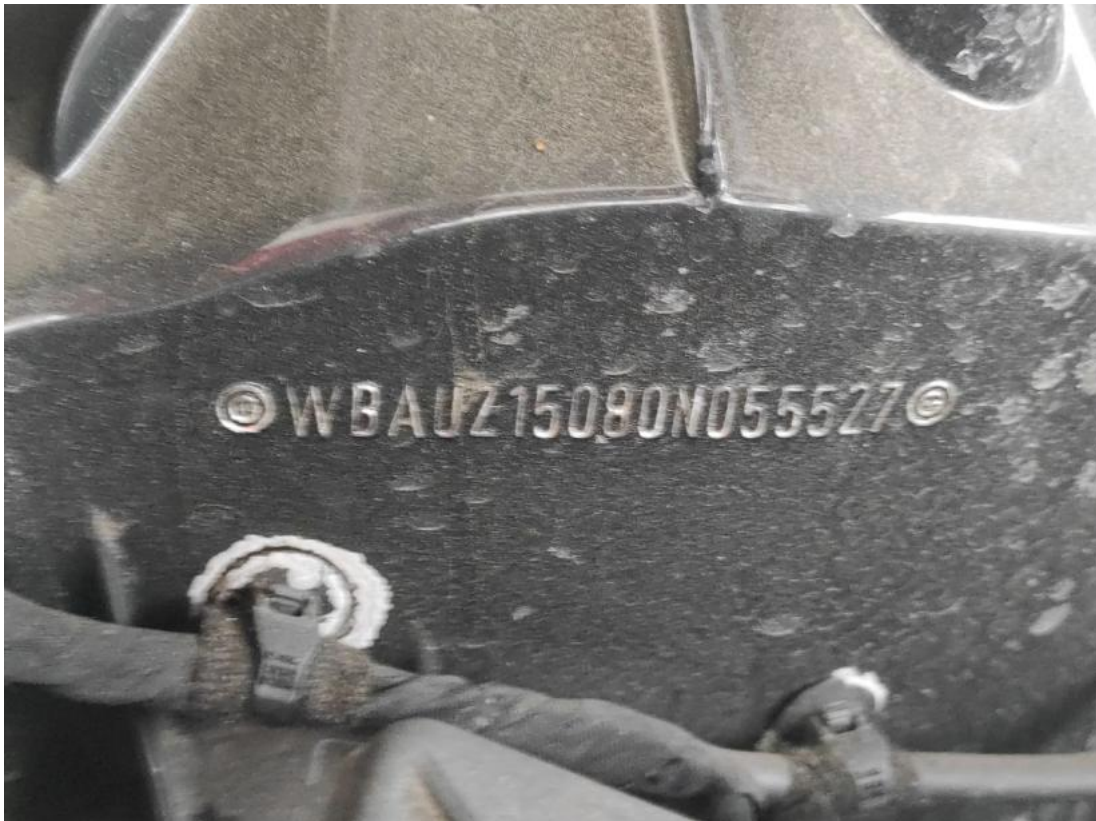

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

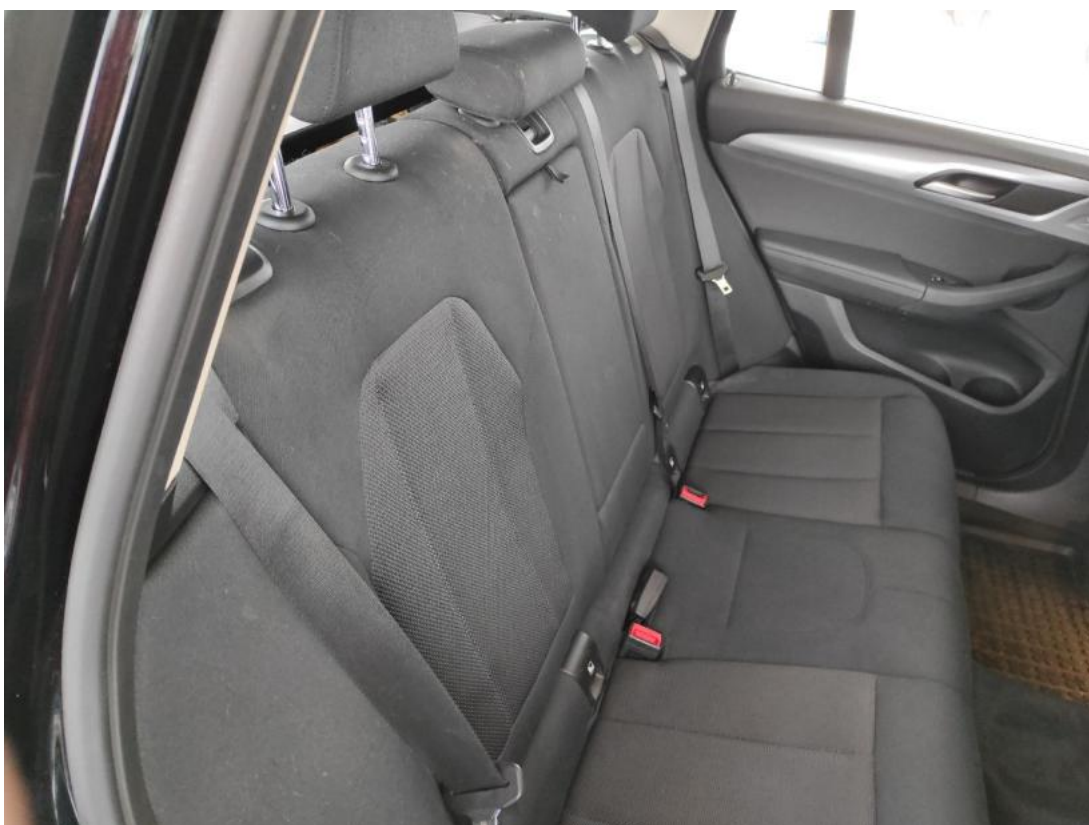

Fot. 48

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 52

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60


Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

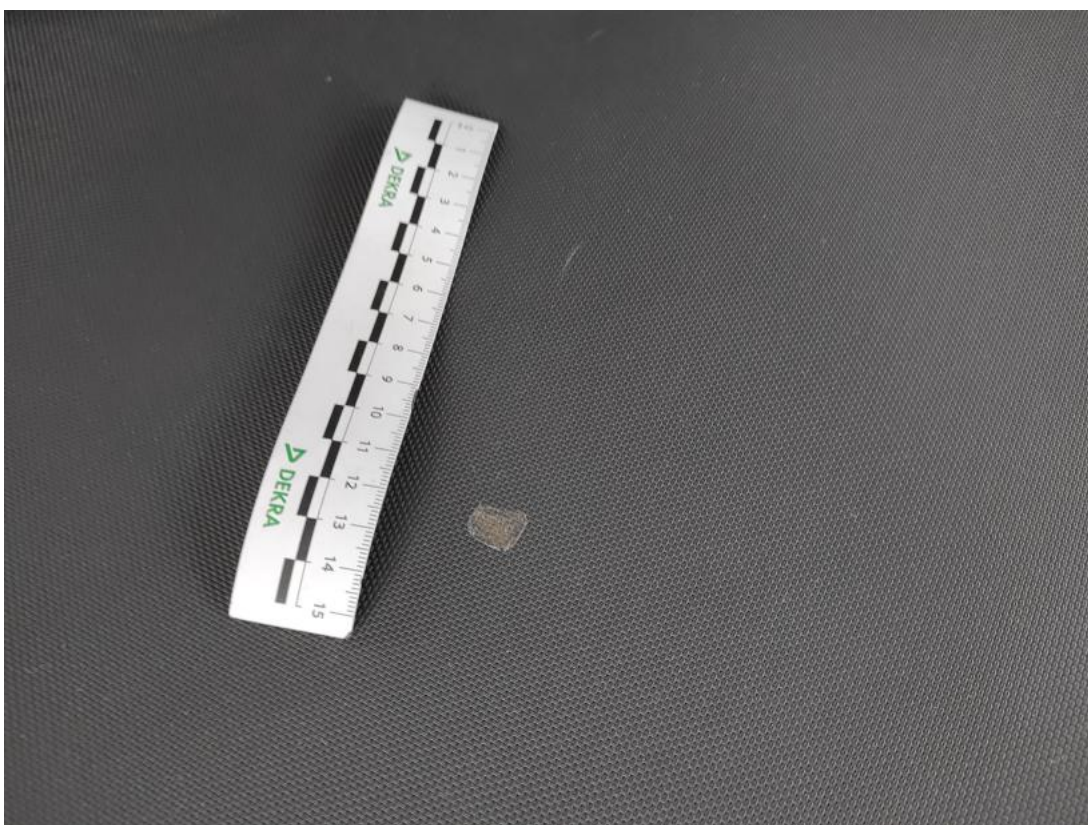

Fot. 62

Półka/roleta tylna - Inne 1