

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217575/12/25-11401	Data raportu	22-12-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97432/25/12/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3CZLE146139
Marka, model	VOLKSWAGEN Passat Varian...
Typ, wersja	Passat 2.0 TDI EVO Elegance ...
Numer rejestracyjny	LU639KW
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	176 645 km
Data 1. rej./rok prod.	28-08-2020/2020
Data nast. bad. techn.	04-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	brązowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światła z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55 + śruby antykradzieżowe, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechońiów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka łączona Alcantara/Vienna, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skreću, Boczne poduszki powietrzne - tył, Car Net: App-Connect (dla radia), Hak holowniczy - demontowalny, elektrycznie odblokowywany, Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier metalik/perłowy, Pakiet Premium, Pakiet Travel Assist High, Pakiet techniczny, Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150

6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupki przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	1
2	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Listwa ochronna drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		
8	Dywaniki podłogi komplet	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

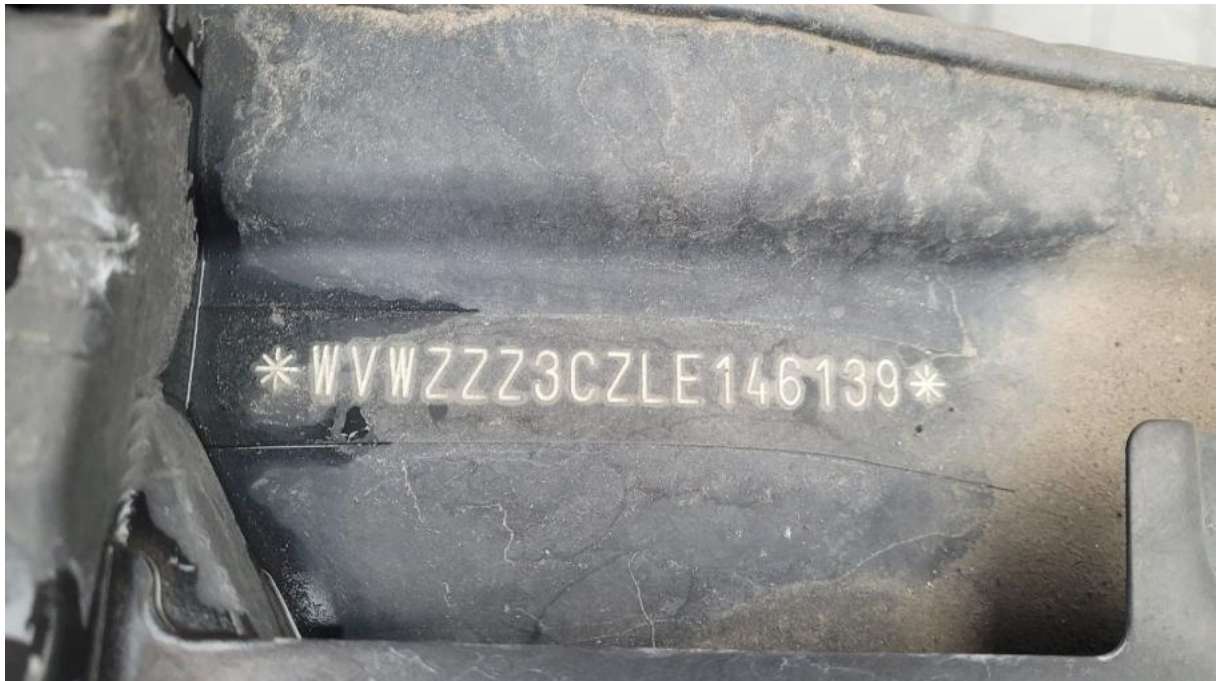

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

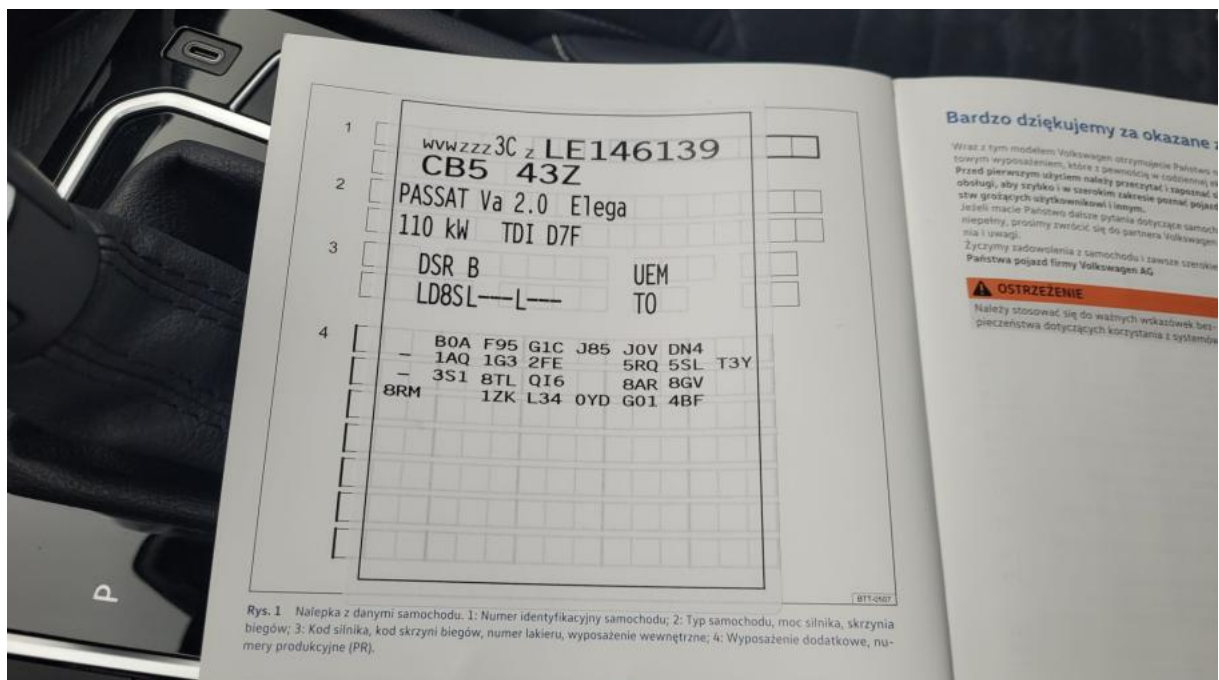

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

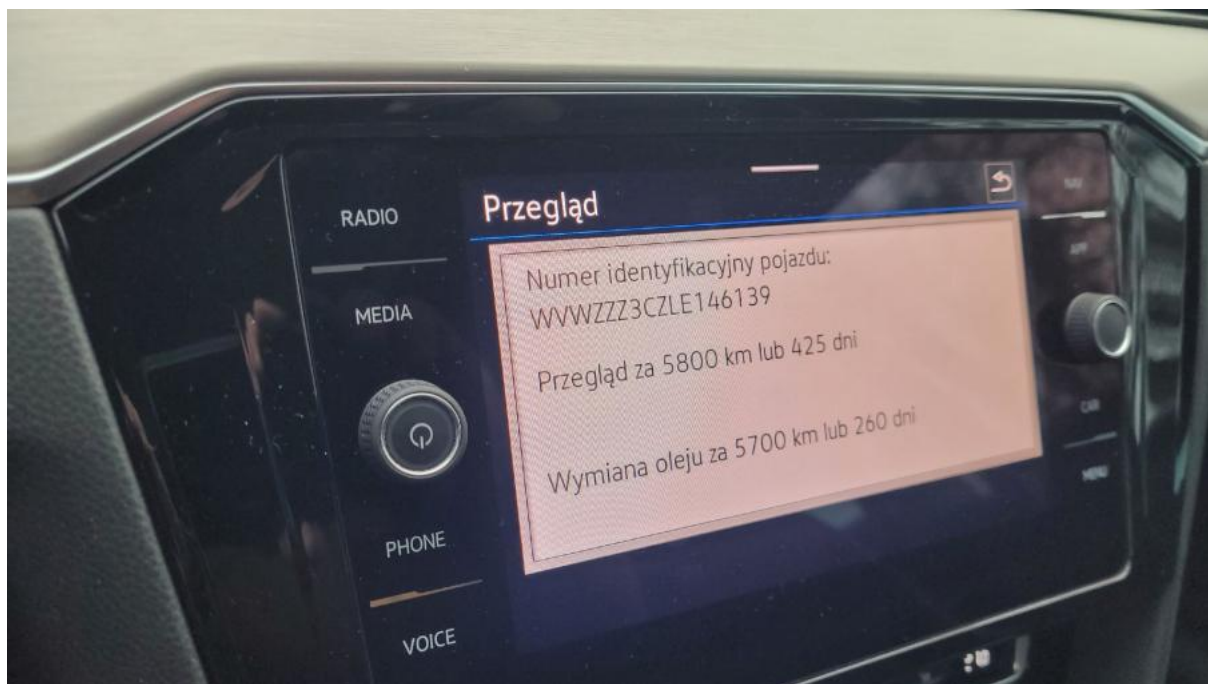

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

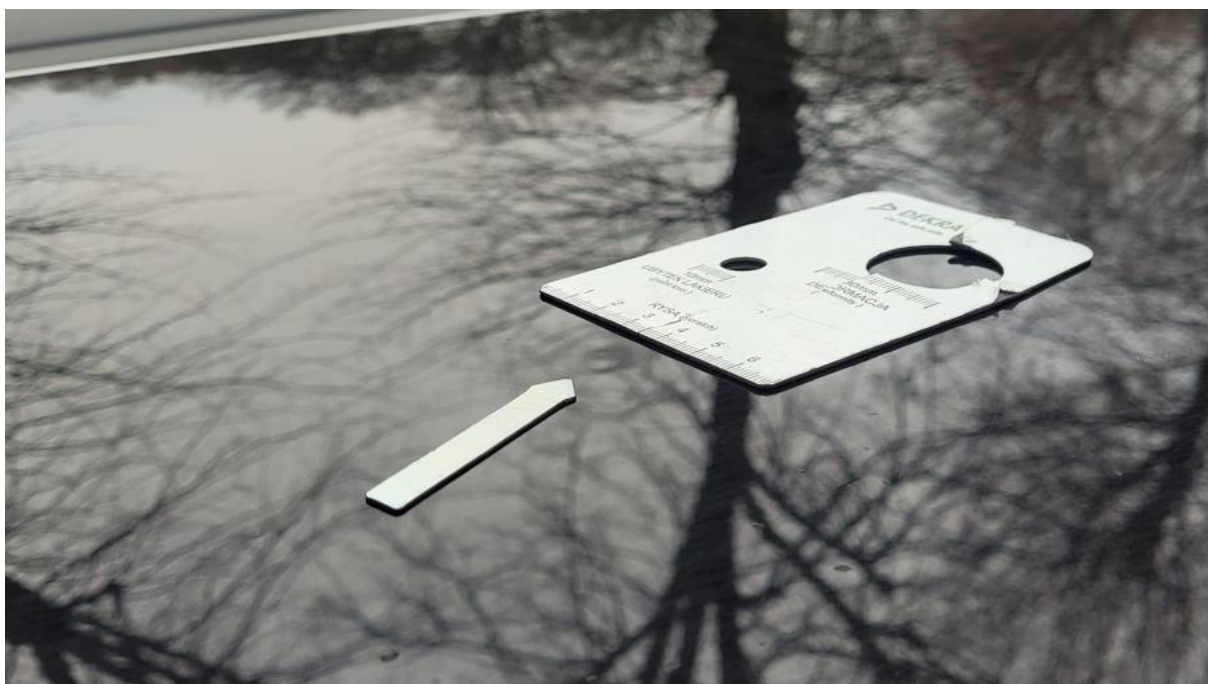

Fot. 35

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 40

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina podłogi - Inne 1