

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219616/6/26-11401	Data raportu	24-06-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	18-06-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Przemysław Ostap PKOM(DZS)/GDA/54318/26/06/12	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEA6NJ6LZ082047
Marka, model	SKODA Fabia III Hatchback 18...
Typ, wersja	Fabia 1.0 Ambition
Numer rejestracyjny	LU284RV
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/44 kW
Stan licznika	312 350 km
Data 1. rej./rok prod.	19-03-2020/2020
Data nast. bad. techn.	19-03-2027
Nadwozie	hatchback 1048
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM, ACS - system pokolizyjny, Bluetooth, Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu, Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką, Haczyki na torby, Hamulec antykolkizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Przegródka wnęki nadkola – z lewej strony, Przycisk hamulca ręcznego chromowany, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB), Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane, Schowek na okulary, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Szyby elektrycznie sterowane przednie, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wykończenie wnętrza - Ambition, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny ze składanym kluczykiem, Światła do jazdy dziennej LED, Lakier metalik, Pakiet Comfort, Instalacja LPG

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/60 15 88T	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/60 15 88T	4,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/60 15 88T	5,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	185/60 15 88T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Światło odblaskowe R	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.6
2	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	0.8
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.3
4	Błotnik przedni R	ślady korozji	NA	0.5
5	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Opona tył L	niskie ciśnienie pow.		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa

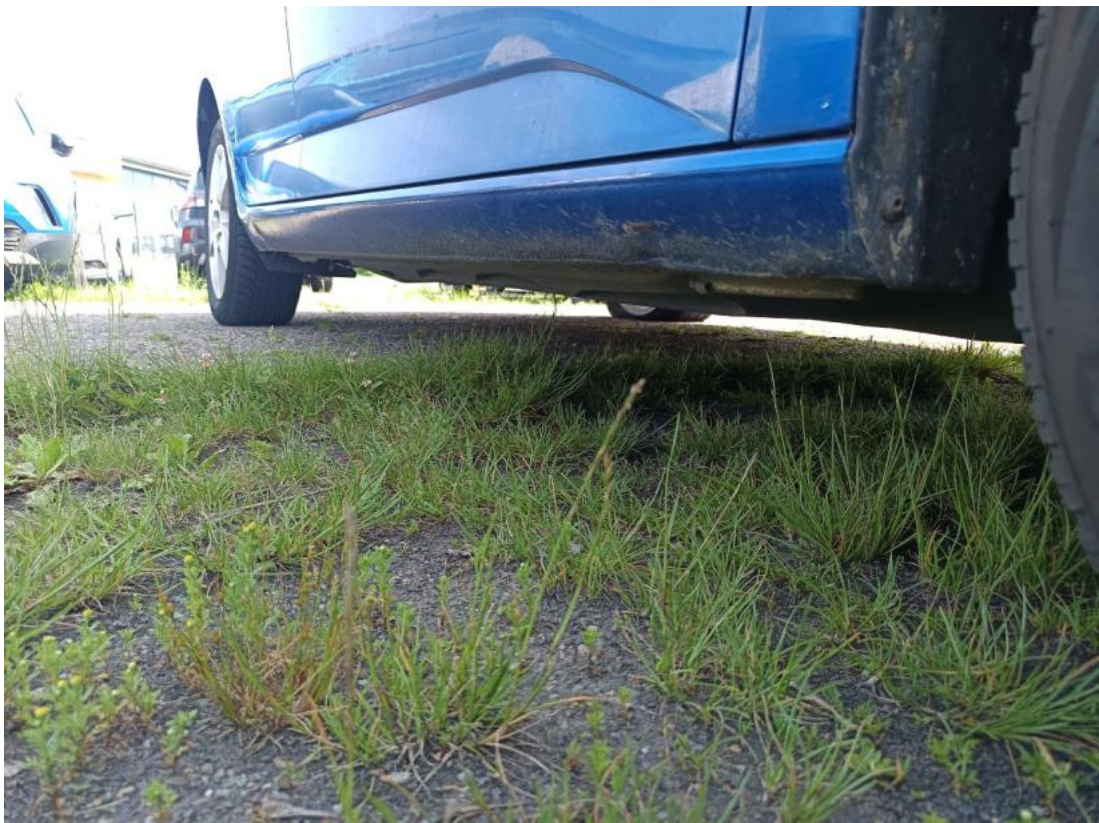

Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

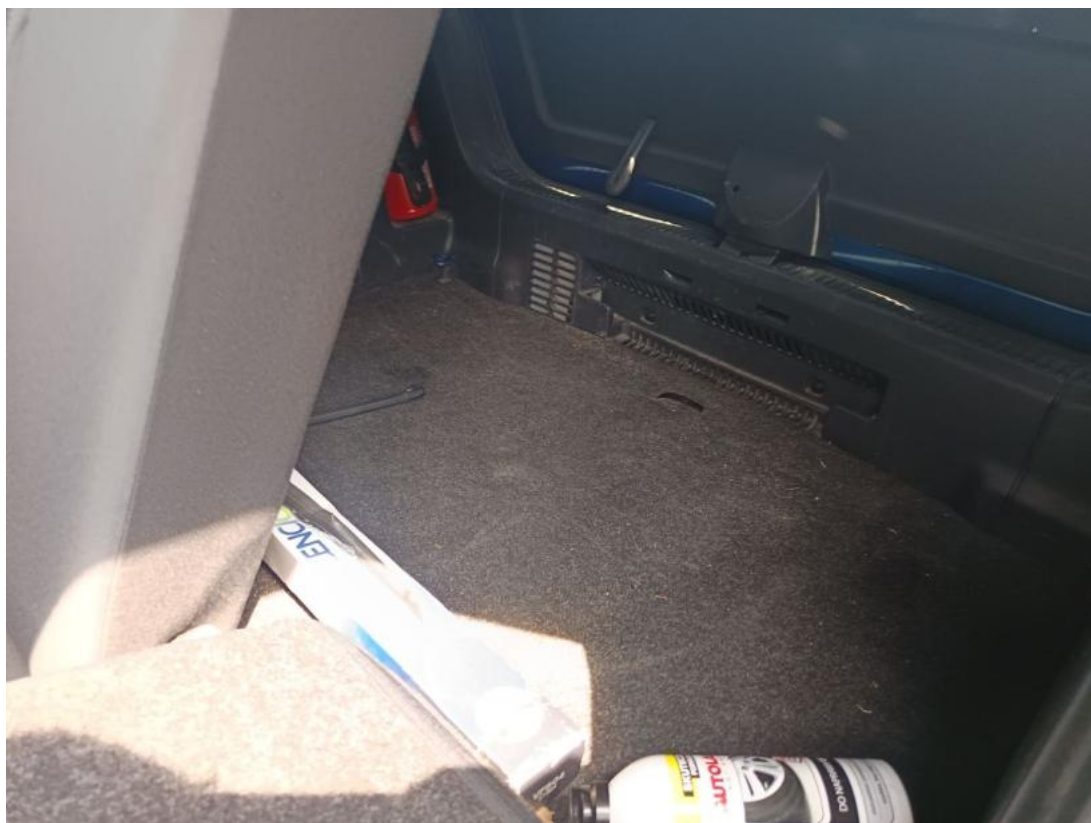

Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

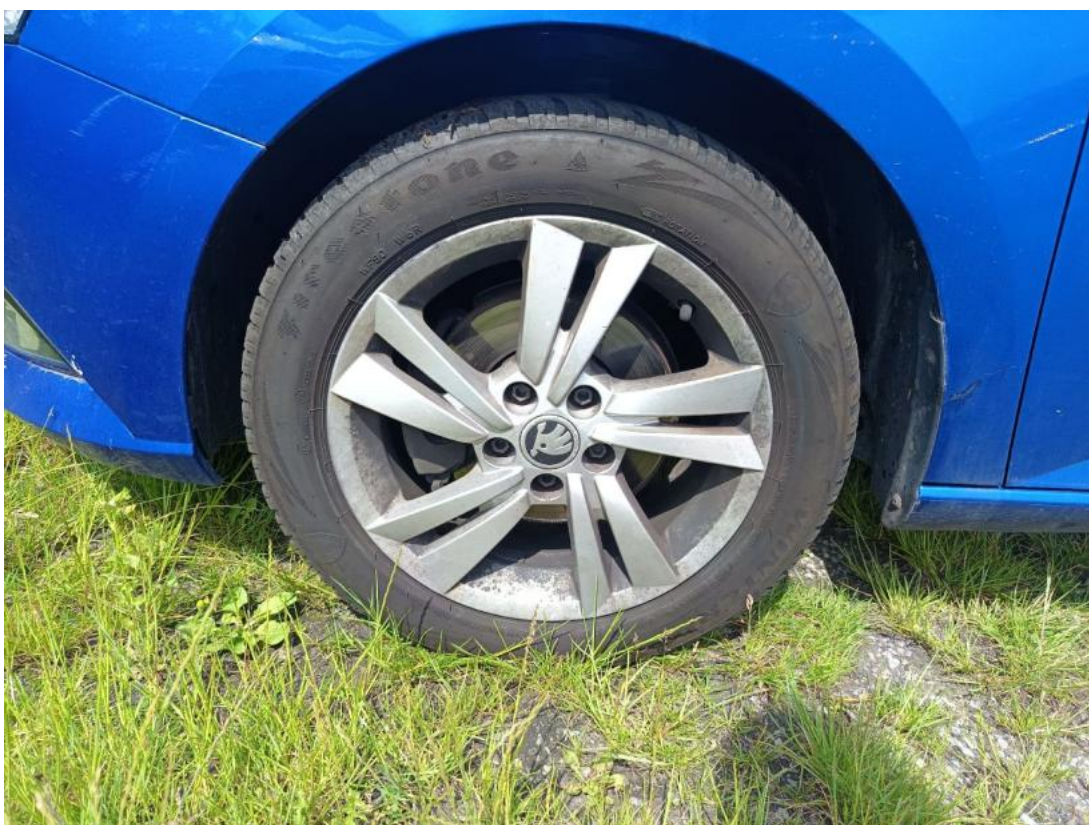

Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. str. 2



Fot. 34

Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

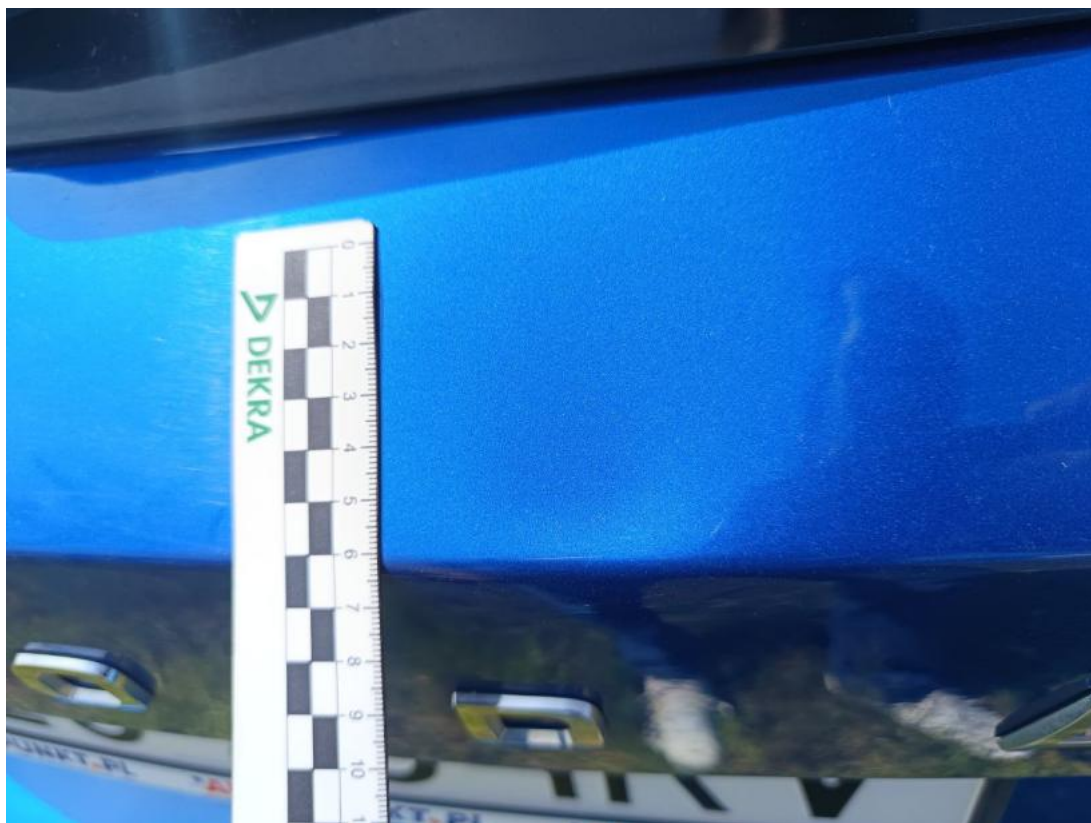

Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Światło odbłaskowe tylne - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1