

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217964/1/26-11401	Data raportu	26-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02794/26/01/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBATA610509E21476
Marka, model	BMW X5 [G05] 18-23
Typ, wersja	X5 xDrive45e sport-aut
Numer rejestracyjny	WD8879N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2998 ccm/210 kW
Stan licznika	113 988 km
Data 1. rej./rok prod.	06-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	16-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Certyfikat baterii, 6 lat lub 100 tys. km, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Klimatyzacja postojowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB, Szyby atermiczne, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowany w kluczyku, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiove, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne LED, Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa, Lakier metalizowany, Pakiet Business Class, Pakiet Innowacji, Pakiet sportowy M, Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, System Active Protection, Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W, Światła laserowe BMW

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	265/50 19 110H	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	265/50 19 110H	3,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	265/50 19 110H	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5 SUV	265/50 19 110H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Rama drzwi,przód L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
8	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Listwa ochronna ściany bocznej L	rysa/odprysk	NA	0.3
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
12	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
17	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
18	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

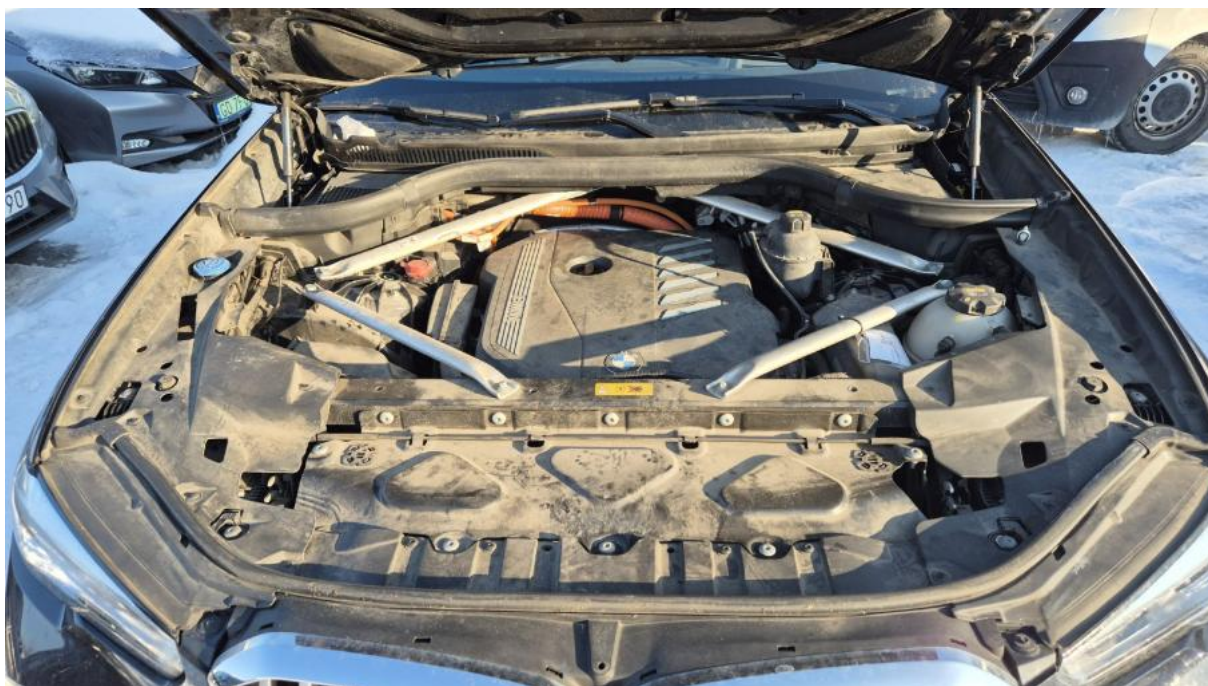

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Blotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1