

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/28799/26/03/31
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 31-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
WS PKO Masterlease
PKO Masterlease-DZS
Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu NISSAN, Qashqai (J11E)(2013-, N-Connecta				Rodzaj nadwozia
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1332	140/103	manualna	86 292	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK356SG	SJNFFAJ11U2615366		20-01-2020/2019	14-01-2027	czarny/METALIK

Data oględzin: 07-04-2026

Miejsce oględzin:

UP Ożarów Mazowiecki
AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECKI,
POZNAŃSKA 161, 05-850 OŻARÓW
MAZOWIECKI
05-850 Ożarów Mazowiecki

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SUNFULL, SF-982	215/55 18 95H	5,8 mm
	lewe	SUNFULL, SF-982	215/55 18 95H	6,7 mm
tylna	prawe	SUNFULL, SF-982	215/55 18 95H	4,8 mm
	lewe	SUNFULL, SF-982	215/55 18 95H	5,4 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150

3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa drzwi T L	828714EA0A	zarysowanie	
2	Zderzak TYŁ	H5022HV1AH	ubytek materiału, wgniecenie, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TL		wgniecenie, zarysowanie	
2	Felga PP		ubytek materiału, zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			
2	PRZYGOTOWANIE DO LAK. TWORZYWO			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi T P		wgniecenie, zarysowanie	
2	Drzwi T L		zarysowanie	
3	Pokrywa		zarysowanie	
4	Próg L		wgniecenie, zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

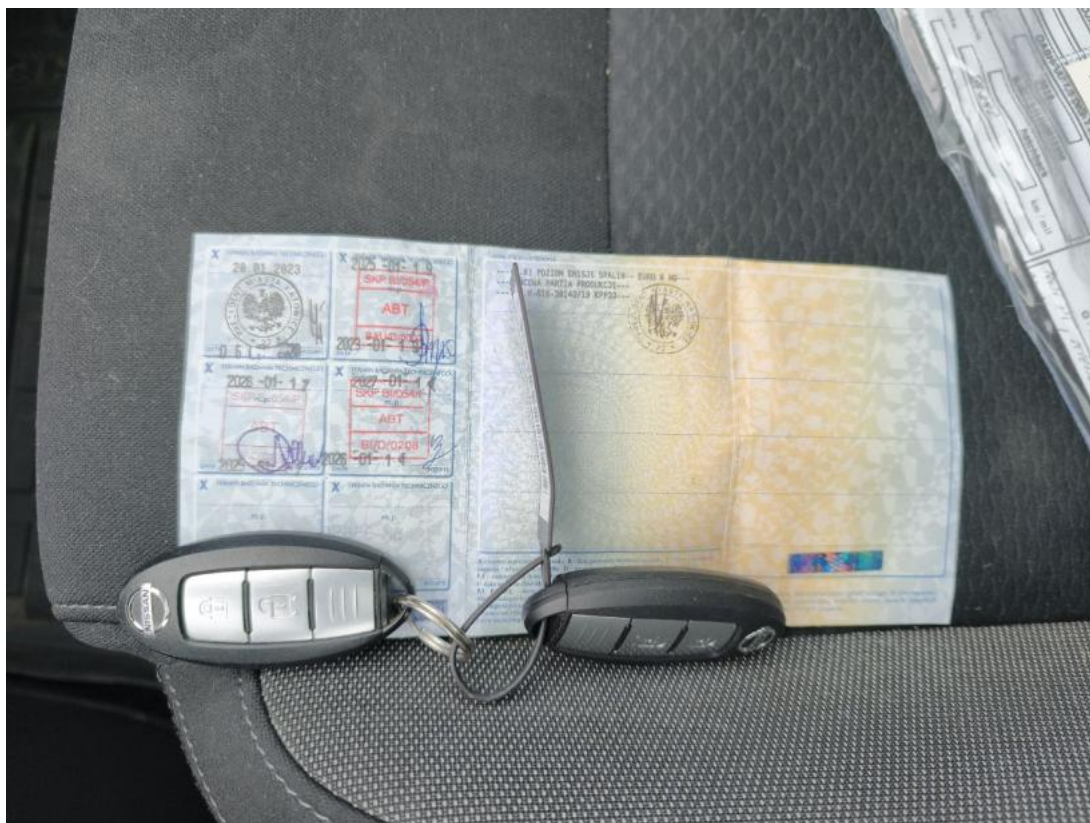

Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

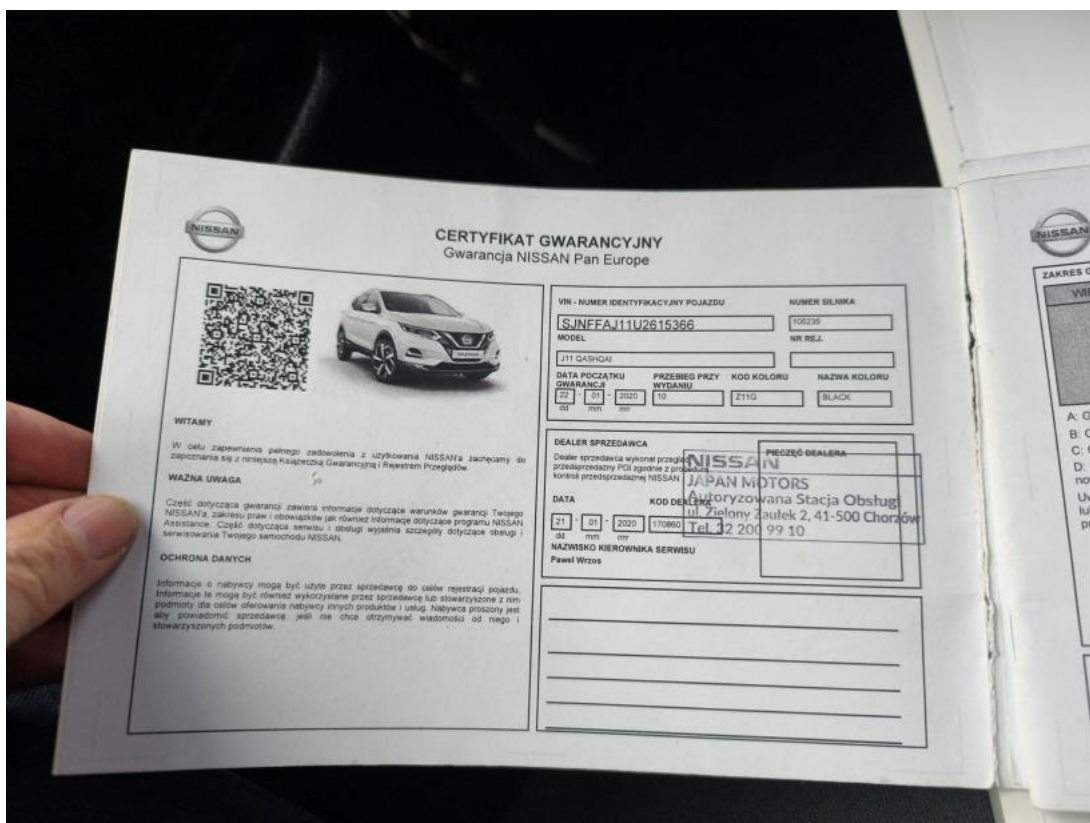

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jest to miejsce uzyskiwania potwierdzeń wykonanych przeglądów okresowych. Częstotliwość oraz termin danego przeglądu okresowego są ustalane na podstawie przebiegu km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Prosimy postępować ściśle wg zaleceń producenta publikowanych w nin. Książce Gwarancyjnej. W momencie sprzedaży tego samochodu prosimy przekazać Książeczkę Gwarancyjną z potwierdzeniem wykonanych przeglądów okresowych nowemu właścicielowi.

RODZAJ PRZEGLĄDU	Aktualny przebieg	Data przeglądu	Pieczęć i podpis dealera/serwisu	Następny przegląd	Przy przebiegu	Data
OT-1	30535 km	28-03-22	NISSAN WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O. 19-301 Ełk, Szosy: ul. Suwalska 1 Oddział w Białymstoku 15-691 Białystok, ul. Kłobucka 68 NIP: 848-17-78-176 tel. 85 66 29 777	OT-2	60335 km	28-03-23
OT-2	39470 km	08-04-23	NISSAN WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O. 19-301 Ełk, Szosy: ul. Suwalska 1 Oddział w Białymstoku 15-691 Białystok, ul. Kłobucka 68 NIP: 848-17-78-176 tel. 85 66 29 777	OT-3	63470 km	08-04-24
OT-3	62300 km	07-05-25	NISSAN WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O. 19-301 Ełk, Szosy: ul. Suwalska 1 Oddział w Białymstoku 15-691 Białystok, ul. Kłobucka 68 NIP: 848-17-78-176 tel. 85 66 29 777	OT-4	92581 km	07-05-26

Numer identyfikacyjny VIN: **SBMFAA911U2615306**

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
kamery



Fot. 38
kontrolka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
kontrolka



Fot. 40
mapa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Próg L - Rysa/odprysk 1