

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00230/6/26-14309	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawcy	Łukasz Nitecki (WSP) Ivan Halaburda (WSP)	Data oględzin	19-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/41134/26/05/12	Miejsce oględzin	09-400 Płock, Chemików 7, 09-400 FUP ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YBBNFB12R30548
Marka, model	PEUGEOT Boxer 333 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 333 BlueHDi L2H2 Pro
Numer rejestracyjny	WD3433P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/103 kW
Stan licznika	162 492 km
Data 1. rej./rok prod.	11-03-2021/2020
Data nast. bad. techn.	06-03-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Antena dachowa, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15" z ogumieniem 215/70, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Osłony przeciwbłotne przód, tył, Poduszka czołowa dla kierowcy, Popielniczka + zapalniczka, Przegroda pełna blaszana, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Darko Noir, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie kierownicy, Zagłówki przednich foteli, regulowane, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie przednie Mac Pherson, Zawieszenie tylne standardowe, Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa, Klimatyzacja manualna, Poduszka czołowa dla pasażera z przodu, Półka nad głową kierowcy i pasażera, Radio cyfrowe DAB/FM/USB z Bluetooth, Zawieszenie tylne wzmocnione, Światła do jazdy dziennej LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT	215/70 15 109107S	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT	215/70 15 109107S	7,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT	215/70 15 109107S	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT	215/70 15 109107S	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Radio	połamana(y)	WY	0.3
2	Drzwi części ład.przesuwne R	ostre, wgniecenie	NA	1.9
3	Rama drzwi,przód L	liczne, rysa/odprysk	NA	
4	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk	NA	

5	Słupek tylny (D) R	liczne, rysa/odprysk	NA	
6	Pas tylny ze ścianą wewn.	liczne, rysa/odprysk	NA	
7	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	ostre, wgniecenie	NA	1.6
8	Zderzak, środek	łagodne, , zarysowania eksploatacyjne		
9	Część narożna panelu tylnego, el. zewn. L	punktowe, , rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

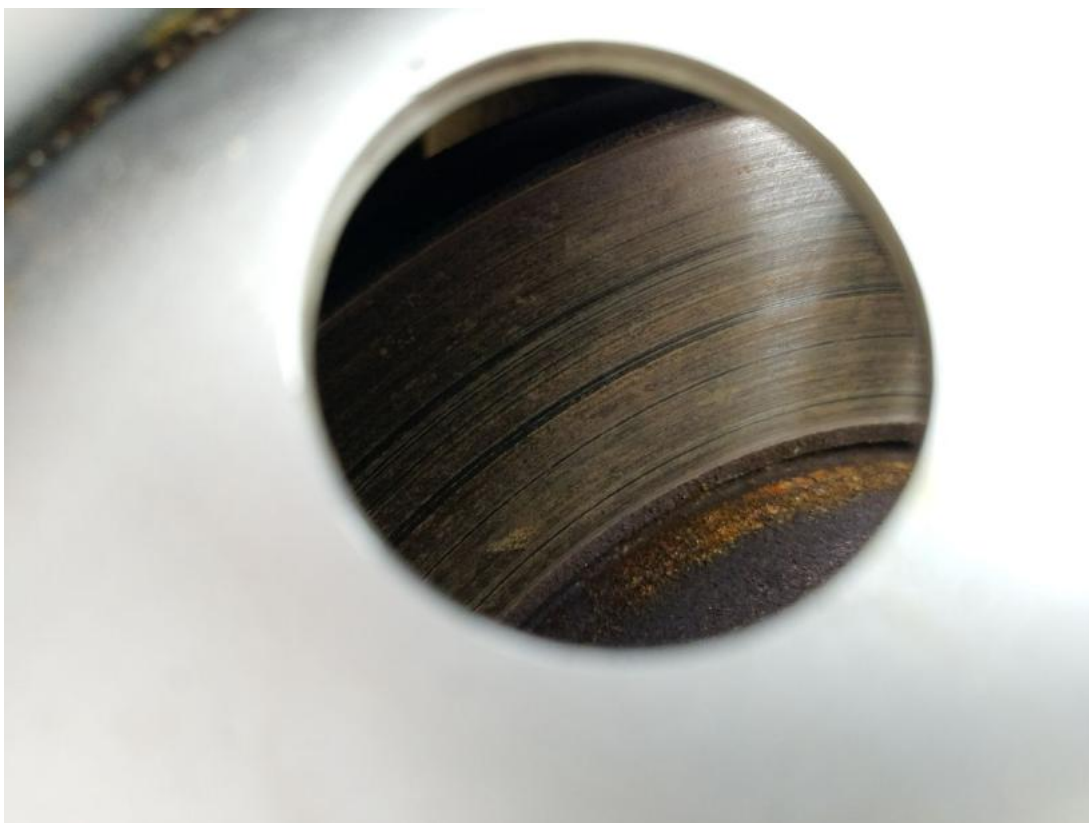

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa


A close-up photograph of a circular metal component, possibly a bearing or bush, showing concentric rings and a polished surface. The component is set against a white background.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

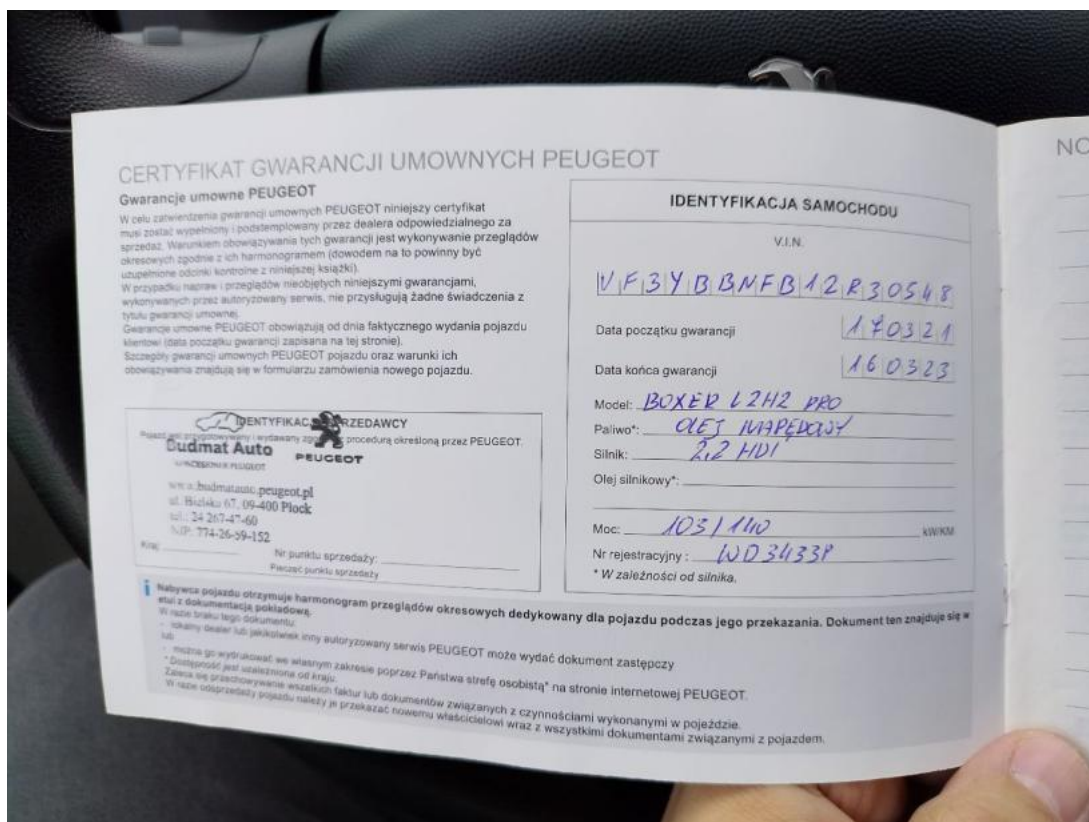

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dowód rej. str. 2



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Widok przez otwarte drzwi przesuwne

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Słupek tylny prawy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pas tylny - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Pas tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pas tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Słupek tylny lewy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Radioodbiornik/nawigacja - Inne 1