

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/26743/26/03/25
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 25-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzeczoznawcy:
Jerzy Dudek (WSP)
 TU - Elbląg
mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	VOLKSWAGEN, Tiguan, Tiguan 1.5 TSI Life				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	98 413	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD7M438	WVGZZZ5NZMW500935		16-11-2020/2020	23-02-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 31-03-2026

Miejsce oględzin:

Grupa Makurat Gdańsk (CFM)
 PCM-CENTRALA, POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK
 80-729 Gdańsk

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/65 17 91H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/65 17 103H	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/65 17 103H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	215/65 17 103H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150

6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Kluczyk do pojazdu		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P P		wgniecenie	
2	Drzwi P L		odpryski lakieru	
3	Drzwi T P		wgniecenie, zarysowanie	
4	Zderzak PRZ		zarysowanie	
5	Zderzak TYŁ		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

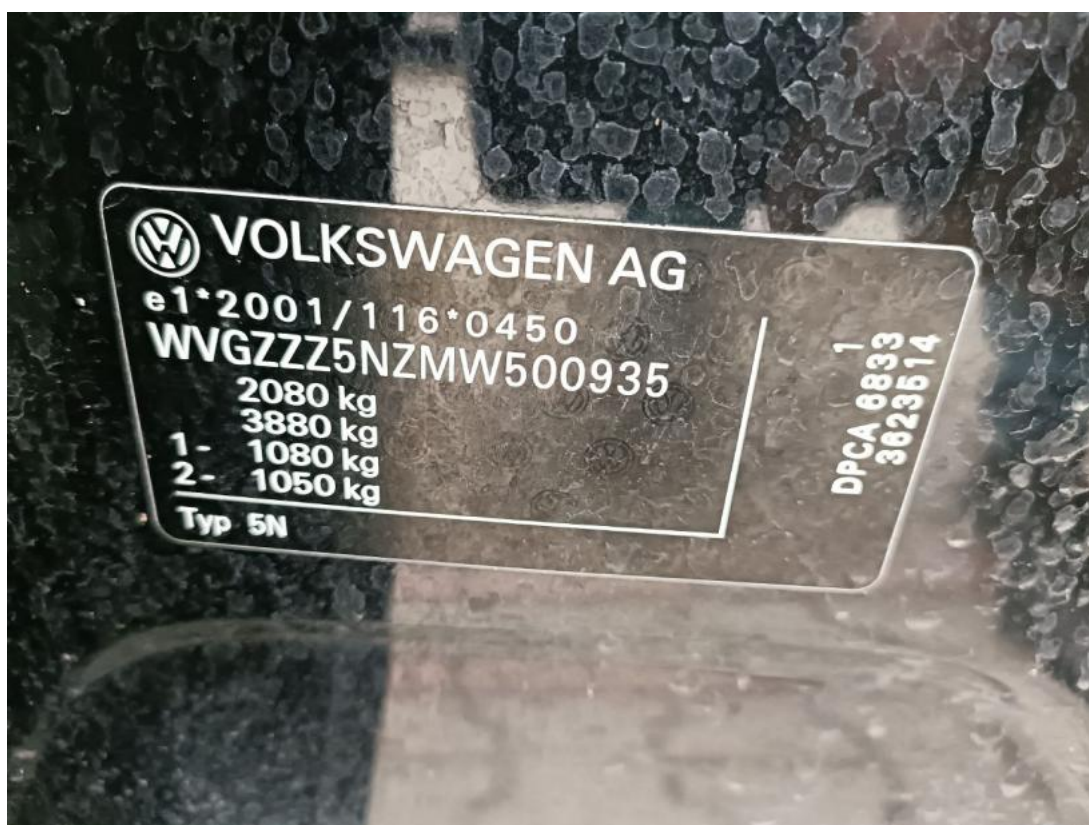


Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

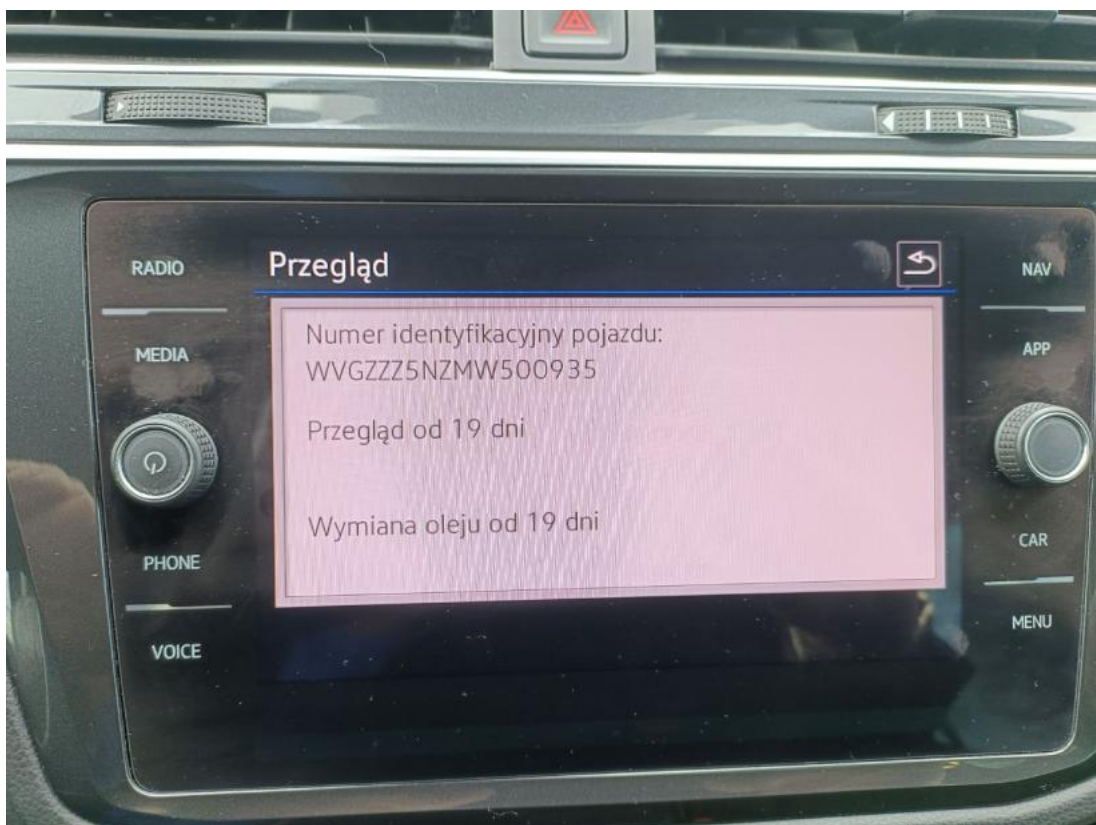

Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

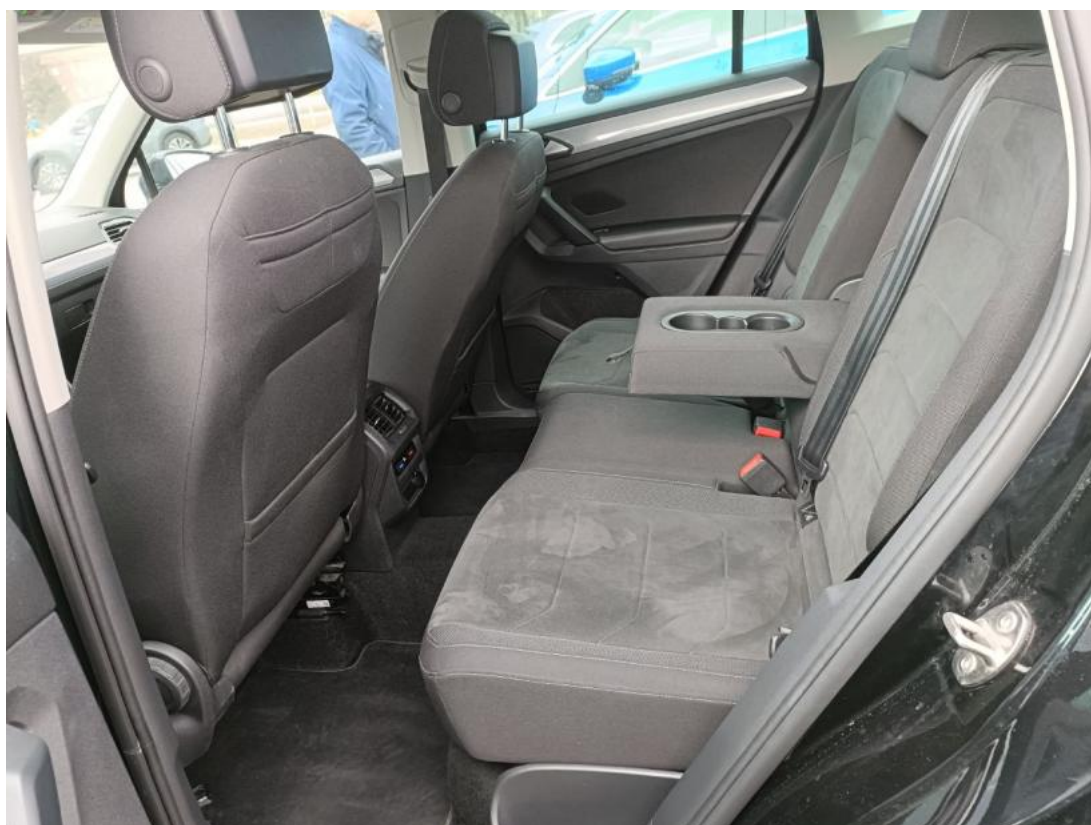

Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

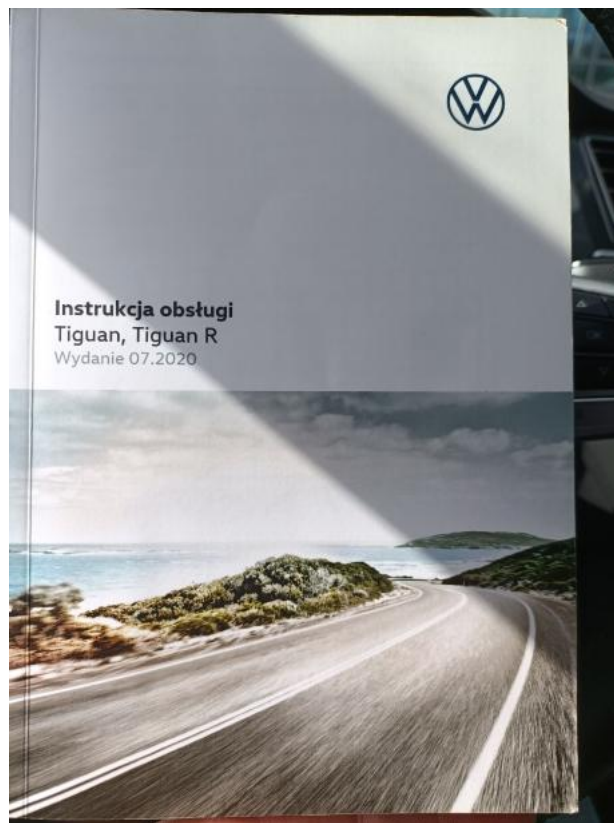

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1