

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08929/12/25-15201	Data raportu	22-12-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	17-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97399/25/12/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZZ5FZKR122178
Marka, model	SEAT Leon ST 16-20
Typ, wersja	Leon 1.0 EcoTSI Style S&S
Numer rejestracyjny	WD7955M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/85 kW
Stan licznika	82 606 km
Data 1. rej./rok prod.	24-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	15-07-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Auto Hold - Asystent podjazdu i zatrzymania, Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake), Chromowane obramowanie osłony chłodnicy, Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami, Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, EBA - system wspomagający nagłe hamowanie, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 Design z ogumieniem typ 30/2, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - komfortowe, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja SEAT 5 lat, Hamulec postojowy - elektryczny, Kanapa tylna, składana i dzielona, Kierownica wielofunkcyjna w skórze, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej, Podwójna podłoga w bagażniku, Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, Przedni podłokietnik, Próg bagażnika w kolorze srebrnym, Relingi dachowe, chrom, Roleta przestrzeni bagażowej, Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5 TFT, Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Bluetooth, System Seat Media Colour 5 cali dotykowy (Radio SD, USB, 6 głośników, Bluetooth, AUX), System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System łatwego składania tylnych siedzeń, Szyby podnoszone elektrycznie, przód, Szyby podnoszone elektrycznie, tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył, Wylłącznik poduszki powietrznej, XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Lakier metalik, Pakiet comfort+

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	205/55 R16 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	205/55 R16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK	205/55 R16 91H	4,0 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK	205/55 R16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
2	Dach	wgniecenie	NA	1.2
3	Łotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie, liczne, zarysowanie	NA	1.7
4	Pokrywa tylna	liczne, wgniecenie	NA	3.5
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie, wgniecenie		
8	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie, odpryski lakieru		
11	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Łotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

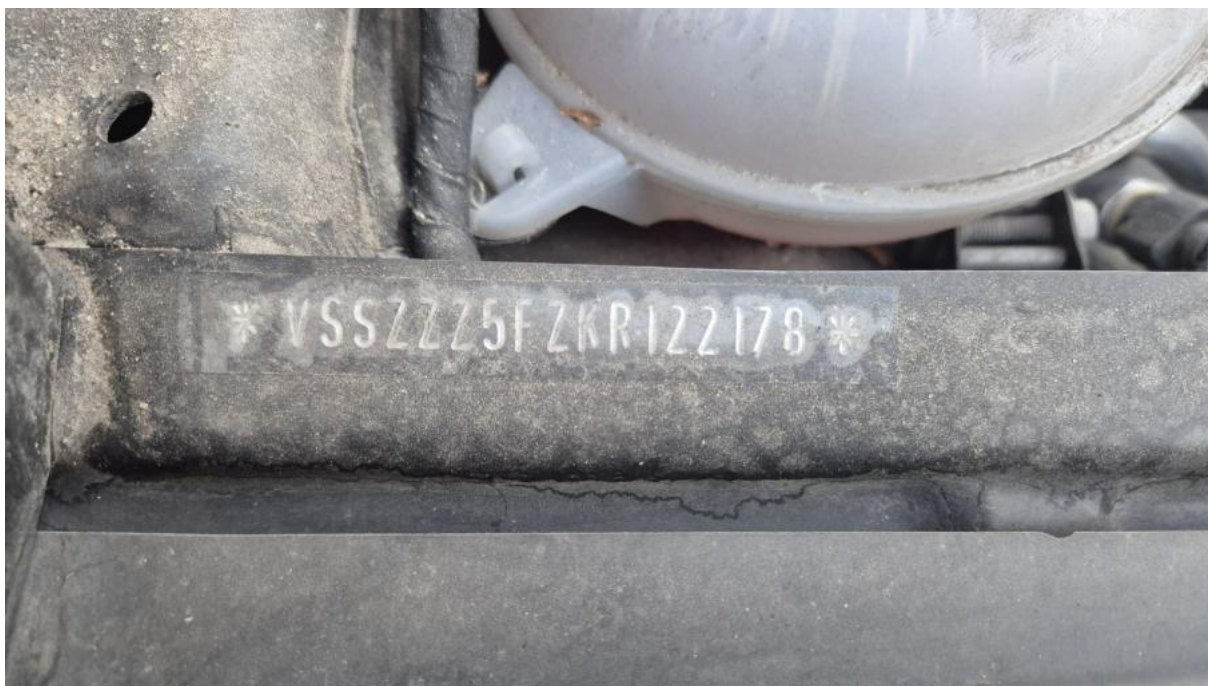

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

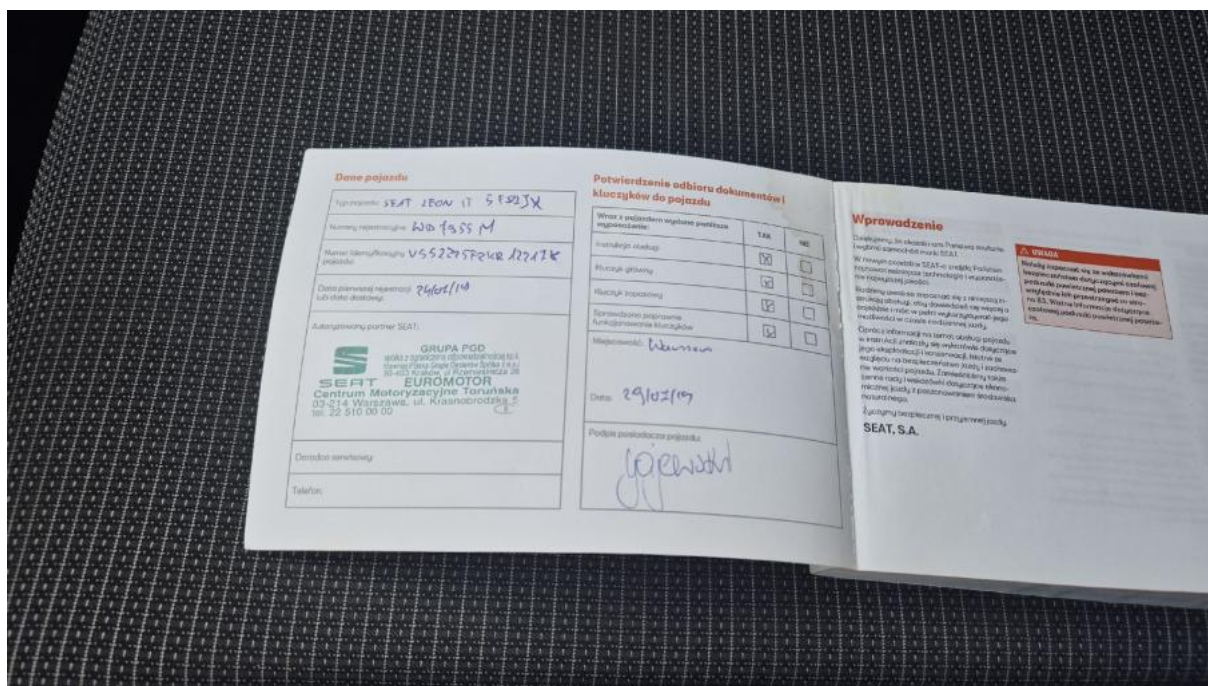

Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

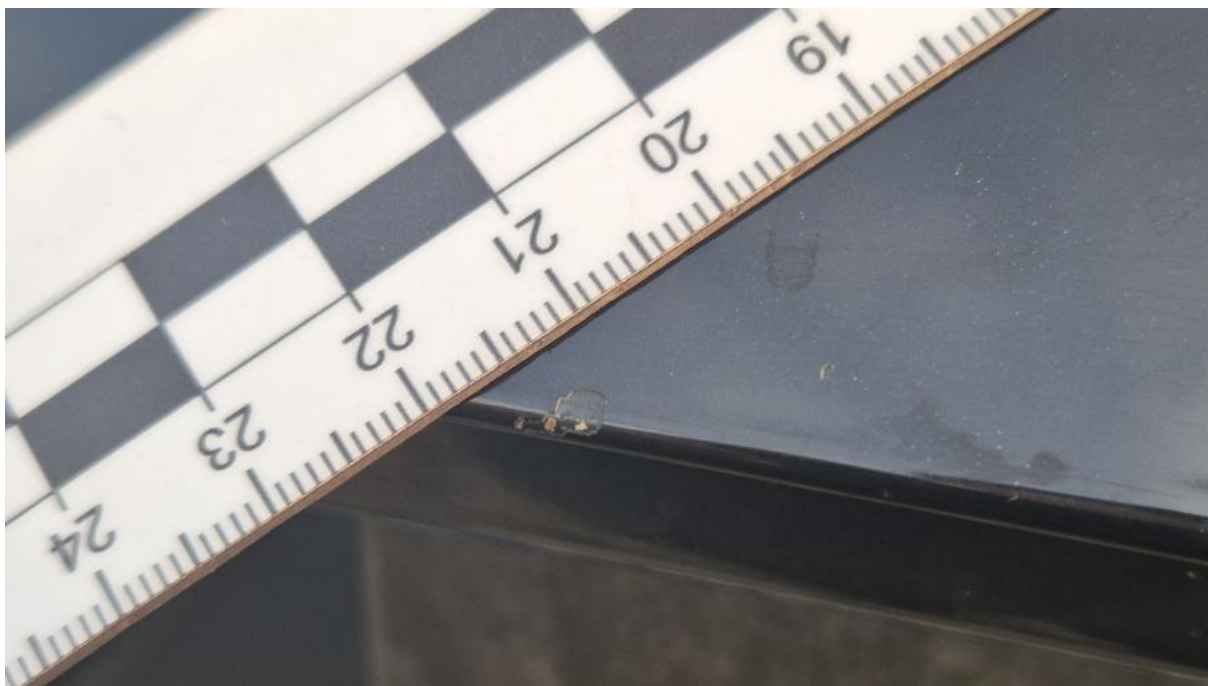

Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

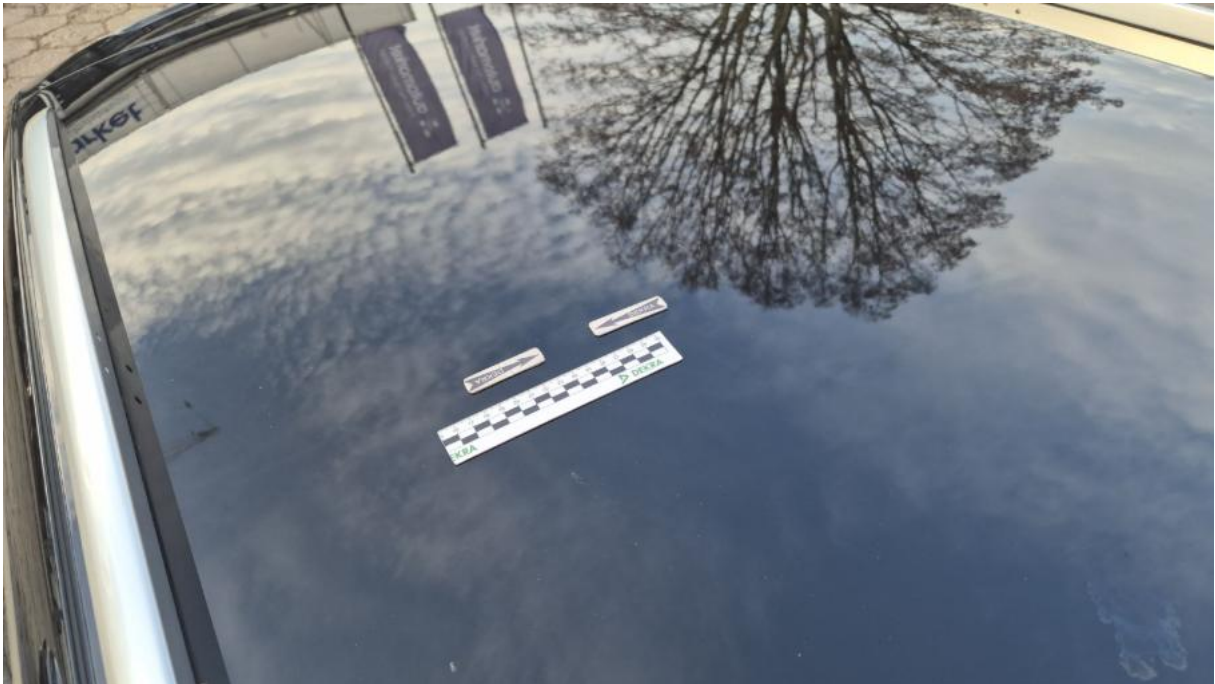

Fot. 55

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Uszczelka szyby bocznej tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2