

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217671/1/26-11401	Data raportu	08-01-2026
Rzeczoznawcy	Sebastian Niedźwiecki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100433/25/12/18	Miejsce oględzin	Al. Aleksandra Brücknera 54, 51-411 Wr...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEAHK8GZ180741
Marka, model	TOYOTA Proace Verso 16-24
Typ, wersja	Proace Verso 2.0 D4-D Mediu...
Numer rejestracyjny	DW3KT72
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/90 kW
Stan licznika	145 138 km
Data 1. rej./rok prod.	19-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	20-10-2026
Nadwozie	KOM 5/8
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki, 4 tweetery, ABS, Antena dachowa, Apple CarPlay i Android Auto, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Dach multifunkcyjny, Drzwi po prawej i lewej stronie przesuwne sterowane manualnie, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Gniazdo 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Klimatyzacja w tylnej części, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampka dachowa w kabinie pasażerskiej, Lampka po lewej stronie bagażnika, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Lusterko z dodatkowym lusterkiem do obserwowania dzieci, Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe w 2 i 3 rzędzie, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej pokryta materiałem, Przystosowanie do montażu haka holowniczego, Półka za 3 rzędem siedzeń - zabezpieczająca bagaż, Rolety przeciwsłoneczne, Schowek po stronie pasażera zamykany, podświetlany, Schowek w górnej części deski rozdzielczej zamykany, Schowki w drzwiach przednich, Stoliki samolotowe w oparciach przednich foteli, System Stop&Start, System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran 7 cali, Bluetooth, USB), Szyba przednia akustyczna, Szyba przednia atermiczna, Szyby przednie regulowane elektrycznie z funkcją automatycznego domykania, Szyby w 2 i 3 rzędzie przyciemniane (przepuszczalność światła: 30%), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami, Zamek centralny, Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Pakiet Executive

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 97H	7,2 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 101V	7,5 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT5	225/55 17 101V	6,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	225/55 17 97H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TYMCZASOWY), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
4	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
8	Listwa ozdobna zderzaka dół	rysa/odprysk		
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	utlenienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

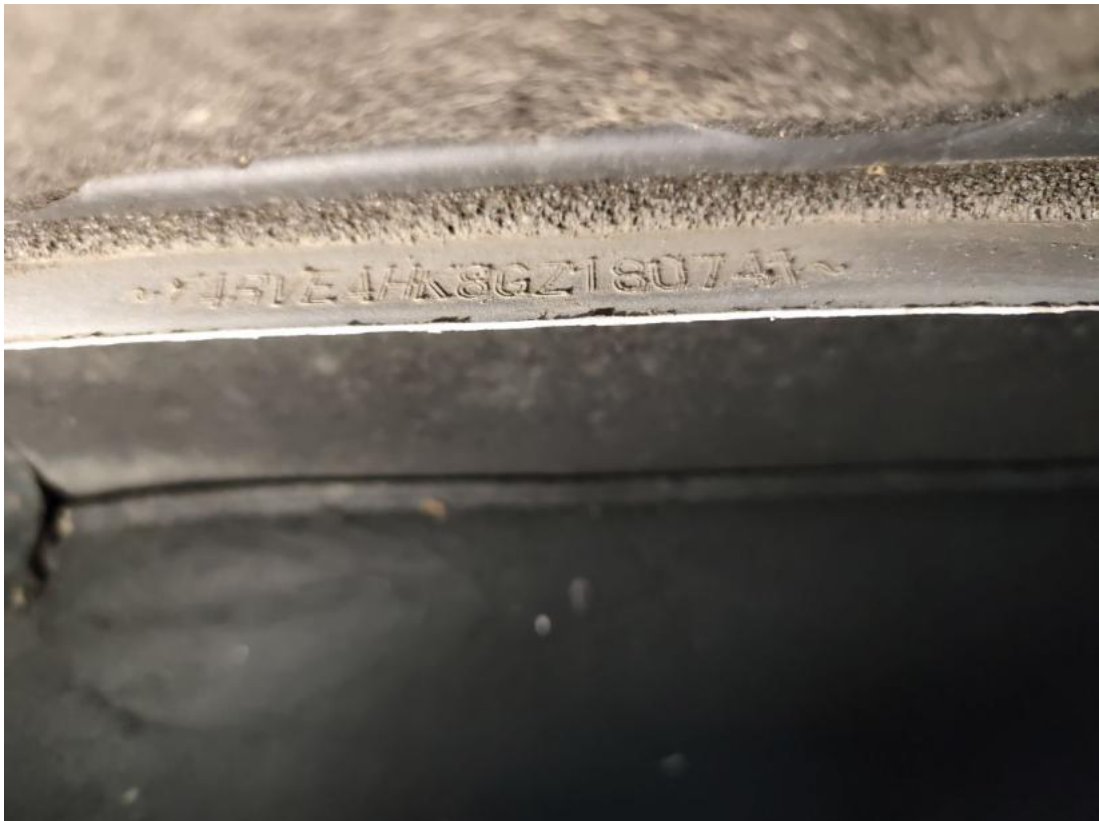

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe

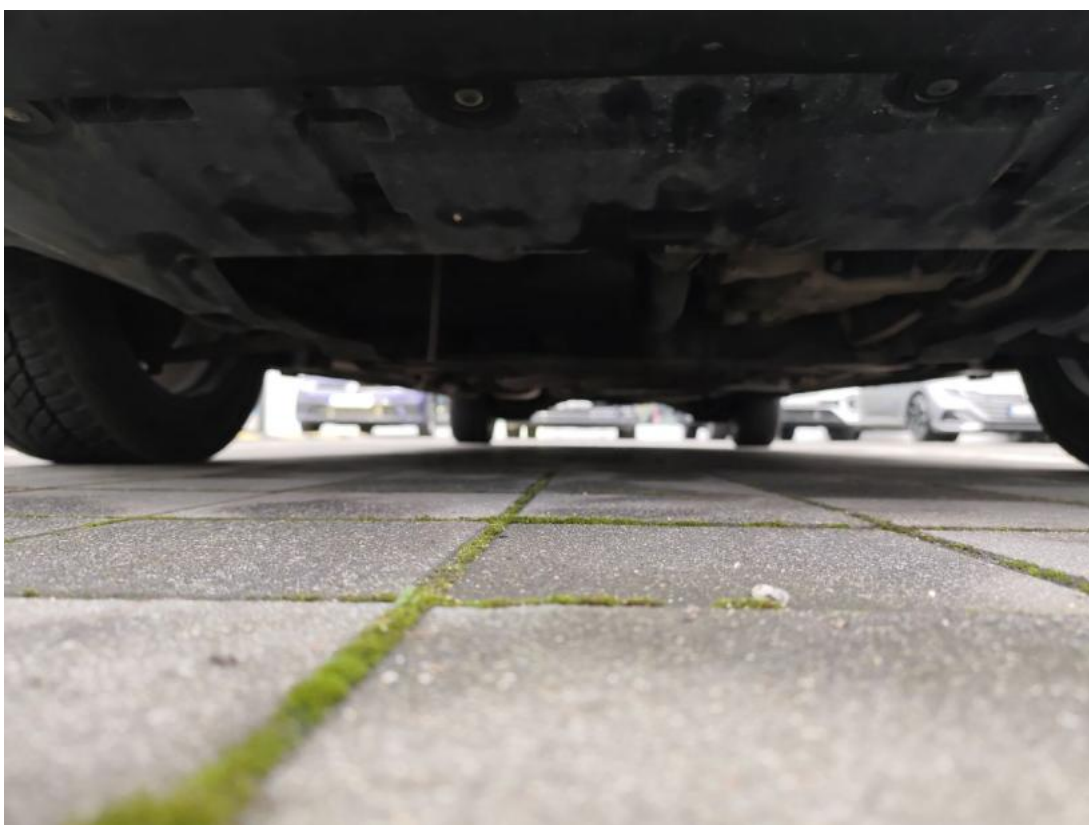

Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa

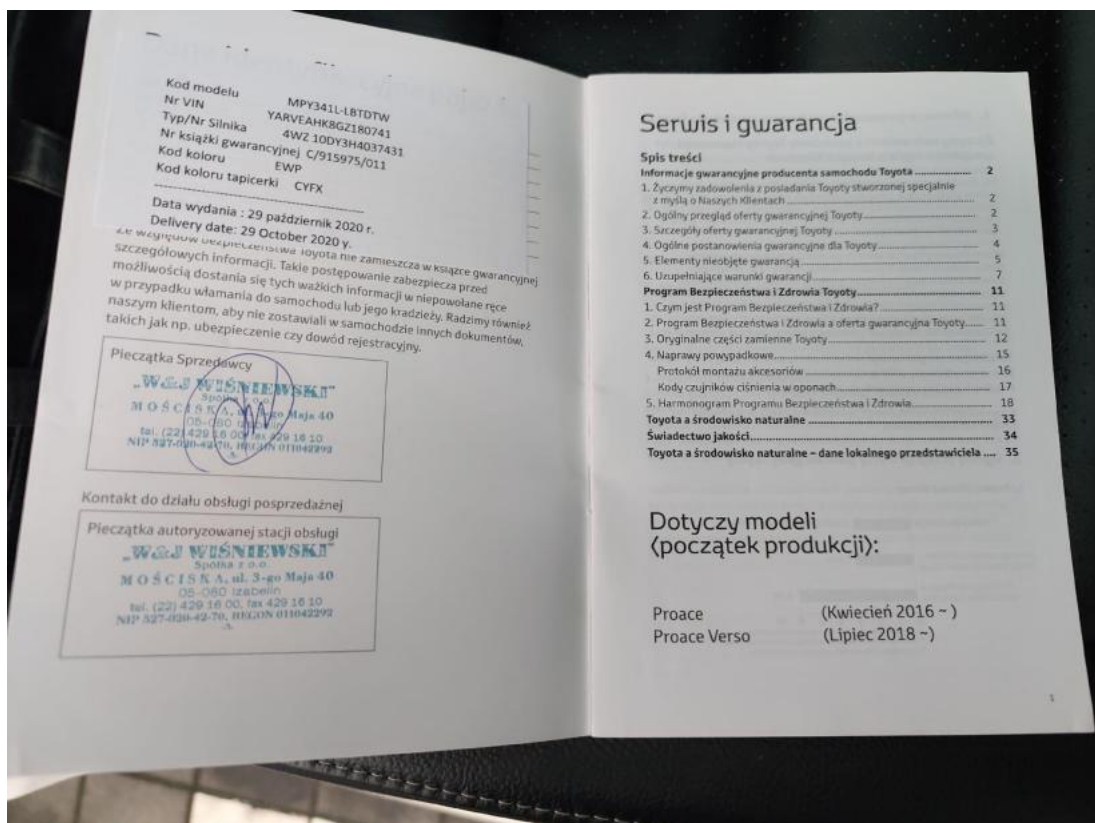

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

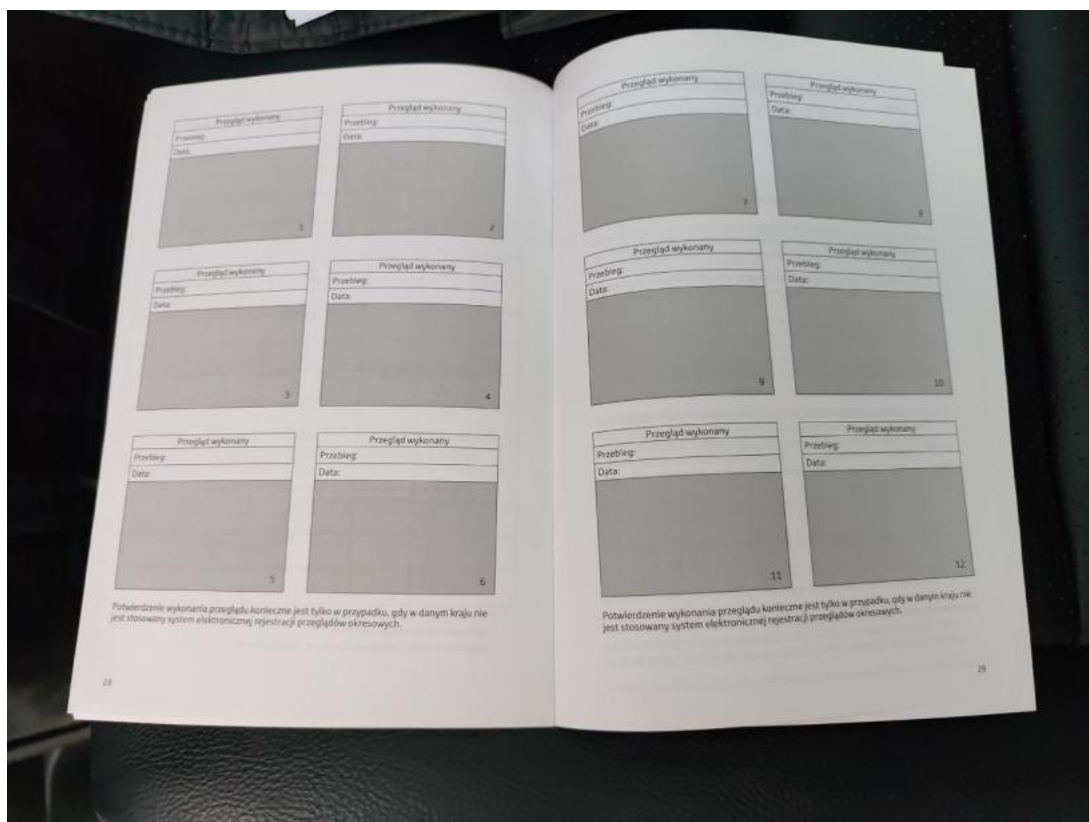

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34


Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

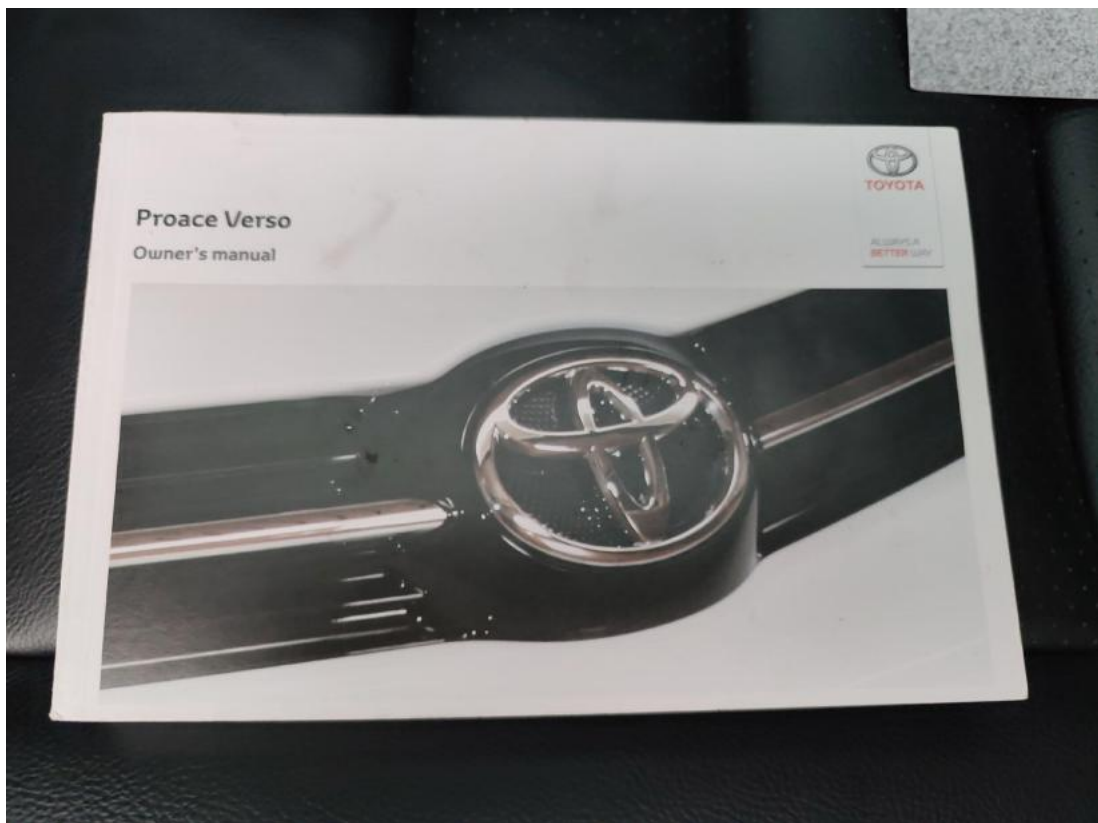

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kratka/zaślepka halogenu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga tylna P - Inne 1



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1



Fot. 52


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

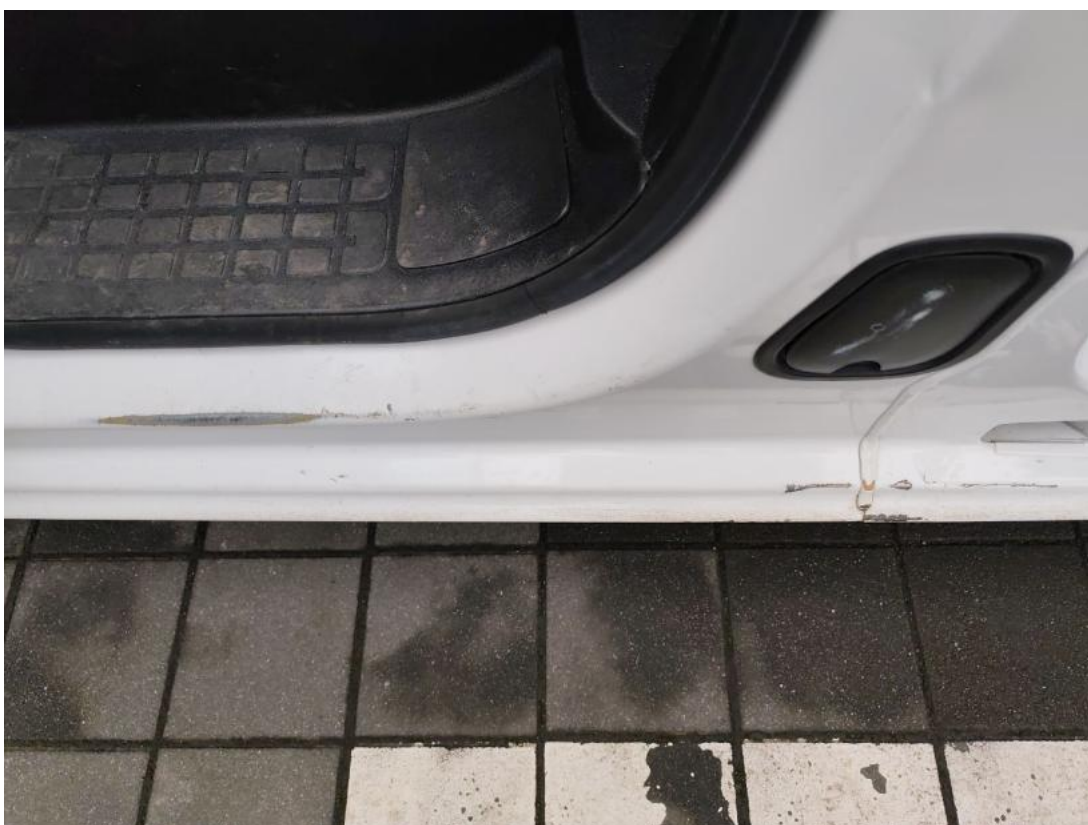

Fot. 54

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1