

Nr zlecenia: 10/06/07/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/07/06

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VWASNFF24C3149189
Marka:	NISSAN	Nr rejestracyjny:	KT91672
Model pojazdu:	Cabstar 35.12 MR`11 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	025-02221
Wersja:	S	Rok produkcji:	2012
Wskaźnik drogowości	32464 km		
Data pierwszej rejestracji	2013/02/08		
Data ważności badania technicznego	2026/11/17		
Rodzaj zabudowy	podwozie		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całkowita	3500 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	resory / 2900 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2488 ccm / 90kW (122KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	4	Przygotowanie do montażu radia
2	Kolumna kierownicy regulowana	5	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	6	Zamek centralny
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 195/70 R15C 104/102R R S1	7,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 195/70 R15C 104/102R R S1	7,0
Tylne LZ:	*MATADOR 195/70 R15C 104/102R WEATHER 2	8,0
Tylne LW:	*MATADOR 195/70 R15C 104/102R WEATHER 2	8,0
Tylne PZ:	*MATADOR 195/70 R15C 104/102R WEATHER 2	8,0
Tylne PW:	*MATADOR 195/70 R15C 104/102R WEATHER 2	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Sebastian Sajdak
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Pojazd wyposażony w podnośnik koszowy marki GSR o oznaczeniu modelowym E209PX, numer seryjny 6497, rok produkcji 2013. Podnośnik uszkodzony, niesprawny.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Próg	L	Zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

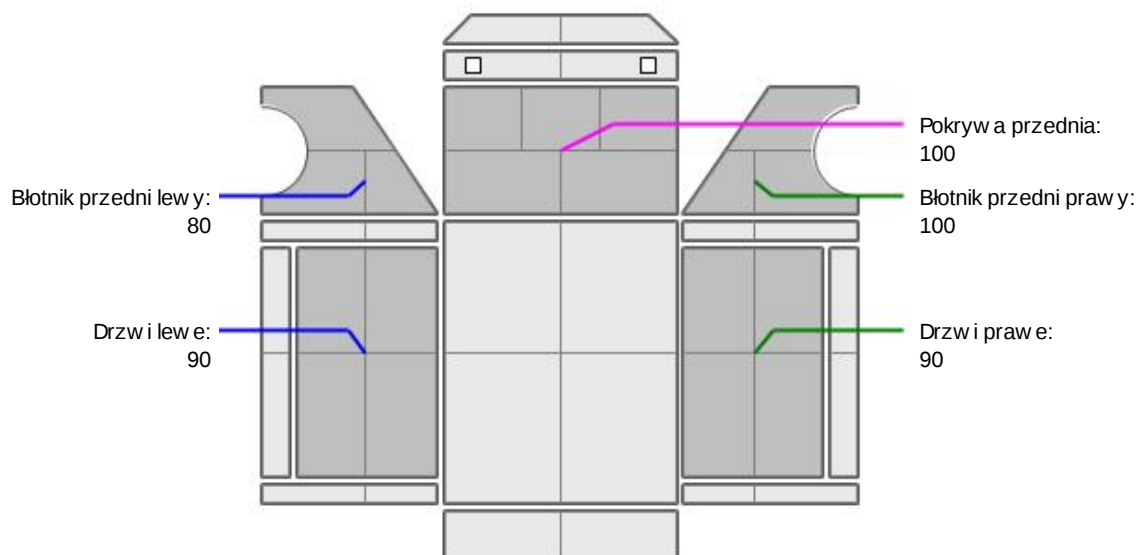

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Błotnik przedni	L	80	
3	Drzwi	L	90	
4	Błotnik przedni	P	100	
5	Drzwi	P	90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia			Uszkodzona uszczelka	



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		

3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: aktywna ikona serwisowa, aktywna ikona układu oczyszczania spalin. Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych.



NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Układ hydrauliczny		Wycieki płynów eksploatacyjnych		
2	Rama kosza		Pęknięta, ogniska korozji		
3	Ramię		Pęknięte ogniska korozji		

Z uwagi na uszkodzenia brak możliwości sprawdzenia poprawności działania, istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad i niesprawności.

JAZDA KONTROLNA

1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Z uwagi na uszkodzenia nie wykonano jazdy kontrolnej. Silnik uruchomiono, rozruch oraz praca poprawna.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 **Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 **Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109

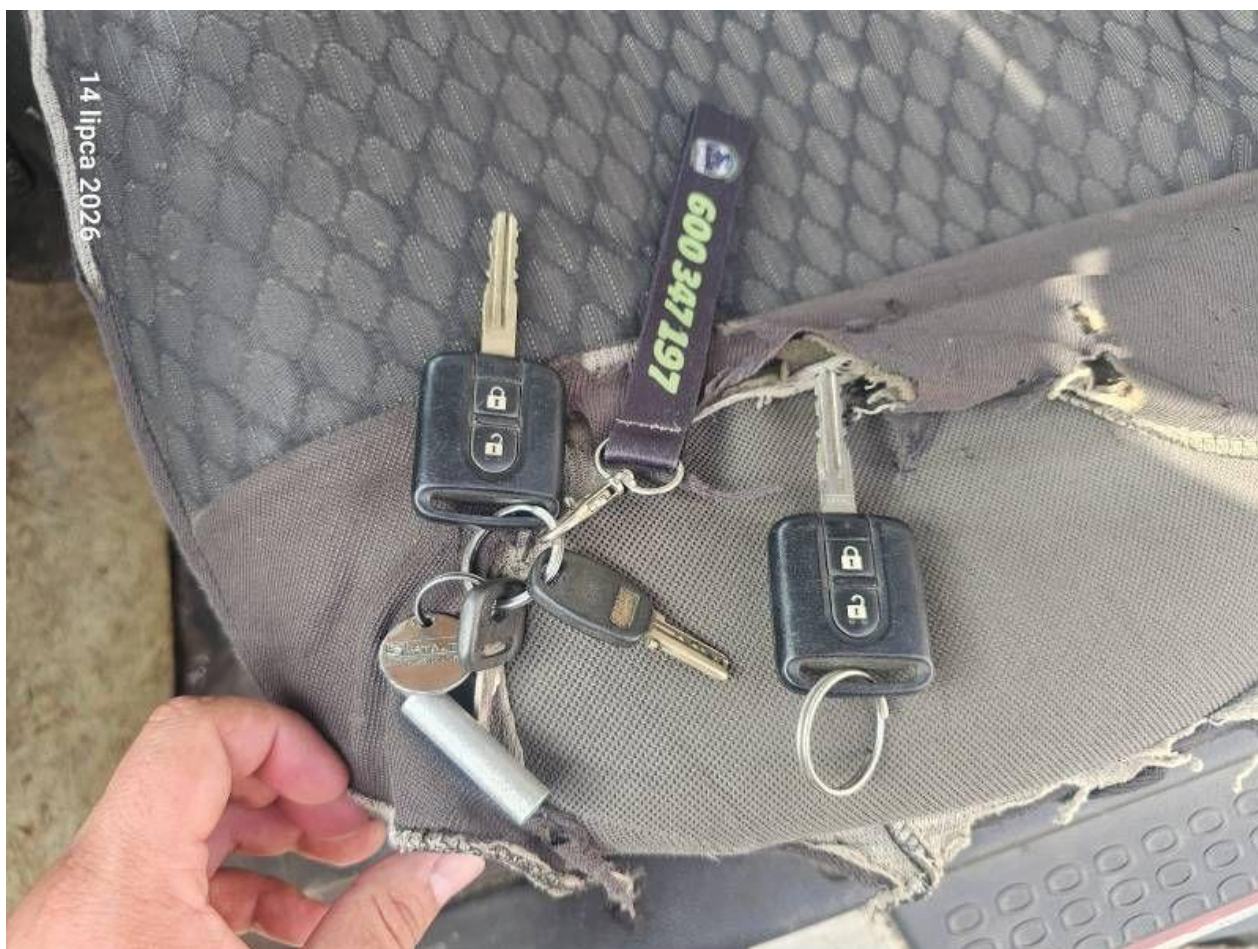

Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

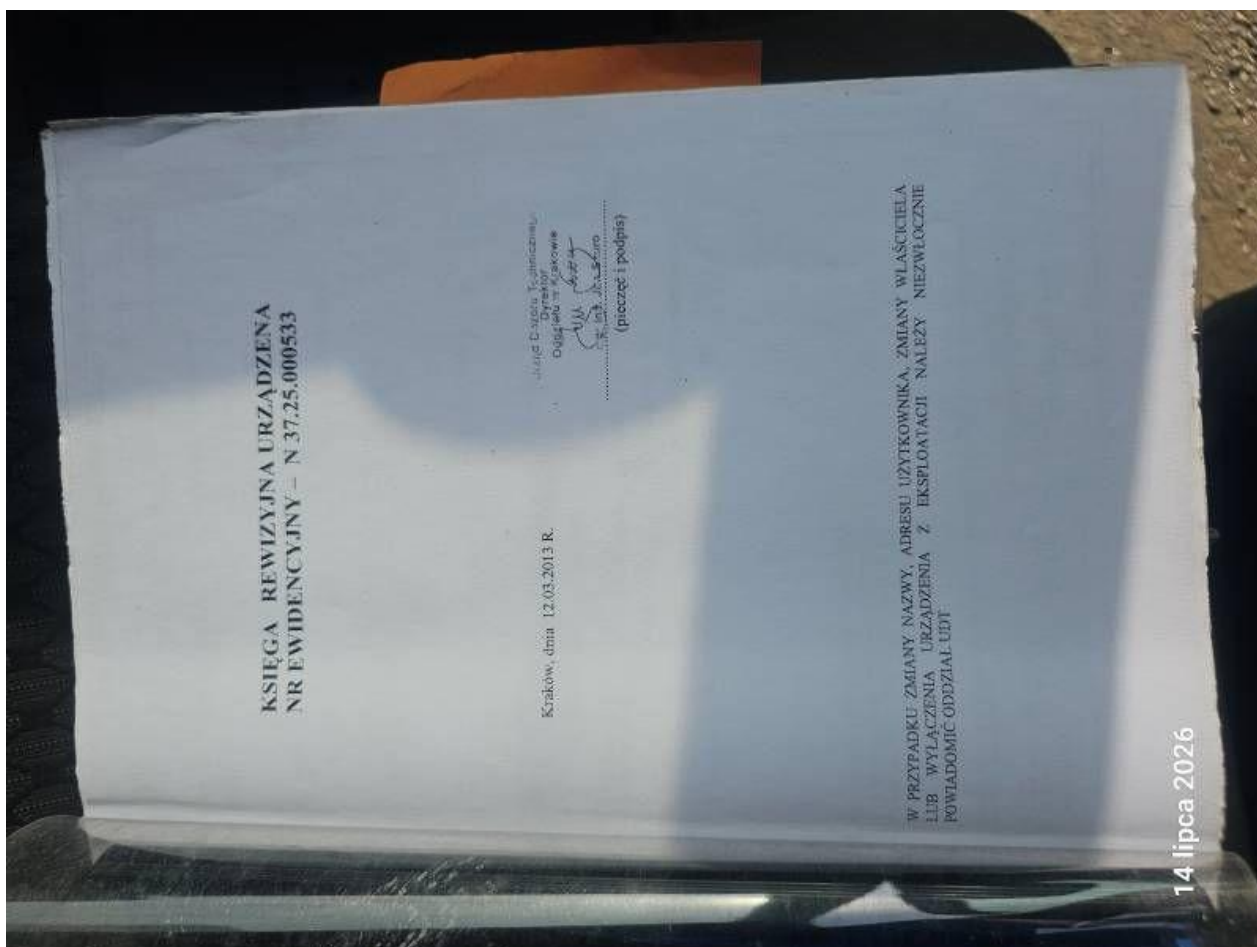

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120




Fot. nr 121




Fot. nr 122




Fot. nr 123

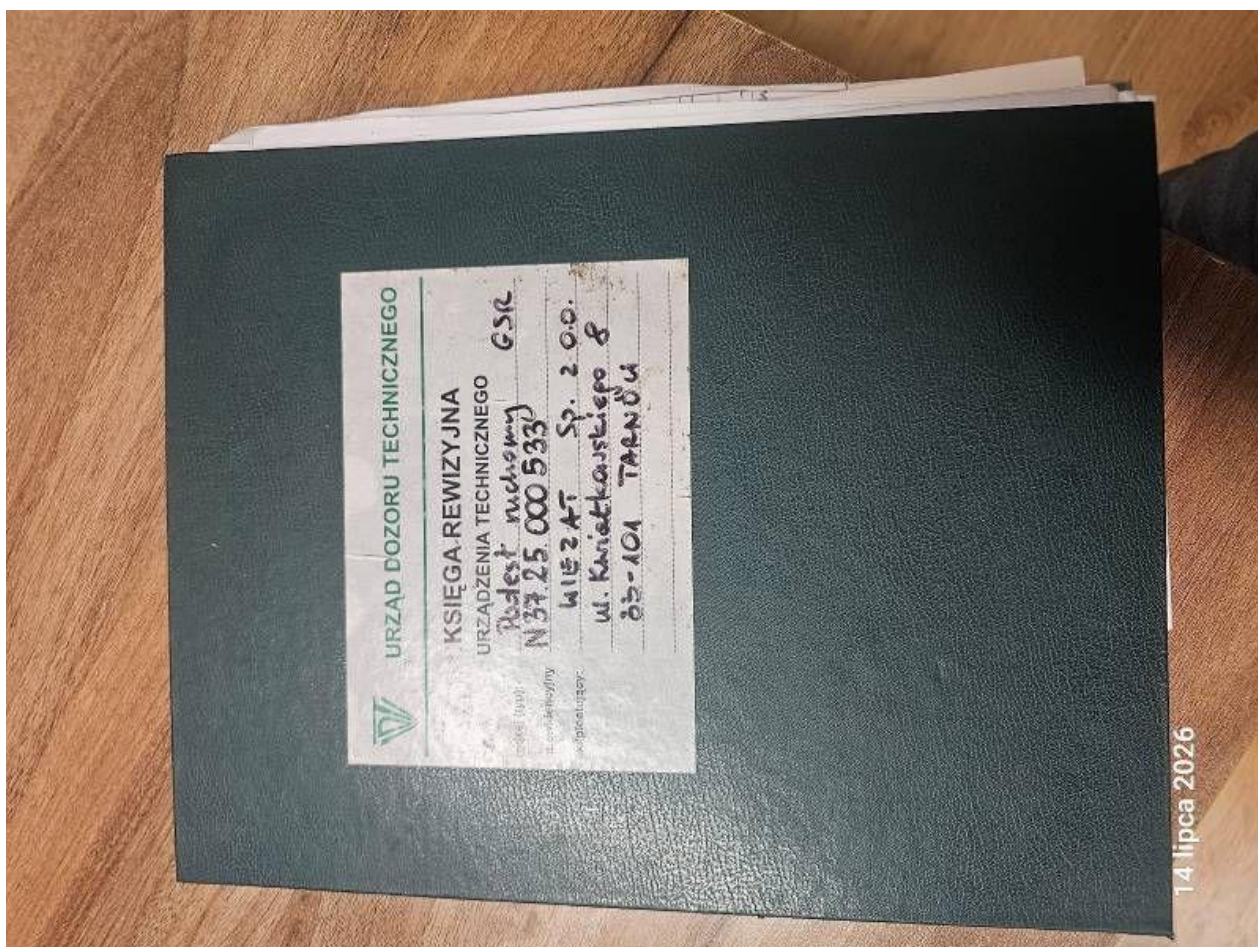

Fot. nr 124

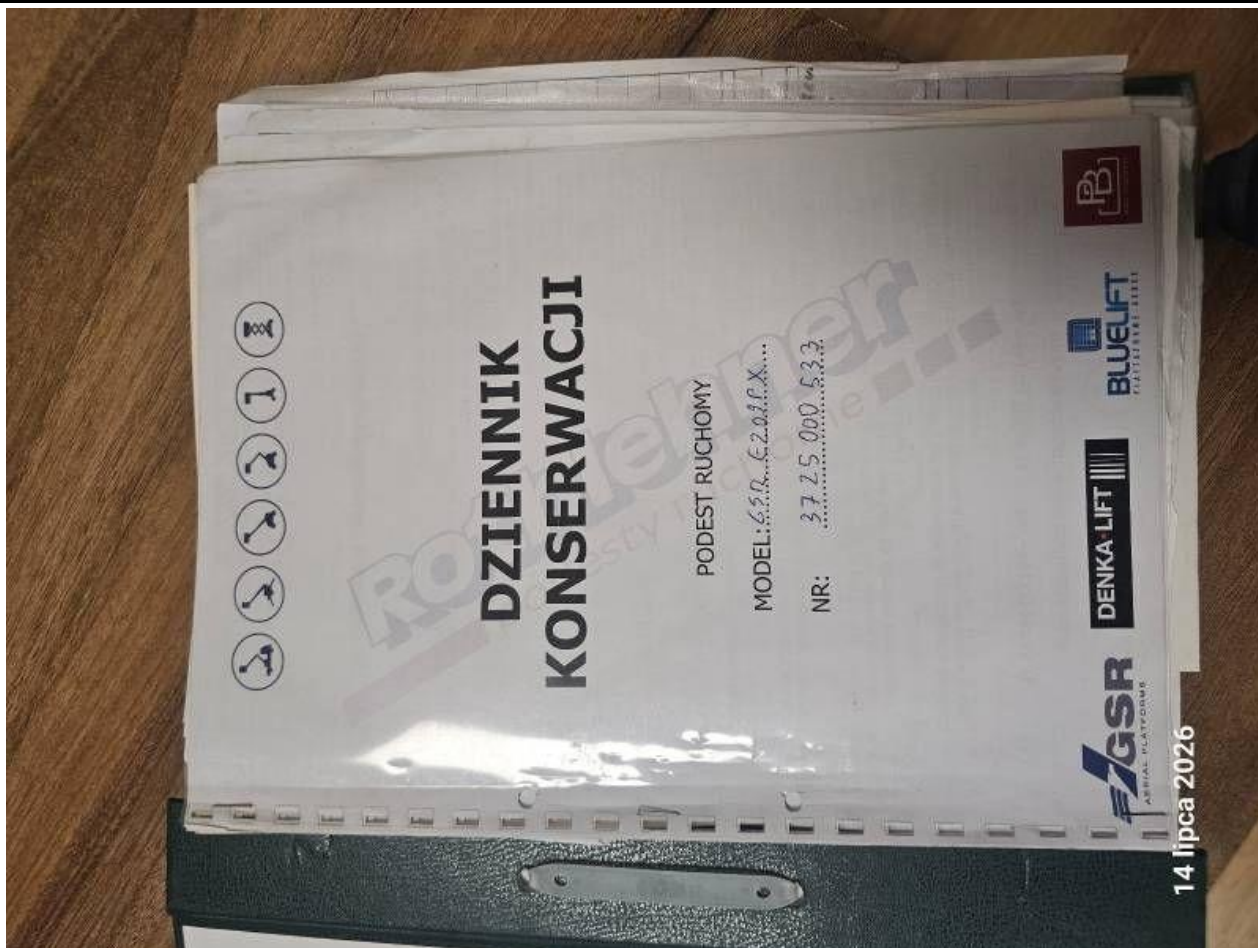

Fot. nr 125

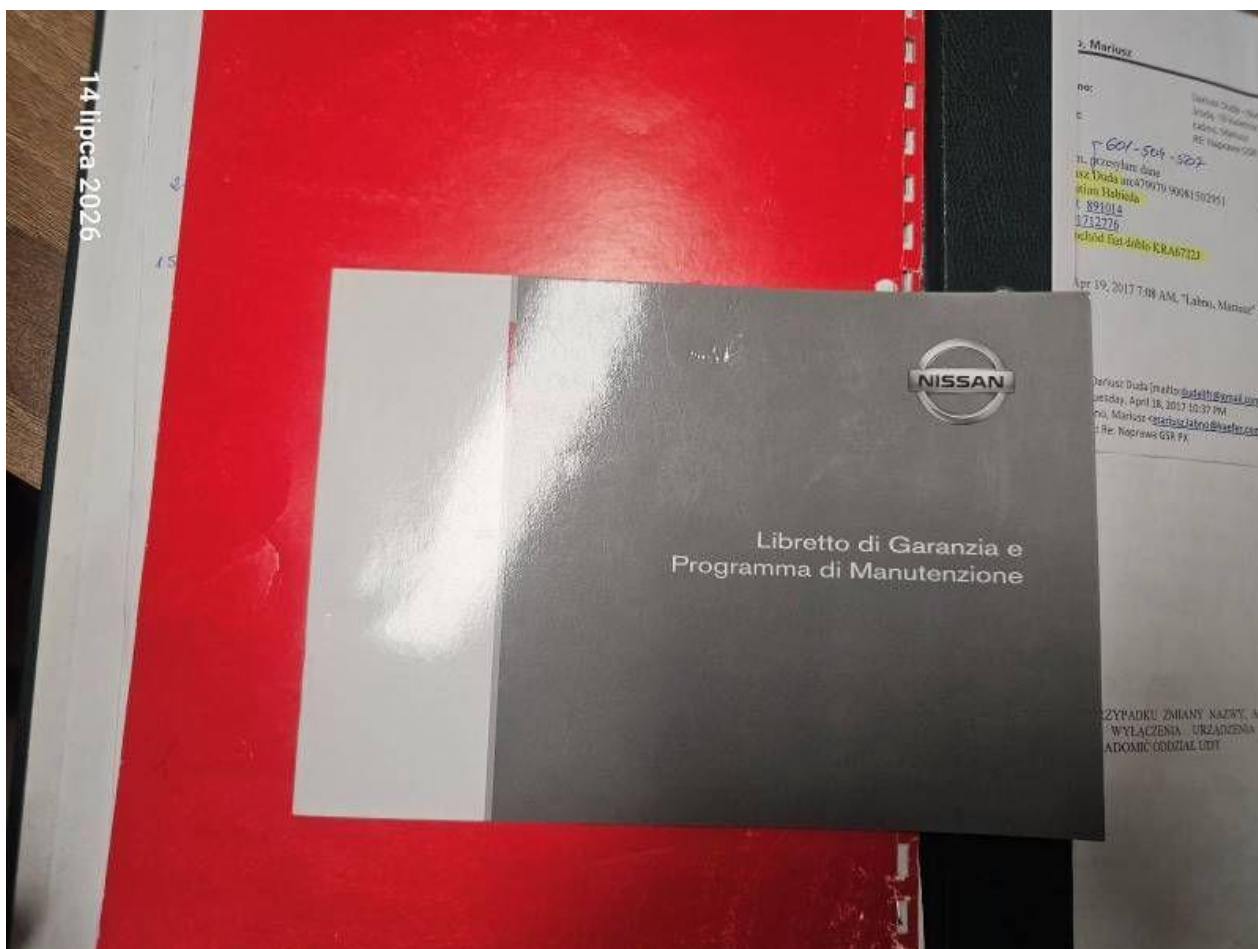

Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu