

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11677/6/26-15201	Data raportu	13-06-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	14-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36453/26/04/27Miejsce oględzin MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...		

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VECYHZRLJ912877
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life XL 1.5 CDTI Enjoy...
Numer rejestracyjny	RZ751AM
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	104 838 km
Data 1. rej./rok prod.	12-11-2020/2020
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik świateł, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane od góry, przeszklone, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16, z ogumieniem 205/60 o niskim oporze toczenia, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z podłokietnikiem, Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami po stronie kierowcy, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kluczyki dwa, w tym jeden składany, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami po stronie kierowcy, Osłony szyn drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Poduszki powietrzne czołowe i boczne przednie, kurtynowe dla pierwszego oraz drugiego rzędu, Radio R 4.0 (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB), Roleta w przestrzeni bagażowej, składana, Schowek dolny przed pasażerem, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Mistral Gray, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Pakiet Dobrej Widoczności, Reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, System automatycznego sterowania zamkami drzwi i zapłonem Open&Start, Szyba przednia podgrzewana sektorowo

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 16 92H	7,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 16 92H	7,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 16 92H	8,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/60 16 92H	8,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła przód L	brak	WY	0.2

2	Krata wlotu powietrza góra zewnętrz. R	pęknięcie	WY	0.2
3	Zderzak, środek	odpryski lakieru, zarysowanie, inne	NA	0.2
4	Podsufitka	zabrudzenie	NA	
5	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
6	Próg R	wgniecenie		
7	Światnik tylny L	zarysowanie		
8	Pokrywa tylna	zarysowanie		
9	Uchwyt/Listwa uchwytu pokrywy	zarysowanie		
10	Nakładka błotnika tylnego góra dół L	zarysowanie		
11	Nakładka błotnika tylnego góra dół R	zarysowanie		
12	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
13	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

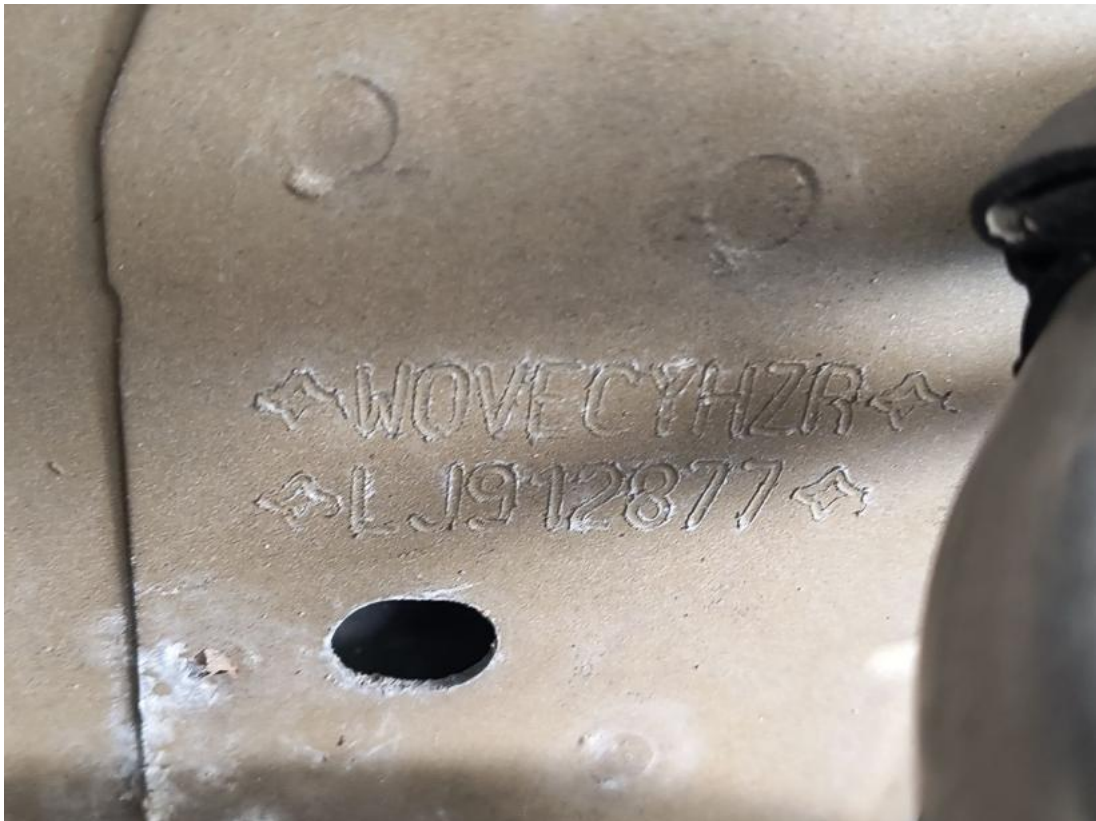

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kluczyki



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Kołpak przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Podsufitka - Inne 1



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2