

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219842/7/26-11401	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawcy	Iwo Tokarski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/59266/26/06/29	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2514AJJ048829
Marka, model	HYUNDAI i30 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Classic +
Numer rejestracyjny	CT3163X
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	109 846 km
Data 1. rej./rok prod.	20-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	27-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

AEB - system automatycznego hamowania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Przedni podłokietnik, Schowek centralny na okulary nad głową, Spoiler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła drogowe inteligentne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	195/65 15 91H	6,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	195/65 15 91H	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	195/65 15 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dodatkowe Światło stop kpl.	pęknięcie	WY	0.3
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
6	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		

7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
10	Lusterko zewn.sterow.elekt. L	zarysowanie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Rama drzwi.przód L	rysa/odprysk		
14	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
16	Spojler tylny, góra	zarysowanie		
17	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
18	Nakładka słupka A dół R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

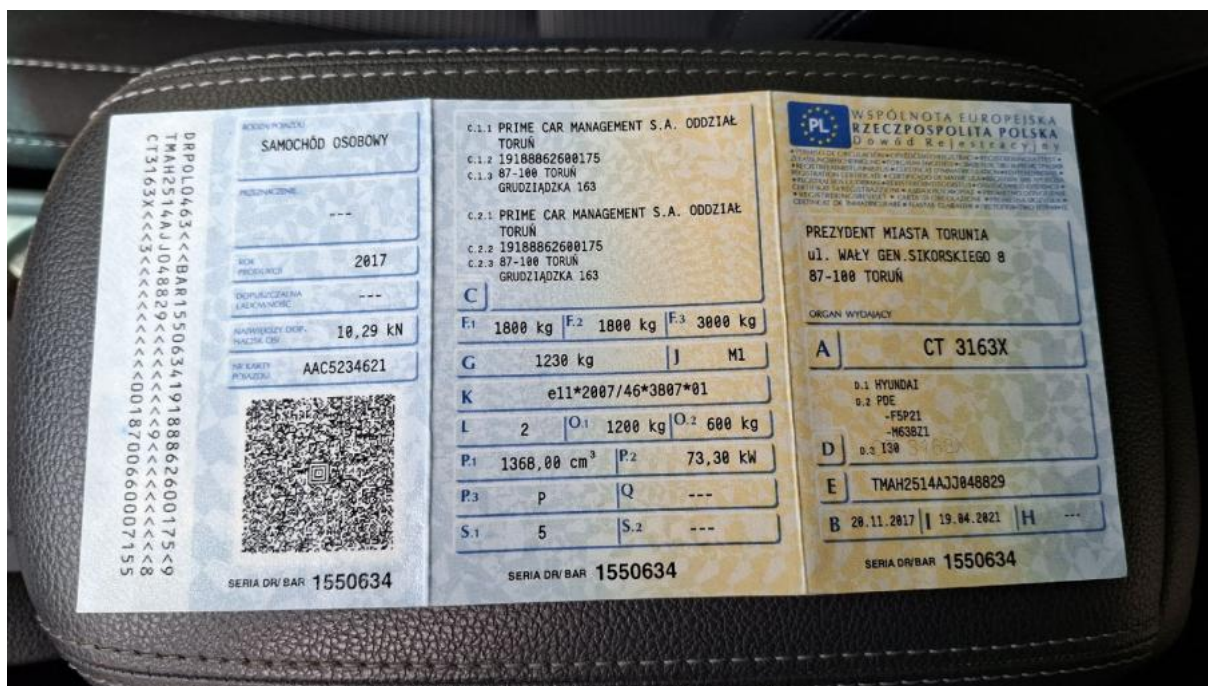

Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

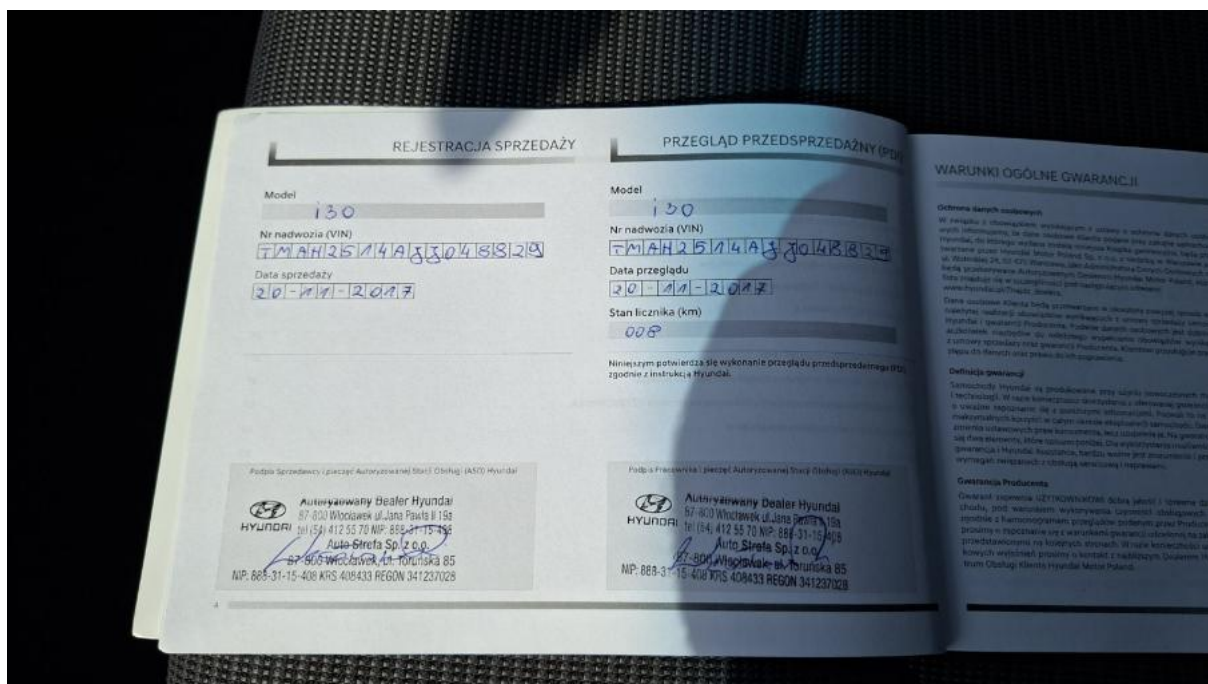

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

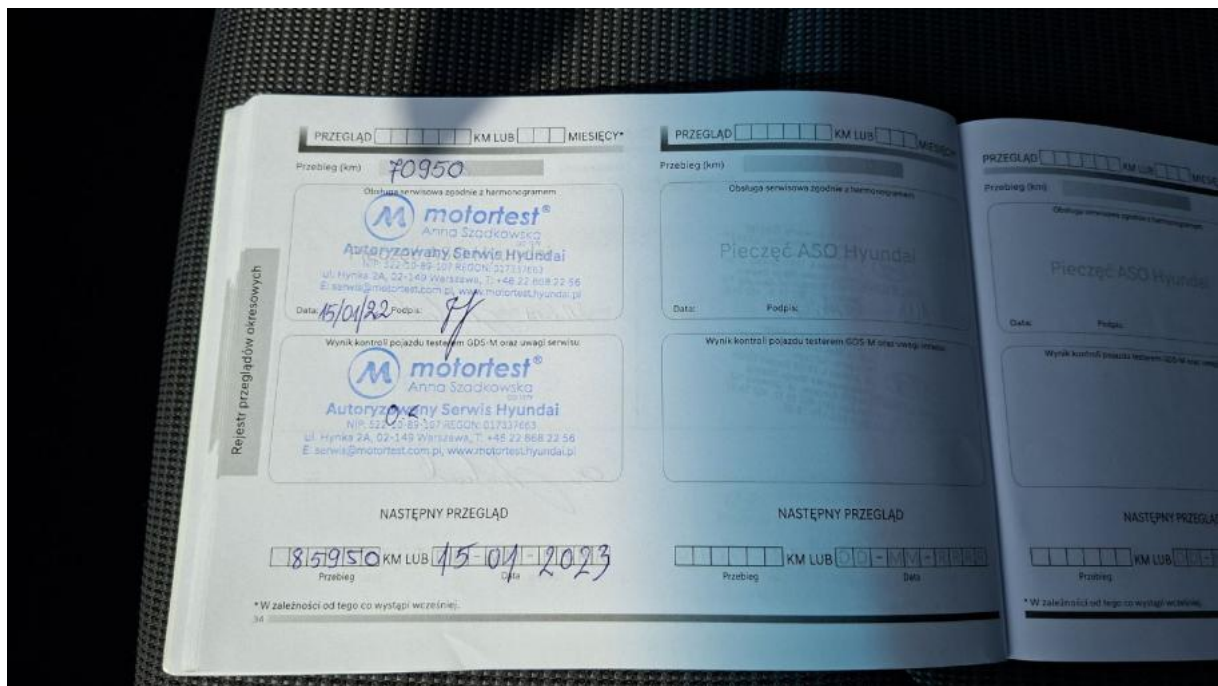

Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

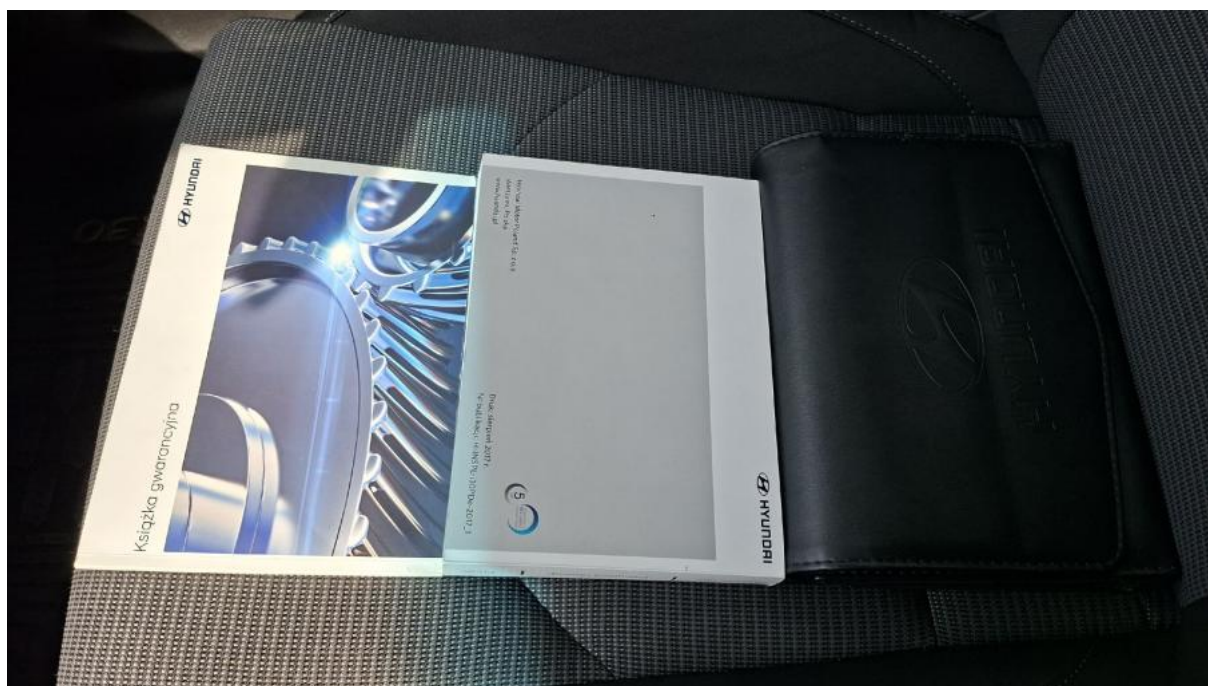

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Kółpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dodatkowa lampa stopu - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 64

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

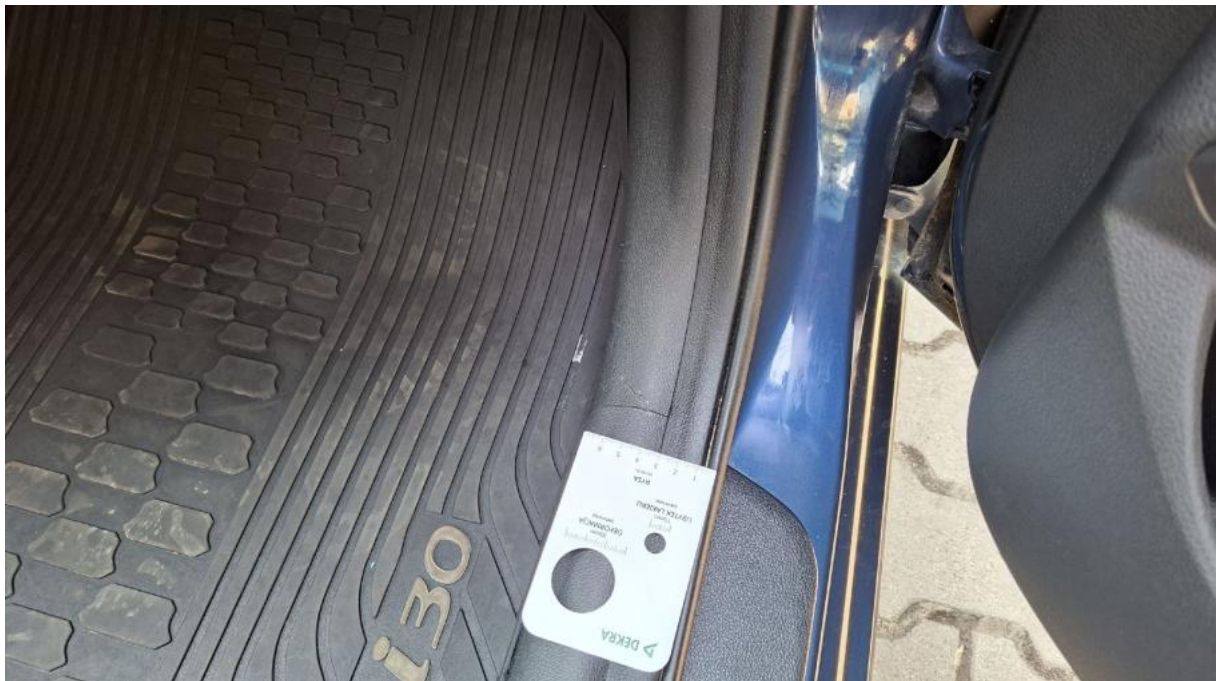

Fot. 74

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1