

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	437465/7/26-9570	Data raportu	21-07-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	20-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/60646/26/07/02	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3CZJP005041
Marka, model	VOLKSWAGEN Passat Varian...
Typ, wersja	Passat 2.0 TDI BMT Comfortline
Numer rejestracyjny	WF4894P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	197 799 km
Data 1. rej./rok prod.	27-09-2017/2017
Data nast. bad. techn.	23-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp., Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światel z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio MP3/WMA Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Start/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun., Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wykończenie wnętrza Diamond Silver, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Zegarek analogowy w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Gniazdo multimedialne AUX-IN z USB oraz możliwością podłączenia urządzeń typu iPod, Lakier metalik, Pakiet Business, Pakiet zimowy 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, DYNAXER	215/60 16 95H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, DYNAXER	215/60 16 95H	6,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, DYNAXER	215/60 16 95H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, DYNAXER	215/60 16 95H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka progu zewn. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.9
2	Nakładka słupka A góra L	przepalenie	WY	0.1
3	Tapicerka siedziska 2.rząd	przepalenie	WY	0.6
4	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	2.7
5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, ślady korozji	NA	1
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
9	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
14	Listwa tapicerki drzwi R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

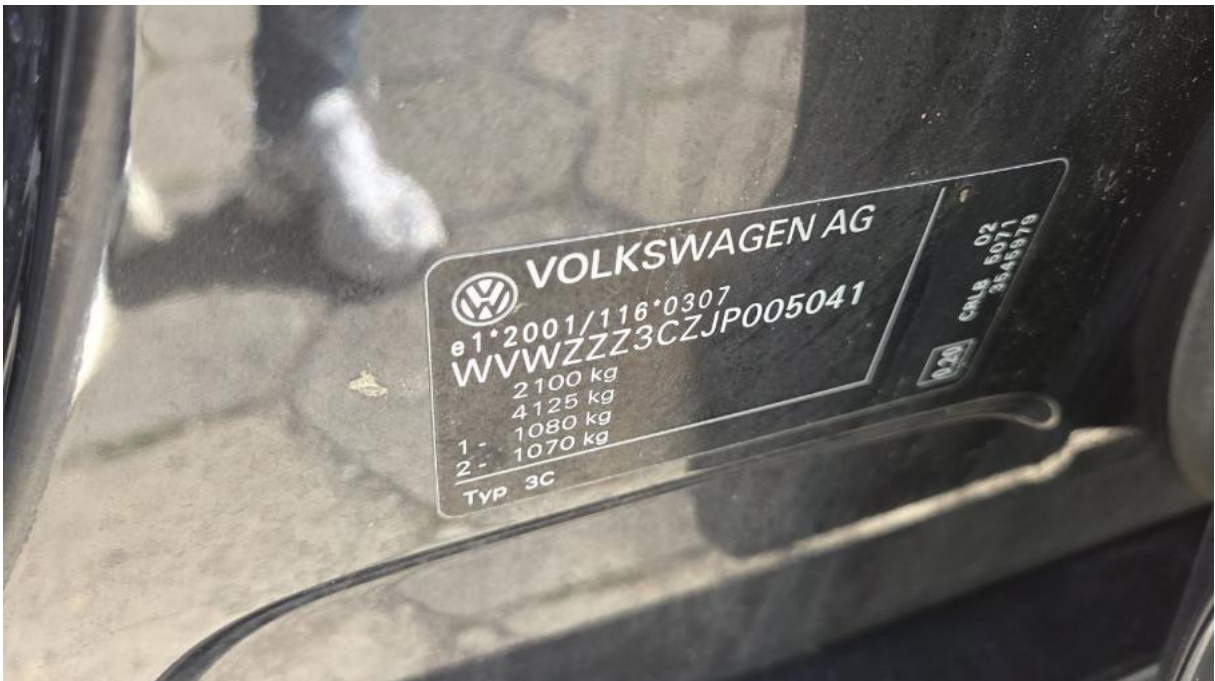

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

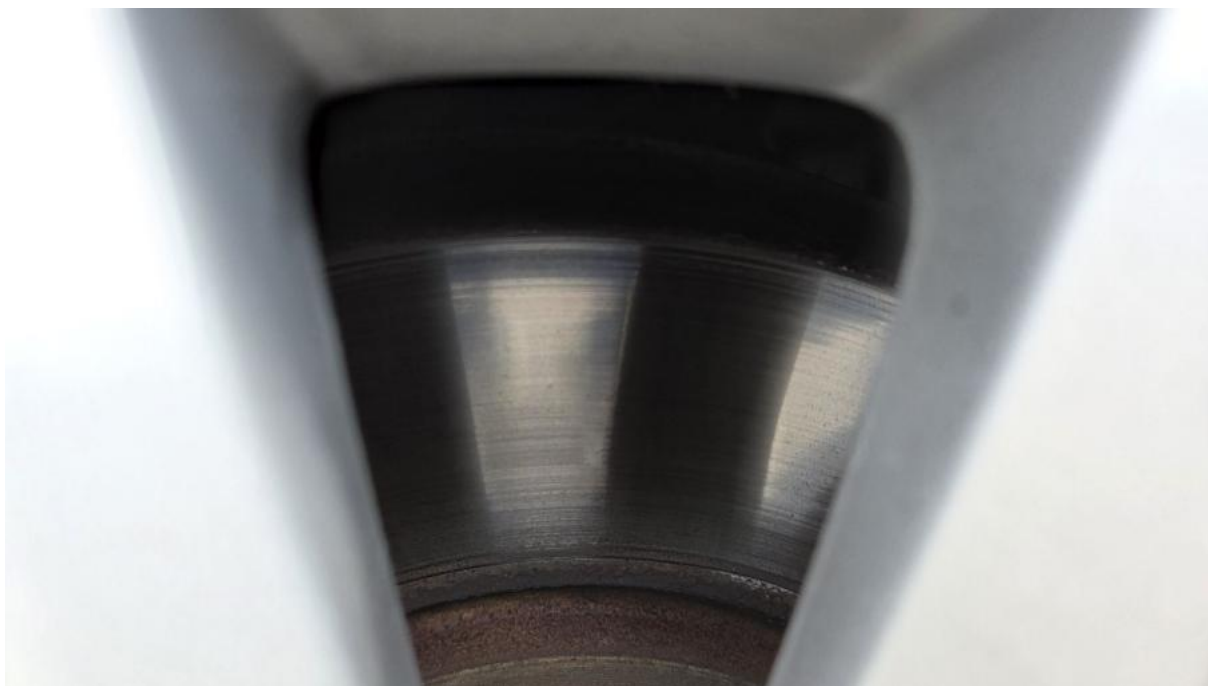

Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa

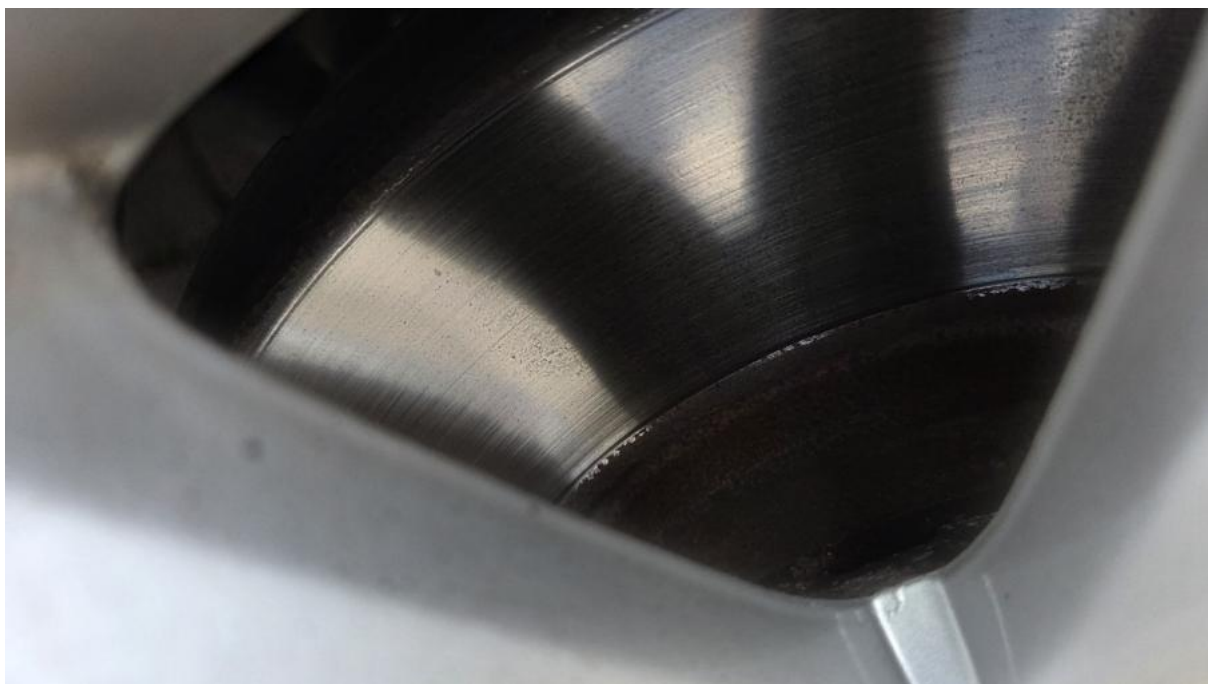

Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

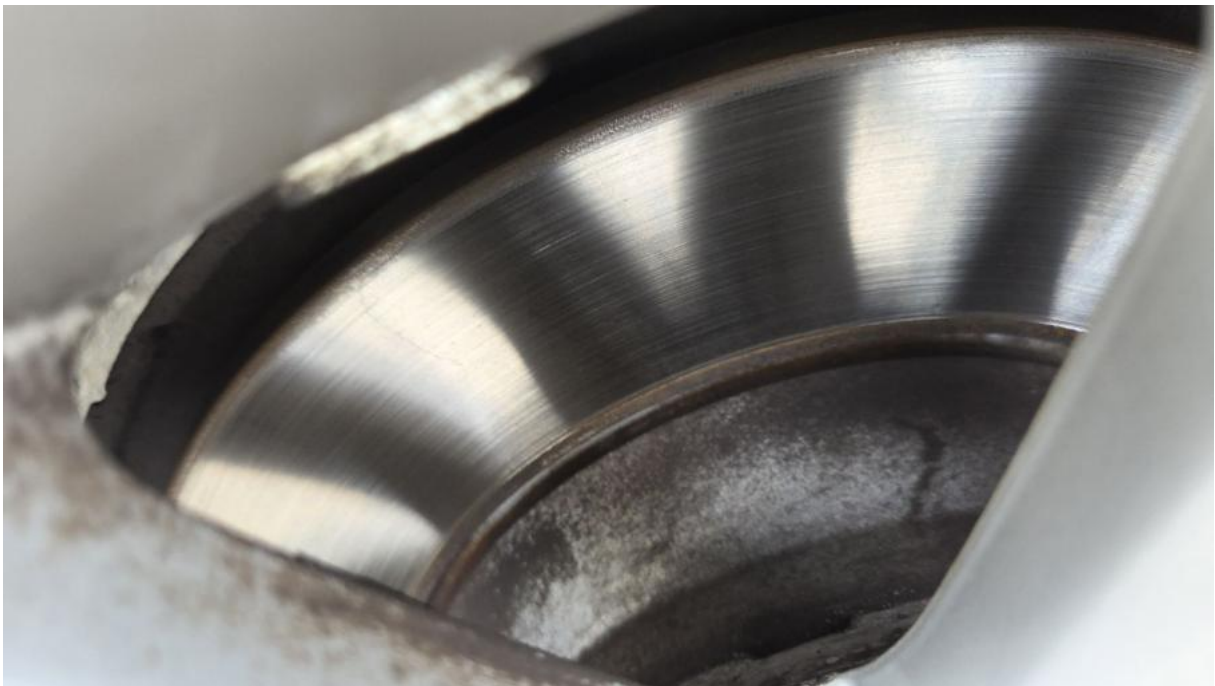

Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

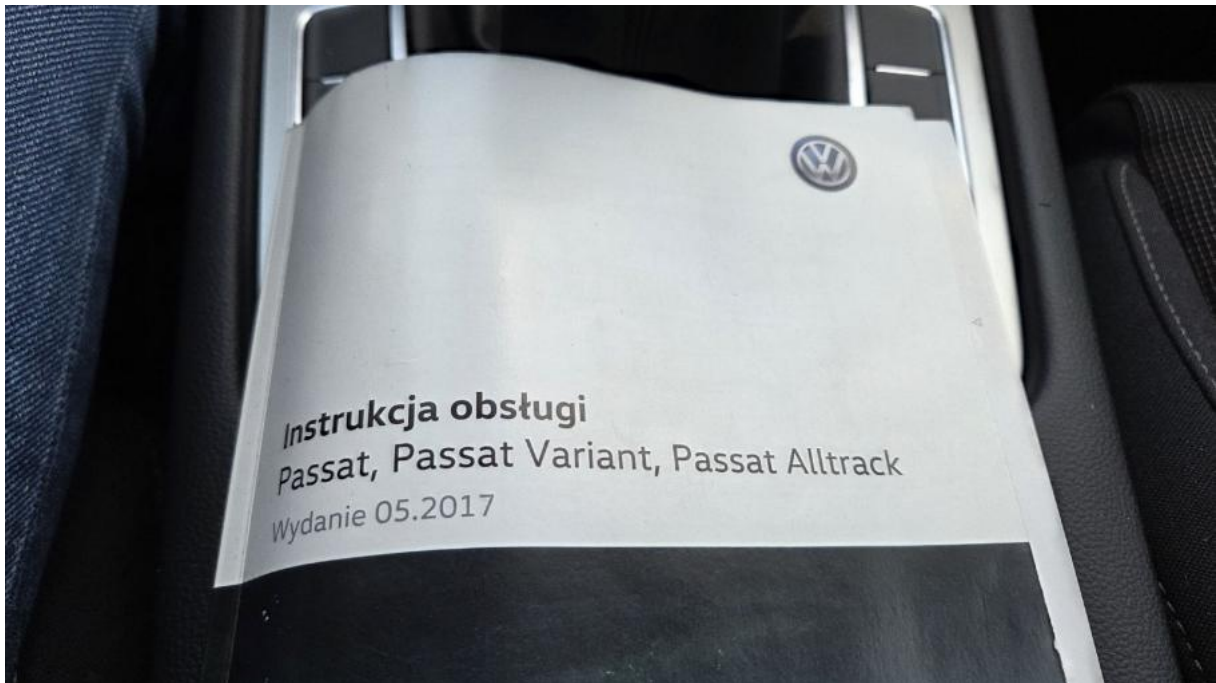


Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

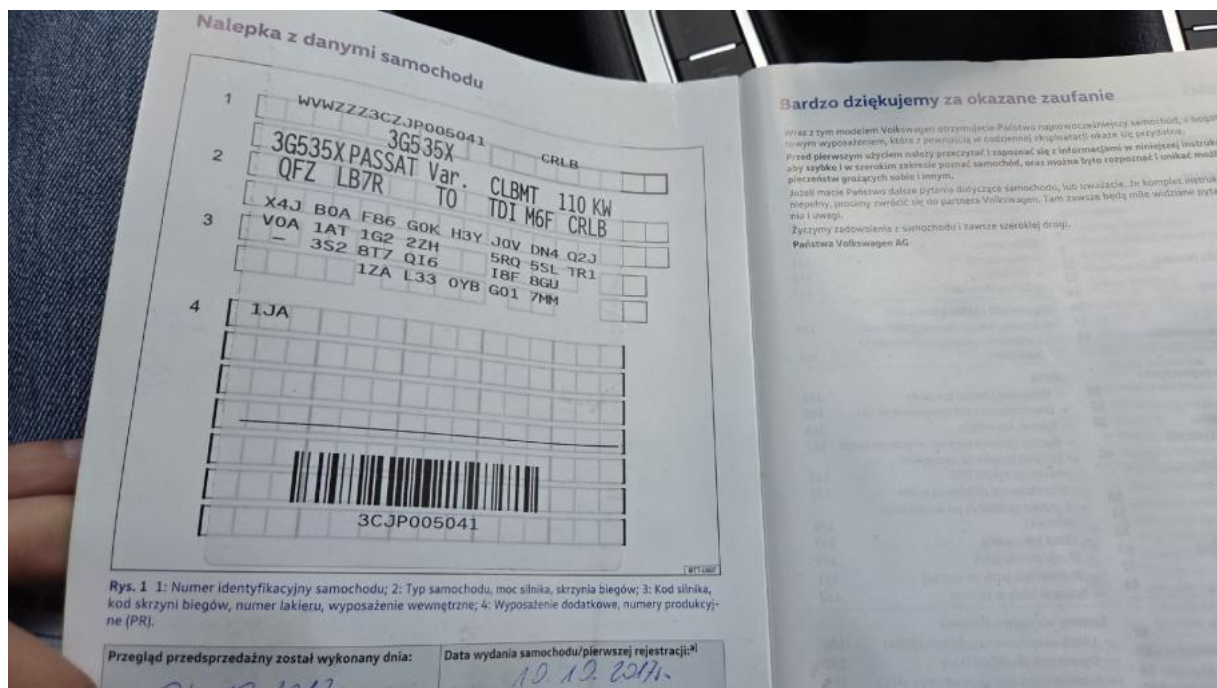

Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

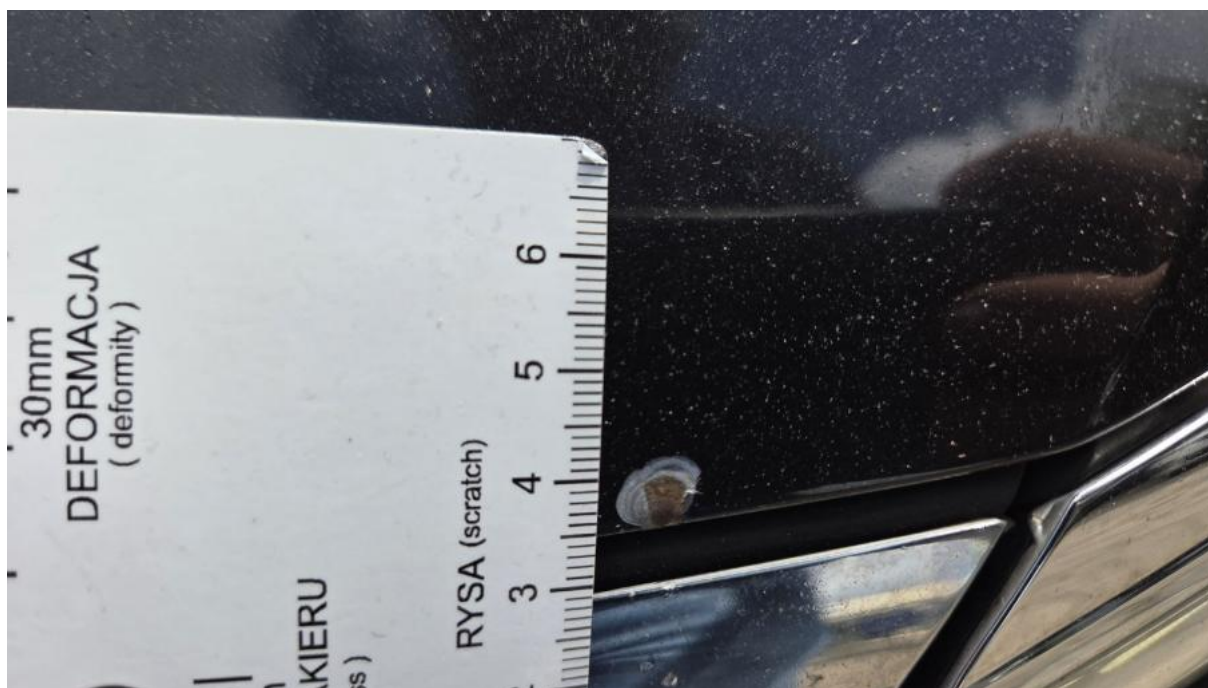

Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 1

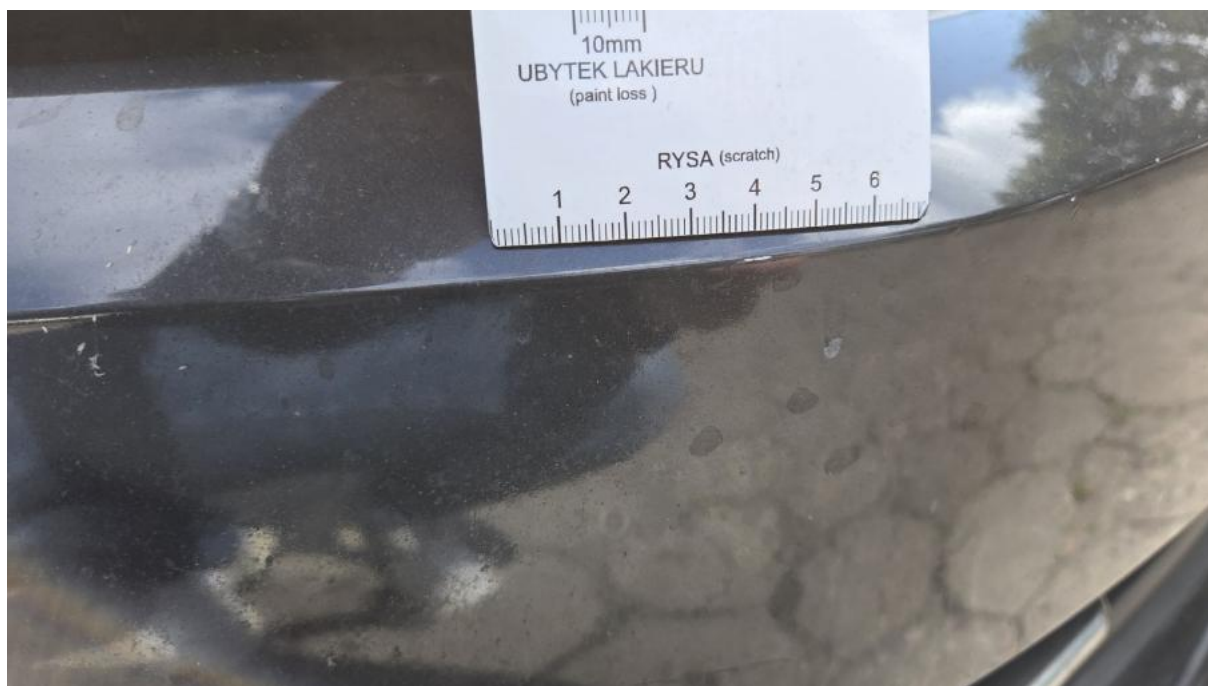

Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

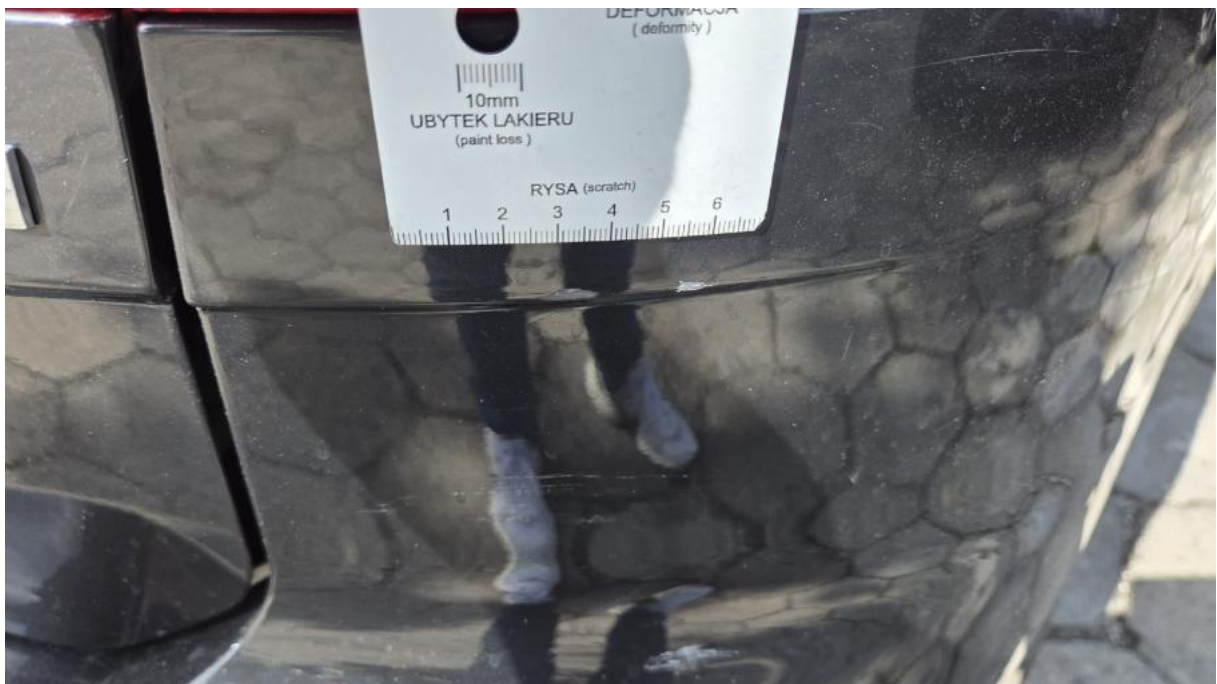

Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

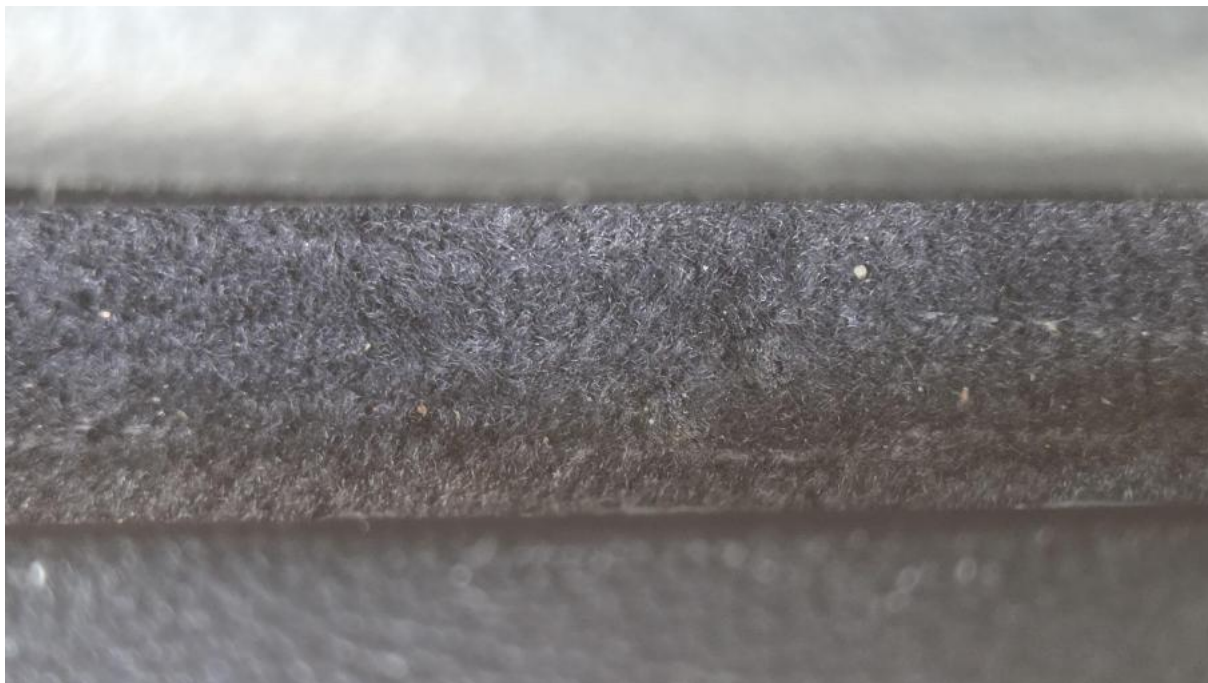

Fot. 73

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1