

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12416/7/26-15201	Data raportu	10-07-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	08-07-2026
Nr zlecenia	mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)		
	PKOM(DZS)/GDA/61292/26/07/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU1K5220364115064
Marka, model	DACIA Logan MCV 16-20
Typ, wersja	Logan MCV 0.9 TCe Techroad...
Numer rejestracyjny	KK8069H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./898 ccm/66 kW
Stan licznika	79 475 km
Data 1. rej./rok prod.	31-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	08-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESC + ASR, El. podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane, Klamki drzwi w kolorze czarnym, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Media Nav Evolution - system nawigacji z dotykowym ekranem, radiem, Bluetooth, USB, Jack, Obrotomierz, Osłona podwozia przednia/tylna w kolorze matowego chromu, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, Relingi dachowe dwukolorowe (czarne/matowy chrom), Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem, Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3 z 3 zagłówkami, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zwiększony prześwit, Światła przeciwmgielne, Klimatyzacja automatyczna, Lakier metalik, Podłokietnik - przód

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOLD GUM, ALP A3	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	GOLD GUM, ALP A3	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	GOLD GUM, ALP A3	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	GOLD GUM, ALP A3	205/55 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi przednie prawe	150 - 200
6	Drzwi tylne lewe	150 - 200
7	Drzwi tylne prawe	150 - 200
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
10	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.9
2	Listwa ochronna boczna L	zarysowanie	WY	0.2

3	Okladzina zderzaka tylnego	zarysowanie	WY	1.3
4	Pokrywa przednia	wgniecenie	NA	2.5
5	Pokrywa tylna	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
6	Przysłona, dół	zarysowanie		
7	Dach	wgniecenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, wgniecenie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
12	Łotnik tylny L	zarysowanie		
13	Łotnik tylny R	wgniecenie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Listwa śr zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Spoiler zderzaka przedniego() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

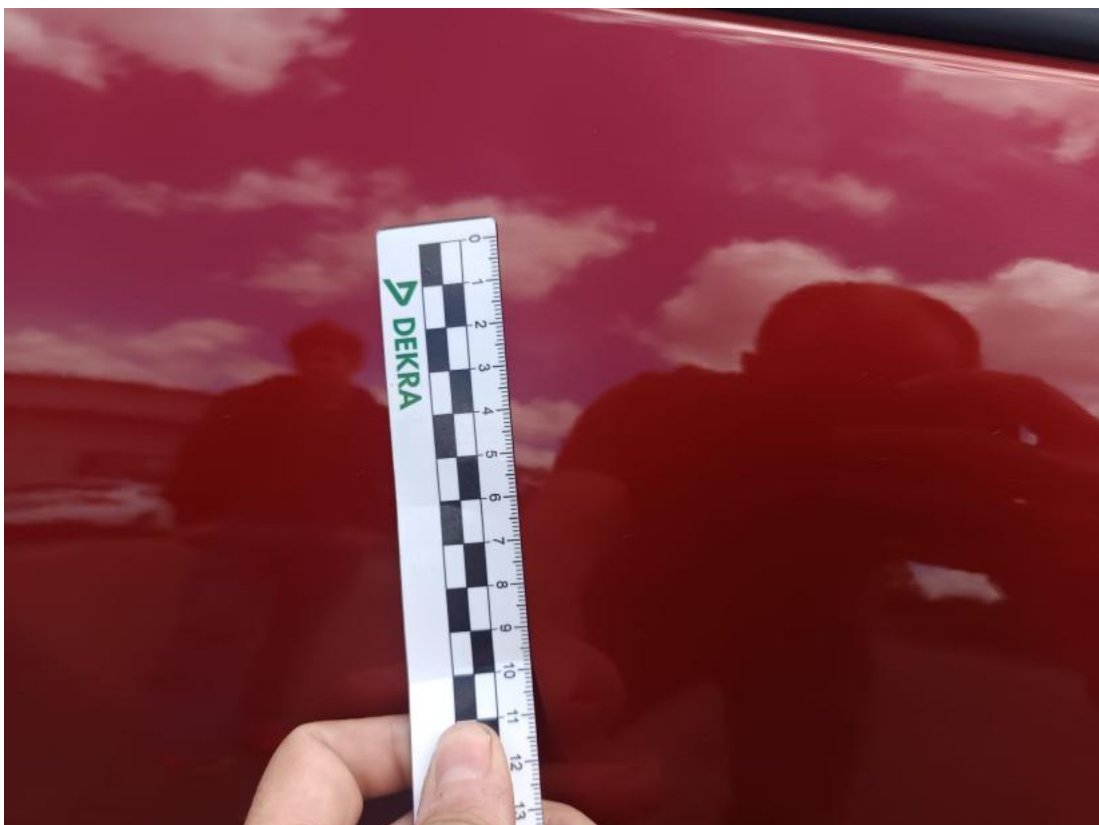

Fot. 52

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3