

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12015/6/26-15201	Data raportu	18-06-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	10-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/50715/26/06/01	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF6EW4LG039456
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 19-21
Typ, wersja	Astra V 1.2 T 2020 S&S
Numer rejestracyjny	DW8VN81
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/107 kW
Stan licznika	89 916 km
Data 1. rej./rok prod.	22-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	21-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion lakierowane szarym Technical, z ogumieniem, Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja sterowana manualnie, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Lakier uni, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nakładki na lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Nakładki na progi wewnętrzne Opel, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył, Podsuflita w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Reflektory przednie LED, Spojler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA, System monitorujący ciśnienie w oponach, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu, System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył, Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tyłne oparcie składane, dzielone 60:40, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metaliczny/brylantowy, Pakiet Komfort, Pakiet Parkingowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, DYNAXER HP5	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, DYNAXER HP5	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, DYNAXER HP5	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	KLEBER, DYNAXER HP5	205/55 16 91H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Próg lewy	200 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 2000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi/klapy	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.4
3	Obudowa silnika, góra	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
4	Okładzina zderzaka przedniego	inne	NA	0.2
5	Dach	liczne, wgniecenie	NA	3
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie, odpryski lakieru	NA	
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	
8	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie	NA	
9	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

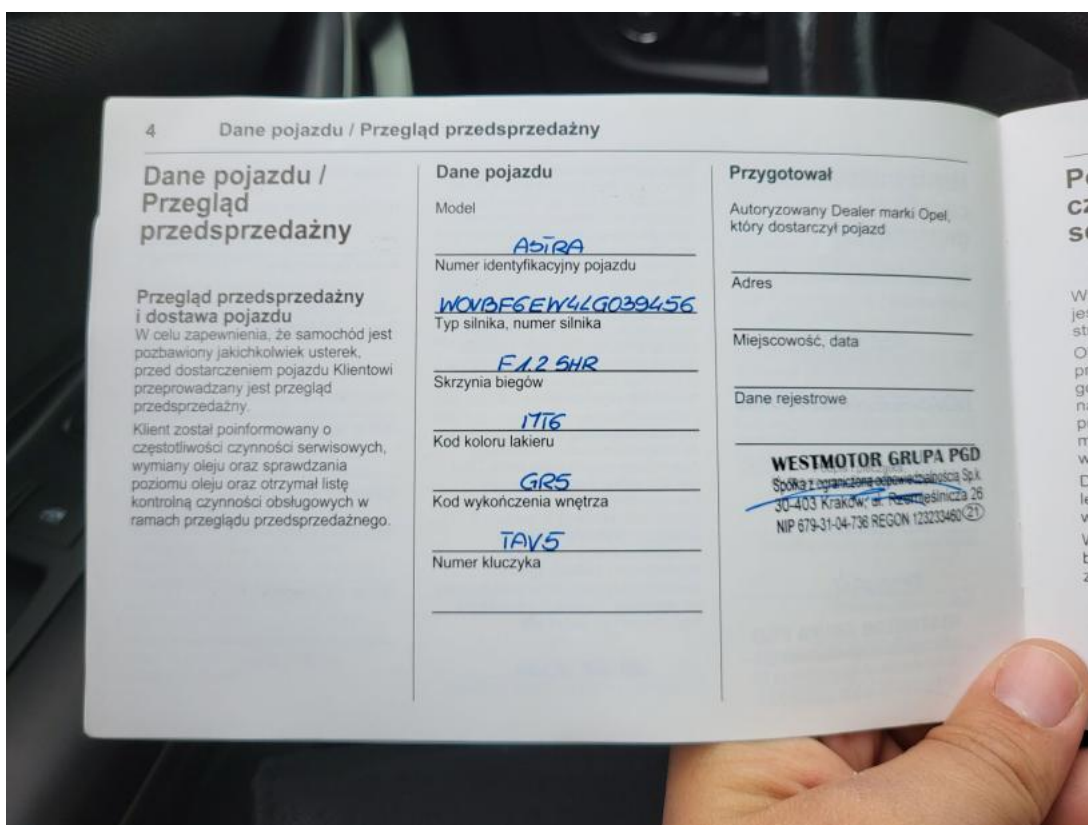

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

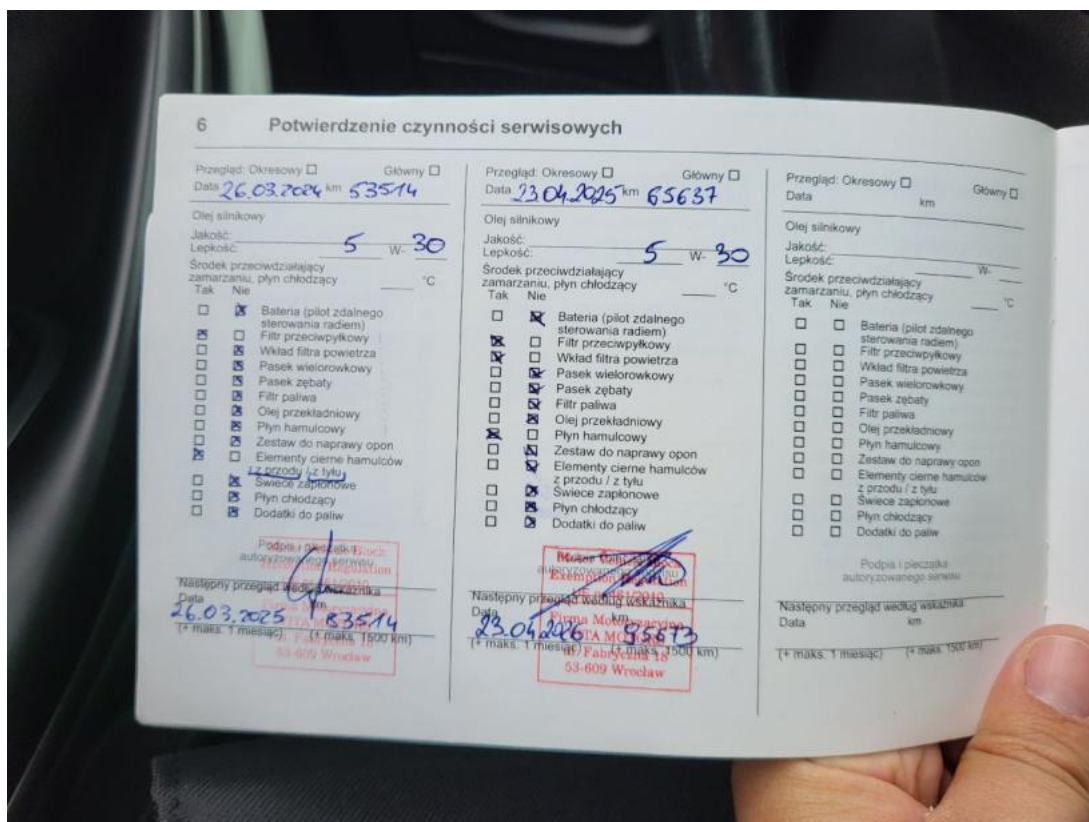

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Ostona dolna silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Inne 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2