

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219853/7/26-11401	Data raportu	08-07-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/60008/26/06/30	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0SXXWPGSMK87340
Marka, model	FORD Transit Connect 1.5 Eco...
Typ, wersja	Transit Connect 210 L2 Trend
Numer rejestracyjny	CB152SL
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	187 384 km
Data 1. rej./rok prod.	30-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	19-12-2026
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z EBD, Drzwi boczne przesuwne, prawe, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Immobilizer PATS, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Radio 1 DIN, Bluetooth, MP3, AUX, USB, sterowanie z kierownicy, System Auto Start Stop, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Wykładzina podłogowa przedziału ładunkowego, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Pakiet foteli przednich 18, Przegródka blaszana bez okna, z uchylną klapą, Tapicerka materiałowa Capitol, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	205/60 16 92H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.3
2	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
4	Błotnik tylny, część górna R	wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
8	Zagiłówek 1.rząd L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

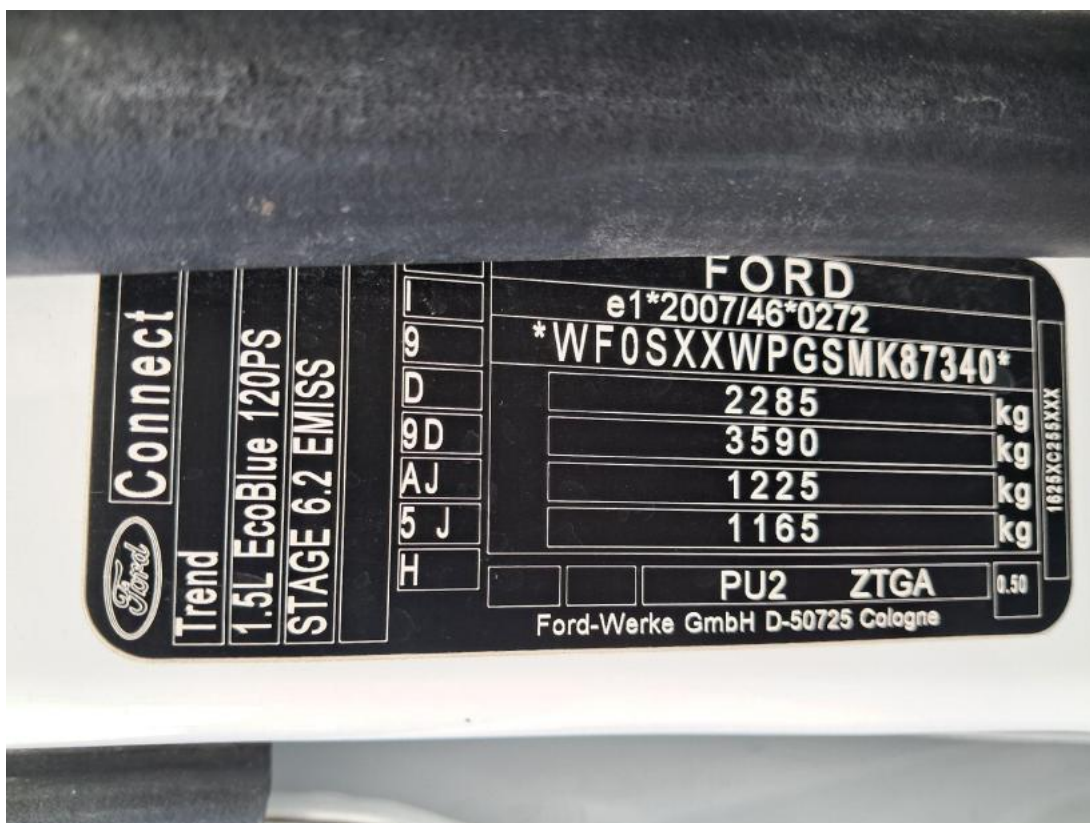

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

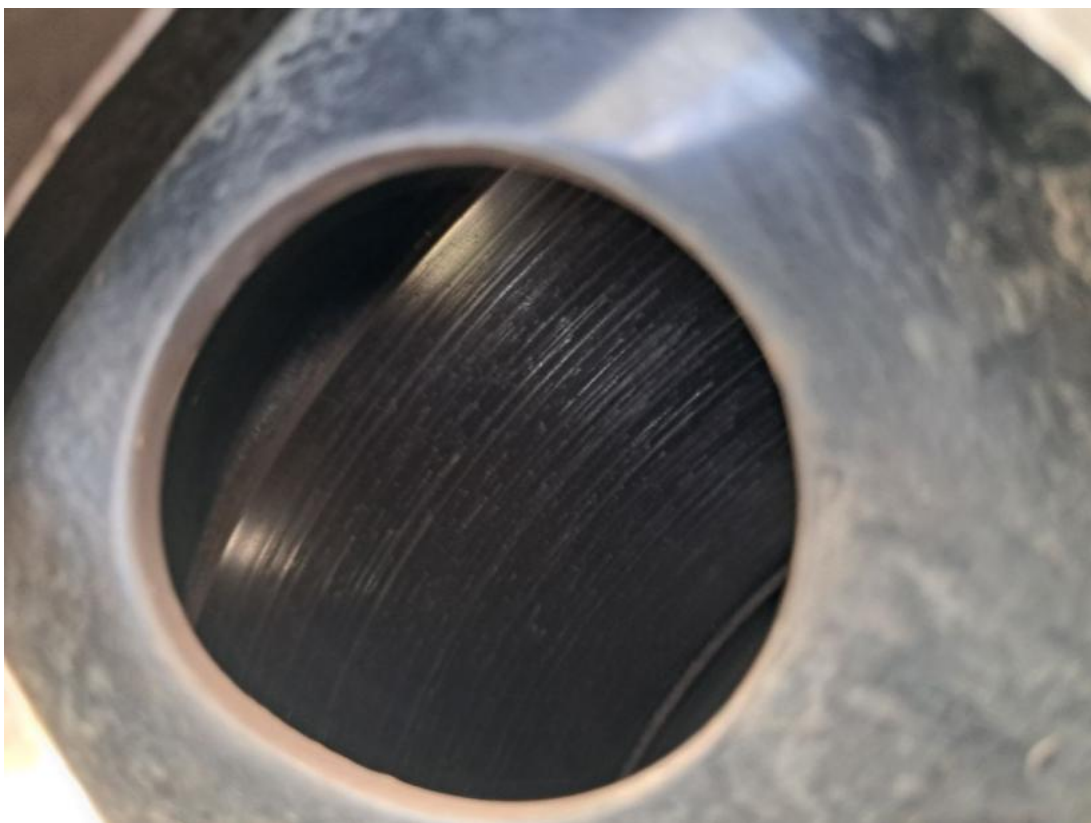

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

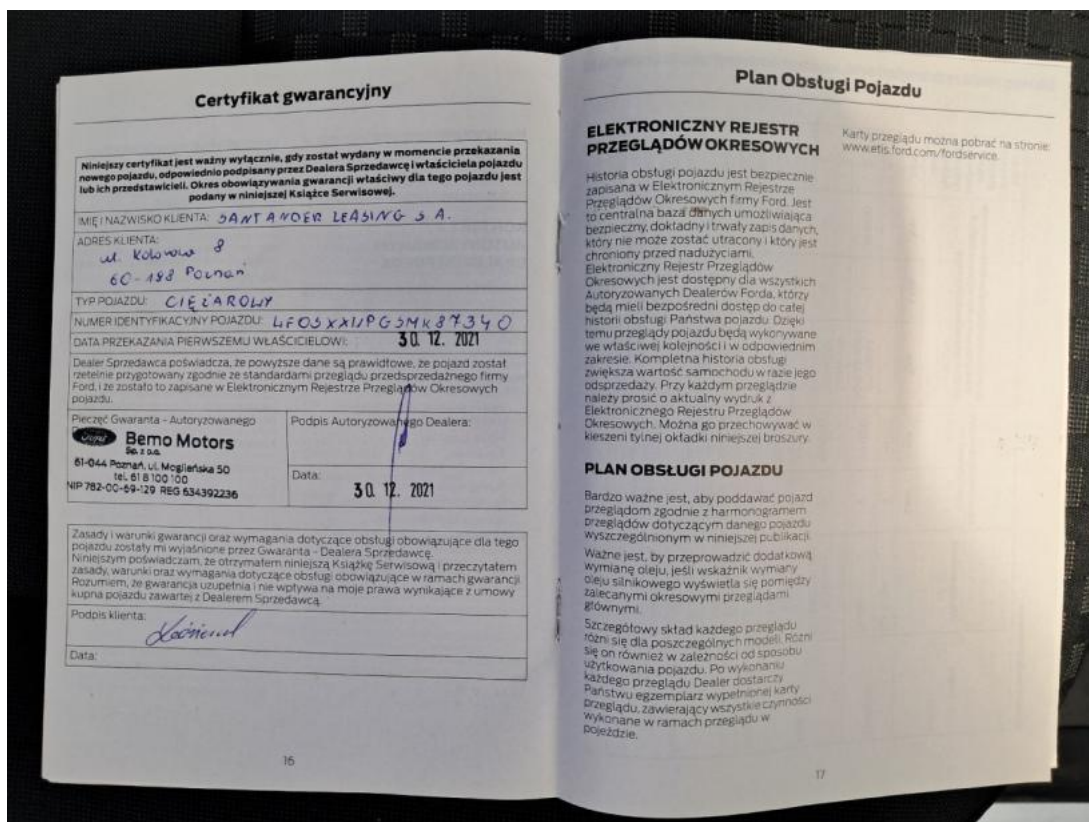

Fot. 33

Książka serwisowa – dane




Fot. 34

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

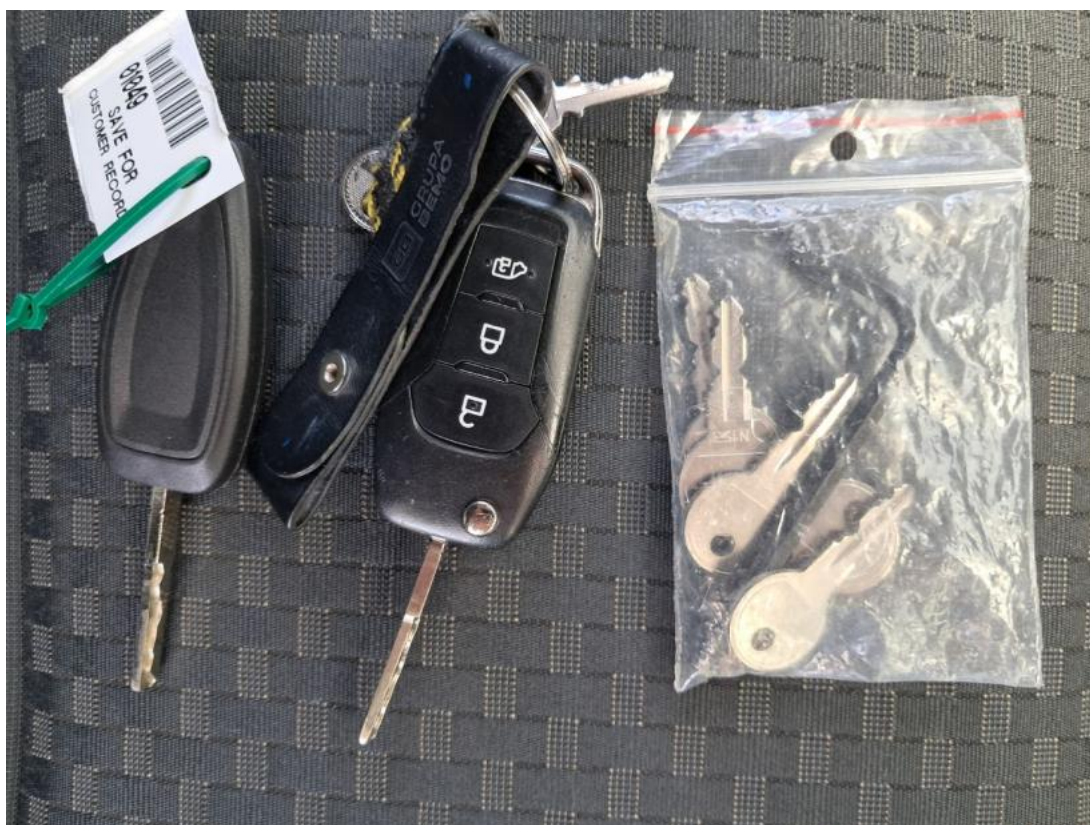

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zagłówek fotela prz. L - Inne 1



Fot. 46

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1