

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219927/7/26-11401	Data raportu	14-07-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/52382/26/06/08	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJT6NJ1JZ200513
Marka, model	SKODA Fabia III Kombi 14-18
Typ, wersja	Fabia 1.4 TDI Ambition
Numer rejestracyjny	WD8310R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1422 ccm/77 kW
Stan licznika	179 896 km
Data 1. rej./rok prod.	27-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	09-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 siatki na bokach oparć foteli przednich, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane ramki bocznych nawiewów powietrza, Chromowany przycisk dźwigni hamulca ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Panel instrumentów - Ambition/Style (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer), Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnętrza nadkola - z prawej i lewej strony, Przyciemniane szyby, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki w drzwiach - przód, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wykończenie wnętrza - Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej, Wylłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Felgi aluminiowe 15 MATO z ogumieniem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet Audio, Pakiet na bezdroża, Przedni podłokietnik ze schowkiem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	4,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 16 84H	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	4,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD	185/60 15 84H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 200
2	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
3	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Deska rozdzielcza	zarysowanie		
10	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

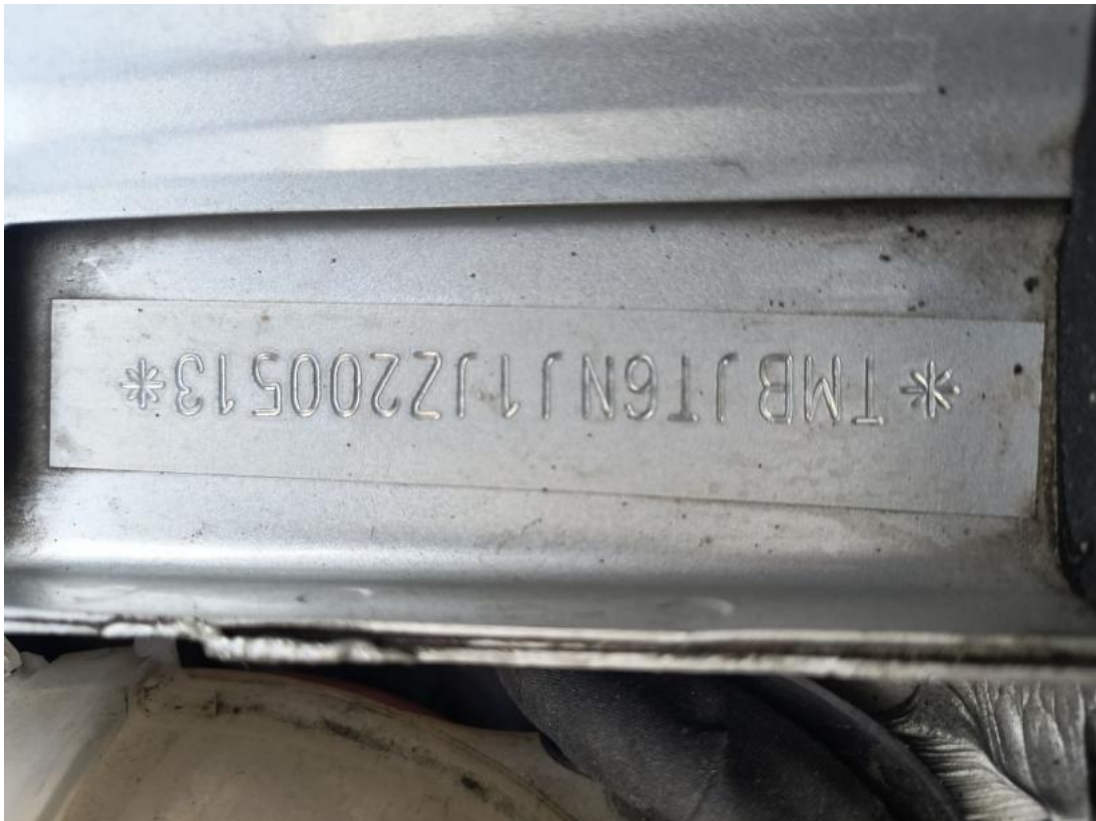

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa

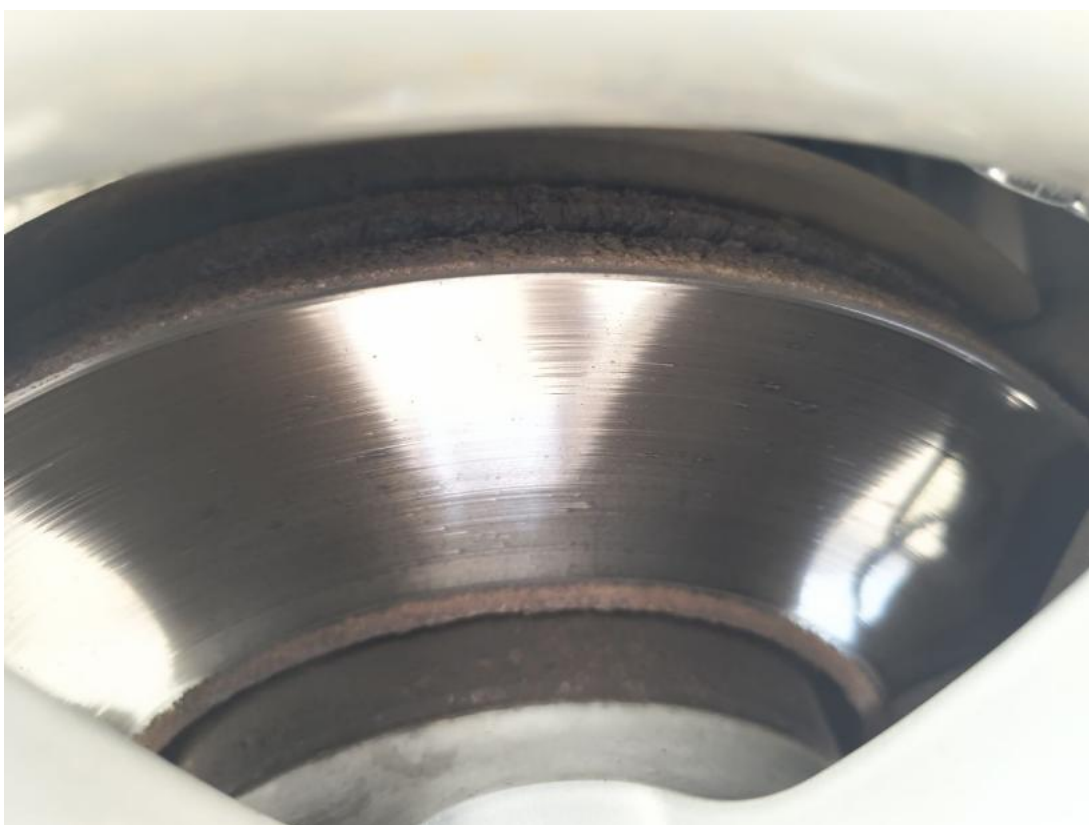

Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

RODZAJ POJAZDU		SAMOCHÓD OSOBOWY	
C1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.			
O/WARSZAWA			
C1.2 191888626			
C1.3 81-882 WARSZAWA			
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77			
C2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.			
O/WARSZAWA			
C2.2 191888626			
C2.3 81-882 WARSZAWA			
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77			
C	F ₁	F ₂	F ₃
	1663 kg	1663 kg	2763 kg
G	I	J	M1
	1187 kg		
K	e6*2007/46*0319*00		
L	O ₁	O ₂	
	2	1100 kg	600 kg
P ₁	P ₂		
	1422,00 cm ³	77,00 kW	
P ₃	Q	---	
S ₁	S ₂	---	
	5	---	

SERIA DRV BAT 2730775	
-----------------------	--

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIENICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 81-882 WARSZAWA ORGAN WYDAJĄCY	
A	WD 8310R
2.1 SKODA 2.2 SJ -ACCUTAXB1 -NFMFMSA4054N627 P.3 FABIA G10R	
D	TMBJT6NJ1JZ200513
E	B 27.08.2018 I 21.07.2023 H ---
SERIA DRV/BAT 2730775	


X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		KATEGORIA IZOLACJI	
24.08.2023	02.09.2024	02.09.2024	02.09.2023	--(V,9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6.4--	
SKP-RZE028	SKP-RZE028	SKP-RZE028	SKP-RZE028	2023-08-07	
RSR/D/000	RSR/D/000	RSR/D/000	RSR/D/000		
DATA	DATA	DATA	DATA		
09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023		
ABT	ABT	ABT	ABT		
DATA	DATA	DATA	DATA		
09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	09.06.2023		
Atestujemy niniejszym pojazdu, iż: A) data pierwszej rejestracji pojazdu, B) data pierwszej rejestracji pojazdu, C) data pierwszej rejestracji pojazdu, D) data pierwszej rejestracji pojazdu, E) data pierwszej rejestracji pojazdu, F) data pierwszej rejestracji pojazdu, G) data pierwszej rejestracji pojazdu, H) data pierwszej rejestracji pojazdu, I) data pierwszej rejestracji pojazdu, J) data pierwszej rejestracji pojazdu, K) data pierwszej rejestracji pojazdu, L) data pierwszej rejestracji pojazdu, M) data pierwszej rejestracji pojazdu, N) data pierwszej rejestracji pojazdu, O) data pierwszej rejestracji pojazdu, P) data pierwszej rejestracji pojazdu, Q) data pierwszej rejestracji pojazdu, R) data pierwszej rejestracji pojazdu, S) data pierwszej rejestracji pojazdu, T) data pierwszej rejestracji pojazdu, U) data pierwszej rejestracji pojazdu, V) data pierwszej rejestracji pojazdu, W) data pierwszej rejestracji pojazdu, X) data pierwszej rejestracji pojazdu, Y) data pierwszej rejestracji pojazdu, Z) data pierwszej rejestracji pojazdu.				PLAKAT	

Fot. 34
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

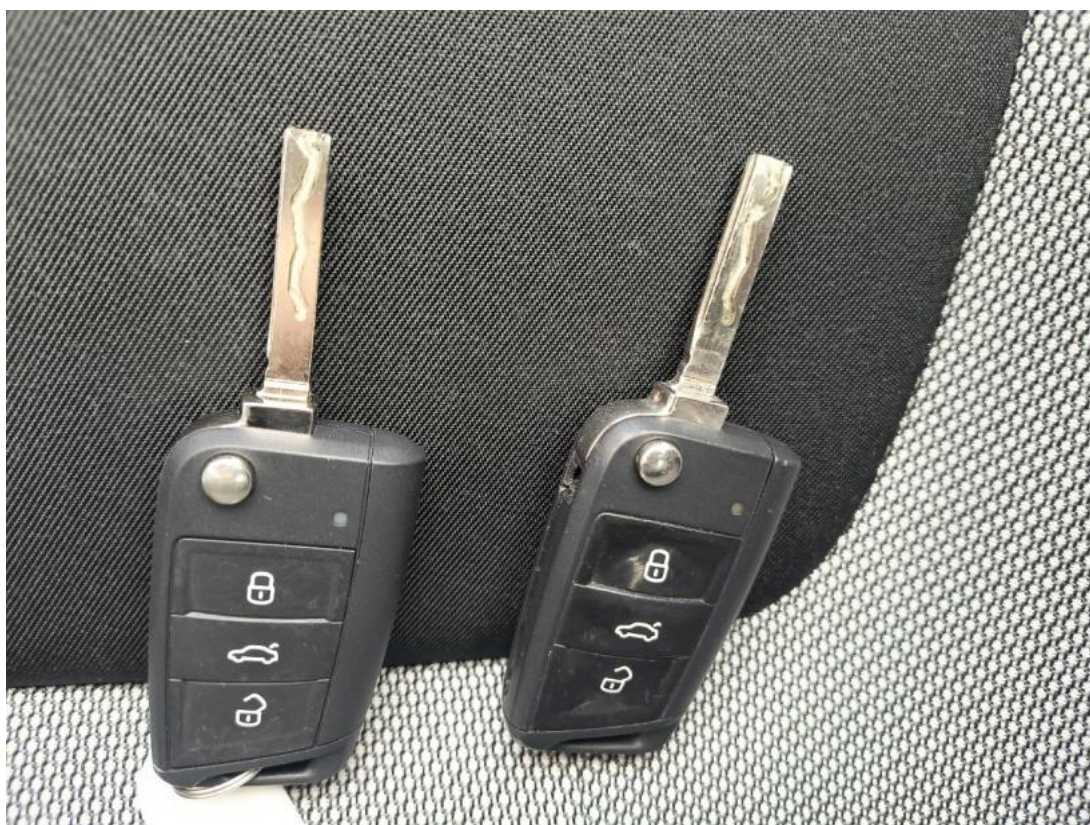

Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

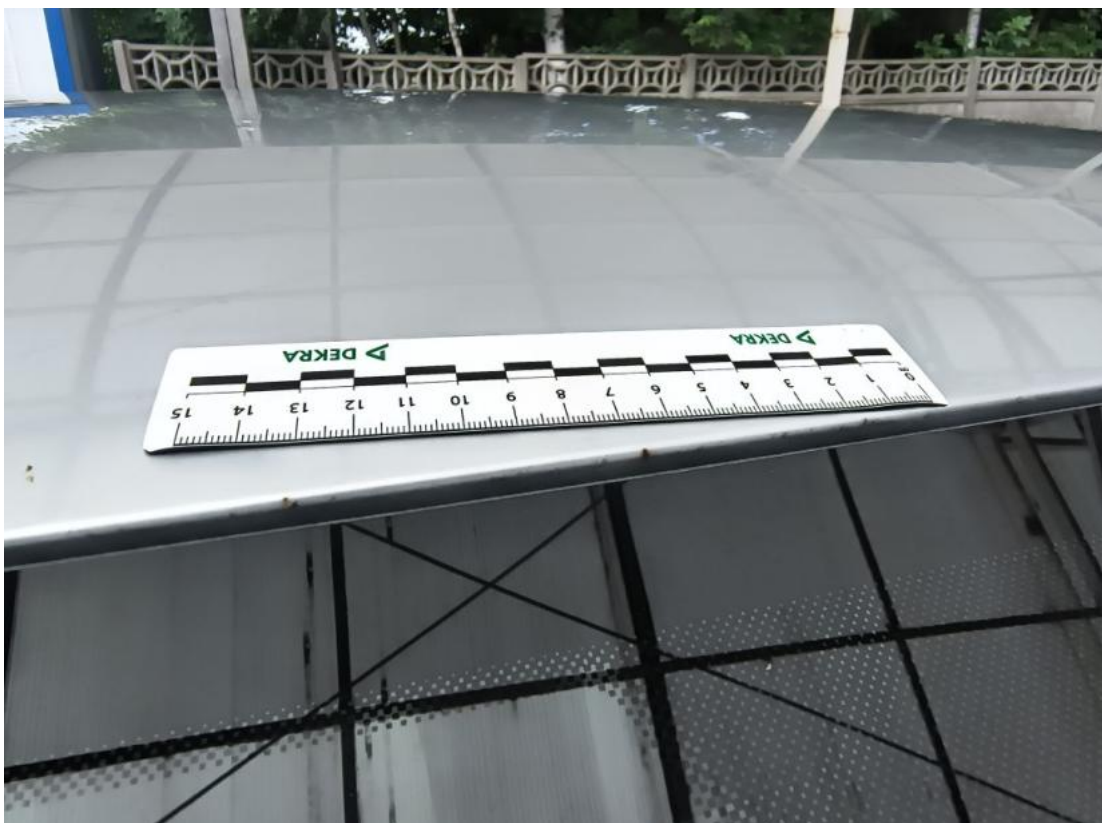

Fot. 57

Dach - Inne 1



Fot. 58

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 60

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1